


Surinkimo instrukcijos

ANTTI M06 4W GRŪDŲ DŽIOVINTUVAS
VĖDINIMO KANALŲ GALAI 1,0 M

408095 (lt) 02-2022

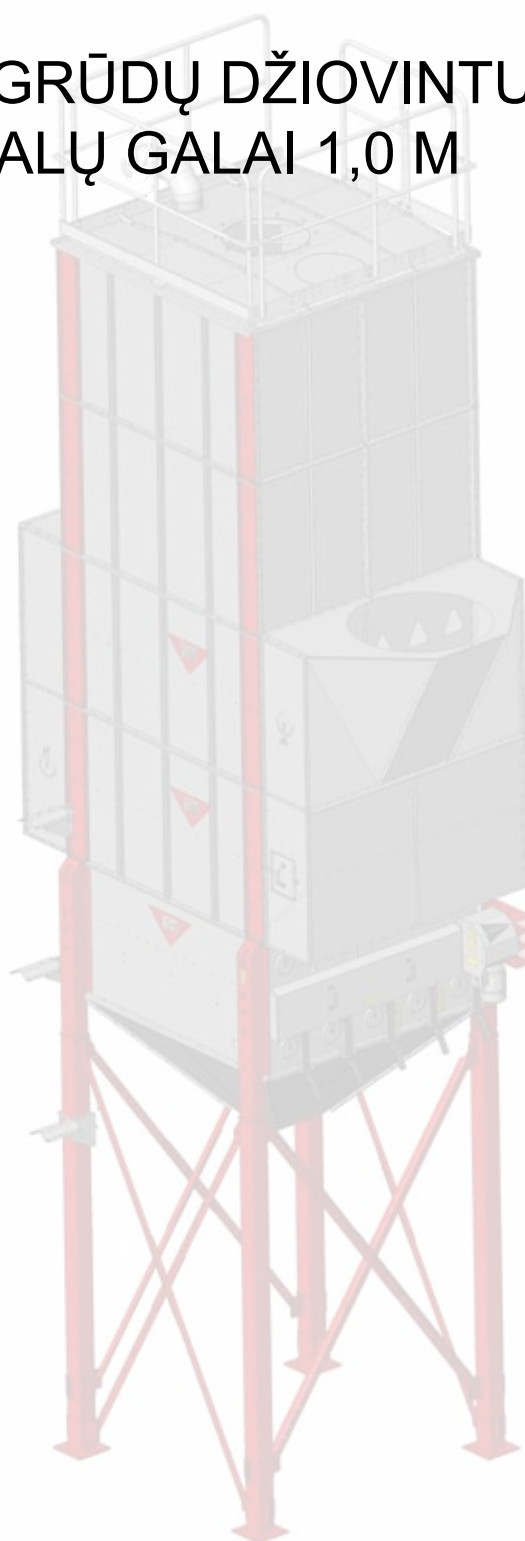

You'll see the difference



Latakų eilės sklendė 4W (A70988).....	9
Vėdinimo vamzdžių jungiamosios detalės Ø 1000 mm, Ø 800 mm, Ø 630 mm	12
Vėdinimo kanalo galo surinkimas	13
Vėdinimo kanalo galas 1,0 3W (A70966) – dugno sklendė „B“	14
Vėdinimo kanalo galas 1,0 4W (A70825) – kanalo sklendė „B“	22
Vėdinimo kanalo galas 1,0 4W (A71011) – reguliavimo plokštės	30
Vėdinimo kanalo galas 1,0 4W (A70960) – viršutinė sklendė „B“	34
Vėdinimo kanalo galas 1,0 4W (A70984) – kibirkščių tinklas	36
Vėdinimo kanalo galas 1,0 4W (A70748) – grįžtamasis galas „B“	38
Vėdinimo kanalo galas 1,0 4W (A70980) – vidurinioji dalis „B“	42
Vėdinimo kanalo galas 1,0 3W (A70976) – tarpinė dalis	44
Vėdinimo kanalo galas 1,0 4W (A71210) - vidurinioji dalis „S“, ø 1000 mm	46
Vėdinimo kanalo galas 1,0 4W (A75592) - vidurinioji dalis „S“, 2x ø 1000mm	46
Vėdinimo kanalo galas 1,0 4W (A71222) – apatinė dalis / viršutinė dalis V, Ø 1250 / 1000 mm	48
Vėdinimo kanalo galas 1,0 4W (A73409) – apatinė dalis / viršutinė dalis V, 2 x Ø 800 mm	54
Vėdinimo kanalo galas 1,0 (A76264) - pūstuvo montavimo detalės	60
Vėdinimo kanalo galas 1,0 4W (A70957) – apatinė sklendė „B“	62
Vėdinimo kanalo galas 1,0 x 2 4W (A70974) – viršutinė sklendė „B“	64
Vėdinimo kanalo galas 1,0 4W (A71334) – vėdinimo kanalo ilgintuvas	66
Vėdinimo kanalo galas 1,0 4W (A71378) – spinduliavimo ekranai	68
Vėdinimo kanalo galas 1,0 4W (A71395) – kanalas „S“, aštuonkampis / Ø 1250 mm	78
Vėdinimo kanalo galas 1,0 4W (A71404) – vidurinioji dalis „S“, aštuonkampis / Ø 1250 mm	88
Vėdinimo kanalo galas 2W / 3W / 4W (A71090) – vidurinioji dalis L, ø 1250 / 1000 mm	94
Vėdinimo kanalo galas 1,0 x 2 x 2 (A71245) – šoninė anga, Ø 1250 mm/Ø 1000 mm	98
Vėdinimo kanalo galas 1,0 (A71560) – vėdinimo angos atbuliniame dugne pakaitalas	100
Vėdinimo kanalo galas 1,0 (A71562) – vėdinimo angos sklendės plokštėje pakaitalas	100
Vėdinimo kanalo galas 1,0 (A71386), liukas - anga – šoninė plokštė	103
Vėdinimo kanalo galas (A71406), liukas - anga – galinė plokštė	103
4W džiovintuvo 1,0 m vėdinimo kanalo galo stogelis nuo lietaus (A72231, A72232)	104
Vėdinimo kanalo galas 0,5-1,0 4W (A75961) - įstriž.	124
Vėdinimo kanalo galas nuožulnus stogas 4W (A75591)	126
Vėdinimo kanalo galas teleskopas 4W (A76736)	128

Specifikacijos, vėdinimo kanalų galai su angomis

D1000 (tik anga, prie kurios varžtais galima prisukti vėdinimo vamzdžio jungiamąją dalį, tinkančią kiekvienam užsakovui).

Vėdinimo vamzdžio jungiamosios detalės, kurios visada atitinka specifikacijas, yra D630 (A71204), D800 (A71203) ir D1000 (A71200).

Aštuonkampis / D1250

Sudedamosios dalys, kurias galima montuoti pagal technines specifikacijas:

- Aštuonkampio angoje šildytuvą A1500 tiesiogine jungtimi ir naudojant adapterio dalis D1250, vėdinimo vamzdžio sujungimo elementą D1250 (A71201).


Paprastai techninėse specifikacijose yra įtraukiamos ir adapterio dalys D1000, išskyrus technines specifikacijas 8/D1250, pagal kurias montuojama viršutinė dalis, ir kurios yra A71402 modeliui 2W, A71403 modeliui 3W ir A71404 modeliui 4W.

Vėdinimo vamzdžių jungiamieji elementai D1000, D800 ir D630 netinka šioms dalims. Šių vamzdžių skersmenims yra speciali vėdinimo kanalo galo dalis, todėl mažesniems vamzdžiams adapterio nebereikia.



Papildomi vėdinimo kanalų galai 4W 1,0

Latakų eilės sklendės
A70988

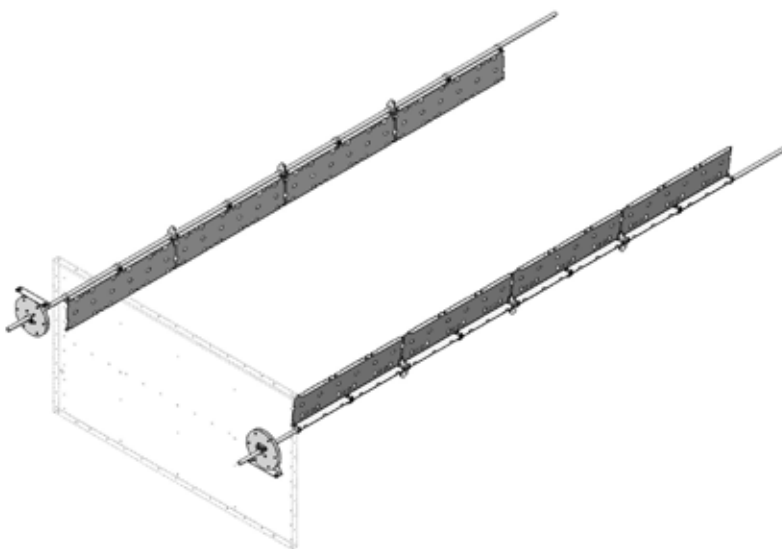


Vėdinimo kanalų galai


A76264 - pūstuvo montavimo detalės




A70974 - 2 x viršutinė sklendė „B“

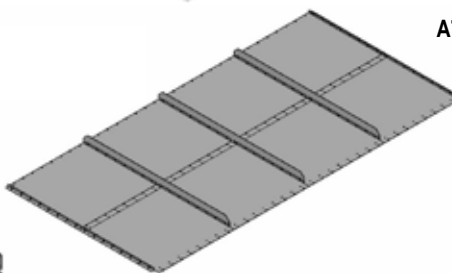


A71210 - vidurinė dalis „S“
Ø 1000 mm

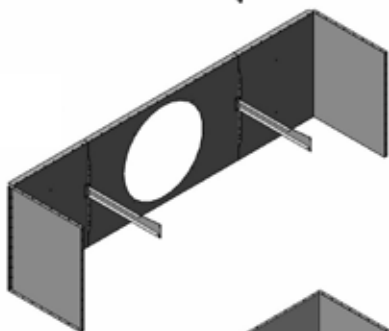


A75592- vidurinė dalis „S“
2x Ø1000 mm

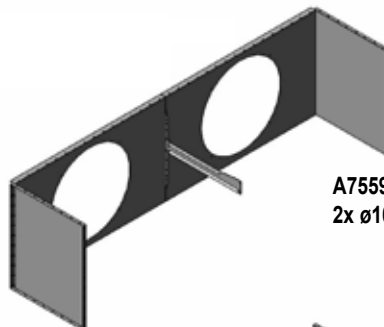


A71222 - apatinė dalis/viršutinė dalis L
Ø 1250 / 1000 mm

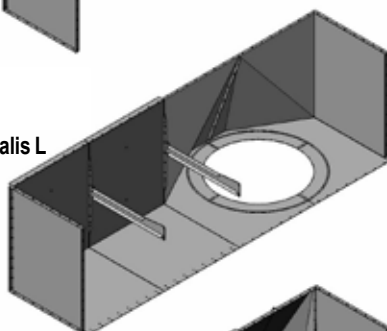


A70976 - tarpinė dalis

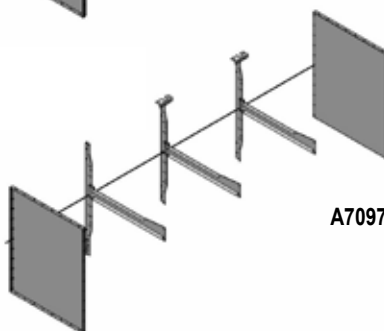

A73409 - apatinė dalis/viršutinė dalis V
Ø 2 x 800 mm

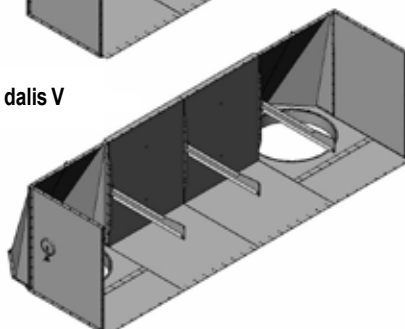


A70984 - kibirkščių tinklas

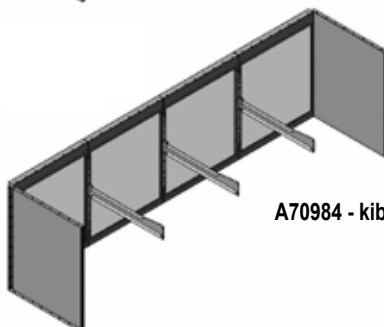


Vėdinimo kanalų galai


A70960 - viršutinė sklendė „B“

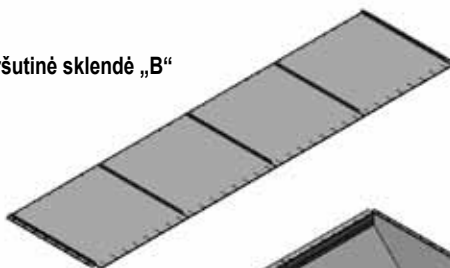


A75591 - nuožulnus stogas B

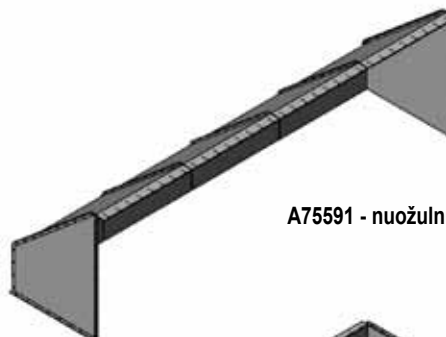


A70748 - grįžtamasis galas „B“

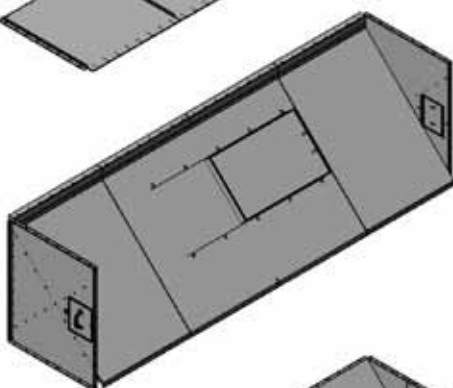


A70980 - vidurinė dalis „B“

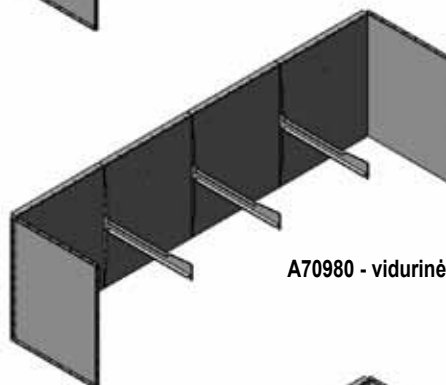


A75961 - įstriž 0.5 - 1.0

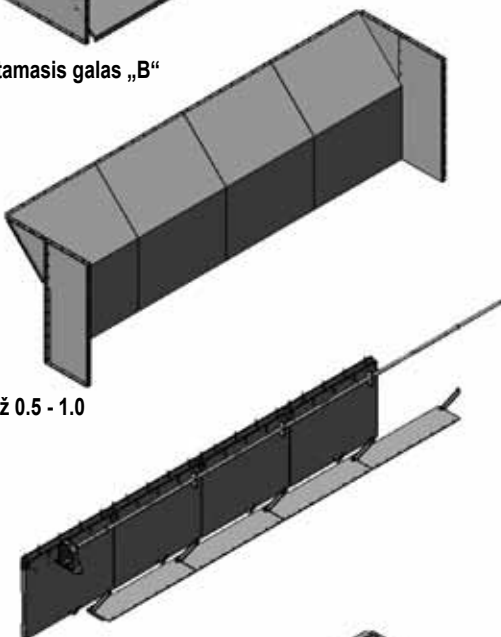


A71334 - vėdinimo kanalo ilgintuvas

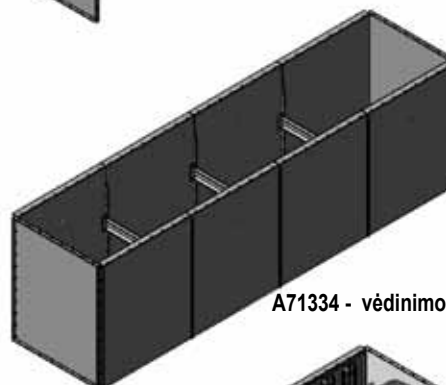


A70966 - apatinė sklendė „B“

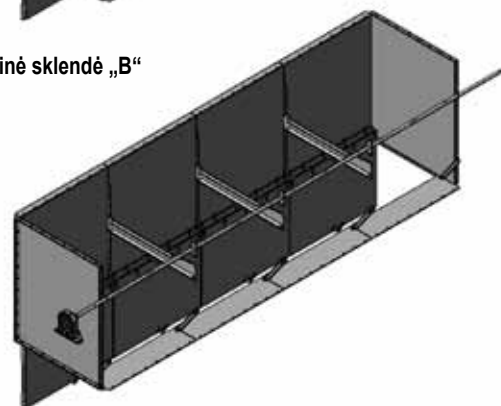


A71011 - reguliavimo plokštės

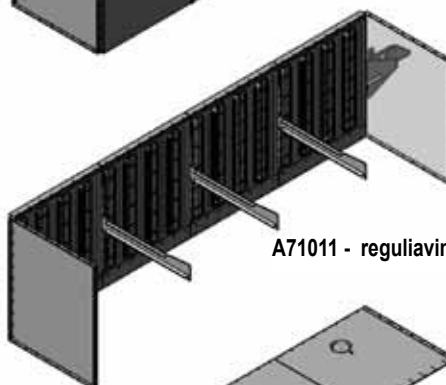

A70825 - kanalo sklendė „B“

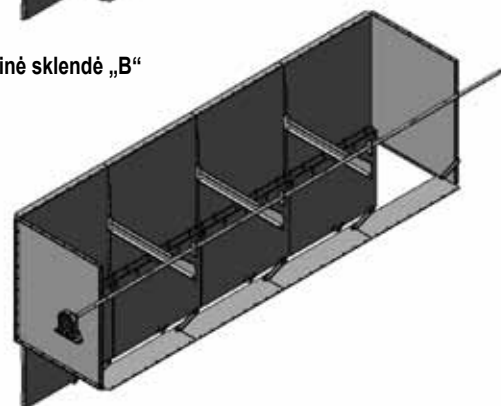


A70957 - apatinė sklendė „B“

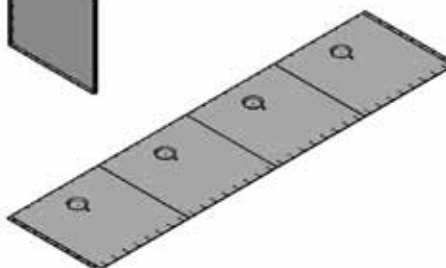





Vėdinimo kanalų galai

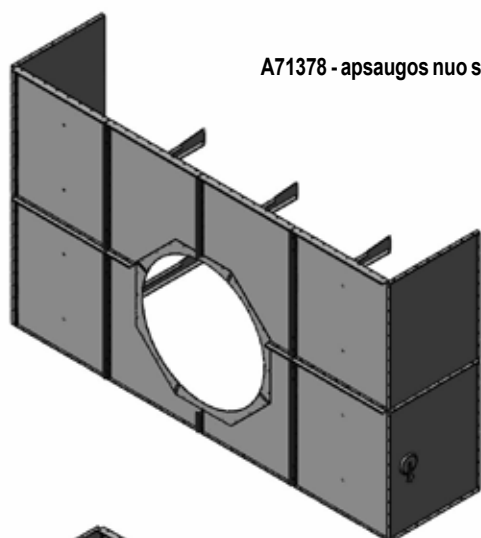


A71378 - apsaugos nuo spinduliavimo ekranai

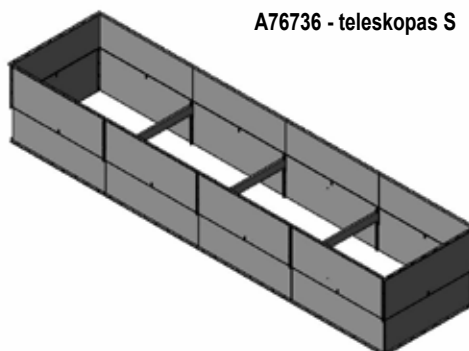


A76736 - teleskopas S

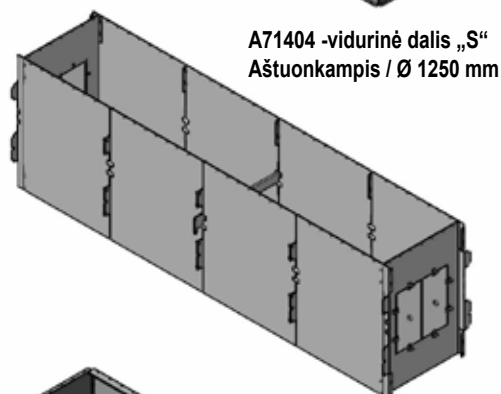

A71404 -vidurinė dalis „S“
Aštuonkampis / Ø 1250 mm

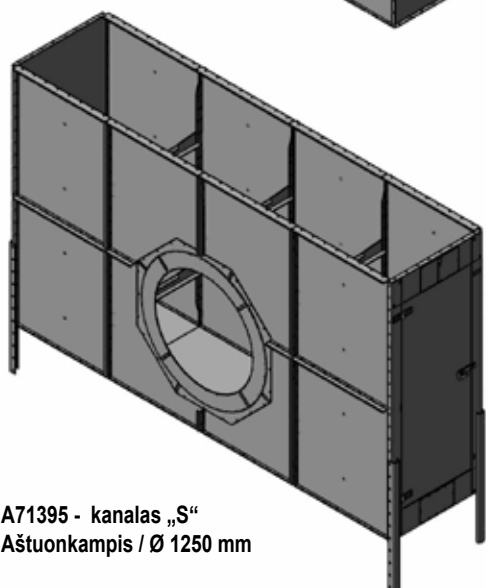


A71395 - kanalas „S“
Aštuonkampis / Ø 1250 mm

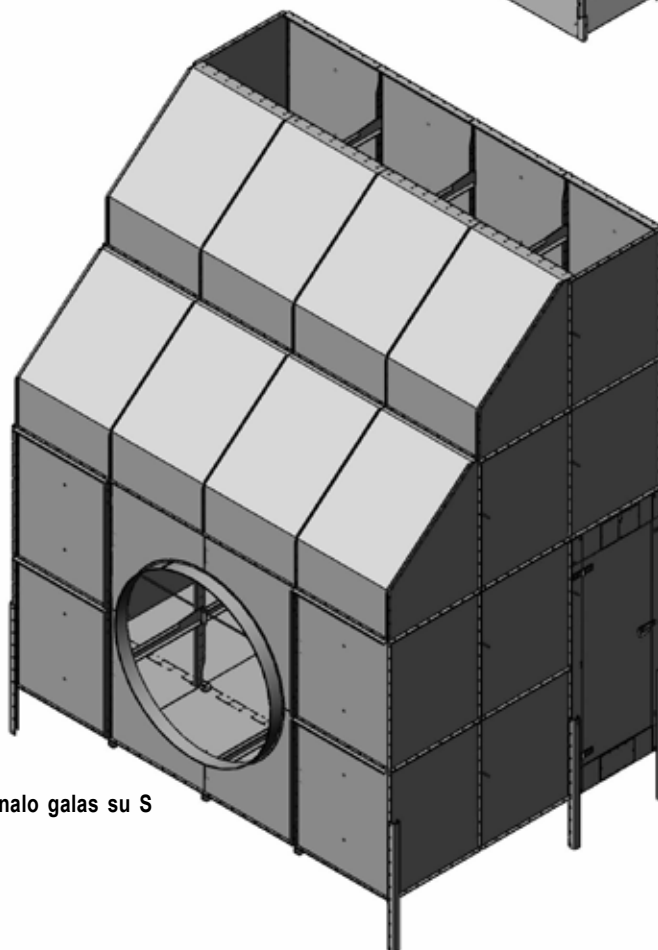


A75593 - vėdinimo kanalo galas su S
jungtimi
Ø 1602 mm

Vėdinimo kanalų galai A71090, A71245, A71560, A71562, liukai - landos A71386, A71406


A71560 - atbulinis dugnas
Vėdinimo angos pakaitalas

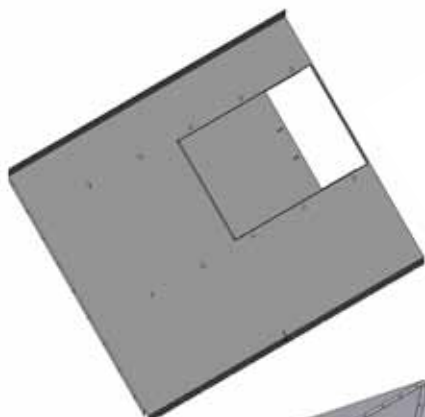


A71562 - sklendės plokštė
Vėdinimo angos pakaitalas

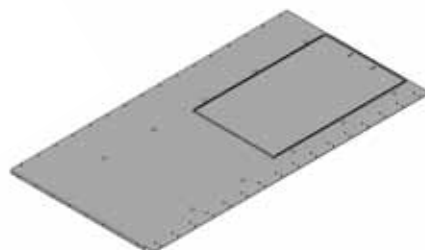

A71406 liukas - landa - galinė plokštė

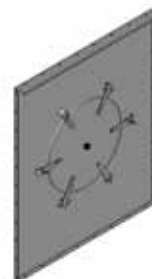

A71090 - vidurinioji dalis V
Ø 1250 mm / Ø 1000 mm

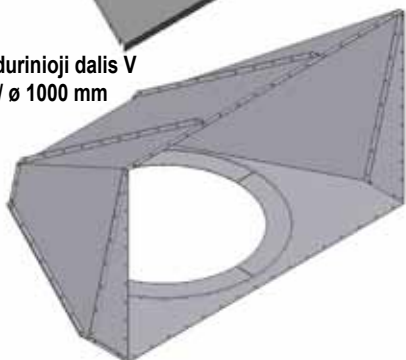

Vėdinimo vamzdžio dalių sujungimas



A71976 adapteris, skirtas ašiniam ventiliatoriui tvirtinti prie vamzdžio
Ø 1000 mm


A71201
Ø 1250 mm

A71200
Ø 1000 mm

A71203
Ø 1000 mm
/ Ø 800 mm

A71204
Ø 1000 mm
/ Ø 630 mm

A71245 - šoninė anga
Ø 1250 mm / Ø 1000 mm

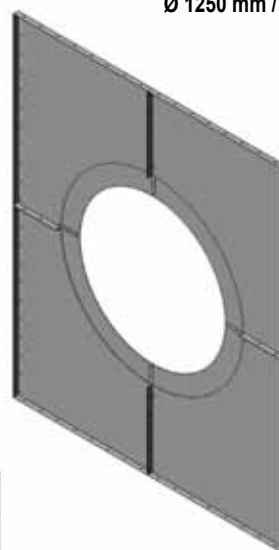

A71386 liukas - landa - šoninė plokštė







Papildoma įranga vėdinimo kanalų galui 4W 1,0

A72231, A72232 dalys 1,0 m vėdinimo kanalo galo stogeliui nuo lietaus


A72231 – vėdinimo kanalo galas, nuožulniu stogeliu
4W: 4 vnt. plokščių su varžtais / 1,0 m vėdinimo kanalo galas

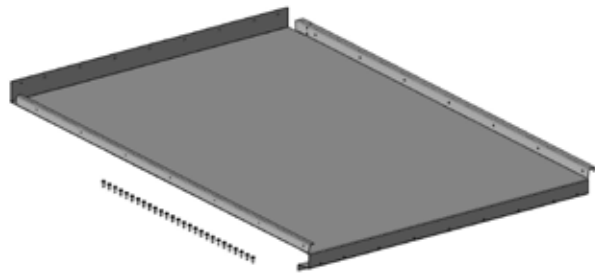

A72232 – vėdinimo kanalo galas, nuožulniu stogeliu – galo dangčiu
4W: 1 vnt. (2 galai su varžtais) / 1,0 m vėdinimo kanalo galas

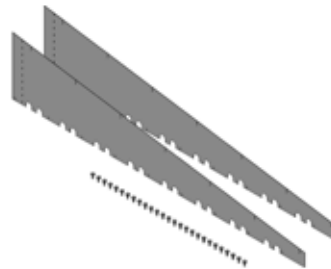


Latakų eilės sklendė 4W (A70988) Atsarginės dalys

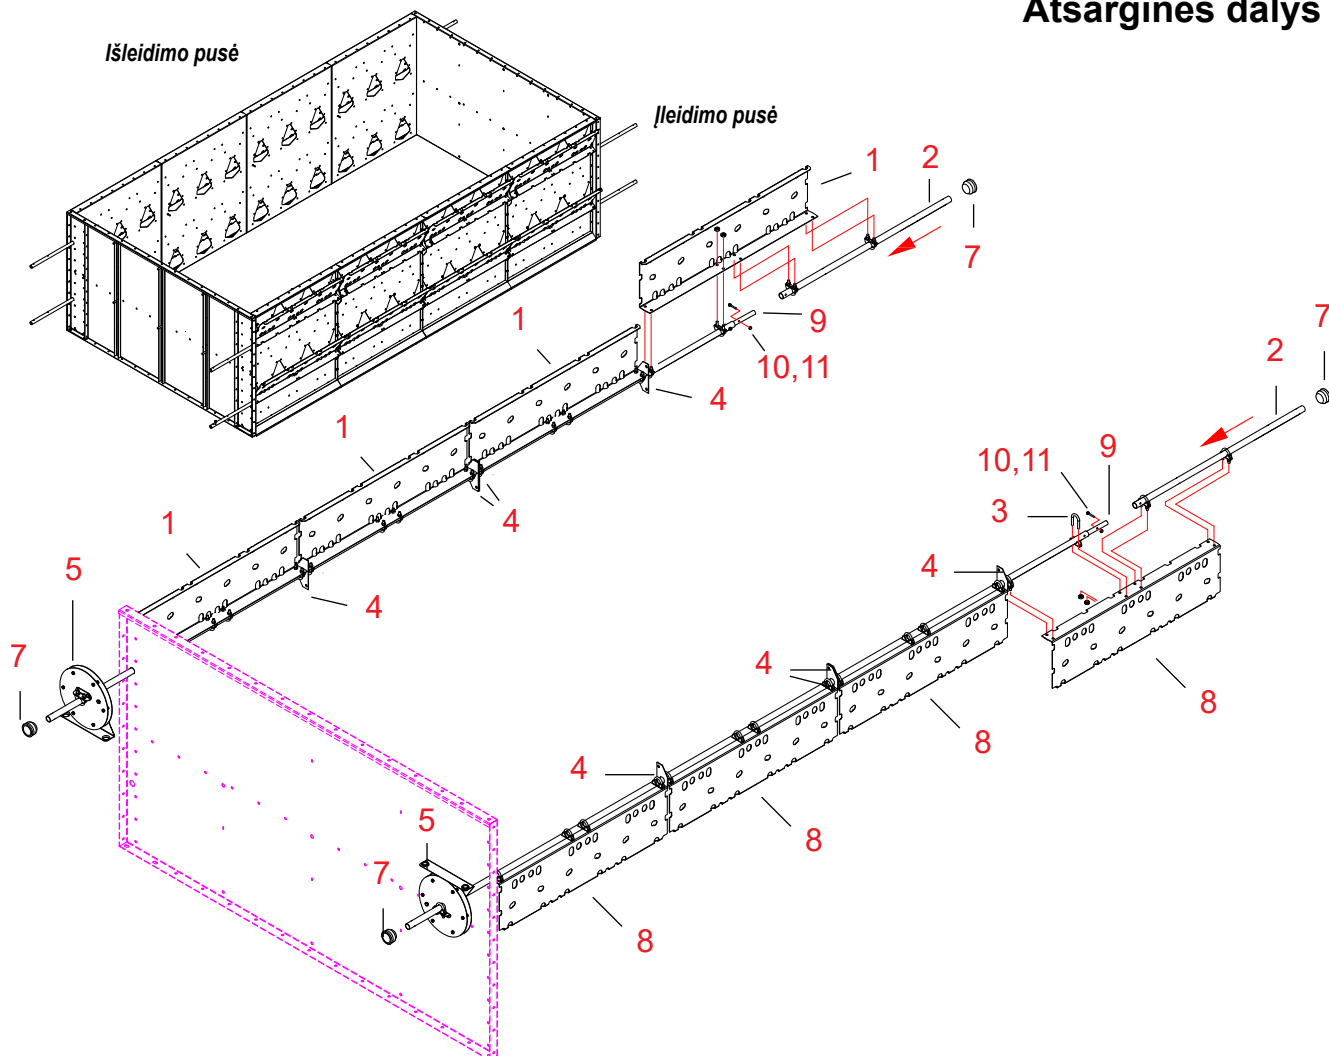

20061123

Nuoroda	Detalės Nr.	1 pavadinimas	2 pavadinimas	vnt.	Svoris
1	A71283	DŽ.D. WM06 SKL. PLOKŠTĖ	LATAK.EILĖ PL H=220	4	4.48
2	A70548	DŽ.D. WM06 SKL. PLOKŠTĖ	VAMZDIS D25-958 VAMZDIS	10	42.34
3	107930	U VARŽT. SR. VAMZDIS JUOSTA	M8 D=25 1883-25	32	0
4	A70551	DŽ.D. WM06 SKL. PLOKŠTĖ	KREIP.	8	42.34
5	A70543	DŽ.D. WM06 SKL. PLOKŠTĖ	ŽVAIGŽDUTĖS KOMPL.	2	19.92
6	114055	LYNO FIKSATORIUS	D 5	8	0
7	116065	PLASTIKINIS KAIŠTIS	DBI 42	4	0
8	A71294	DŽ.D. WM06 SKL. PLOKŠTĖ	LATAK.EILĖ PL H=240	4	4.48
9	A70733	DŽ.D. SKL. PLOKŠTĖ	ILGINAM.VAMZDIS D17,2-300	8	0,26
10	101520	VARŽTAS ZN 8.8	6X35 AM DIN933	16	0
11	110789	VERŽLĖ NYLOC	M6 ZN DIN985	16	0

Latakų eilės sklendžių (A70988) montavimas

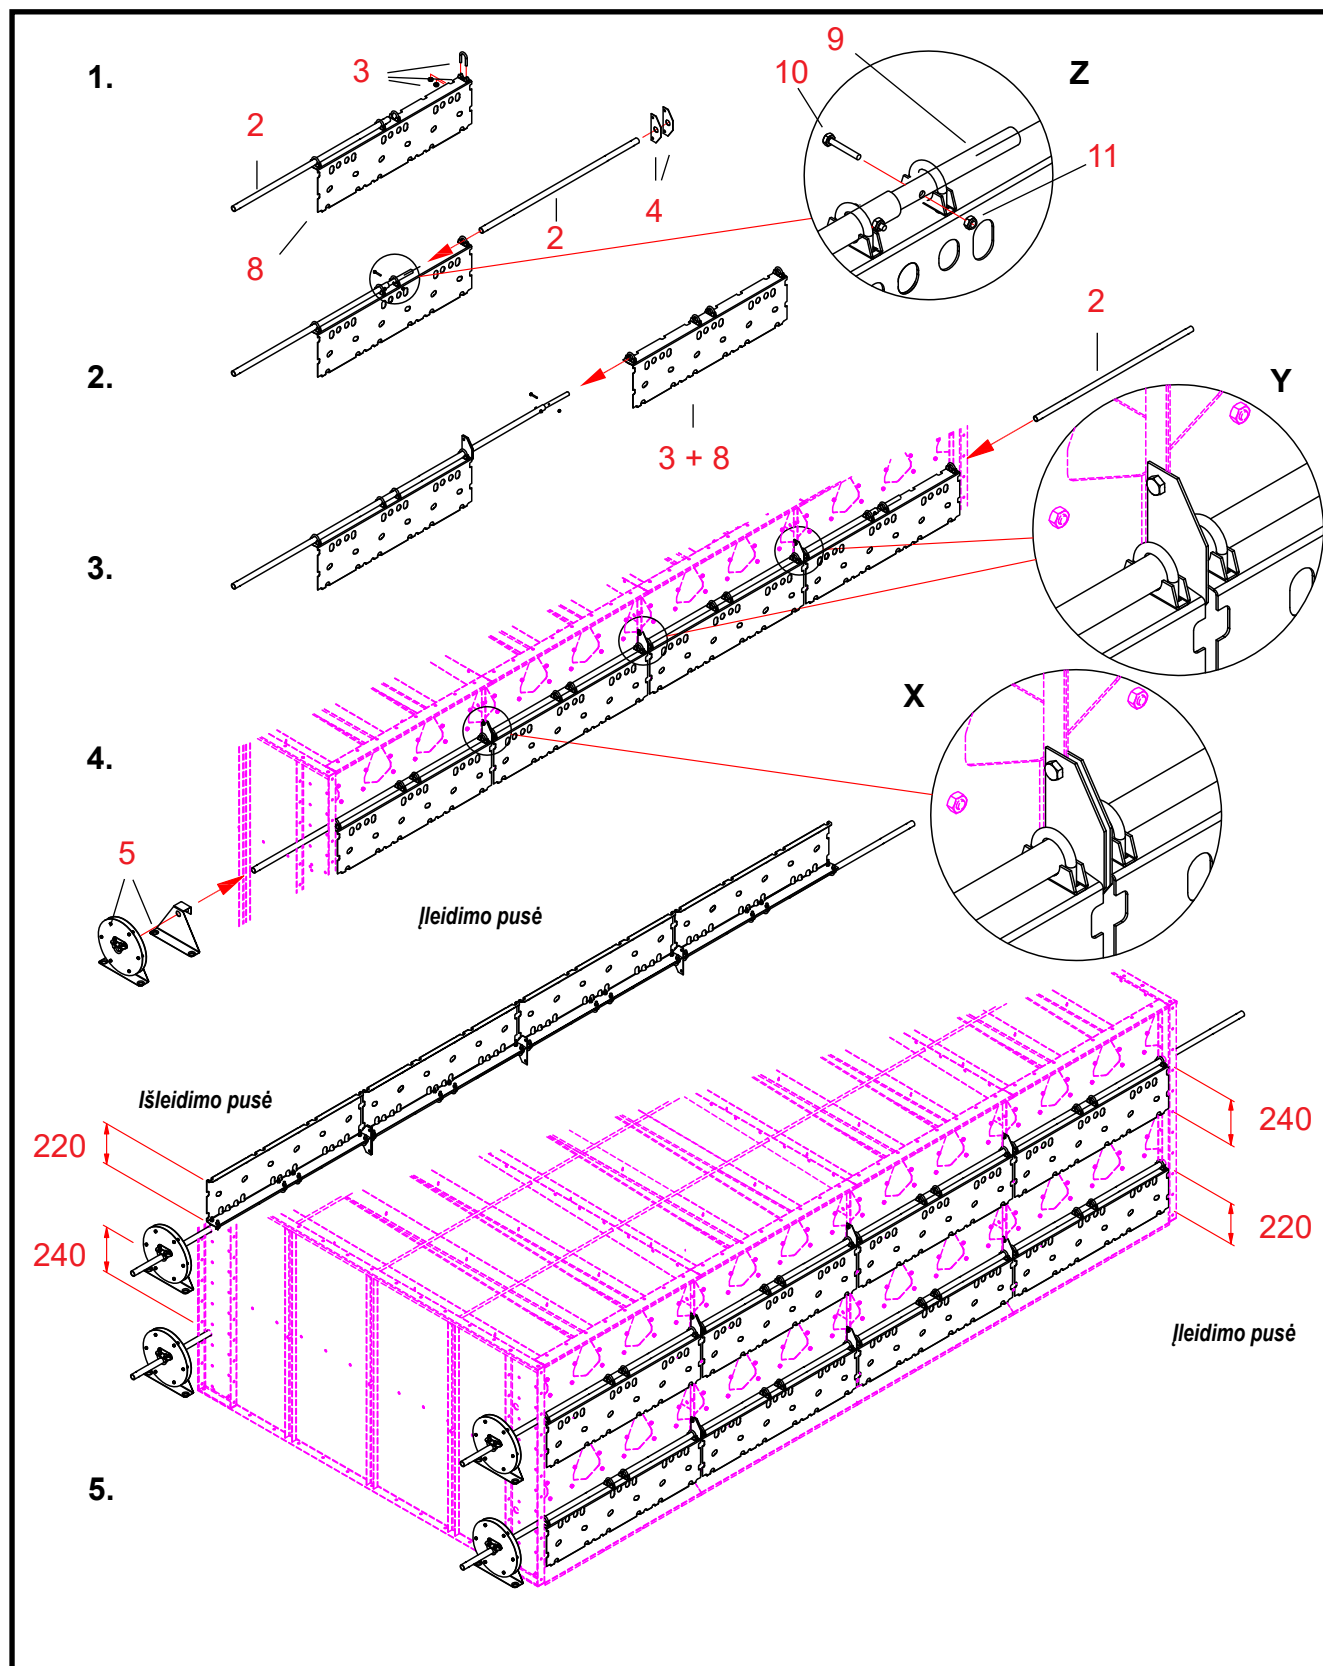



Skyrius abejoms vėdinimo vamzdžių eilėms uždaryti reikia dviejų A70988 dalių rinkinių.


1. Sklendžių plokščių montavimas įleidimo pusėje (abejose eilėse, o kartais - tik vienoje vamzdžių eilėje)

- Dalys Darbo etapų eiliškumas nustatytas remiantis informaciniais numeriais, pateiktais vėdinimo kanalo galo A70988 atsarginių dalių brėžinyje.
- 1 pav.
- 8 **Pasirinkite keturias 240 mm aukščio sklendės plokštes ortakių eilei įvado pusėje.**
- 3 **Pritvirtinkite keturias „U“ formos varžtų traukeles prie visų sklendės plokščių flanšų.**
Traukelių veržles užveržkite ne iki galo, kad sklendės plokštė galėtų judėti veleno vamzdeliu.
- 2 **Įsukite vieną veleno vamzdelį per dvi „U“ formos varžtų traukeles vienoje iš sklendės plokščių.**
Vamzdelį įdėkite taip, kad vamzdelio galas liktų matomas tarp „U“ formos varžtų traukelių plokštės viduryje.
- 2 pav.
- 2,9,10,11 **Pritvirtinkite ilginamojo vamzdį prie veleno vamzdžio galo (žr. Z detalų brėžinį)**
Įstumkite kitą veleno vamzdį u-formos varžtų juostų viduje ir vamzdžio pratęsimą iš priešingos pusės.
Tvirtai prispauskite vamzdelį prie kito vamzdelio galo, sumontuoto 1 etape.
- 4 **Uždėkite ant vamzdelio dvi kreipiamąsias kilpas.**
- 3 pav.
- 3, 8 **Įstumkite kitą sklendės plokštę su jos „U“ formos varžtų traukelėmis į vamzdelį.**
Uždėkite sklendės plokštę ant vamzdelio taip, kad tarp kreipiamųjų kilpų liktų bent 5 mm laisvos vietos.
- * **Pakartokite 2-3 brėžiniuose pavaizduotus etapus, kad paruoštumėte keturias sklendės plokštes.**
Atminkite, kad tik viena kreipiamoji kilpa turėtų būti įdėta tarp kitų sklendžių plokščių (Y detalus brėžinys).
- 4 pav.
- 8 **Sumontuokite paruošą, surinktą, kaip parodyta 1-3 brėžiniuose, viršutinėje latakų eilėje skyriaus įleidimo pusėje.**
Įsukite įrenginio veleną per Ø 30 mm skylės šoninėje plokštėje ir koją.
Ištraukite du varžtus iš vidurinės dalies galinių plokščių siūlės ties kreipiamosiomis kilpomis.
Uždėkite porą kreipiamųjų kilpų ant abiejų siūlės pusių ir vėl įstatykite varžtus (X detalus brėžinys).
- 2,9,10,11 **Pritvirtinkite ketvirtą ilginamąjį vamzdelį.**
Įsukite penktą veleno vamzdelį per šoninę plokštę ir skyriaus koją į „U“ formos varžtų traukeles sklendės plokštėje.
Stumkite vamzdelį nuo priešingos skyriaus pusės link jau sumontuoto vamzdelio galo.
- * **Perstatykite sklendžių plokštes į teisingas jų padėtis ant veleno.**
Užtikrinkite, kad sklendės plokštėje esančios angos ir skylės būtų ties varžtų galvutėmis.
Pasukite sklendės plokštę tarp viršutinės ir apatinės padėčių.
Užtikrinkite, kad po suderinimo veleno vamzdelių galai ir toliau liestųsi.
Centruokite sklendės plokštes ir užveržkite „U“ formos varžtų traukelių veržles.
- 5 **Ant sklendės plokštės veleno uždėkite žvaigždutės bloką.**
Ant veleno užsriekite grandinės kreiptuvą, o po to ir žvaigždutę.
Šiame etape „U“ formos varžtų traukelių varžlių iki galo neužveržkite.
- 5 pav.
- * **Sumontuokite 220 mm aukščio sklendės plokštės apatinėje latakų eilėje, esančioje dalies įleidimo pusėje.**

2. Sklendės plokščių montavimas išleidimo pusėje (abejose eilėse, o kartais tik vienoje latakų eilėje)


- * **Sumontuokite 220 mm aukščio sklendės plokštės viršutinėje latakų eilėje, esančioje išleidimo pusėje.**
Sumontuokite 240 mm aukščio sklendės plokštės apatinėje eilėje.

Vėdinimo vamzdžių jungiamosios detalės Ø 1000 mm, Ø 800 mm, Ø 630 mm

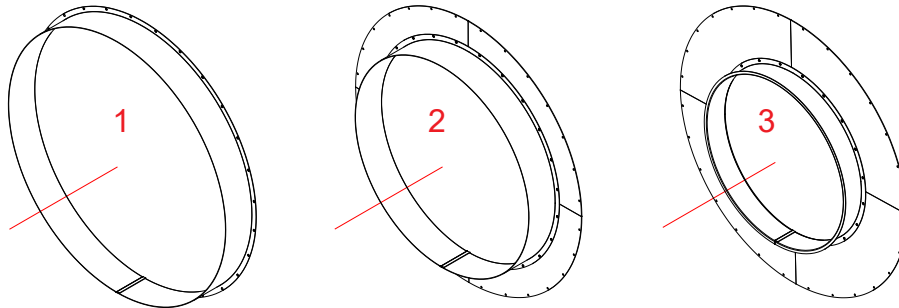

20061019


Nuoroda	Detalės Nr.	1 pavadinimas	2 pavadinimas	vnt.	Brėž. Nr.	Svoris	Grupė
1	A71200	VENT. VAMZD. MOVA	D1000X120	1	A71200	5.18	3500
2	A71203	VĖDIN.KAN.G. WM06	KEIT. DALIS D1000/D800	1	A71203	9.40	3000
3	A71204	VĖDIN.KAN.G. WM06	KEIT. DALIS D1000/D630	1	A71204	11.49	3000

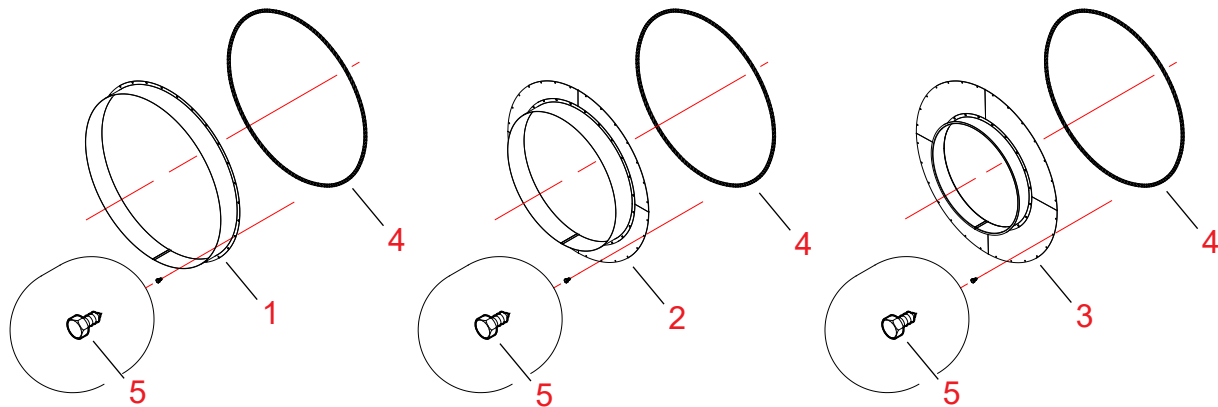

Vėdinimo vamzdžių jungiamųjų detalių montavimas vėdinimo kanalo gale

- 1 / 2 / 3 Pasirinkite vamzdžio jungiamąją detalę pagal vėdinimo vamzdžio sistemos dydį (1000 mm / 800 mm / 630 mm).
- 4 Uždėkite sandarinimo tarpiklio juostelę ant vėdinimo vamzdžio jungties flanšo.
Pritvirtinkite sandarinimo tarpiklio sluoksnį varžtų skylių eilės, esančios jungiamosios detalės flanše, viduje.
- 5 Prisukite jungiamąją detalę prie vėdinimo kanalo galo savaime pjaunančiais sraigtais (4,8 x 13, 28 vnt.)


Vėdinimo kanalo galo surinkimas

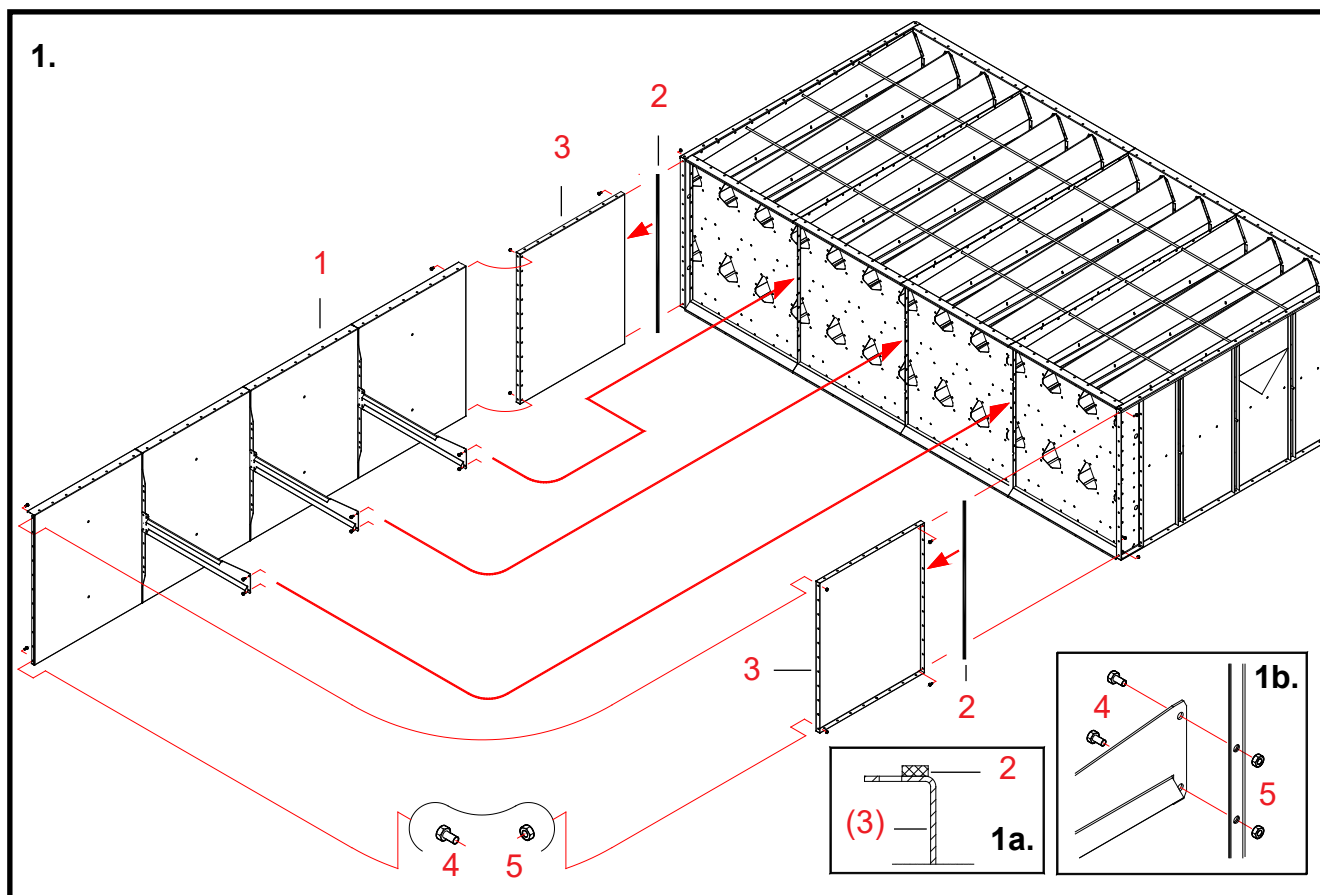

1. Pagrindinis vėdinimo kanalo galo paruošos ir montavimo brėžinys

Dalys

- 1 Surinkite vėdinimo kanalo galo galines plokštes pagal atskiras kiekvieno vėdinimo kanalo galo modelio instrukcijas. Jei konstrukcijoje yra viršutinė arba apatinė sklendės plokštė, jas taip pat surinkite atskirai.
- (4, 5) Ištraukite varžtus ir veržles (2 vnt.) iš dalies (iš vėdinimo kanalo galo tiesios atramos tvirtinimo vietos). Tik tuo atveju, jei vėdinimo kanalo gale, kuris bus montuojamas, yra tiesi atrama. 1b pav.
- 2 Uždėkite sandarinimo tarpiklių juosteles ant šoninių plokščių tvirtinimo flanšų (3 dalys), kurie bus tvirtinami prie džiovinimo skyriaus.
- 3 Tvirtai prispauskite šonines plokštes prie skyriaus galų.
- 4, 5 Prisukite šonines plokštes varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 11 vnt./šoninė plokštė)
- 1 Prispauskite sklendės plokštę arba galinės plokštės agregatą, jei toks yra, prie šoninių plokščių. Vėdinimo kanalo galo atramą pastatykite toje pačioje džiovinimo skyriaus vidurinės siūlės pusėje, kaip tai yra ties galu.
- Pritvirtinkite konstrukciją (-as), surinktas 1 etape, prie (dalies ir) šoninių plokščių.
- Pritvirtinkite tiesias oro kanalo galo atramas prie dalies.
- * Patikrinkite vėdinimo kanalo galo sujungimus ir jo stačiakampę formą. Užsukite visus varžtus.

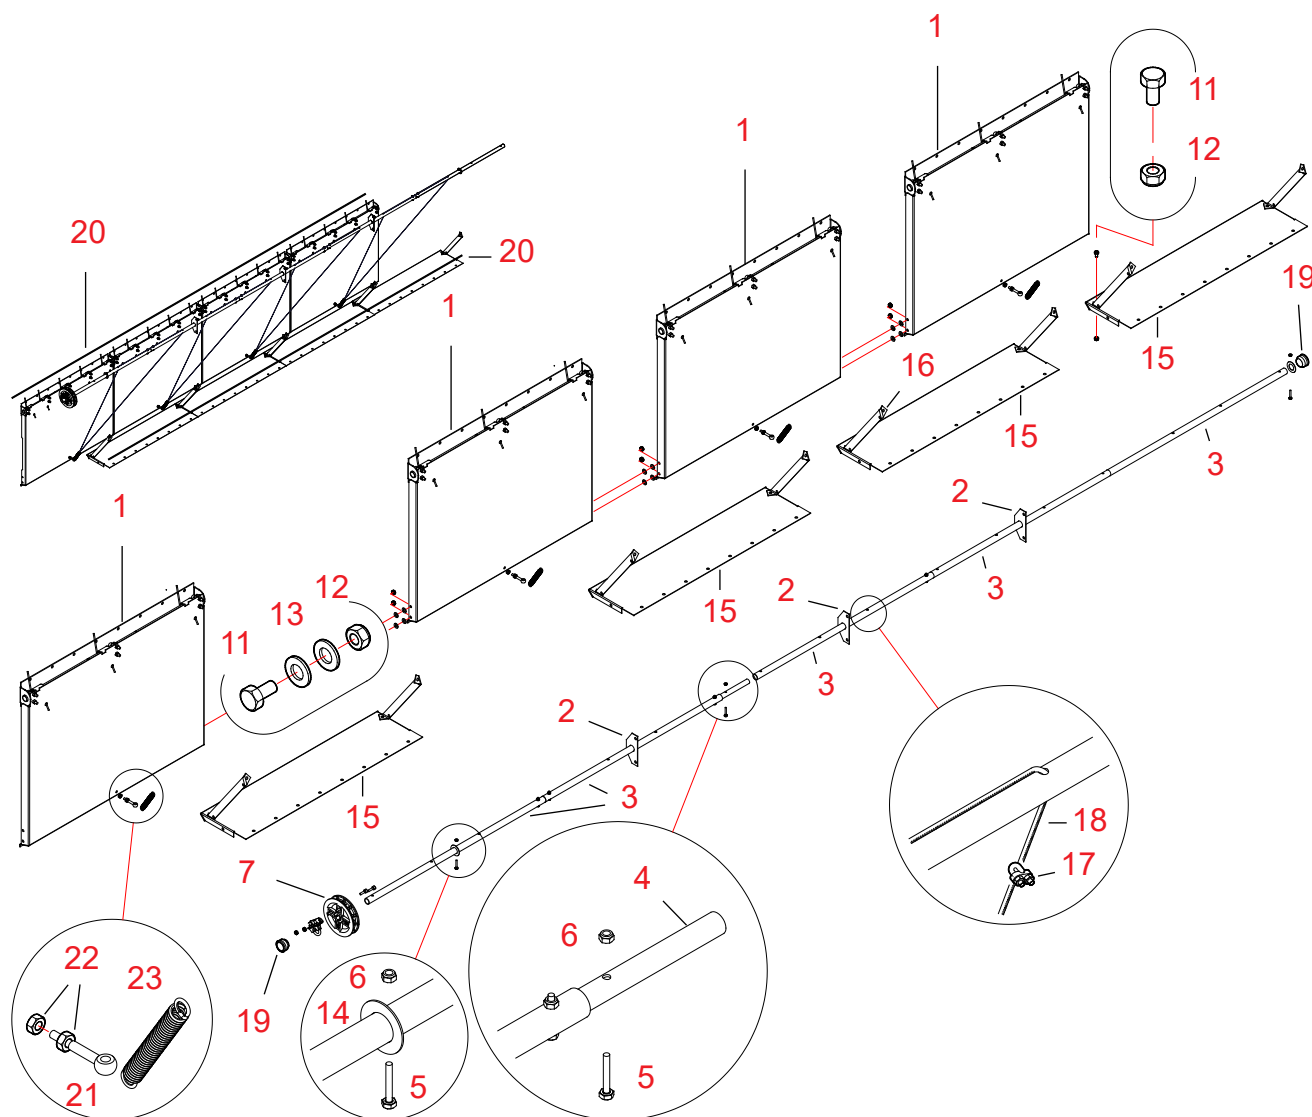Vėdinimo kanalo galas 1,0 3W (A70966) – dugno sklendė „B“**Vėdinimo kanalo galo A71331 priedas (ventiliatoriaus galas PFS)****Atsarginės dalys**

Jei būtina, užkimškite nenaudojamas veleno skylės džiovinimo dalyje su 19 detalėmis.





20061106

Nuoroda	Detalės Nr.	1 pavadinimas	2 pavadinimas	vnt.	Brėž. Nr.	Svoris	Grupė
1	A70668	VĖDIN.KAN.G. WM06	SUR.SK.L.PL. 1M SUK.ĮT.	4	A70668	15.08	3000
2	A70551	DŽ.D. WM06 SKL. PLOKŠTĖ	KREIP.	3	A70551	42.34	3000
3	A70548	DŽ.D. WM06 SKL. PLOKŠTĖ	VAMZDIS D25-958 VAMZDIS	5	A70548-A	42.34	3000
4	A70733	DŽ.D. WM06 SKL. PLOKŠTĖ	D19-300 ILING.	4	A70733	0.25	3000
5	101520	VARŽT.ŠEŠK. ZN 8.8 APVALG.	6X35 AM DIN933	10		0	2010
6	110789	VERŽLE NYLOC ZN M 6	DIN985	10		0	2010
7	A71223	VĖDIN.KAN.G. WM06	PLAST.ŽVGŽD.KOMPL.	1	A71223-A	0.9	3000
11	101810	VARŽT.ŠEŠK. ZN 8.8 APVALG.	8X16 AM DIN933	14		0	2010
12	110790	VERŽLE NYLOC ZN M 8	DIN985	14		0	2010
13	111550	PLOVIKLIS ZN	M 10 DIN125	12		0	2010
14	400344	PLOVIKLIS AISI	PL1,5 D45/25,5	2	21175,4	0	4500
15	A71156	VĖDIN.KAN.G. WM06	SKLND.KNTR.PLOKŠTĖ	4	A71156	15.08	3000
16	A71157	VĖDIN.KAN.G. WM06	SKLND.ATRAMA	8	A71157	15.08	3000
17	114055	LYNO FIKSATORIUS	D 5	8		0	2900
18	114067	LYNAS	D3/D5 MM PL. VAMZDIS	16		0	2900
19	116065	PLASTIKINIS KAIŠTIS	DBI 42	2		0	2600
20	115570	SANDARINIMO TARPIKLIS	4X10 MAPA	8		0	2600
21	107821	VARŽTAS SU KILPA	M 8X60	4		0	2000
22	110540	VERŽLE ZN 8 M 8	DIN934	8		0	2010
23	120014	ĮTEMP.SPYRUOKLĖ SPIRUOKL.	3,0X17 140	4	41529	0	2900

Vėdinimo kanalo galo A70966 surinkimas

Mes rekomenduojame vėdinimo kanalo galą surinkti ant lygaus paviršiaus.
Tai užtikrins, kad surinktas vėdinimo kanalo galas bus tiesus.

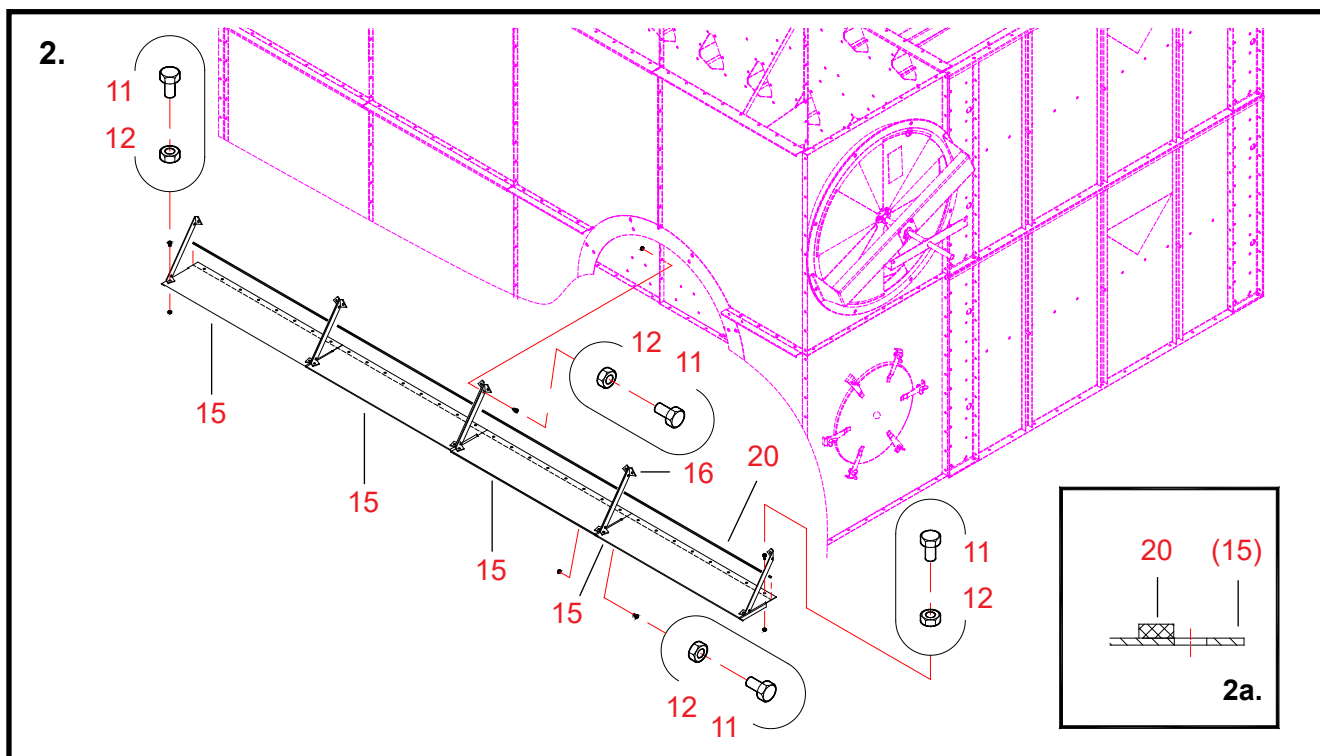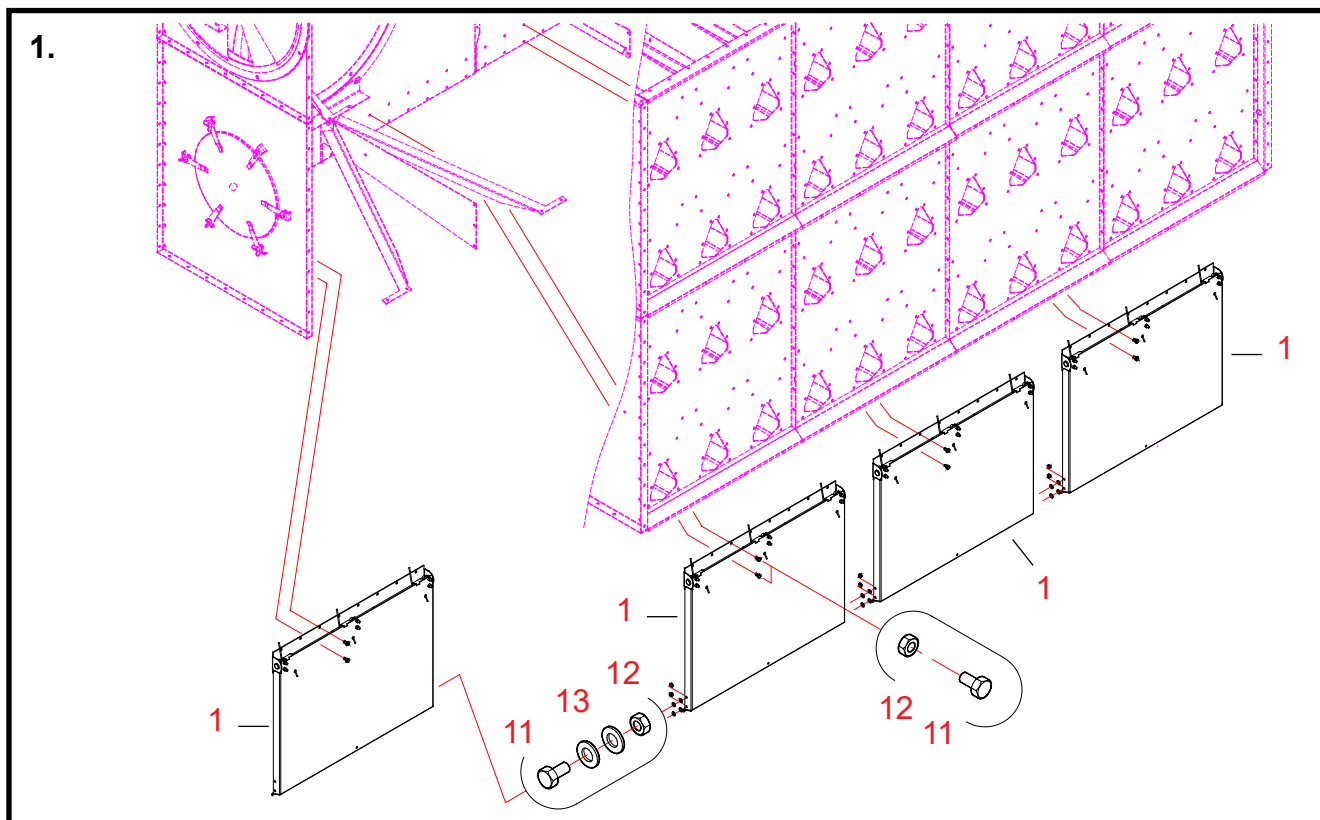




1. Sklendės plokščių paruošų montavimas vėdinimo kanalo gale (A71331), kuris jau yra surinktas skyriaus viduje

- Dalys Darbo etapų eiliškumas nustatytas remiantis informaciniais numeriais, pateiktais vėdinimo kanalo galo A70966 atsarginių dalių brėžinyje.
- 1 Pritvirtinkite sklendžių plokščių konstrukcijas (1 dalys) prie galinės plokštės konstrukcijos skylių.
- 11, 12 Prisukite sklendžių plokštės varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 16 vnt./sklendės plokštė).
- 11, 12, 13 Susukite sklendžių plokštės varžtais, poveržles ir veržlėmis (M8 x 16 vnt.)
Ant abiejų varžtų tarp sklendžių plokščių uždėkite dvi M10 poveržles.

2. Sklendės plokštės išlyginamųjų plokščių montavimas agregato dalyje

- 15 Sujunkite keturias išlyginamąsias plokštes (15 dalys) kartu.
- 11, 12 Susukite sujungimą dviem varžtais ir veržlėmis (M 8 x 16).
- 16 Sumontuokite išlyginamųjų plokščių atramas (16 dalys, 8 vnt.) išlyginamosiose plokštėse, kaip parodyta paveiksluke.
- 11, 12 Prisukite atramas varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 1 vnt./atrama)
- 20 Uždėkite sandarinimo tarpiklio juostelę ant išlyginamųjų plokščių paruošos viršutinio paviršiaus (15 dalys).
Uždėkite sandarinimo tarpiklio sraigtų skylių eilių viduje (žr. 2a pav.)
- (11, 12) Iš agregato dalies ištraukite montavimo varžtus ir veržles, esančias išlyginamųjų plokščių atramų prisukimo vietose.
Prisukite išlyginamųjų plokščių atramas antruoju nuo apačios varžtu viduriniojoje agregato dalies siūlėje ir šoninėse siūlėse.
- * Prispauskite surinktą išlyginamųjų plokščių konstrukciją prie džiovinimo dalies galo.
Atsargiai, kad montuodami plokštę, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnio.
- 11, 12 Prisukite išlyginamųjų plokščių atramas išimtais varžtais ir veržlėmis (M 8 x 16).
Išlyginamosios plokštės kraštas atsiduria po agregato dalies šonu, su kuriuo ir pritvirtinama.

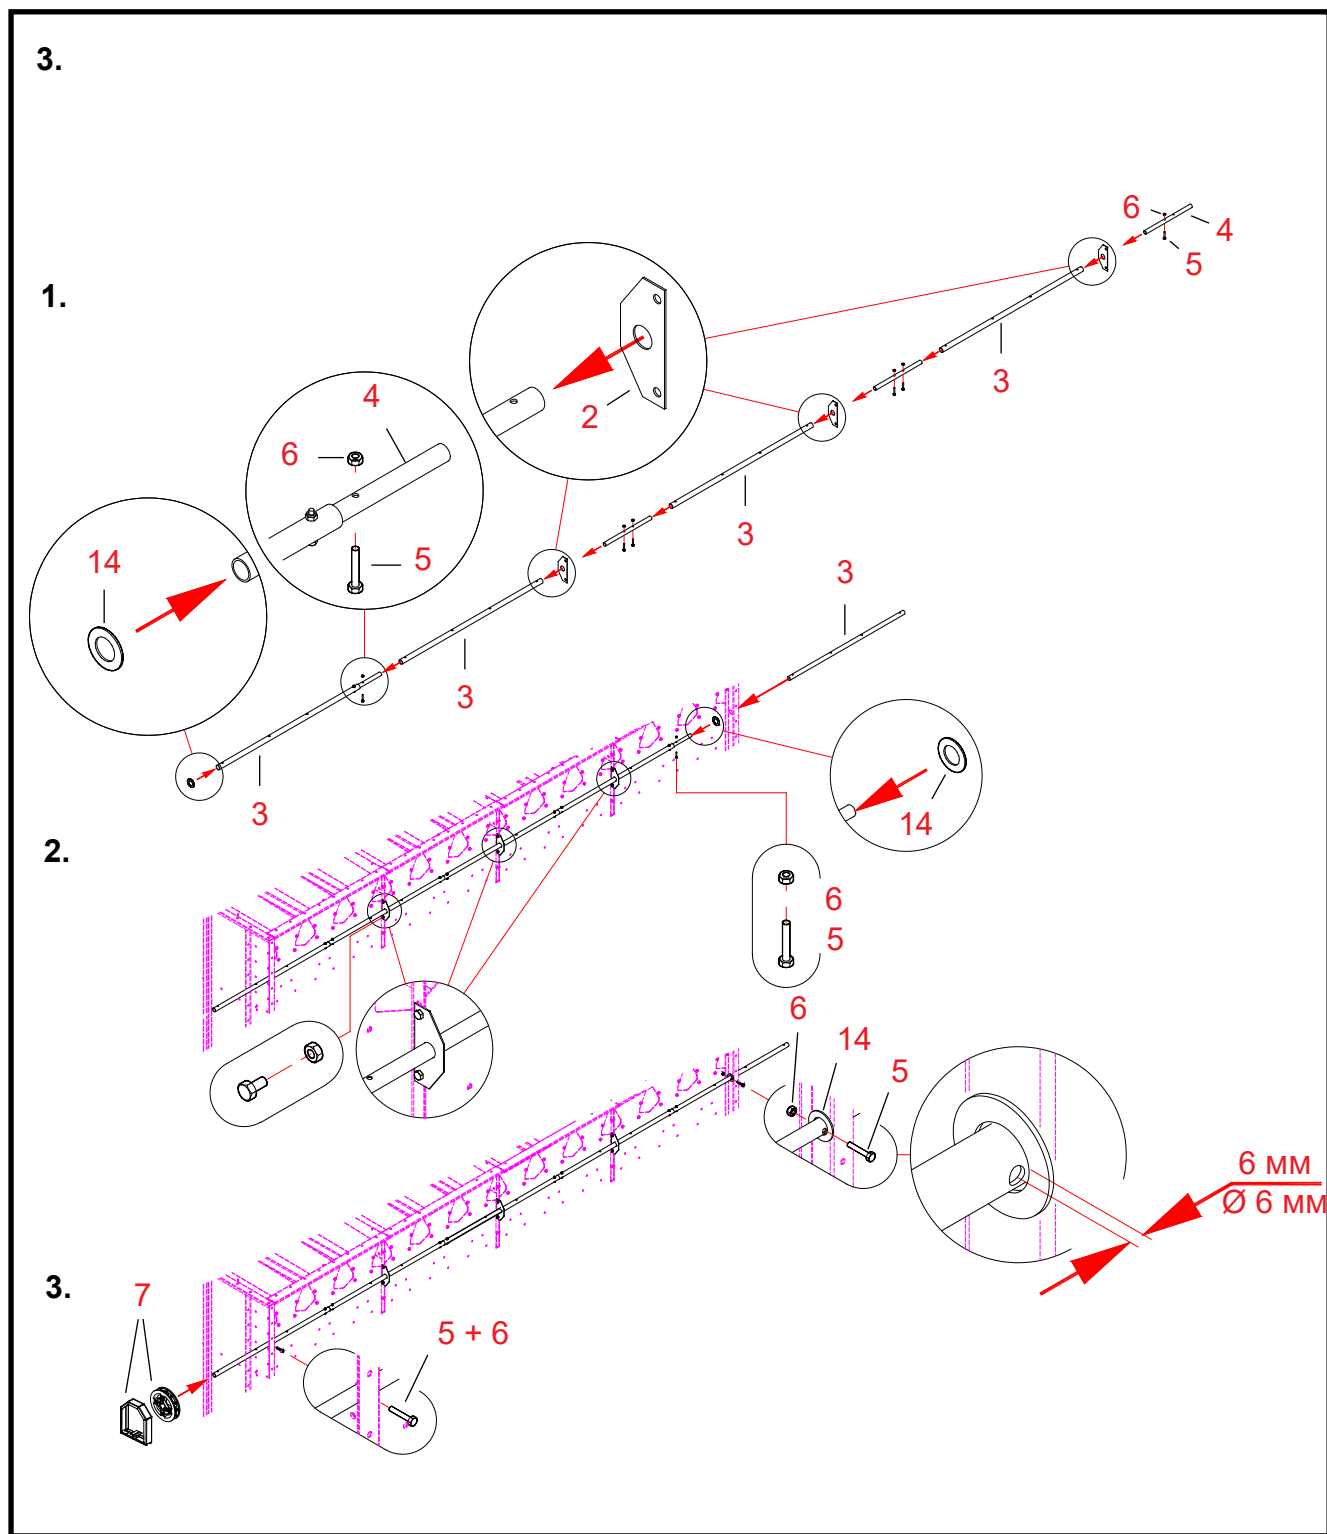




3. Sklendės plokščių paleidimo įrenginio veleno montavimas

- 1 pav.
- 4 Sujunkite du veleno vamzdelius (3 dalys) ilginamuoju vamzdeliu.
- 5, 6 Susukite sujungimą dviem varžtais ir „Nyloc“ veržlėmis (M 6 x 35).
- 2 Užstumkite ant vamzdelio kreipiamąją kilpą.
- 4 Pritvirtinkite kitą ilginamąjį vamzdelį prie to paties veleno vamzdelio galo, ant kurio užmovėte kreipiamąją kilpą.
- 5, 6 Prisukite ilginamąjį vamzdelį varžtu ir „Nyloc“ veržlėmis (M 6 x 35).
- * Pakartokite tris ankstesnius etapus du kartus.
Dabar veleną sudaro keturi vamzdeliai ir trys kreipiamosios kilpos.
- 14 Uždėkite poveržlę (D45/25,5) ant vamzdelio iš kito vamzdelio galo.
- 2 pav.
- (1) Įstatykite veleną, surinktą pagal 1 pav., į viršutinės Ø 25,5 mm skylės, esančias skyriaus šoninėse plokštėse.
Ištraukite du varžtus iš dalies galinių plokščių centrinių siūlių ties kreipiamosiomis kilpomis.
Prispauskite kreipiamąsias kilpas prie galinių plokščių flanšų ir įdėkite atgal varžtus.
- 14 Užsriekite kitą poveržlę (D45/25,5) ant veleno vamzdelio.
- 3 Įkiškite penktą veleno vamzdelį per šoninę plokštę ir skyriaus koją ant jau surinkto veleno pratęsimo vamzdelio.
- 5, 6 Susukite veleno vamzdelių sujungimą varžtu ir „Nyloc“ veržle (M 6 x 35).
- 3 pav.
- * Centruokite veleno vamzdelį su agregato šoniniais flanšais.
- * Pakelkite poveržles (14 dalys) prie skyriaus šoninių flanšų.
- * Išgręžkite Ø 6 mm skylę per veleno vamzdelį 6 mm atstumu nuo kiekvienos poveržlės paviršiaus.
- 5, 6 Įdėkite į išgręžtas skylės varžtus ir užsukite juos „Nyloc“ veržlėmis (M 6 x 35).
- 7 Ant sklendės plokščių paleidimo įrenginio veleno uždėkite žvaigždutės bloką.
Šiame etape „U“ formos varžtų traukelių veržlių iki galo neužveržkite.

4.

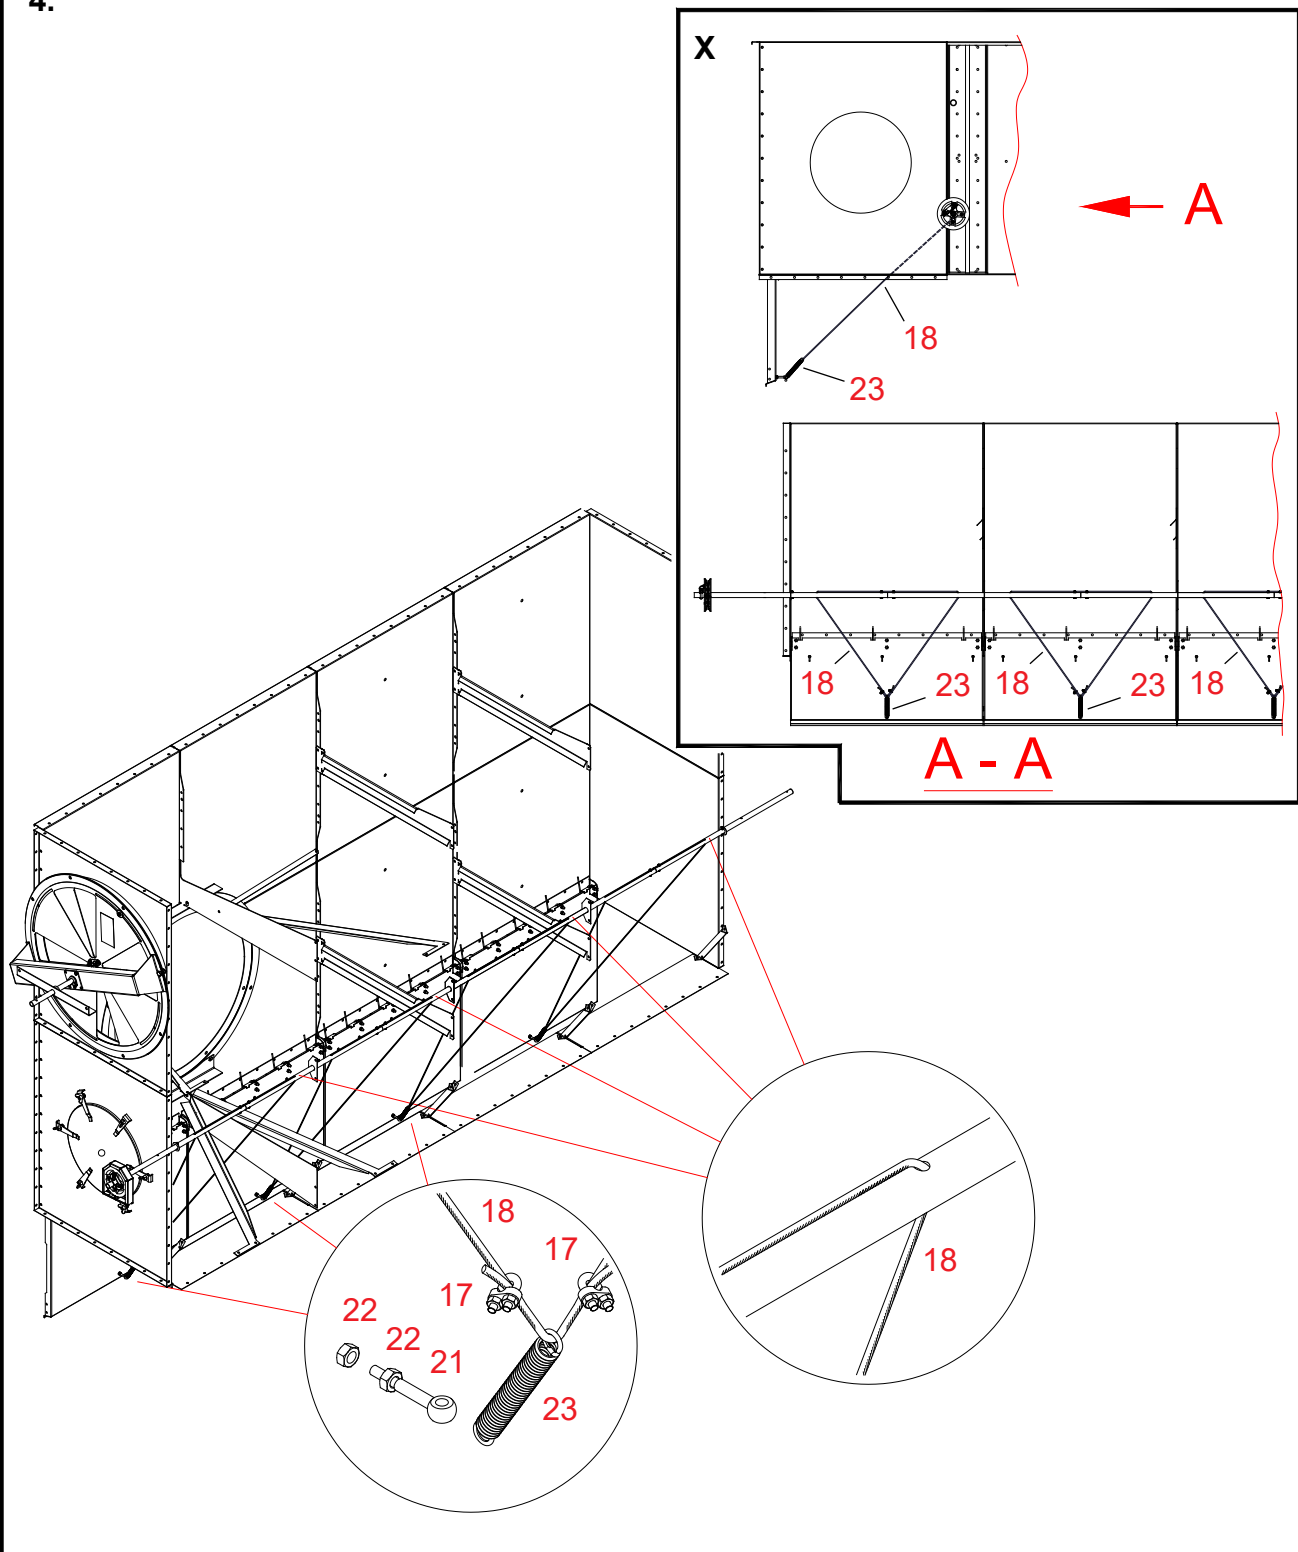




4. Plokščių paleidimo įrenginio laidų montavimas

- 21, 22 Pasirūpinkite visų sklendės plokščių ašiniais varžtais. Užsukite juos dviem veržlėmis (M8).
- 23 Per visus ašinius varžtus įsukite įtempimo spyruoklę.
- 18 Sumontuokite sklendės plokščių paleidimo įrenginio laidus.
Perkiškite laidą per dvi skyles, esančias velene, ir įtempimo spyruoklės ašelę, kad susidarytų trikampio formos kilpa. (X pav.)
- 17 Abejose įtempimo spyruoklės kilpos pusėse sumontuokite laidų fiksatorius.
- * Laidą nukirpkite maždaug 30 mm atstumu nuo laido fiksatoriaus.

Vėdinimo kanalo galas 1,0 4W (A70825) – kanalo sklendė „B“

Atsarginės dalys

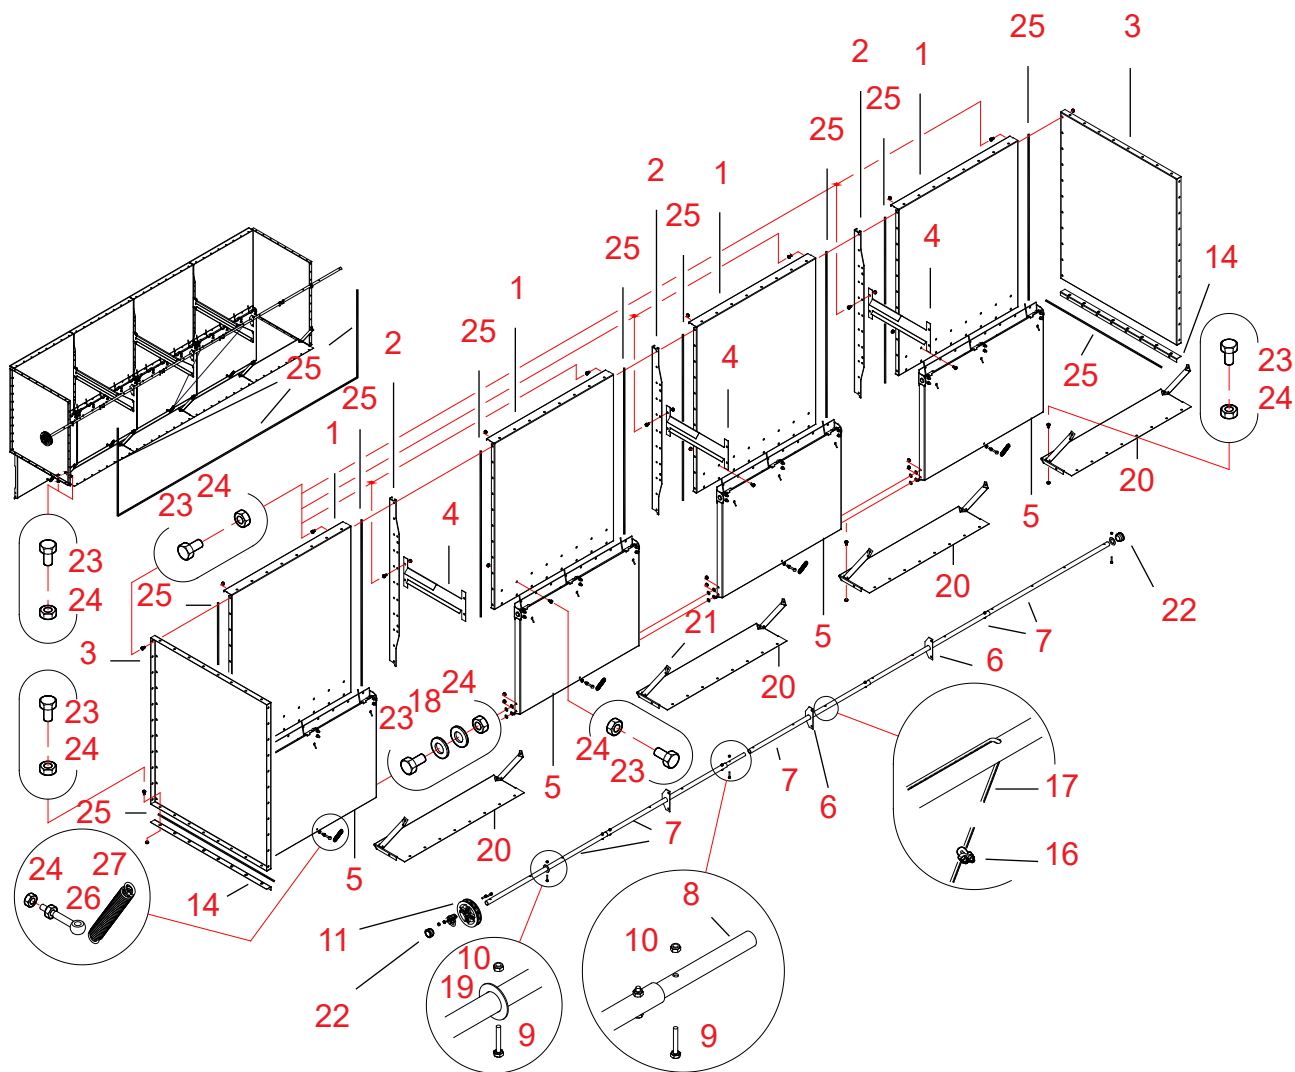

14 dalys ir jų sandarinimo tarpikliai montuojami tik, jei ši konstrukcija yra žemiausia vėdinimo kanalo galo dalis džiovinuve.

Jei būtina, užkimškite nenaudojamas veleno skylės džiovinimo dalyje su 22 detalėmis.




20080901

Nuoroda	Detalės Nr.	1 pavadinimas	2 pavadinimas	vnt.	Brėž. Nr.	Svoris	Grupė
1	A70682	VĖDIN.KAN.G. WM06	GAL.PLKŠT.SU SKLENDE	4	A70682	14.64	3000
2	A70810	VIRŠUTINĖ DALIS WM06	VERT.ATRAMA PL3	3	A70810-C	2.34	3000
3	A70640	VĖDIN.KAN.G. WM06 1.0	ŠONINĖ PLOKŠTĖ	2	A70640	14.18	3000
4	A70678	VĖDIN.KAN.G. WM06 1.0	TIES.ATRAMA	3	A70678-B	1.79	3000
5	A70668	VĖDIN.KAN.G. WM06	SUR.SKL.PL. 1M SUK.[T.	4	A70668	15.08	3000
6	A70551	DŽ.D. WM06 SKL. PLOKŠTĖ	KREIP.	3	A70551	42.34	3000
7	A70548	DŽ.D. WM06 SKL. PLOKŠTĖ	VAMZDIS D25-958 VAMZDIS	5	A70548-C	42.34	3000
8	A70733	DŽ.D. WM06 SKL. PLOKŠTĖ	D19-300 ILING.	4	A70733	0.25	3000
9	101520	VARŽT.ŠEŠK. ZN 8.8 APVALG.	6X35 AM DIN933	10		0	2010
10	110789	VERŽLE NYLOC ZN M 6	DIN985	10		0	2010
11	A71223	VĖDIN.KAN.G. WM06	PLAST.ŽVGŽD.KOMPL.	1	A71223-A	0.9	3000
14	A70570	VĖDIN.KAN.G. WM06 1.0	KAMPINĖ JUOSTA	2	A70570-A	0.94	3000
16	114055	LYNO FIKSATORIUS	D 5	8		0	2900
17	114067	LYNAS	D3/D5 MM PL. VAMZDIS	16		0	2900
18	111550	PLOVIKLIS ZN	M 10 DIN125	12		0	2010
19	400344	PLOVIKLIS AISI	PL1,5 D45/25,5	2	21175,4	0	4500
20	A71156	VĖDIN.KAN.G. WM06	SKLND.KNTR.PLOKŠTĖ	4	A71156	15.08	3000
21	A71157	VĖDIN.KAN.G. WM06	SKLND.ATRAMA	8	A71157	15.08	3000
22	116065	PLASTIKINIS KAIŠTIS	DBI 42	2		0	2600
23	101810	VARŽT.ŠEŠK. ZN 8.8 APVALG.	8X16 AM DIN933	201		0	2010
24	110540	VERŽLE ZN 8 M 8	DIN934	209		0	2010
25	115570	SANDARINIMO TARPIKLIS	4X10 MAPA	39		0	2600
26	107821	VARŽTAS SU KILPA	M 8X60	4		0	2000
27	120014	[TEMP.SPYRUOKLĖ SPIRUOKL.	3,0X17 140	4	41529	0	2900



Vėdinimo kanalo galo A70825 surinkimas

Mes rekomenduojame vėdinimo kanalo galą surinkti ant lygaus paviršiaus.
Tai užtikrins, kad surinktas vėdinimo kanalo galas bus tiesus.

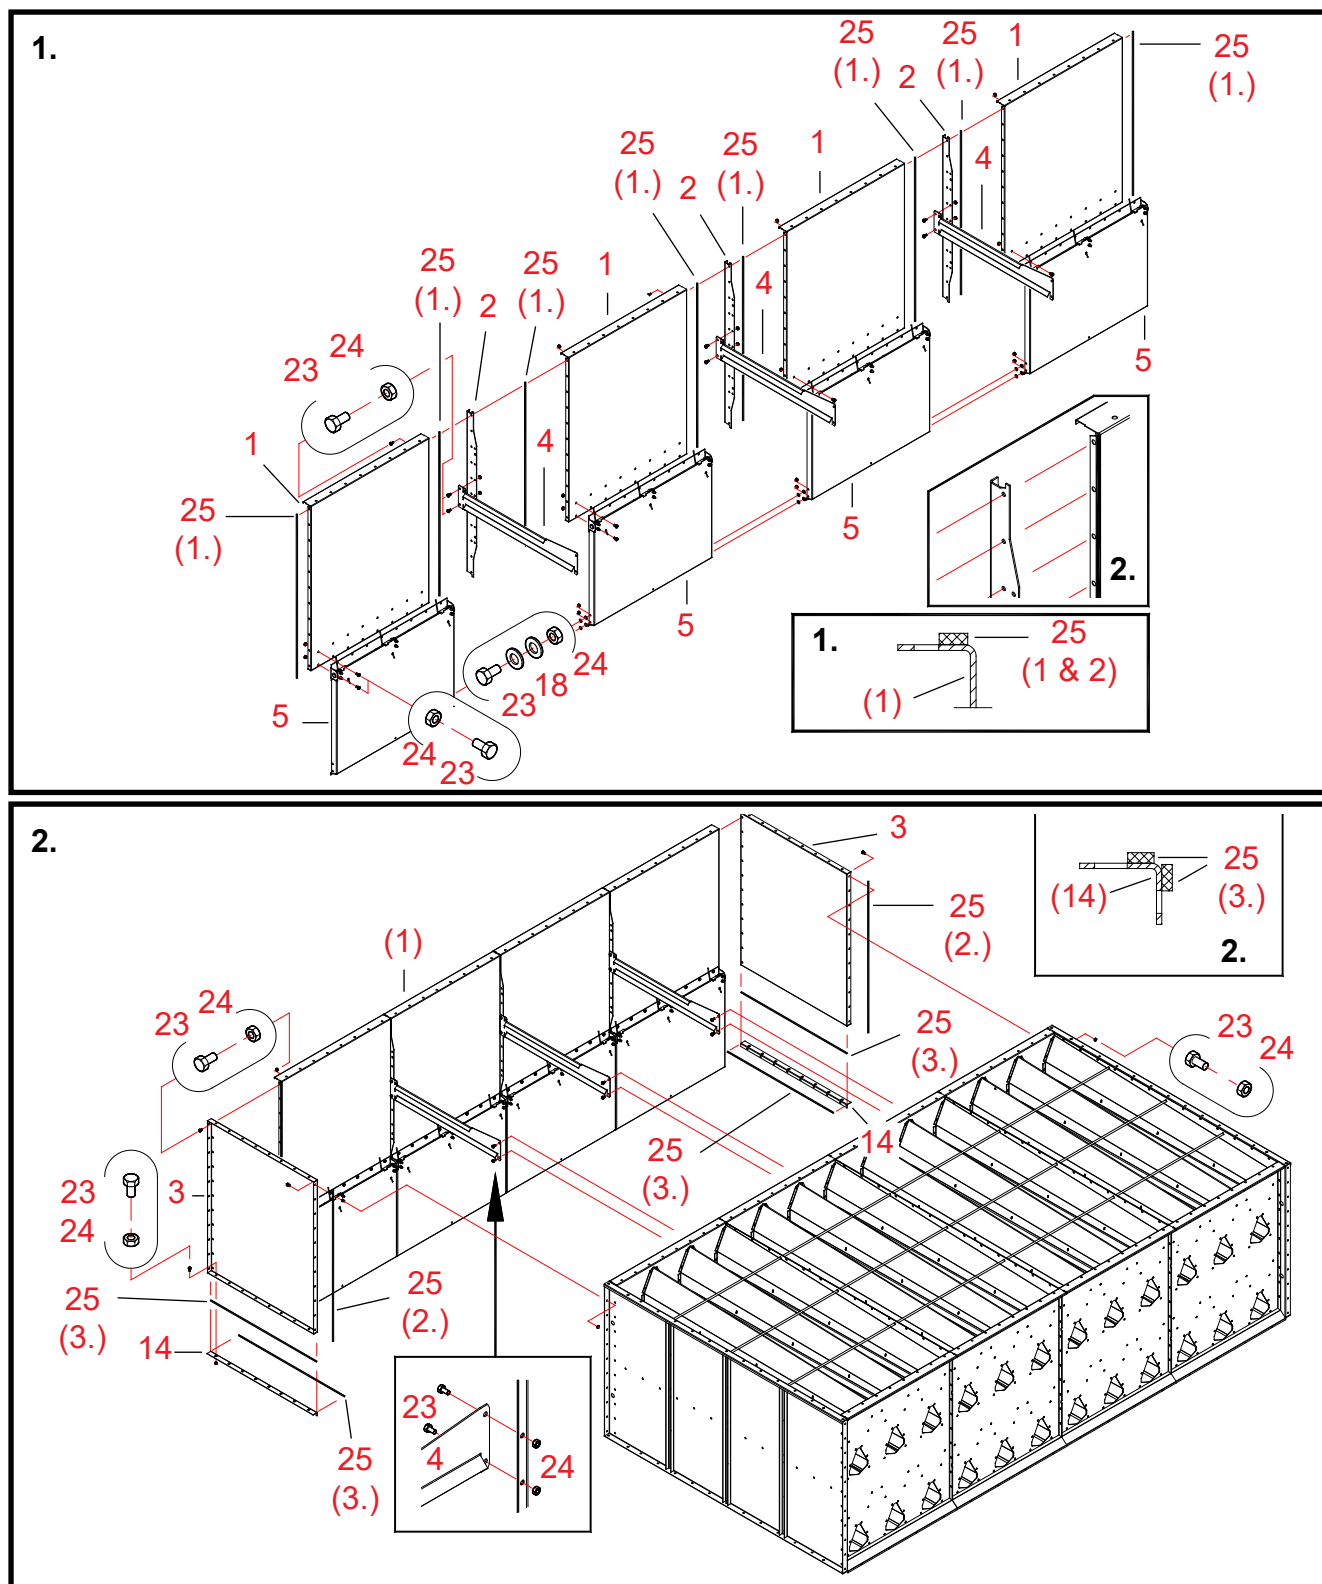




1. Vėdinimo kanalo galo galinės plokštės paruošos surinkimas

- Dalys Darbo etapų eiliškumas nustatytas remiantis informaciniais numeriais, pateiktais vėdinimo kanalo galo A70825 atsarginių dalių brėžinyje.
- 25 (1.) **Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant keturių galinių plokščių galinių flanšų (1 dalys).**
Pritvirtinkite sandarinimo tarpiklio varžtų skylių eilių, esančių flanšuose, viduje (žr. 1 detalų brėžinį.)
- 2 **Tarp galinių plokščių įdėkite vertikalias atramas.**
Atsargiai, kad montuodami vertikalią atramą, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnio.
Uždėkite vertikalias atramas, liekančios vėdinimo kanalo galo išorėje, flanšą kryptimi, parodyta 2 pav.
Flanšas turi atrodyti taip, kaip parodyta 2 pav., jei ant vėdinimo kanalo galo bus uždėtas stogelis nuo lietaus.
- 23, 24 **Pritvirtinkite galines plokštes ir vertikalias atramas varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 11 + 11 + 11 vnt.)**
Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.
- 4 **Sumontuokite vėdinimo kanalo galo tiesiąsias atramas vertikaliuose atramose (2 dalys).**
Teisingą atramų padėtį patikrinkite brėžinyje.
- 23, 24 **Prisukite atramas varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 2 vnt. / atrama).**
- 5 **Pritvirtinkite sklendžių plokščių paruošas (5 dalys) prie galinių plokščių paruošų skylių.**
- 23, 24 **Prisukite sklendžių plokštes varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 16 vnt./sklendės plokštė).**
- 18, 23, 24 **Susukite sklendžių plokštes varžtais, poveržles ir veržlėmis (M8 x 16 vnt.)**
Ant abiejų varžtų tarp sklendžių plokščių uždėkite dvi M10 poveržles.

2. Vėdinimo kanalo galo surinkimas

- 25 (2.) **Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant šoninių plokščių pritvirtinimo flanšų (3 dalys), kurie bus tvirtinami džiovinimo skyriuje.**
Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles varžtų skylių eilių viduje (žr. 1 detalų brėžinį.)
- 3 **Tvirtai prispauskite šonines plokštes prie skyriaus galų.**
Būkite atsargūs, kad montuodami šonines plokštes, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnio.
- 23, 24 **Prisukite šonines plokštes prie agregato varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 11 vnt./šoninė plokštė).**
Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.
- (1) **Perkelkite 1 etape surinktą paruošą tarp šoninių plokščių.**
Būkite atsargūs, kad judindami konstrukcijas, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnį.
- 23, 24 **Prisukite 1 etape surinktą konstrukciją varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 11 + 11 vnt.)**
23, 24 **Pritvirtinkite tiesiąsias vėdinimo kanalo galo atramas prie dalies varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 2 vnt.)**
Žr. 2 detalų brėž. Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.

Tęsinys kitame puslapyje. >>>

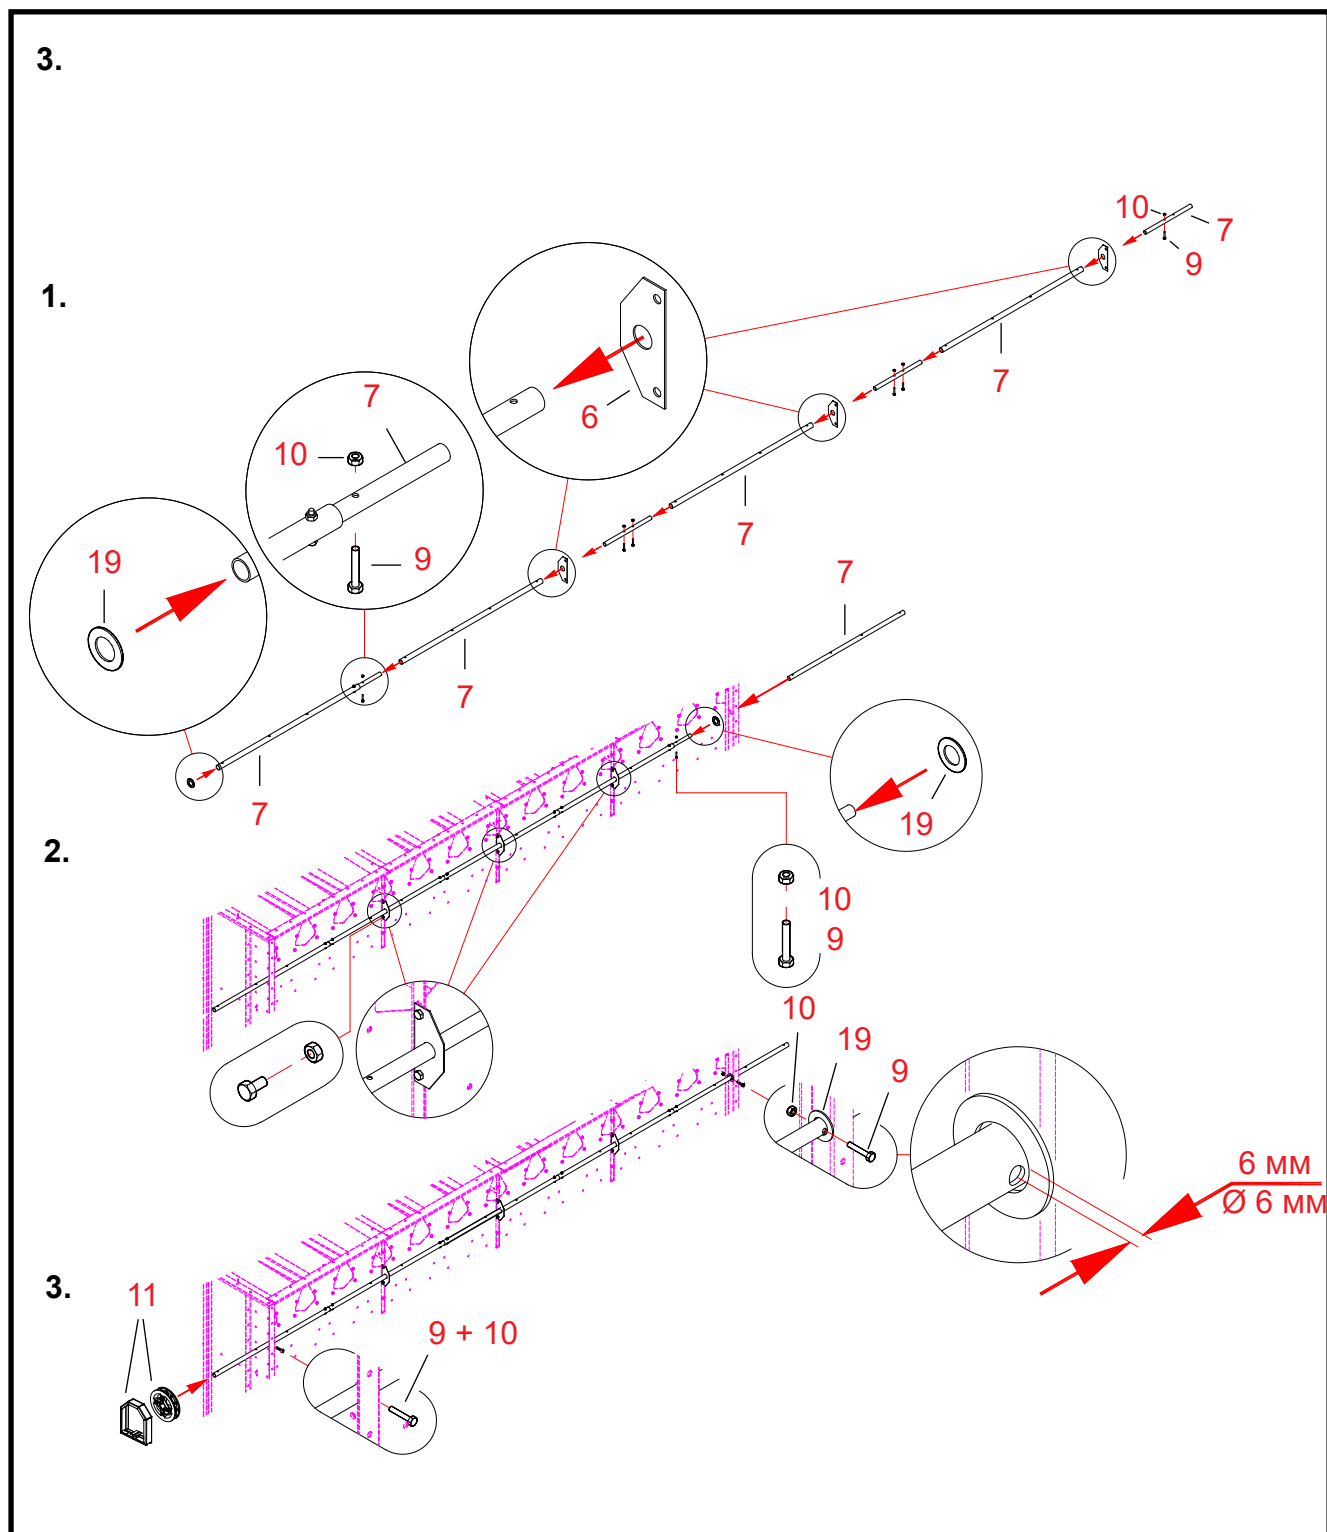





Kampines juostas (14 dalys) montuokite tik, jei ši paruoša yra žemiausia vėdinimo kanalo galo dalis džiovintuve.

- 25 (3.) Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant kampinių juostų flanšų (14 dalys).
Uždėkite sandarinimo tarpiklio varžtų skylių eilių viduje (žr. 2 detalų brėžinį.)
- 14 Pritvirtinkite kampines juostas prie apatinių abiejų šoninių plokščių flanšų.
- 23, 24 Prisukite kampines juostas varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 4 +4 vnt.)
- * Patikrinkite vėdinimo kanalo galo sujungimus ir jo stačiakampę formą. Užsukite visus varžtus.

3. Sklendės plokščių paleidimo įrenginio veleno montavimas

- 1 pav.
- 8 Sujunkite du veleno vamzdelius (7 dalys) ilginamuoju vamzdeliu.
- 9, 10 Susukite sujungimą dviem varžtais ir „Nyloc“ veržlėmis (M 6 x 35).
- 6 Užstumkite ant vamzdelio kreipiamąją kilpą.
- 8 Pritvirtinkite kitą ilginamąjį vamzdelį prie to paties veleno vamzdelio galo, ant kurio užmovėte kreipiamąją kilpą.
- 9, 10 Prisukite ilginamąjį vamzdelį varžtu ir „Nyloc“ veržlėmis (M 6 x 35).
- * Pakartokite tris ankstesnius etapus du kartus.
Dabar veleną sudaro keturi vamzdeliai ir trys kreipiamosios kilpos.
- 19 Uždėkite poveržlę (D45/25,5) ant vamzdelio iš kito vamzdelio galo.
- 2 pav.
- (1) Įstatykite veleną, surinktą pagal 1 pav., į viršutinės Ø 25,5 mm skylės, esančias skyriaus šoninėse plokštėse.
Ištraukite du varžtus iš dalies galinių plokščių centrinių siūlių ties kreipiamosiomis kilpomis.
Prispauskite kreipiamąsias kilpas prie galinių plokščių flanšų ir įdėkite atgal varžtus.
- 19 Užsriekite kitą poveržlę (D45/25,5) ant veleno vamzdelio.
- 7 Įkiškite penktą veleno vamzdelį per šoninę plokštę ir skyriaus koją ant jau surinkto veleno pratęsimo vamzdelio.
- 9, 10 Susukite veleno vamzdelių sujungimą varžtu ir „Nyloc“ veržle (M 6 x 35).
- 3 pav.
- * Centruokite veleno vamzdelį su agregato šoniniais flanšais.
- * Pakelkite poveržles (19 dalys) prie skyriaus šoninių flanšų.
- * Išgręžkite Ø 6 mm skylę per veleno vamzdelį 6 mm atstumu nuo kiekvienos poveržlės paviršiaus.
- 9, 10 Įdėkite į išgręžtas skylės varžtus ir užsukite juos „Nyloc“ veržlėmis (M 6 x 35).
- 11 Ant sklendės plokščių paleidimo įrenginio veleno uždėkite žvaigždutės bloką.
Šiame etape „U“ formos varžtų traukelių veržlių iki galo neužveržkite.

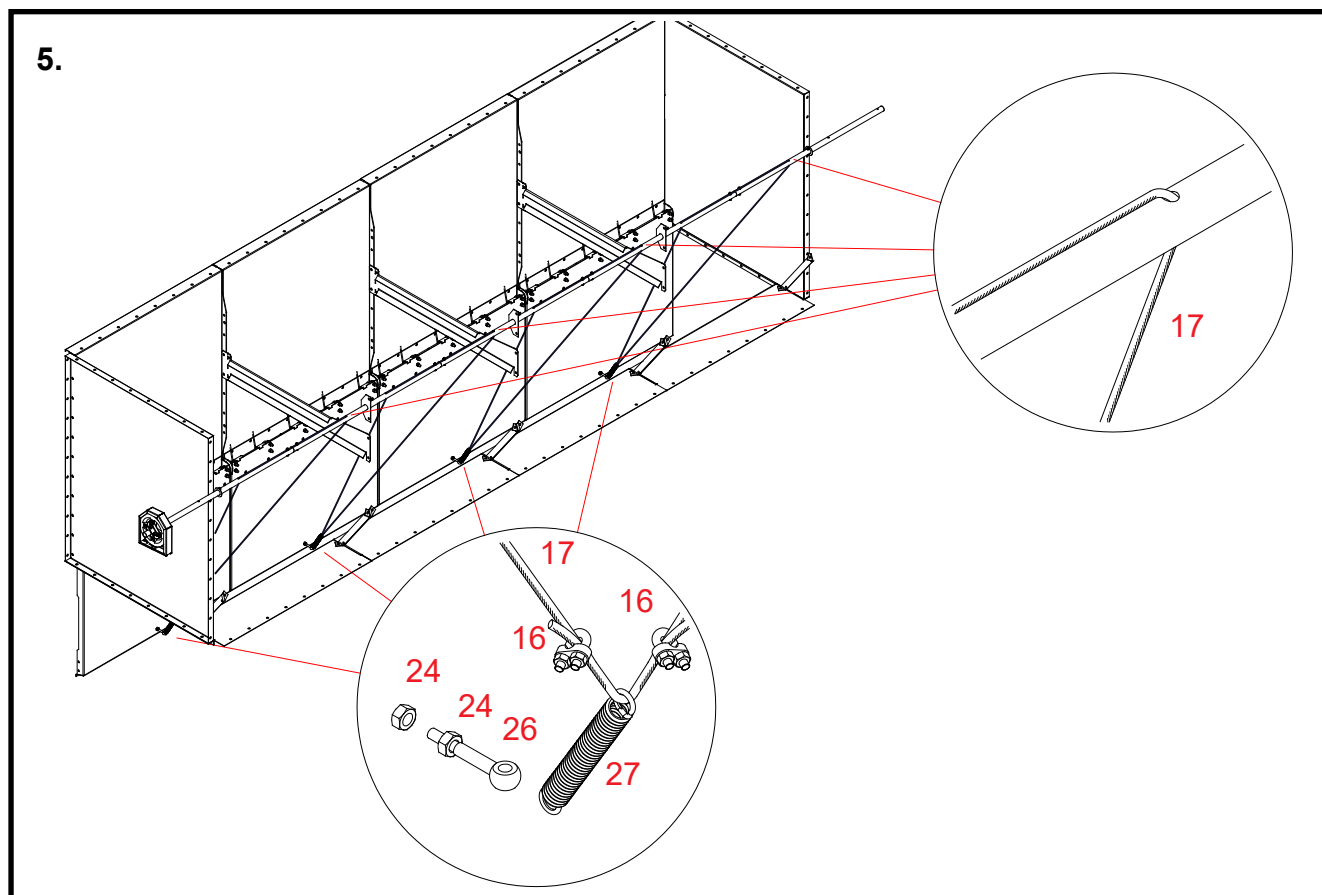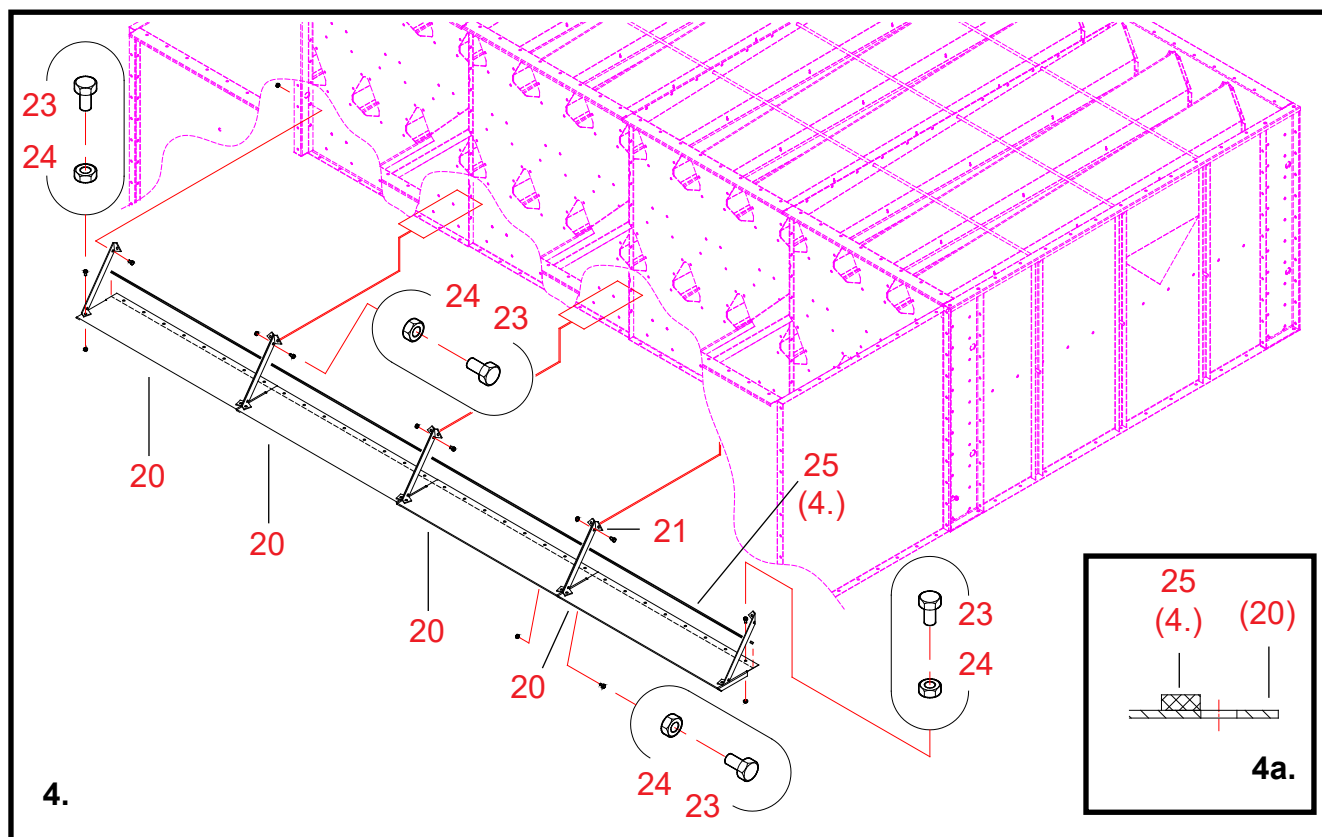



4. Sklendės plokštės išlyginamųjų plokščių montavimas agregato dalyje


- 20 Sujunkite keturias išlyginamąsias plokštes (20 dalys) kartu.
- 23, 24 Sutvirtinkite siūles varžtais ir veržlėmis (M8 x 16).
- 21 Sumontuokite išlyginamųjų plokščių atramas (21 dalys, 8 vnt.) išlyginamosiose plokštėse, kaip parodyta paveiksluke.
- 23, 24 Prisukite atramas varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 1 vnt./atrama)
- 25 (4.) Uždėkite sandarinimo tarpiklio juostelę ant išlyginamųjų plokščių paruošos viršutinio paviršiaus (21 dalys).
Uždėkite sandarinimo tarpiklio sraigtų skylių eilių viduje (žr. 4a pav.)
- (23, 24) Iš agregato dalies ištraukite montavimo varžtus ir veržles, esančias išlyginamosios plokštės atramos prisukimo vietose.
Prisukite išlyginamųjų plokščių atramas antruoju nuo apačios varžtu viduriniojoje agregato dalies siūlėje ir šoninėse siūlėse.
- (20, 4 vnt.) Prispauskite jau surinktą išlyginamąją plokštę prie vėdinimo kanalo galo šoninių plokščių kampinių juostų.
Išlyginamąją plokštę dėkite ant kraštinių kampinių juostų skylių, esančių toje pačioje pusėje kaip ir agregatas.
- 23, 24 Prisukite išlyginamąją plokštę abiejuose galuose varžtais ir veržlėmis (M 8 x 16).
Išlyginamosios plokštės kraštas atsiduria po agregato dalies šonu, su kuriuo ir pritvirtinama.
Jei vėdinimo kanalų galai yra be kampinių apvadų, išlyginamąją plokštę tvirtinkite tik prie skyriaus.
- 23, 24 Prisukite išlyginamųjų plokščių atramas išimtais varžtais ir veržlėmis (M 8 x 16).

5. Plokščių paleidimo įrenginio laidų montavimas

- 24, 26 Pasirūpinkite visų sklendės plokščių ašiniais varžtais. Užsukite juos dviem veržlėmis (M8).
- 27 Per visus ašinius varžtus įsukite įtempimo spyruoklę.
- 17 Sumontuokite sklendės plokščių paleidimo įrenginio laidus.
Perkiškite laidą per dvi skyles, esančias velene, ir įtempimo spyruoklės ašelę, kad susidarytų trikampio formos kilpa.
Apie vėdinimo kanalo galą A70966 taip pat žiūrėkite „X“ pav., pateiktą ankstesniame surinkimo nurodymų 4 brėžinyje.
- 16 Abejose įtempimo spyruoklės kilpos pusėse sumontuokite laidų fiksatorius.
- * Laidą nukirpkite maždaug 30 mm atstumu nuo laido fiksatoriaus.

Vėdinimo kanalo galas 1,0 4W (A71011) – reguliavimo plokštės

Atsarginės dalys

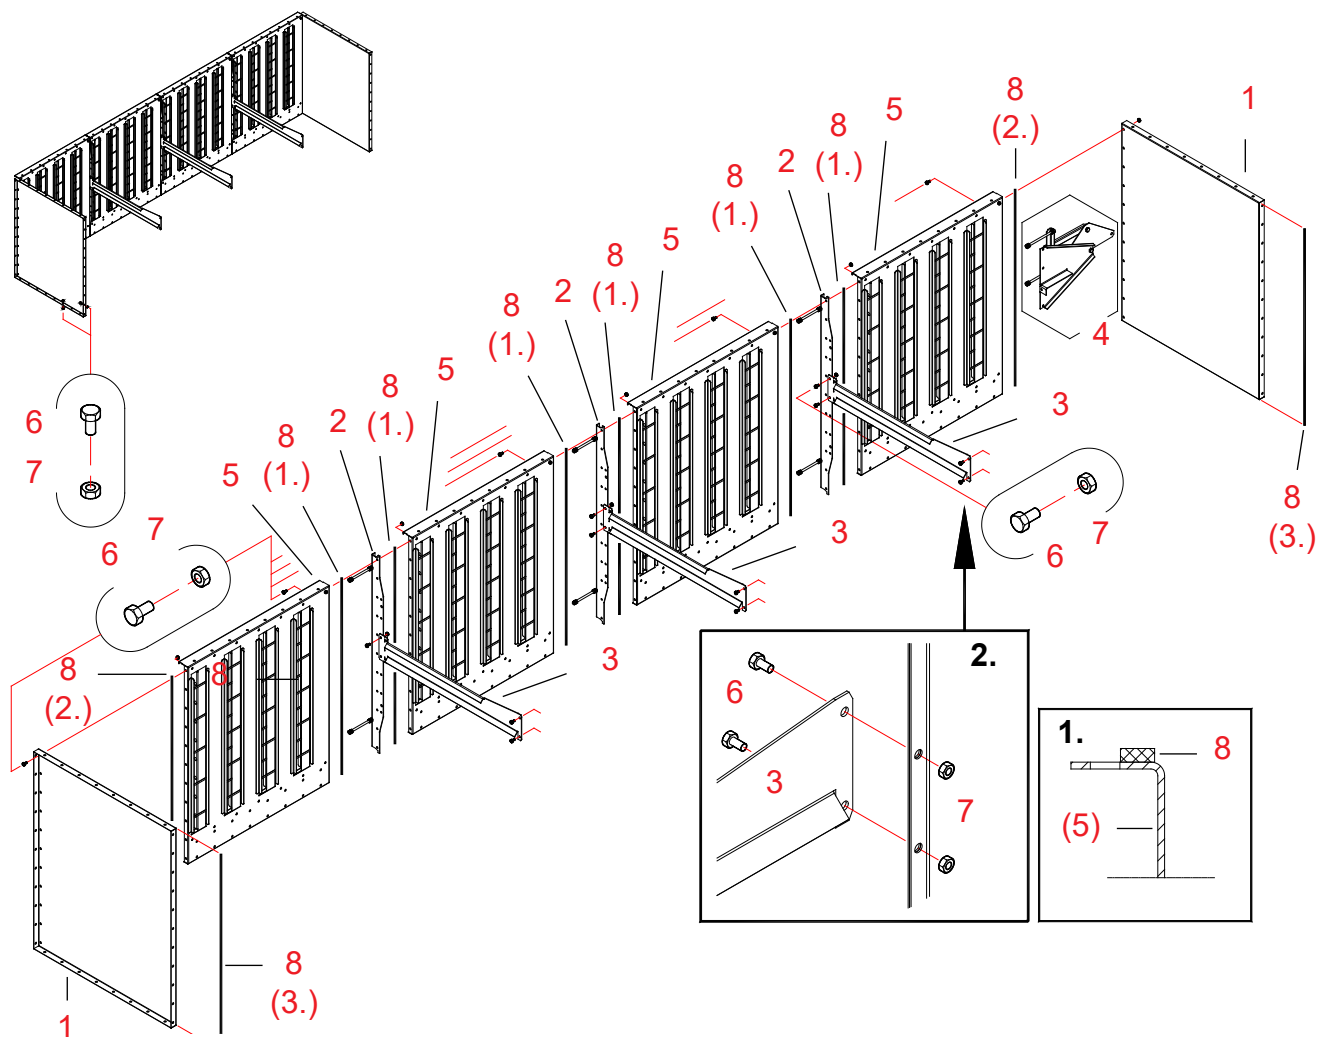

20080901

Nuoroda	Detalės Nr.	1 pavadinimas	2 pavadinimas	vnt.	Brėž. Nr.	Svoris	Grupė
1	A70640	VĖDIN.KAN.G. WM06 1.0	ŠONINĖ PLOKŠTĖ	2	A70640	14.18	3000
2	A70810	VIRŠUTINĖ DALIS WM06	VERT.ATRAMA PL3	3	A70810-C	2.34	3000
3	A70678	VĖDIN.KAN.G. WM06 1.0	TIES.ATRAMA	3	A70678-B	1.79	3000
4	A71367	VĖDIN.KAN.G. WM06	REGULIAVIMO DALIŲ KOMPLEKTAS	1	A71367	5.46	3000
5	A71351	VĖDIN.KAN.G. WM06	REGULIAVIMO DALIŲ SURINKIMAS	4	A71351	32.1	3000
6	101810	VARŽT.ŠEŠK. ZN 8.8 APVALG.	8X16 AM DIN933	195		0	2010
7	110540	VERŽLE ZN 8 M 8	DIN934	195		0	2010
8	115570	SANDARINIMO TARPIKLIS	4X10 MAPA	29		0	2600



Vėdinimo kanalo galo A71011 surinkimas

1. Vėdinimo kanalo galo galinės plokštės paruošos surinkimas

Dalys Darbo etapų eiliškumas nustatytas remiantis informaciniais numeriais, pateiktais vėdinimo kanalo galo A71011 atsarginių dalių brėžinyje.

Mes rekomenduojame vėdinimo kanalo galą surinkti ant lygaus paviršiaus.

Tai užtikrins, kad surinktas vėdinimo kanalo galas bus tiesus.

8 (1.) Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant keturių galinių plokščių, kurias reikia sujungti, flanšų (5 dalys).
Uždėkite sandarinimo tarpiklio varžtų skylių eilių, esančių flanšuose, viduje (žr. detalų brėžinį.)

2 Tarp reguliavimo plokščių panelių įdėkite vertikalias atramas.
Atsargiai, kad montuodami vertikalų atramą, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnio.

6, 7 Pritvirtinkite reguliavimo plokštes ir vertikalias atramas varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 11 vnt. / siūlė)
Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.

3 Sumontuokite vėdinimo kanalo galo tiesiąsias atramas vertikaliuose atramose (2 dalys).
Dėl teisingos atramos padėties žiūrėkite brėžinį.

6, 7 Prisukite atramas varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 2 vnt. / atrama).

2. Vėdinimo kanalo galo surinkimas

8 (3.) Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant šoninių plokščių pritvirtinimo flanšų (1 dalys), kurie bus tvirtinami džiovinimo skyriuje.
Uždėkite sandarinimo tarpiklio varžtų skylių eilių viduje.

1 Tvirtai prispauskite šonines plokštes prie skyriaus galų.
Būkite atsargūs, kad montuodami šonines plokštes, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnio.


6, 7 Prisukite šonines plokštes varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 11 vnt./šoninė plokštė)
Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.

(1) Perkelkite 1 etape surinktą paruoštą tarp šoninių plokščių.
Būkite atsargūs, kad judindami konstrukcijas, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnį.

6, 7 Prisukite 1 etape surinktą konstrukciją varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 11 + 11 vnt.)

6, 7 Pritvirtinkite tiesiąsias vėdinimo kanalo galo atramas prie dalies varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 2 vnt.)
Žr. 2 detalų brėž. Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.

* Patikrinkite vėdinimo kanalo galo sujungimus, jo stačiakampę formą ir šoninių plokščių centravimą.
Užsukite visus varžtus.

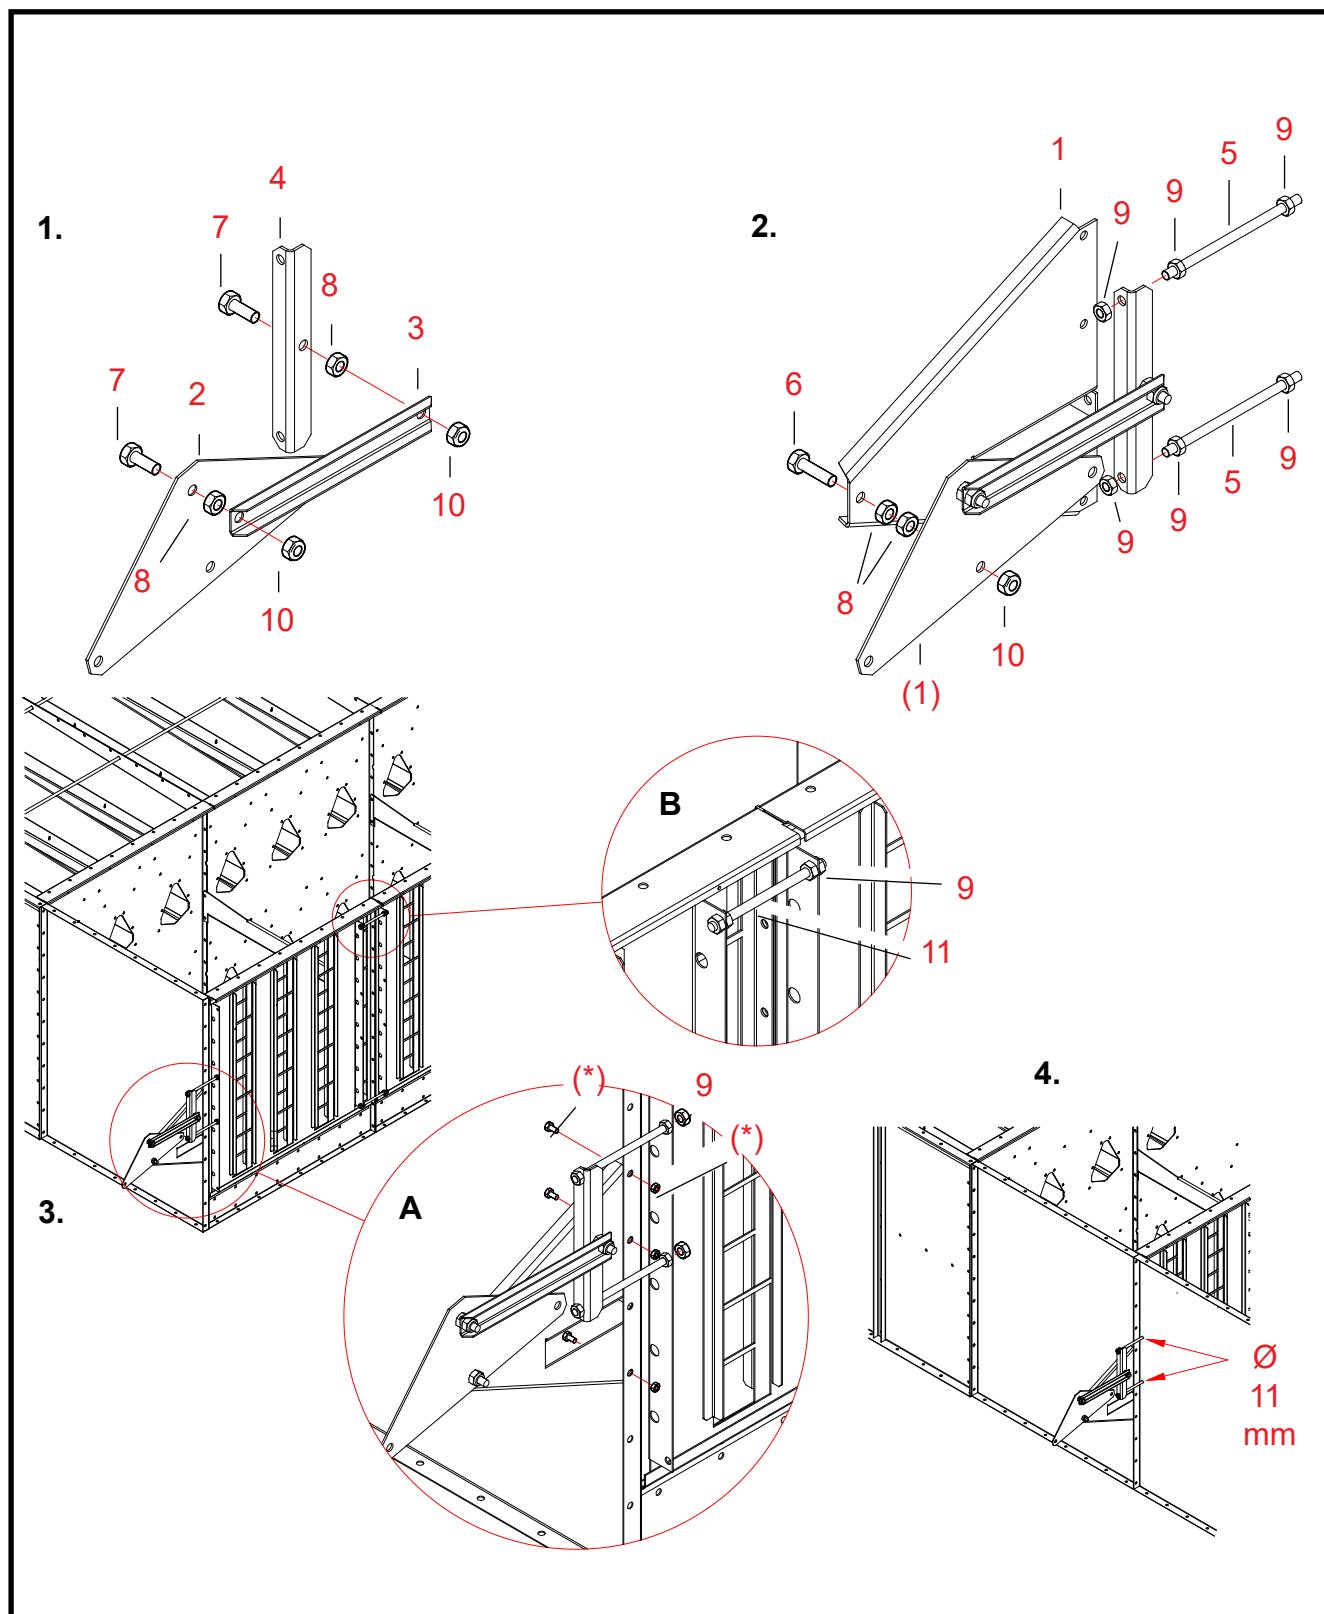



Reguliavimo dalies komplekto A71367 surinkimas ir montavimas

1. Reguliavimo dalių surinkimas


Dalys	Darbo etapų eiliškumas nustatytas remiantis informaciniais numeriais, pateiktais vėdinimo kanalo galo A71367 atsarginių dalių brėžinyje.
7, 8	1 pav. Įsukite varžtą ir veržlę (M 12 x 35) į svirtį (2 dalis) ir reguliavimo laikiklį (4 dalis).
3	Tarpiniu strypu sujunkite dalis kartu. Ką tik įkištus varžtus įkiškite ir į tarpiniame strypu esančias skylės. Dėl teisingos dalių padėties viena kitos atžvilgiu žr. brėžinį.
10	Prisukite tarpinį strypą veržlėmis (M 12 „Nyloc“, 2 vnt.)
6, 8	2 pav. Įsukite vieną varžtą ir dvi veržles (M 12 x 50) į reguliatoriaus atramą (1 dalis).
(1)	Uždėkite pagal 1 pav. surinkta paruošą ant varžto, kurį ką tik įstatėte. Dėl teisingos dalių padėties viena kitos atžvilgiu žr. brėžinį.
10	Prisukite konstrukciją veržle (M 12 „Nyloc“, 1 vnt.)
9	Užveržkite dvi veržles (M10) ant abiejų transmisijos strypų. Veržles užveržkite iki sriegio galo.
5	Prispauskite transmisijos strypą prie reguliavimo laikiklio.
9	Prisukite transmisijos strypus veržle (M 10 „Nyloc“, 1 vnt./strypas).

2. Regulatoriaus paruošos montavimas

*	3 pav., A detal. brėž. Dėl tinkamos regulatoriaus vietos vėdinimo kanalo galo šone žr. 3 pav. Ištraukite tris regulatoriaus tvirtinimo varžtus iš vėdinimo kanalo galo.
(1 - 2)	Pridėkite 1-2 etapų metu surinktą paruošą prie vėdinimo kanalo galo šono.
*	Prisukite konstrukciją ką tik išimtais varžtais ir veržlėmis.
9	Prisukite transmisijos strypus prie reguliavimo plokštės veržlėmis (M 10 „Nyloc“, 1 vnt./strypas).
9, 11	3 pav., B detal. brėž. Sujunkite reguliavimo plokštės kartu dviem sriegiuotais strypais ir keturiomis veržlėmis. (M 10, L = 160 mm).
*	4 pav. Jei reguliavimo plokštės dedamos vėdinimo kanalo galo viduje, transmisijos strypams reikia išgręžti skylės. Transmisijos strypams išgręžkite Ø 11 mm skylės šoninėje vėdinimo kanalo galo plokštėje.

Vėdinimo kanalo galas 1,0 4W (A70960) – viršutinė sklendė „B“

Atsarginės dalys

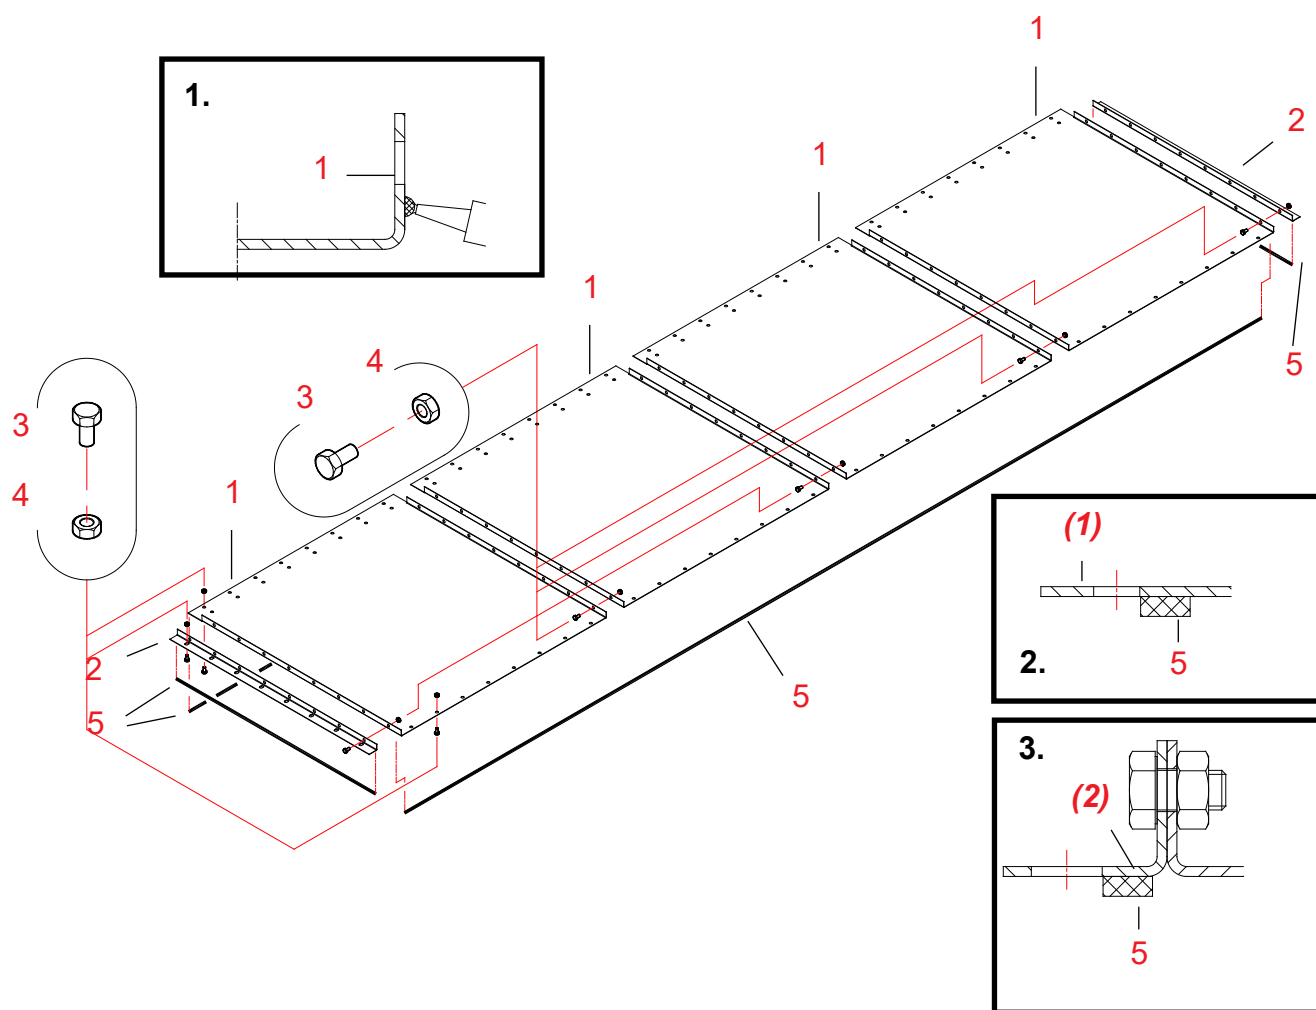

20080715

Nuoroda	Detalės Nr.	1 pavadinimas	2 pavadinimas	vnt.	Brėž. Nr.	Svoris	Grupė
1	A70642	VĖDIN.KAN.G. WM06 1.0	SKLENDĖS PLOKŠTĖ	4	A70642	11.67	3000
2	A70570	VĖDIN.KAN.G. WM06 1.0	KAMPINĖ JUOSTA	2	A70570-A	0.94	3000
3	101810	VARŽT.ŠEŠK. ZN 8.8 APVALG.	8X16 AM DIN933	88		0	2010
4	110540	VERŽLĖ ZN 8 M 8	DIN934	88		0	2010
5	115570	SANDARINIMO TARPIKLIS	4X10 MAPA	6		0	2600
6	800271	SANDARINIMO PRIEMONĖ / KLIJAI	PILKOS SPALVOS 310 ML	1			2600


Viršutinės sklendės montavimas A70960 vėdinimo kanalo gale

1. Sklendžių plokščių ir kampinių juostų sujungimas

- Dalys Darbo etapų eiliškumas nustatytas remiantis informaciniais numeriais, pateiktais viršutinės sklendės A70960 atsarginių dalių brėžinyje.
- * **Užtepkite sandarinimo priemonės ant abiejų galinių flanšų išorės (1 dalys).**
Užtepkite sandarinimo mastikos varžtų skylių eilės, esančios atramose, išorinėje pusėje (žr. 1 detalų brėžinį)
Stenkitės, kad sandarinimo priemonės juostelė būtų kuo lygesnė ir ištisinė.
- 3, 4 **Susukite sklendžių plokštes varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 8 vnt./sujungimas).**
Atsargiai, kad jungdami plokštes, nepažeistumėte sandarinimo mastikos sluoksnio.
- 2 **Prispauskite kampines juostas prie flanšų išoriniuose sklendžių plokščių konstrukcijos galuose.**
Būkite atsargūs, kad montuodami kampines juostas, nepažeistumėte sandarinimo mastikos sluoksnio.
- 3, 4 **Prisukite jas varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 8 vnt./kampinė juosta).**
- 5 **Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant sklendžių plokštės / kampinės juostos sąrankos apatinės dalies paviršių (surinkta 1 etape).**
Uždėkite sandarinimo tarpiklio sraigtų skylių eilę, esančių sklendžių plokštėse, viduje (žr. 2 detalų brėžinį.)
Uždėkite sandarinimo tarpiklio sraigtų skylių eilę, esančių flanšuose, viduje (žr. 3 detalų brėžinį.)


2. Sklendės plokštės tvirtinimas prie vėdinimo kanalo galo viršutinio galo

- Dalys Dėl toliau esančio vėdinimo kanalo galo viršutinės sklendės A70960 žr. montavimo brėžinį.
- (1) **Prispauskite konstrukciją prie flanšų, esančių vėdinimo kanalo galo viršutiniame gale.**
Atsargiai, kad montuodami plokštę, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnio.
Dėl teisingos konstrukcijos padėties žiūrėkite X detalų brėžinį.
- 3, 4 **Prisukite sklendės plokštę varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 80 vnt.).**
Pastaba! Neįstatykite varžtų kitoje ilgoje pusėje (Y), kol surinkinėjate džiovintuvą.

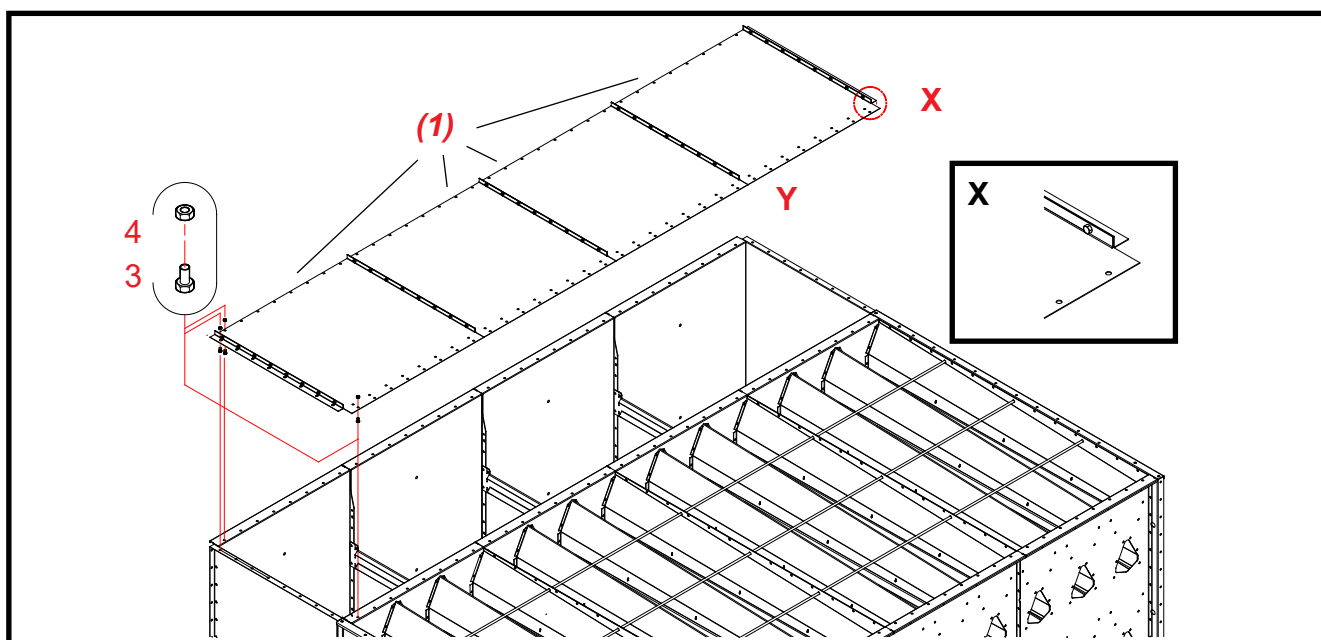

Vėdinimo kanalo galas 1,0 4W (A70984) – kibirkščių tinklas

Atsarginės dalys

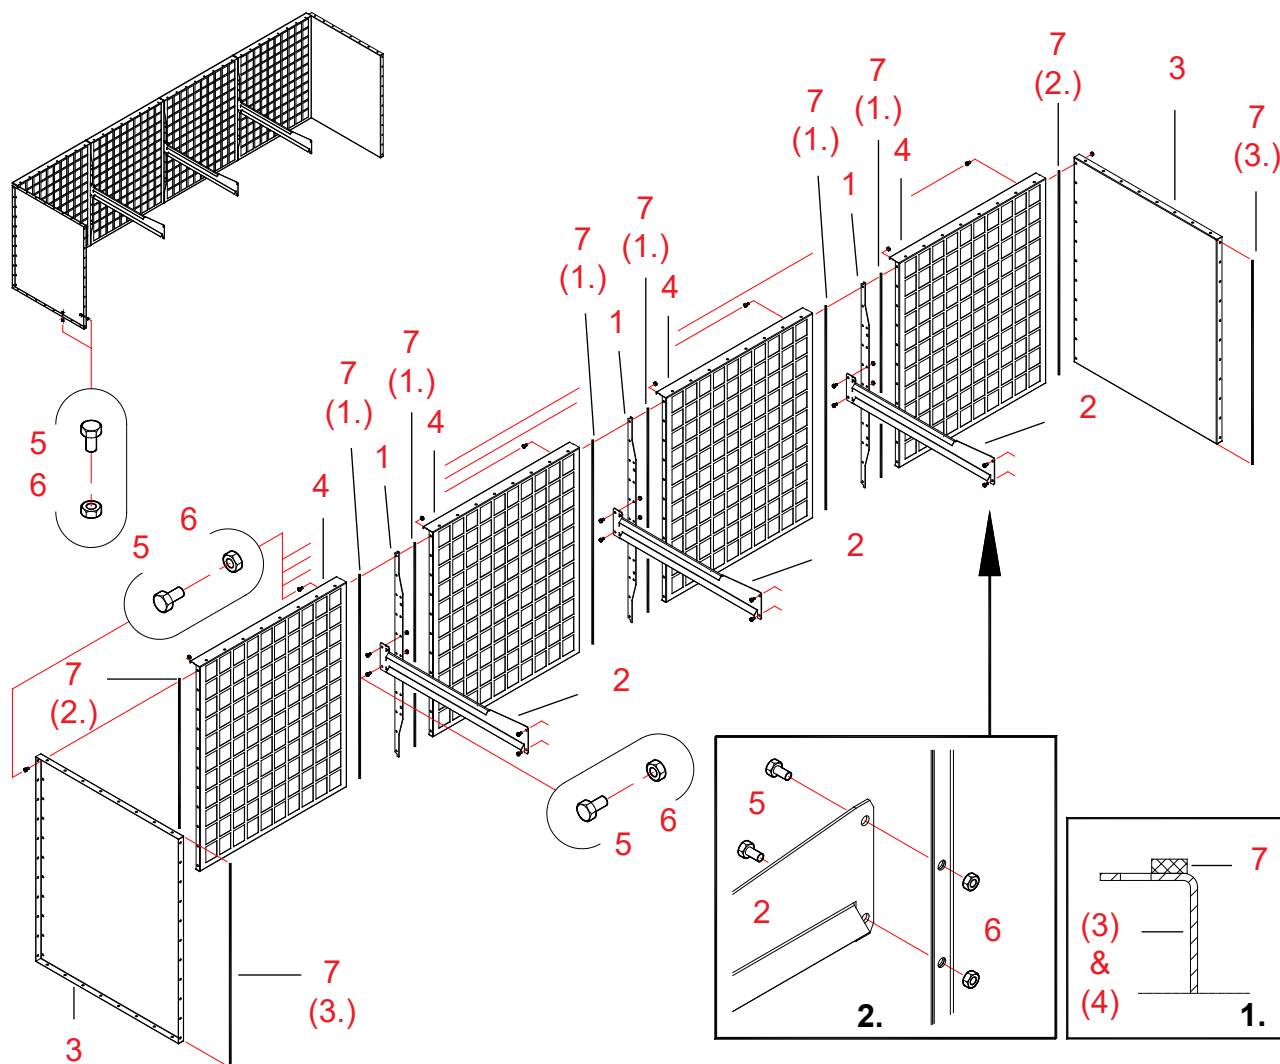

20080901

Nuoroda	Detalės Nr.	1 pavadinimas	2 pavadinimas	vnt.	Brėž. Nr.	Svoris	Grupė
1	A70810	VIRŠUTINĖ DALIS WM06	VERT.ATRAMA PL3	3	A70810-C	2.34	3000
2	A70678	VĖDIN.KAN.G. WM06 1.0	TIES.ATRAMA	3	A70678-B	1.79	3000
3	A70640	VĖDIN.KAN.G. WM06 1.0	ŠONINĖ PLOKŠTĖ	2	A70640	14.18	3000
4	A70978	VĖDIN.KAN.G. WM06	KIBIRKŠTINIS TINKLAS	4	A70978	6.45	3000
5	101810	VARŽT.ŠEŠK. ZN 8.8 APVALG.	8X16 AM DIN933	131		0	2010
6	110540	VERŽLE ZN 8 M 8	DIN934	131		0	2010
7	115570	SANDARINIMO TARPIKLIS	4X10 MAPA	29		0	2600



Vėdinimo kanalo galo A70984 surinkimas

1. Vėdinimo kanalo galo galinės plokštės paruošos (kibirkščių tinklų) surinkimas

Dalys Darbo etapų eiliškumas nustatytas remiantis informaciniais numeriais, pateiktais vėdinimo kanalo galo A70984 atsarginių dalių brėžinyje.

Mes rekomenduojame vėdinimo kanalo galą surinkti ant lygaus paviršiaus.

Tai užtikrins, kad surinktas vėdinimo kanalo galas bus tiesus.

7 (1.) Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant keturių kibirkščių tinklų galinių flanšų (4 dalys), kuriuos reikia sujungti. Pritvirtinkite sandarinimo tarpiklio varžtų skylių eilių, esančių flanšuose, viduje (žr. 1 detalų brėžinį.)

1 Tarp kibirkštinių tinklų įdėkite vertikalias atramas.
Atsargiai, kad montuodami vertikalų atramą, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnio.

5, 6 Pritvirtinkite kibirkščių tinklus ir vertikalias atramas varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 11 + 11 + 11 vnt.)
Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.

2 Sumontuokite vėdinimo kanalo galo tiesiąsias atramas vertikaliuose atramose (1 dalys).
Dėl teisingos atramos padėties žiūrėkite brėžinį.

5, 6 Prisukite atramas varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 2 vnt. / atrama).

7 (2.) Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant jau surinktų galinių plokščių paruošos galinių flanšų. Pritvirtinkite sandarinimo tarpiklio varžtų skylių eilių, esančių flanšuose, viduje (žr. 1 detalų brėžinį.)

2. Vėdinimo kanalo galo surinkimas

7 (3.) Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant šoninių plokščių pritvirtinimo flanšų (3 dalys), kurie bus tvirtinami džiovinimo skyriuje. Uždėkite sandarinimo tarpiklio varžtų skylių eilių viduje.

3 Tvirtai prispauskite šonines plokštes prie skyriaus galų.
Būkite atsargūs, kad montuodami šonines plokštes, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnio.

5, 6 Prisukite šonines plokštes varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 11 vnt./šoninė plokštė)
Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.

(1) Perkelkite 1 etape surinktą paruošą tarp šoninių plokščių.
Būkite atsargūs, kad judindami konstrukcijas, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnį.


5, 6 Prisukite 1 etape surinktą konstrukciją varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 11 + 11 vnt.)

5, 6 Pritvirtinkite vėdinimo kanalo galo tiesiąsias atramas prie agregato dalies varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 2 + 2 + 2 vnt.).
Žr. 2 detalų brėž. Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.

* Patikrinkite vėdinimo kanalo galo sujungimus, jo stačiakampę formą ir šoninių plokščių centravimą.
Užsukite visus varžtus.

Vėdinimo kanalo galas 1,0 4W (A70748) – grįžtamasis galas „B“

Atsarginės dalys

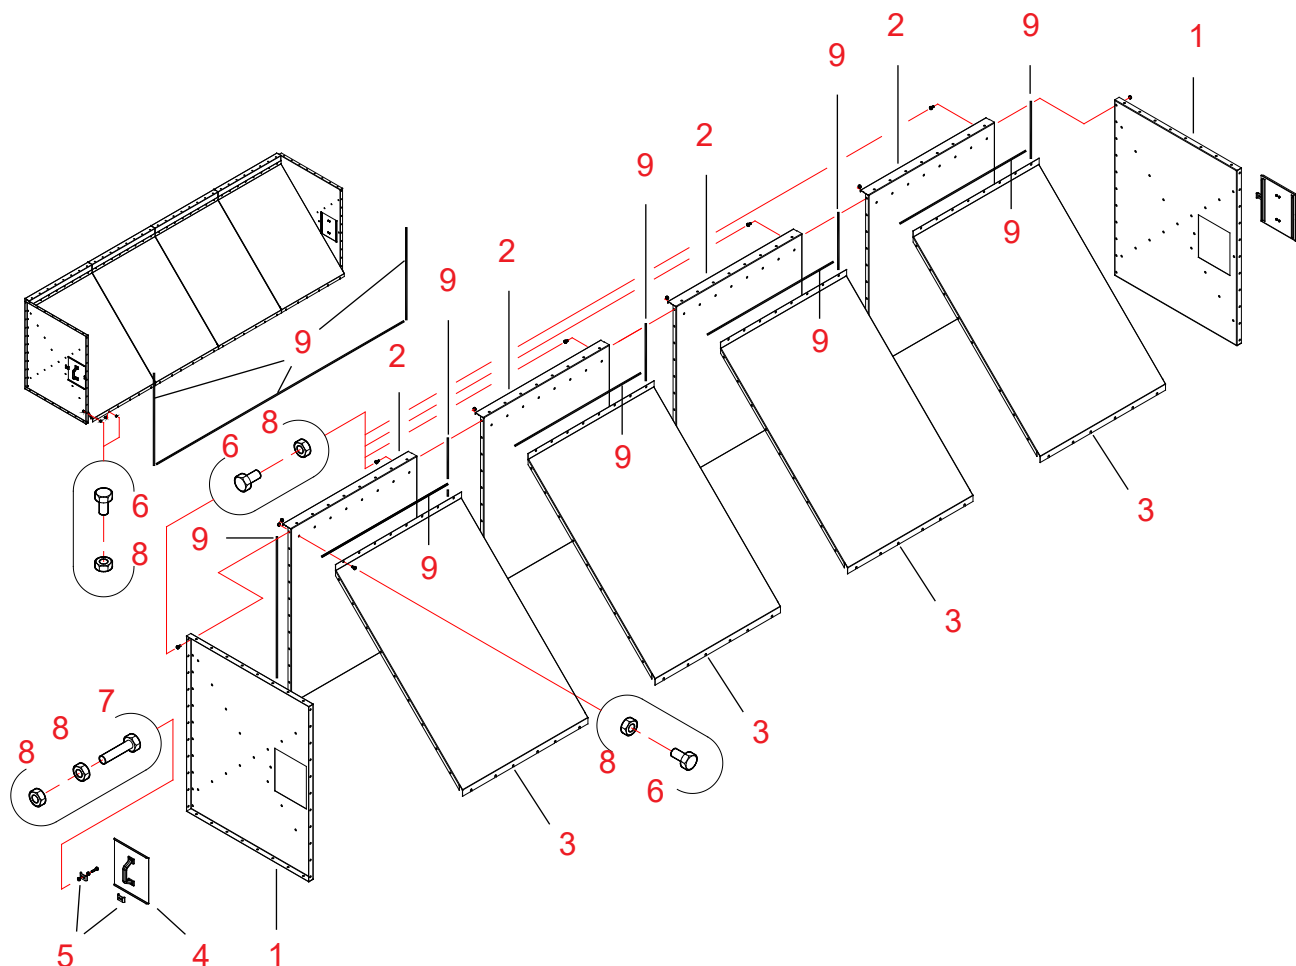

20061106

Nuoroda	Detalės Nr.	1 pavadinimas	2 pavadinimas	vnt.	Brėž. Nr.	Svoris	Grupė
1	A70679	VĖDIN.KAN.G. WM06 1.0	ŠON.PLKŠT.ATB.GALAS	2	A70679	13.37	3000
2	A70680	VĖDIN.KAN.G. WM06 1.0	GAL.PLKŠT.ATB.GALAS	4	A70680-A	14.66	3000
3	A70681	VĖDIN.KAN.G. WM06 1.0	ATBULINIS DUGNAS	4	A70681-A	16.91	3000
4	501763	DŽ.D.VĖD.KAN.ŠON.PLOKŠTĖ	SKLENDĖ MEGA	2	32214-A	0	3000
5	400280	VIRŠ.DAL. GAUBT.	LAIKYTUVAS	4	S4668-A	0	3000
6	101810	VARŽT.ŠEŠK. ZN 8.8 APVALG.	8X16 AM DIN933	218		0	2010
7	101860	VARŽT.ŠEŠK. ZN 8.8 APVALG.	8X35 AM DIN933	4		0	2010
8	110540	VERŽLE ZN 8 M 8	DIN934	226		0	2010
9	115570	SANDARINIMO TARIKLIS	4X10 MAPA	33		0	2600



Vėdinimo kanalo galo A70748 surinkimas

1. Vėdinimo kanalo galo galinės plokštės paruošos surinkimas

Dalys Darbo etapų eiliškumas nustatytas remiantis informaciniais numeriais, pateiktais vėdinimo kanalo galo A70748 atsarginių dalių brėžinyje.

Mes rekomenduojame vėdinimo kanalo galą surinkti ant lygaus paviršiaus.

Tai užtikrins, kad surinktas vėdinimo kanalo galas bus tiesus.

9 (1.) Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant vienos iš galinių plokščių abiejų galinių flanšų (2 dalis).

9 (2.) Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant kito trijų galinių plokščių galinio flanšo (2 dalis).

Pritvirtinkite sandarinimo tarpiklio varžtų skylių eilių, esančių flanše, viduje (žr. 1 detalų brėžinį.)

2 Sudėkite galinių plokščių galinius flanšus priekinėmis pusėmis.

Įsitikinkite, ar tarp flanšų yra tik vienas sandarinimo tarpiklio sluoksnis.

Būkite atsargūs, kad montuodami šoninę plokštę, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnio.

6, 8 Pritvirtinkite galines plokštes varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 11 + 11 + 11 vnt.).

Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.

9 (3.) Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant visų grįžtamųjų dugnų viršutinių flanšų (3 dalys).

Pritvirtinkite sandarinimo tarpiklio varžtų skylių eilių, esančių flanše, viduje (žr. 2 detalų brėžinį.)

9 (4.) Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant abiejų vieno iš grįžtamojo dugno galinių flanšų (3 dalis).

9 (5.) Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant kito trijų grįžtamųjų dugnų galinio flanšo (3 dalis).

Pritvirtinkite sandarinimo tarpiklio sraigtų skylių eilių, esančių flanše, viduje (žr. 2 detalų brėžinį.)

3 Pritvirtinkite grįžtamuosius dugnus prie skylių eilių šalia viršutinio galinių plokščių krašto (2 dalys).

6, 8 Prisukite atbulinius dugnus varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 8 vnt./dugnas).


Varžtų galvutes dėkite atbulinio dugno pusėje.

6, 8 Pritvirtinkite grįžtamuosius dugnus vieną prie kito varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 7 + 7 + 7 vnt.).

9 (6.) Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant visų grįžtamųjų dugnų apatinių flanšų (3 dalys).

Pritvirtinkite sandarinimo tarpiklio sraigtų skylių eilių, esančių flanše, viduje (žr. 2 detalų brėžinį.)

Kitame puslapyje žiūrėkite šio etapo paveiksluką.

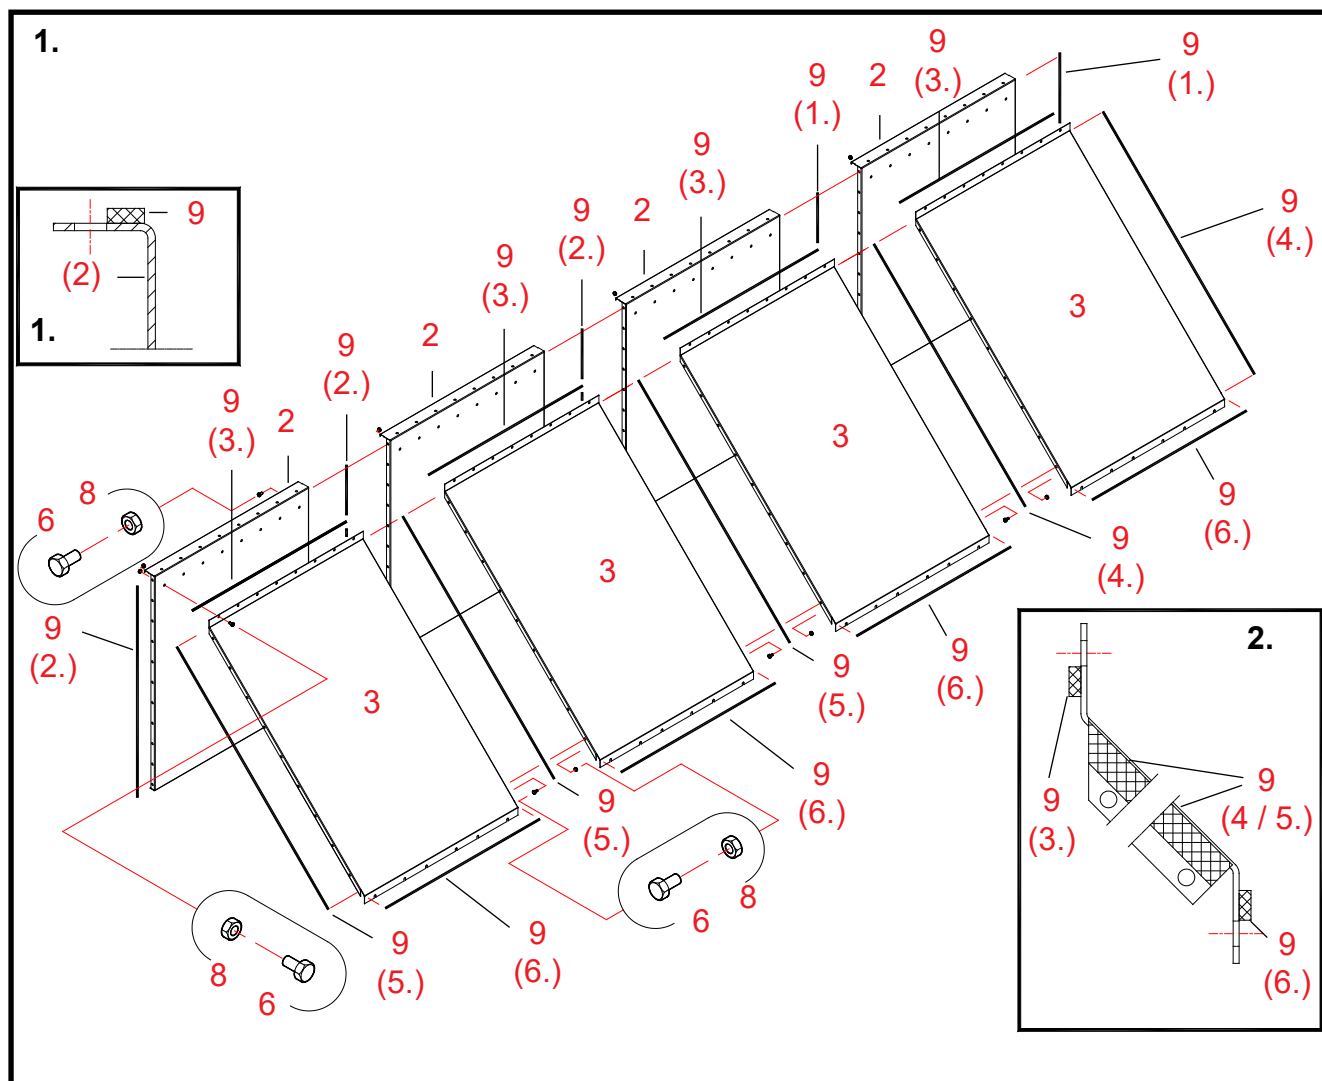


Vėdinimo kanalo galo A70748 surinkimas, tęsinys

2. Vėdinimo kanalo galo surinkimas

- 9 (7.)** Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant šoninių plokščių pritvirtinimo flanšų (1 dalys), kurie bus tvirtinami džiovinimo skyriuje. Uždėkite sandarinimo tarpiklio varžtų skylių eilių viduje.
- 1** Tvirtai prispauskite šonines plokštes prie skyriaus galų.
Būkite atsargūs, kad montuodami šonines plokštes, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnio.
- 6, 8** Prisukite šonines plokštes varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 11 vnt./šoninė plokštė)
Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.
- (1)** Perkelti 1 etape surinktą paruošą tarp šoninių plokščių.
Būkite atsargūs, kad judindami konstrukcijas, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnį.
- 6, 8** Prisukite 1 etape surinktą konstrukciją prie šoninių plokščių varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 11 + 11 vnt.)
Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.

>>>

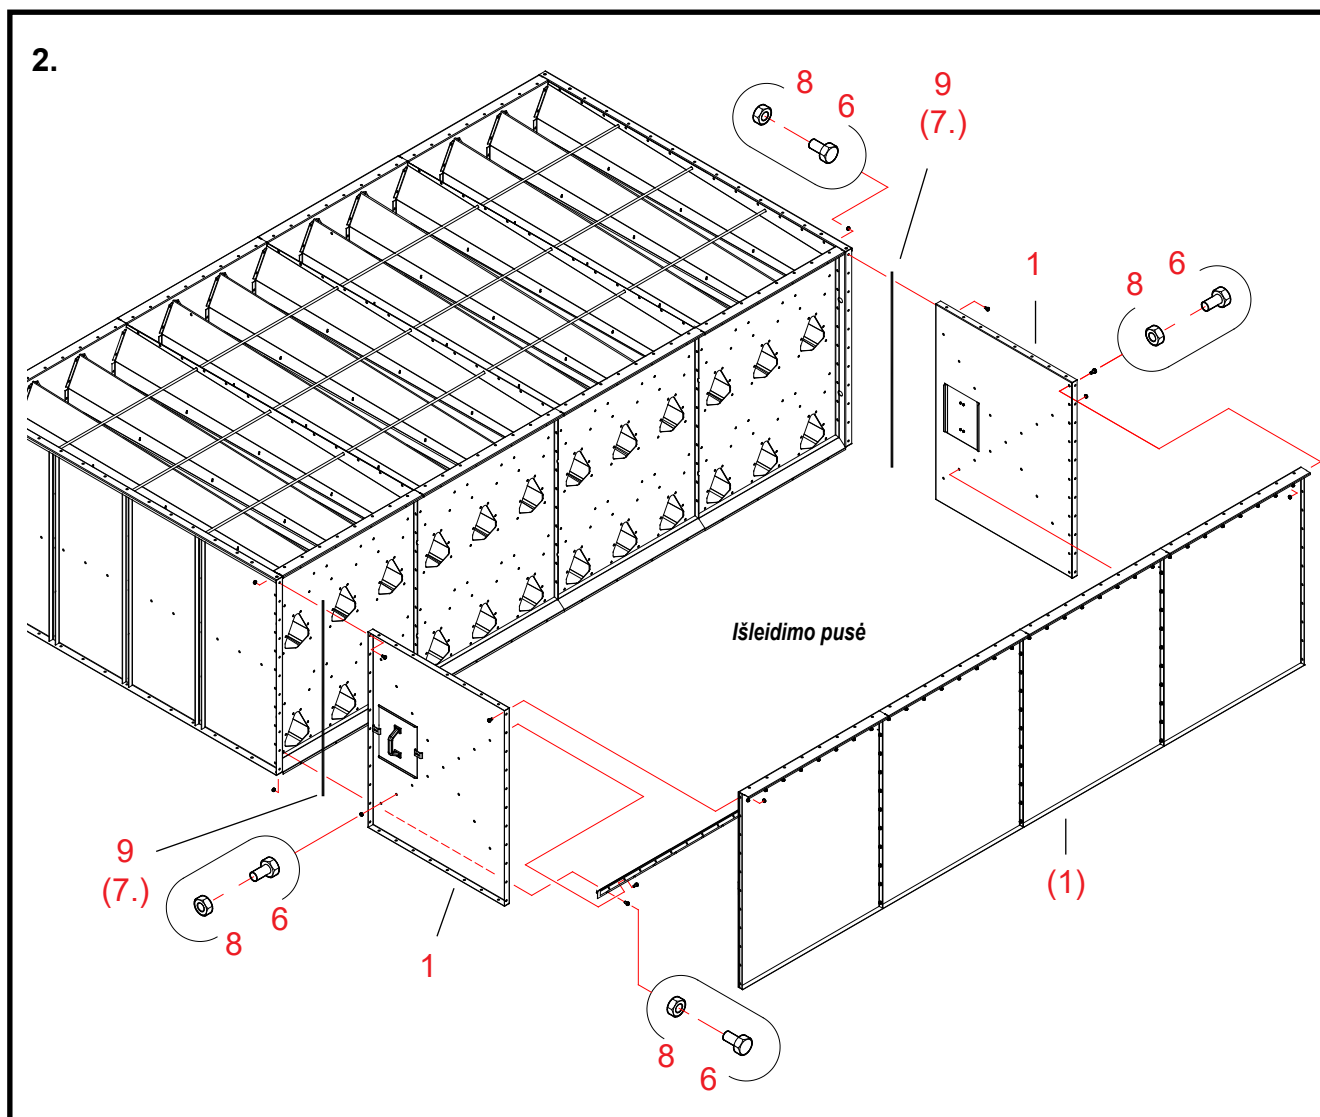

6, 8 **Prisukite atbulinius dugnus prie šoninių plokščių varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 9 vnt./šoninė plokštė).**
Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.


6, 8 **Pritvirtinkite grįžtamuosius dugnus prie dalies varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 6 + 6 + 6 + 6 vnt.)**
Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.

* **Patikrinkite vėdinimo kanalo galo sujungimus ir jo stačiakampę formą. Užsukite visus varžtus.**

Atkreipkite dėmesį, kad 4 ir 5 dalys jau yra pritvirtintos prie 1 dalių.

Vėdinimo kanalo galas 1,0 4W (A70980) – vidurinioji dalis „B“

Atsarginės dalys

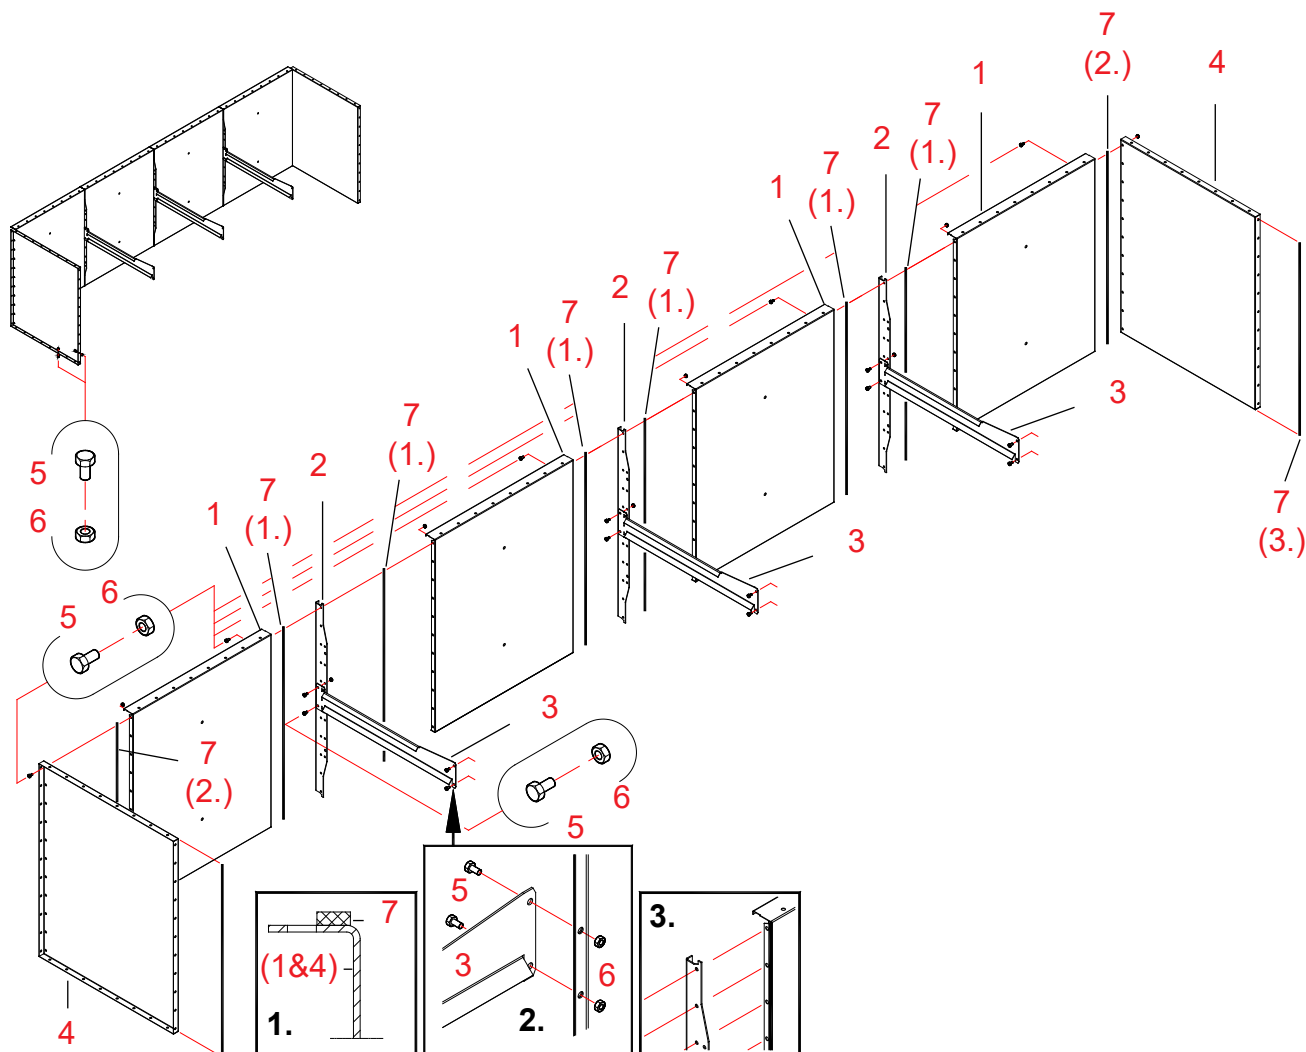

20080901

Nuoroda	Detalės Nr.	1 pavadinimas	2 pavadinimas	vnt.	Brėž. Nr.	Svoris	Grupė
1	A70563	VIRŠ.D./VĖD.KAN.GALAS	GALINĖ PLOKŠTĖ	4	A70563-B	14.65	3000
2	A70810	VIRŠUTINĖ DALIS WM06	VERT. ATRAMA PL3	3	A70810-C	2.34	3000
3	A70678	VĖDIN.KAN.G. WM06 1.0	TIES. ATRAMA	3	A70678-B	1.79	3000
4	A70640	VĖDIN.KAN.G. WM06 1.0	ŠONINĖ PLOKŠTĖ	2	A70640	14.18	3000
5	101810	VARŽT. ŠEŠK. ZN 8.8 APVALG.	8X16 AM DIN933	138		0	2010
6	110540	VERŽLĖ ZN 8 M 8	DIN934	138		0	2010
7	115570	SANDARINIMO TARPIKLIS	4X10 MAPA	29		0	2600



Vėdinimo kanalo galo A70980 surinkimas

1. Vėdinimo kanalo galo galinės plokštės paruošos surinkimas

Dalys Darbo etapų eiliškumas nustatytas remiantis informaciniais numeriais, pateiktais vėdinimo kanalo galo A70980 atsarginių dalių brėžinyje.

Mes rekomenduojame vėdinimo kanalo galą surinkti ant lygaus paviršiaus.

Tai užtikrins, kad surinktas vėdinimo kanalo galas bus tiesus.

7 (1.) Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant keturių galinių plokščių, kurias reikia sujungti, flanšų (1 dalys). Pritvirtinkite sandarinimo tarpiklio varžtų skylių eilių, esančių flanšuose, viduje (žr. 1 detalų brėžinį.)

2 Tarp galinių plokščių įdėkite vertikalias atramas.
Atsargiai, kad montuodami vertikalų atramą, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnio.
Uždėkite vertikalios atramos, liekančios vėdinimo kanalo galo išorėje, flanšą kryptimi, parodyta 3 pav.
Flanšas turi atrodyti taip, kaip parodyta 3 pav., jei ant vėdinimo kanalo galo bus uždėtas stogelis nuo lietaus.

5, 6 Pritvirtinkite galines plokštes ir vertikalias atramas varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 11 + 11 + 11 vnt.)
Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.

3 Sumontuokite tiesiąsias vėdinimo kanalo galo atramas vertikaliuose atramose (2 dalys).
Dėl teisingos atramos padėties žiūrėkite brėžinį.

5, 6 Prisukite atramas varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 2 vnt. / atrama).

7 (2.) Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant jau surinktų galinių plokščių paruošos galinių flanšų. Pritvirtinkite sandarinimo tarpiklio varžtų skylių eilių, esančių flanšuose, viduje (žr. 1 detalų brėžinį.)

2. Vėdinimo kanalo galo surinkimas

7 (3.) Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant šoninių plokščių pritvirtinimo flanšų (4 dalys), kurie bus tvirtinami džiovinimo skyriuje. Uždėkite sandarinimo tarpiklio varžtų skylių eilių viduje.

4 Tvirtai prispauskite šonines plokštes prie skyriaus galų.
Būkite atsargūs, kad montuodami šonines plokštes, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnio.

5, 6 Prisukite šonines plokštes varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 11 vnt./šoninė plokštė)
Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.

(1) Perkelkite 1 etape surinktą paruošą tarp šoninių plokščių.
Būkite atsargūs, kad judindami konstrukcijas, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnį.

5, 6 Prisukite 1 etape surinktą konstrukciją varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 11 + 11 vnt.)

5, 6 Pritvirtinkite vėdinimo kanalo galo tiesiąsias atramas prie dalies varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 2 vnt. / atrama)
Žr. 2 detalų brėž. Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.


* Patikrinkite vėdinimo kanalo galo sujungimus ir jo stačiakampę formą. Užsukite visus varžtus.



Vėdinimo kanalo galas 1,0 3W (A70976) – tarpinė dalis

Atsarginės dalys

Vėdinimo kanalo galo A70980 priedas (vidurinioji dalis „B“)

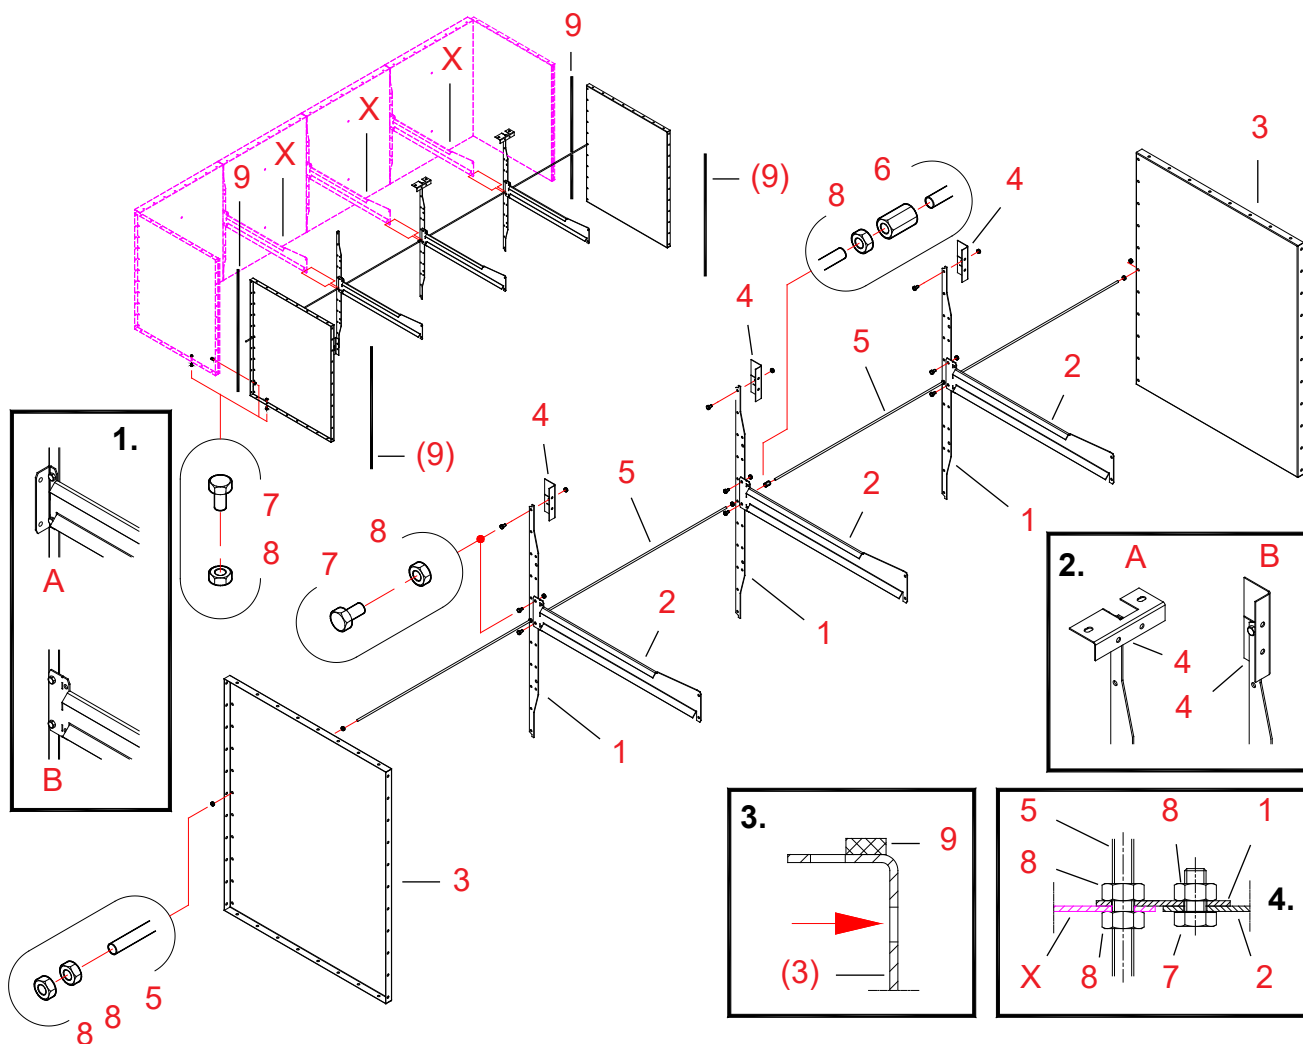

20080901

Nuoroda	Detalės Nr.	1 pavadinimas	2 pavadinimas	vnt.	Brėž. Nr.	Svoris	Grupė
1	A70810	VIRŠUTINĖ DALIS WM06	VERT.ATRAMA PL3	3	A70810-C	2.34	3000
2	A70678	VĖDIN.KAN.G. WM06 1.0	TIES.ATRAMA	3	A70678-B	1.79	3000
3	A70640	VĖDIN.KAN.G. WM06 1.0	ŠONINĖ PLOKŠTĖ	2	A70640	14.18	3000
4	A70977	VĖDIN.KAN.G. WM06	VERT.ATR.TVIRT.	3	A70977	0.22	3000
5	119006	ĮSUKAMAS STRYPAS ZN	M 8X2000 MM 8.8	2		0	2000
6	110626	VERŽLĖS ILG. M8X24	ZN DIN6334	1		0	2010
7	101810	VARŽT.ŠEŠK. ZN 8.8 APVALG.	8X16 AM DIN933	70		0	2010
8	110540	VERŽLE ZN 8 M 8	DIN934	79		0	2010
9	115570	SANDARINIMO TARPIKLIS	4X10 MAPA	16.5		0	2600



Vėdinimo kanalo galo A70976 surinkimas

1. Sriegiuoto strypo / atramos paruošos surinkimas

Dalys Darbo etapų eiliškumas nustatytas remiantis informaciniais numeriais, pateiktais vėdinimo kanalo galo A70976 atsarginių dalių brėžinyje.

Vėdinimo kanalą surinkite lygioje vietoje, kad jis būtų tiesus.

!!! *Atminkite būdą, kuriuo tiesioji atrama („X“ dalis) tvirtinama prie vertikaliosios atramos vėdinimo kanalo gale A70980 (žr. 1 detalų brėžinį).*

„A“ variantas, jei naudojamas vėdinimo kanalo galas A70976 (priešingu atveju – „B“ variantas).

„A“ variantas: sulenkite tiesiąją atramą per lenkimo liniją.

8 **Pasukite M8 veržlę į vidurinę sriegiuoto strypo padėtį (5 dalys).**

1 **Prispauskite vertikalią atramą prie veržlių, užsuktų ant sriegiuoto strypo.**

5 **Įstatykite sriegiuotus strypus su jų vertikaliomis atramomis į vėdinimo kanalo galo A70980 tiesiųjų atramų (X dalys) apatines skyles.**

8 **Užsukite dar dvi M8 veržles ant sriegiuoto strypo prieš X dalis.**

6, 8 **Sujunkite sriegiuotus strypus į vieną strypą, panaudoję pratęsimo veržlę ir įprastinę veržlę.**

Užveržkite varžus prie jungties.

***** **Sureguliuokite atstumus tarp vertikalių atramų ir tiesiųjų atramų, ir lengvai užveržkite veržles.**

4 **Pritvirtinkite vertikalios atramos kronšteiną prie vertikalių atramų (1 dalis) (2 detalusis brėžinys).**

Jei laikiklį tvirtinate prie vėdinimo kanalo galo sklendės plokštės („A“ detalė), pirmiausiai ją sulenkite 90 laipsnių kampą.

Jei tvirtinate laikiklį prie viršutiniojo vėdinimo kanalo galo tiesiosios atramos, palikite ją tiesia („B“ detalė).

7, 8 **Prisukite atramą varžtais ir veržlėmis (M 8 x 16).**

2. Vėdinimo kanalo galo šoninių plokščių tvirtinimas prie vėdinimo kanalo galo A70980

9 **Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant vieno iš abiejų galinių plokščių vertikalių flanšų (3 dalys).**

Uždėkite sandarinimo tarpiklio sraigtų skylių eilių, esančių flanšuose, viduje.

3 detalusis brėžinys, naudokite skylių eilę, nurodyta rodykle.

8 **Užsukite M8 veržlę ant abiejų sriegiuoto strypo galų – maždaug 40 mm atstumu nuo strypo galo.**

3 **Sumontuokite šonines plokštes sriegiuoto strypo paruošoje, prispausdami jas prie vėdinimo kanalo galo A70980 flanšų.**

Įkiškite įsukamo strypo galus į viduriniąją abiejų šoninių plokščių skylę.

Jei reikia, centruokite šonines plokštes veržlėmis ant sriegiuoto strypo.

Būkite atsargūs, kad montuodami šonines plokštes, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnio.

8 **Prisukite šonines plokštes prie įsukamo strypo M8 veržlėmis.**

Varžtų neužveržkite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.

7, 8 **Prisukite šonines plokštes varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 11 vnt./šoninė plokštė)**

Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.

2 **Sumontuokite vėdinimo kanalo galo tiesiąsias atramas vertikaliuose atramose (1 dalys).**

Atramų teisingą padėtį patikrinkite brėžinyje ir detalizajame brėžinyje 1, alt. „B“.

7, 8 **Prisukite atramas varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 2 vnt. / atrama).**

Tiesiųjų atramų, sriegiuoto strypo ir veržlių montavimas (4 detalusis brėžinys).

***** **Patikrinkite vėdinimo kanalo galo sujungimus, jo stačiakampę formą ir šoninių plokščių centravimą.**

***** **Sumontuokite jau surinktą vėdinimo kanalo galo paruošą dalies viduje pagal vėdinimo kanalo galo A70980 instrukcijas.**


Užsukite visus varžtus ir veržles.



Vėdinimo kanalo galas 1,0 4W (A71210) - vidurinioji dalis „S“, $\varnothing$ 1000 mm

Vėdinimo kanalo galas 1,0 4W (A75592) - vidurinioji dalis „S“, 2x $\varnothing$ 1000mm

Atsarginės dalys

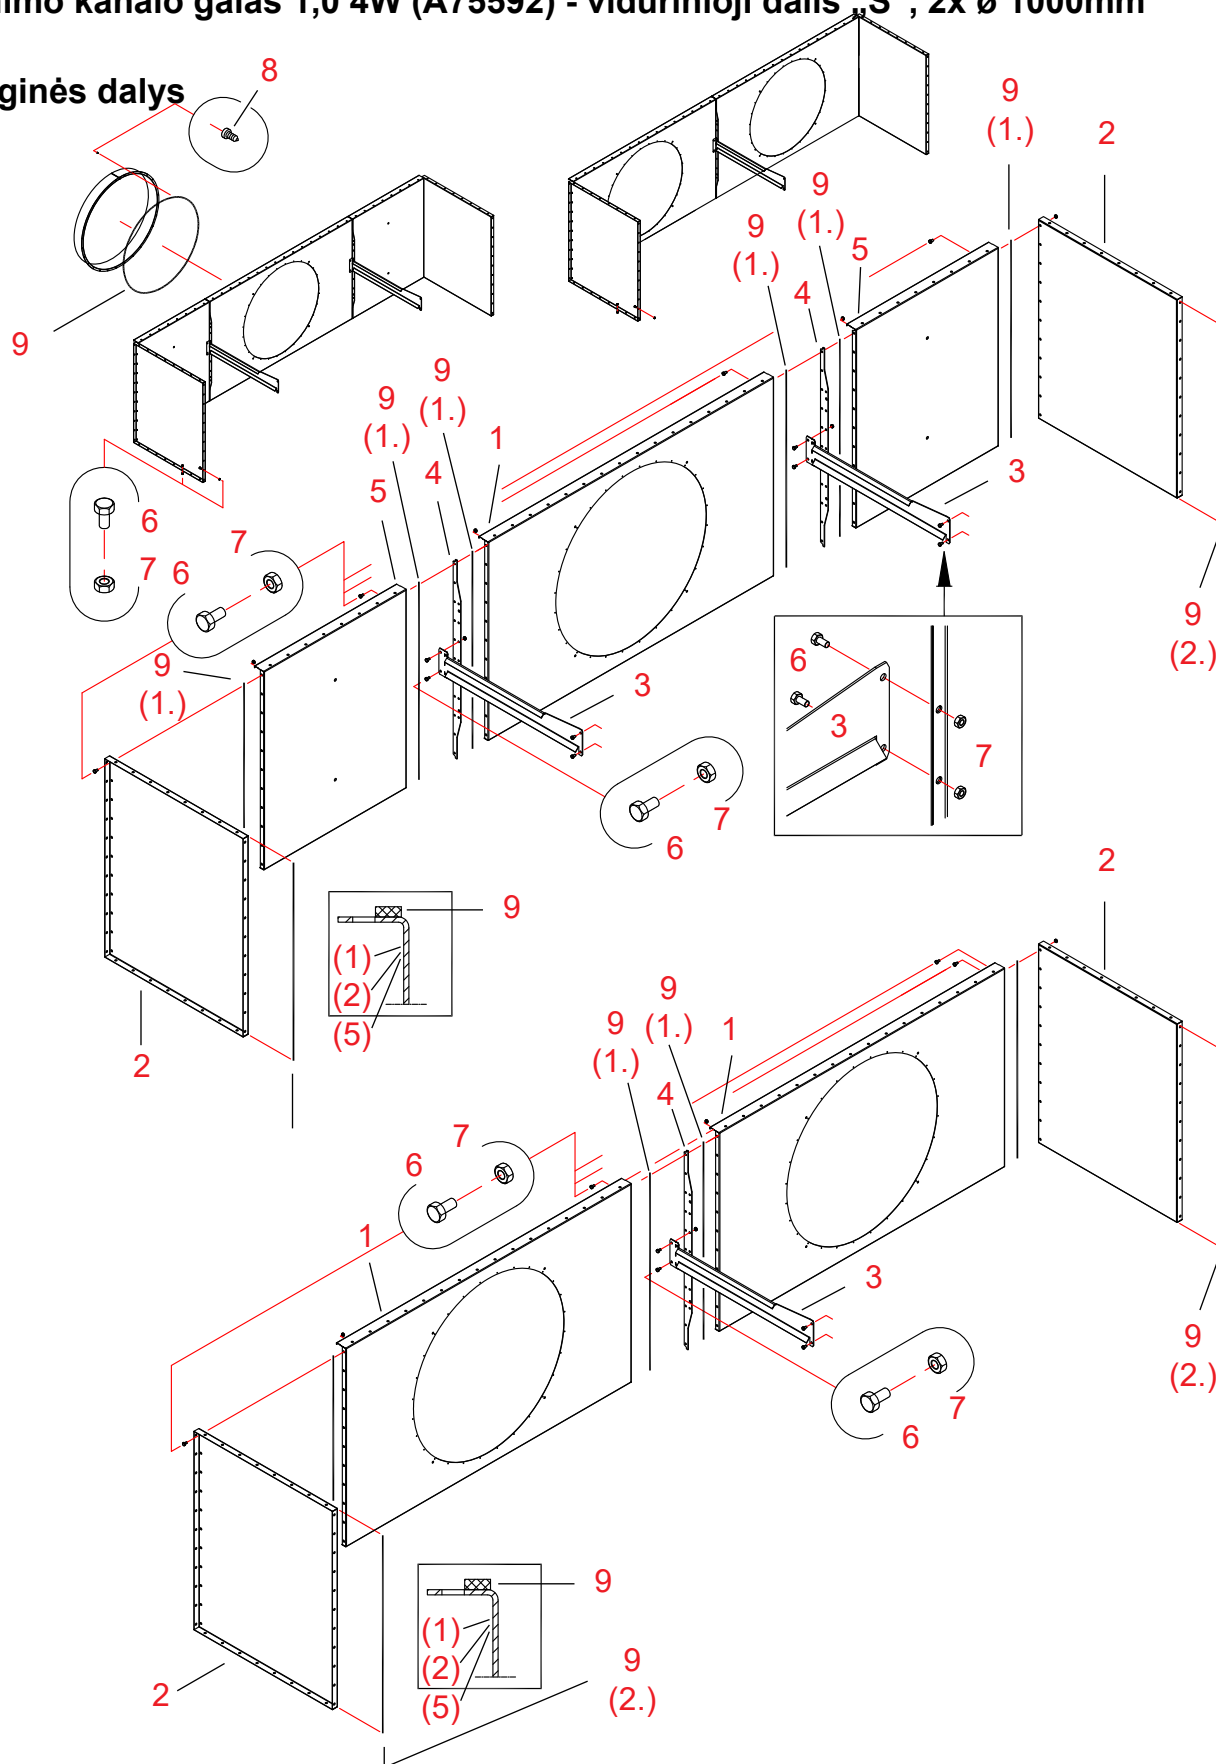



Nuo- roda	Detalės Nr.	Pavadinimas	A71210 vnt.	A75592 vnt.	Brėž. Nr.	Svoris	Grupė
1	A71207	VĖDIN.KAN.G. WM06 GALAS D1000 SU VARŽTO TV.	1	2	A71207	19,3	3000
2	A70640	VĖDIN.KAN.G. WM06 1.0 ŠONINĖ PLOKŠTĖ	2	2	A70640	14,2	3000
3	A70678	VĖDIN.KAN.G. WM06 1.0 TIES.ATRAMA	2	1	A70678	3,1	3000
4	A70810	VIRŠUTINĖ DALIS WM06 VERT.ATRAMA PL3	2	1	A70810	2,3	3000
5	A70563	VIRŠ.D./VĖD.KAN.GALAS GALINĖ PLOKŠTĖ	2	-	A70563	14,7	3000
6	101810	VARŽT.ŠEŠK. ZN 8.8 APVALG. AM DIN933	122	109			2010
7	110540	VERŽLE M8 ZN 8 DIN934	122	109			2010
8	107720	JL.SRAIGTAS 4,8X13 ZN	28	59			2010
9	115570	SANDARINIMO TARIKLIS 4X8 EKO-40	31	30			2600

Vėdinimo kanalo galo A71210 ir A75592 surinkimas

Dalys Darbo etapų eiliškumas nustatytas remiantis informaciniais numeriais, pateiktais vėdinimo kanalo galo A71210 ir A75592 atsarginių dalių brėžinyje.

Vėdinimo kanalą surinkite lygioje vietoje, kad jis būtų tiesus.

- 9 (1.) **Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant galinių plokščių galinių flanšų (1 ir 5 dalys).**
Pritvirtinkite sandarinimo tarpiklio varžtų skylių eilių, esančių flanšuose, viduje (žr. 1 detalų brėžinį.)
- 4 **Tarp galinių plokščių įdėkite vertikalias atramas.**
Atsargiai, kad montuodami vertikalų atramą, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnio.
- 6, 7 **Pritvirtinkite galines plokštes ir vertikalias atramas varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 11 + 11 vnt.).**
Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.
- 3 **Sumontuokite vėdinimo kanalo galo tiesiąsias atramas vertikaliuose atramose (4 dalys).**
Teisingą atramų padėtį patikrinkite brėžinyje.
- 6, 7 **Prisukite atramas varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 2 vnt. / atrama).**
- 9 (2.) **Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant šoninių plokščių pritvirtinimo flanšų (2 dalys), kurie bus tvirtinami džiovinimo skyriuje.**
Uždėkite sandarinimo tarpiklio varžtų skylių eilių viduje (žr. 1 detalų brėžinį.)
- 2 **Tvirtai prispauskite šonines plokštes prie skyriaus galų.**
Būkite atsargūs, kad montuodami šonines plokštes, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnio.
- 6, 7 **Prisukite šonines plokštes varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 11 vnt./šoninė plokštė)**
Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.
- 5 + 1 + 5 **Įdėkite galinę plokštę tarp šoninių plokščių.**
Būkite atsargūs, kad montuodami šonines plokštes, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnio.
- 6, 7 **Prisukite galinę plokštę varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 11 + 11 vnt.)**
Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.


Tęsinys kitame puslapyje >>>.

>>> Tęsinys iš buvusio puslapio.

- * Žiūrėkite skyrių „Vėdinimo vamzdžio jungties montavimas vėdinimo kanalo gale“.
- 8 Prisukite jungiamąją detalę prie vėdinimo kanalo galo savaime pjaunančiais sraigtais (4,8 x 13, 28 vnt.)
- 5, 6 Prisukite tiesiąją vėdinimo kanalo galo atramą prie agregato dalies varžtais ir veržlėmis (M 8 x 16, 2 vnt.)
Žr. 2 detalų brėž. Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.
- * Patikrinkite vėdinimo kanalo galo sujungimus ir jo stačiakampę formą. Užsukite visus varžtus.

Vėdinimo kanalo galas 1.0 4W (A71222) – apatinė dalis / viršutinė dalis V, Ø 1250 / 1000 mm

Atsarginės dalys

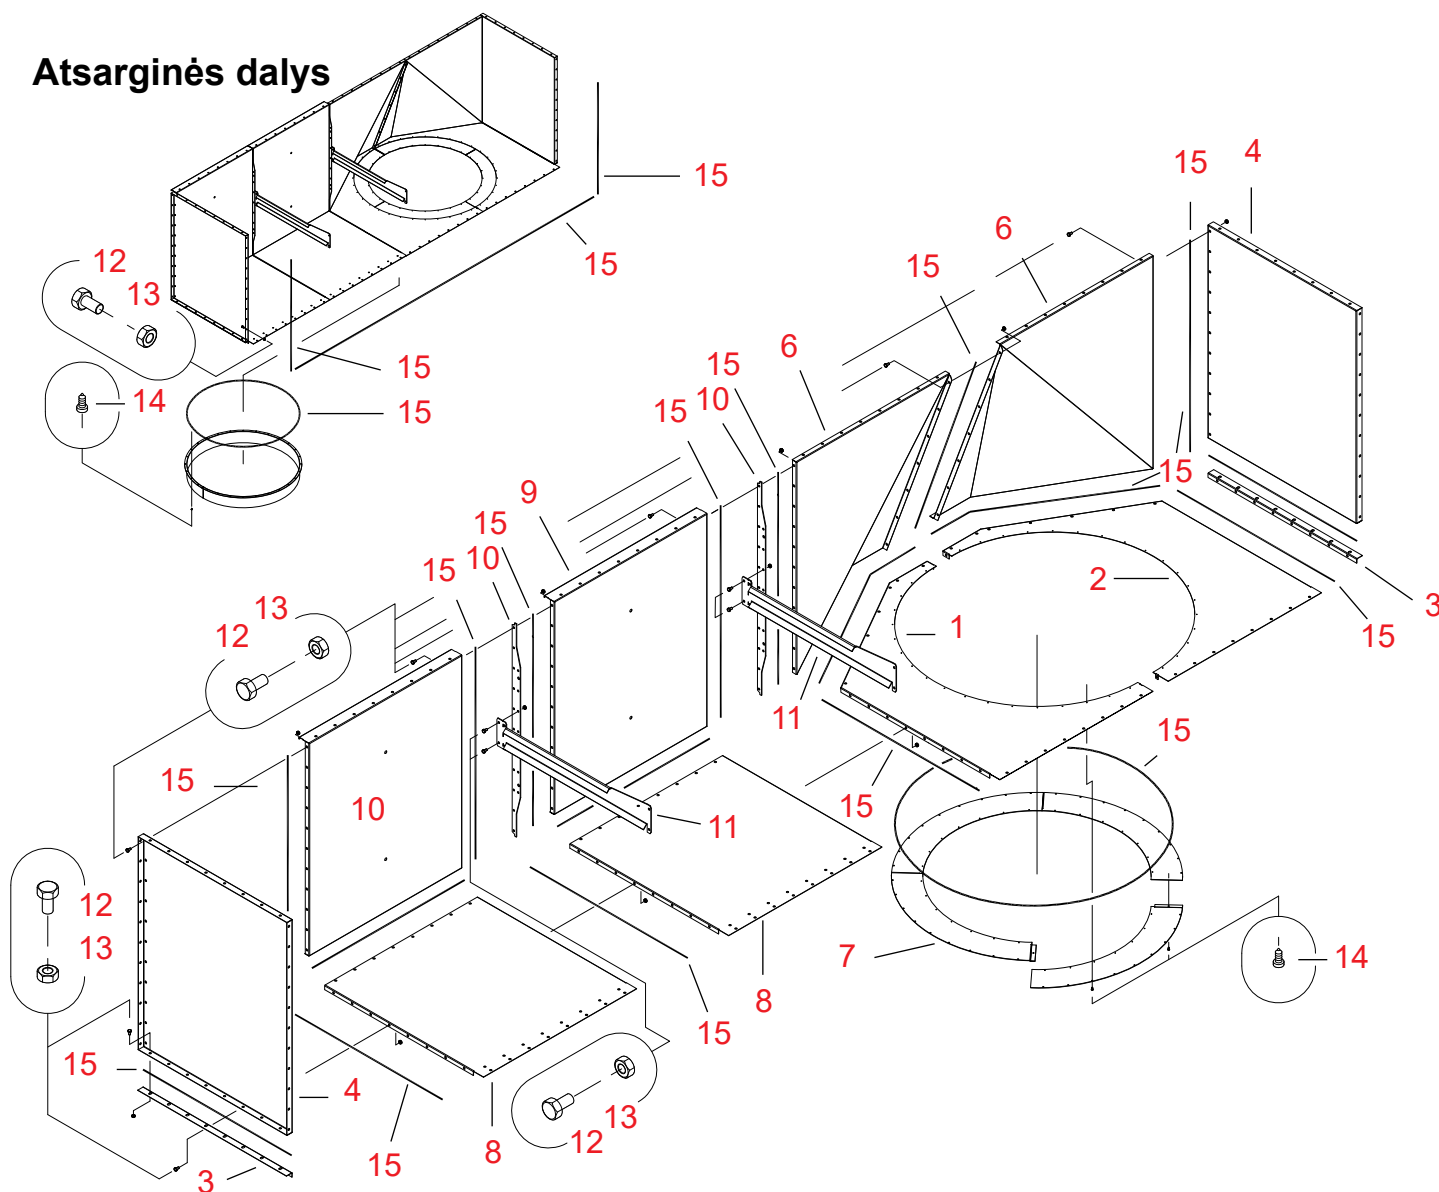



Nuoroda	Detalės Nr.	1 ir 2 pavadinimas	vnt.	Brėž. Nr.	Svoris	Grupė
1	A72964	VĖDIN.KAN.G. WM09 1.0 V SKLENDĖS PLOKŠTĖ D1250 DEŠ.	1	A72964	7,12	3000
2	A72963	VĖDIN.KAN.G. WM09 1.0 V SKLENDĖS PLOKŠTĖ D1250 KAIR.	1	A72963	7,12	3000
3	A70570	VĖDIN.KAN.G. WM06 1.0 KAMPIN.JUOSTA	2	A70570	0,94	3000
4	A70640	VĖDIN.KAN.G. WM06 1.0 ŠONINĖ PLOKŠTĖ	2	A70640	14,18	3000
5	A75079	VĖDIN.KAN.G. WM06 1.0 V ĮSTR.GALAS P D1250 DEŠ.	1	A75079	15,49	3000
6	A75080	VĖDIN.KAN.G. WM06 1.0 V ĮSTR.GALAS P D1250 KAIR.	1	A75080	15,49	3000
7	A71254	VĖDIN.KAN.G. WM06 1/4 RATAS D1250/1000	4	A71254	2,00	3000
8	A70642	VĖDIN.KAN.G. WM06 1.0 SKLENDĖS PLOKŠTĖ	2	A70642	11,67	3000
9	A70563	VIRŠUT. SKYR. / VĖDIN. KANAL. GALO GALIN. PLOKŠTĖ	2	A70563	14,6	3050
10	A70810	VIRŠUT. SKYR. WM06 VERTIKALI ATRAMA PL3	2	A70810	2,34	3000
11	A70678	VĖDIN.KAN.G. WM06 1.0 TIES.ATRAMA	2	A70678	1,79	3000
12	101810	VARŽTAS 6K ZN 8.8 8x16 AM DIN933 CE	198			2010
13	110540	VERŽLE M8 ZN 8 DIN934 CE	198			2010
14	107720	SRAIGTAS SAVIPJOVIS 6K 4,8x13 ZN	64			2010
15	115570	SANDAR. JUOSTELĖ 4x8 EKO-40	45			2600


Vėdinimo kanalo galo A71222 surinkimas

Mes rekomenduojame vėdinimo kanalo galą surinkti ant lygaus paviršiaus. Tai užtikrins, kad surinktas vėdinimo kanalo galas bus tiesus.


1. Vėdinimo kanalo galo galinės plokštės paruošos surinkimas

- Dalys Darbo etapų eiliškumas nustatytas remiantis informaciniais numeriais, pateiktais vėdinimo kanalo galo A71222 atsarginių dalių brėžinyje.
- Kitame puslapyje žiūrėkite šio etapo paveiksluką.
- 15 (1.)** Pritvirtinkite sandarinamojo tarpiklio juostelę ant abiejų dešiniojo įstrižojo galo galinių jungių (5 dalis).
Pritvirtinkite sandarinimo tarpiklio varžtų skylių eilių, esančių flanšuose, viduje (žr. 1 detalų brėžinį.)
- 5, 6** Sujunkite įstrižųjų galų kairiąją ir dešiniąją dalis.
Atsargiai, kad jungdami dalis, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnio.
- 12, 13** Susukite įstrižojo galo sujungimus (2 vnt.) varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 7 vnt.)
Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.
- 15 (2.)** Uždėkite sandarinimo tarpiklio ant galinių plokščių konstrukcijos galinių flanšų, sujungtų kartu 1 etape.
Pritvirtinkite sandarinimo tarpiklio varžtų skylių eilių, esančių flanšuose, viduje (žr. 1 detalų brėžinį.)

>>>

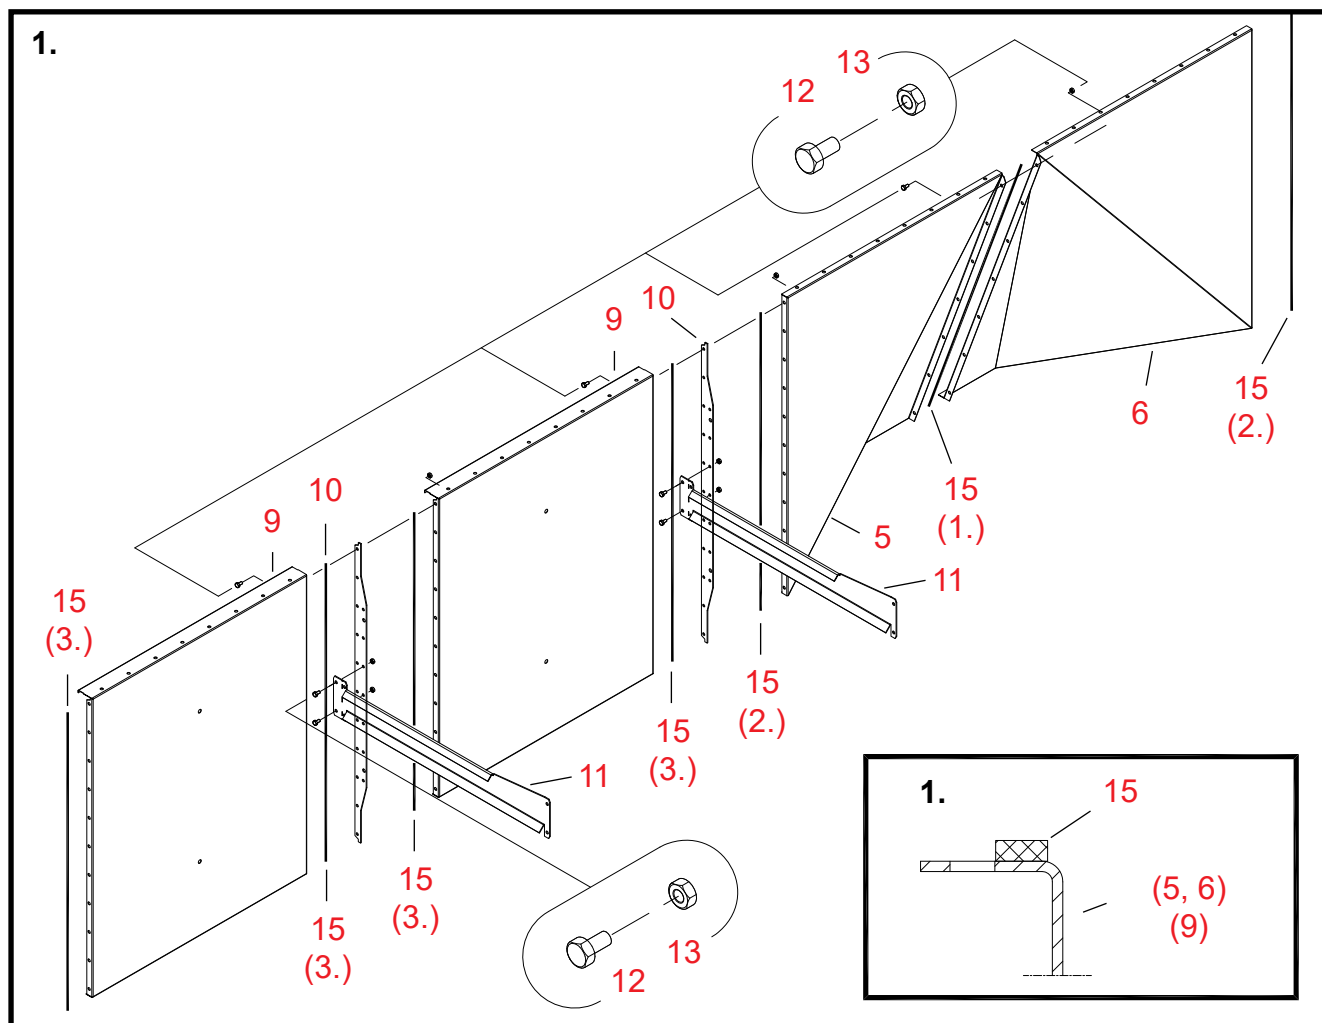

- 15 (3.)** Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant galinės plokštės galinių flanšų (9 dalys). Pritvirtinkite sandarinimo tarpiklio varžtų skylių eilių, esančių flanšuose, viduje (žr. 1 detalų brėžinį.)
- 10** Tarp įstrižo galo ir galinių plokščių įstatykite vertikalias atramas.
Atsargiai, kad montuodami vertikalią atramą, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnio.
- 12, 13** Pritvirtinkite įstrižą galą, galines plokštes ir vertikalias atramas varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 11 + 11 vnt.). Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.
- 11** Sumontuokite tiesiąsias vėdinimo kanalo galo atramas vertikaliuose atramose (11 dalys).
- 12, 13** Prisukite atramas varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 2 vnt. / atrama).

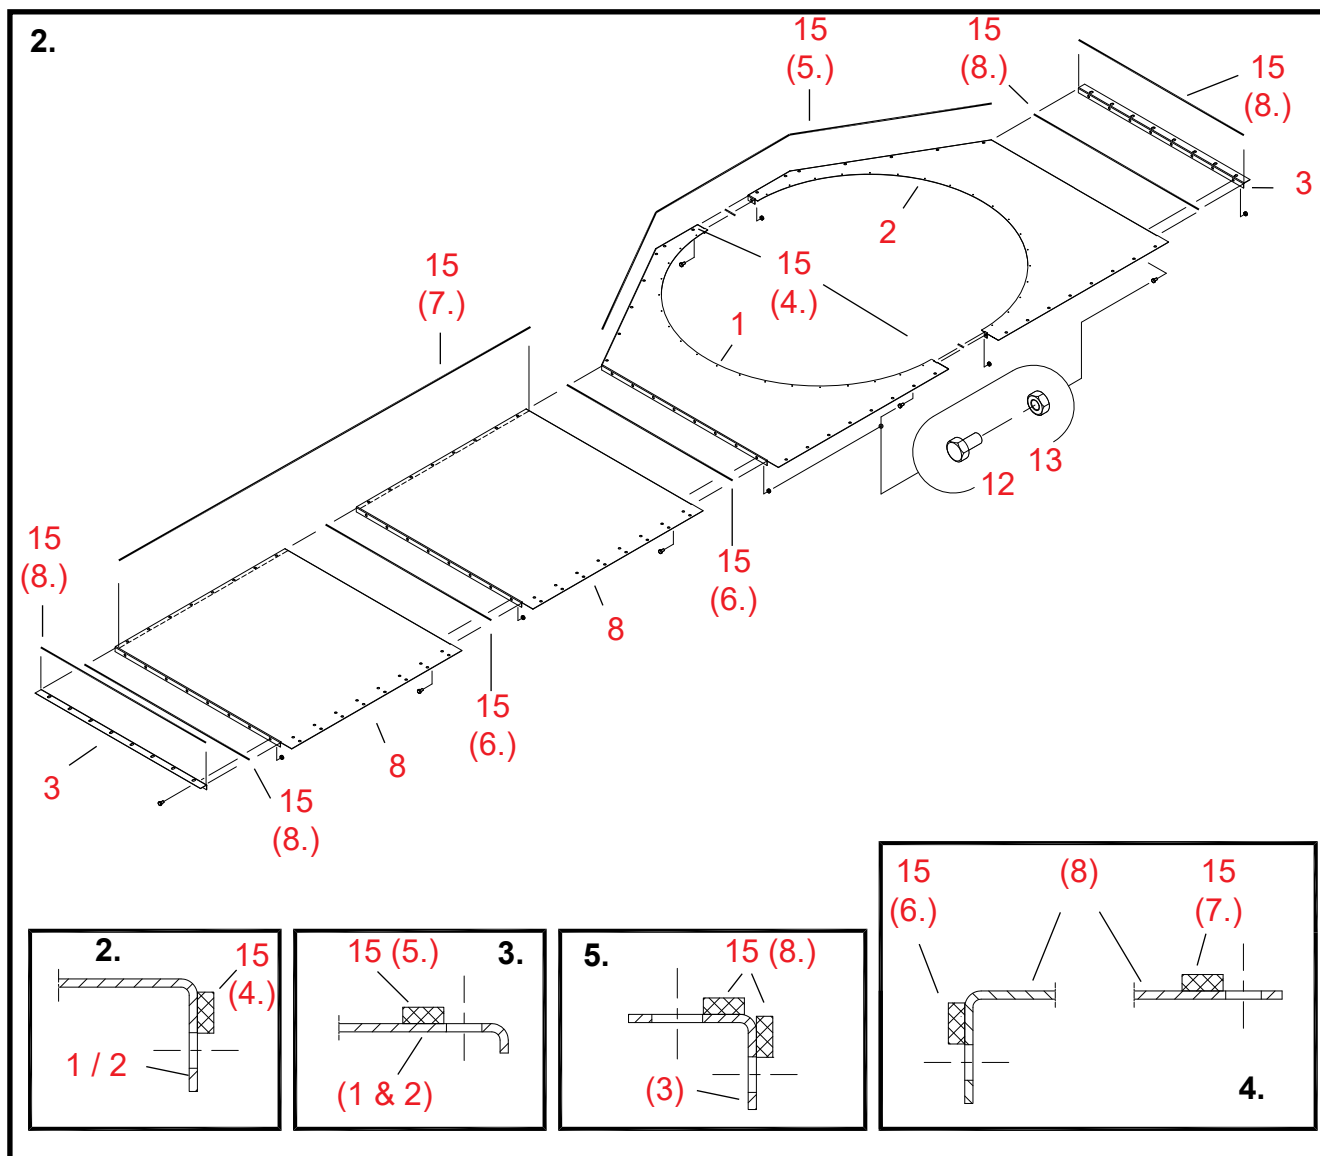

2. Vėdinimo kanalo galo sklendės plokštės paruošos surinkimas

- 15 (4.) Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant vienos iš sklendės plokštės pusių su anga (1 arba 2 dalis) vidurinės plokštės flanšų. Pritvirtinkite sandarinimo tarpiklio varžtų skylių eilę, esančių flanšuose, viduje (žr. 2 detalų brėžinį.)
- 1, 2 Sujunkite sklendės plokštės puses.
- 12, 13 Susukite sklendžių plokščių sujungimus (2 vnt.) varžtu ir veržle (M 8 x 16, 1 + 1 vnt.)

Šio etapo teksto tęsinys kitame puslapyje >>>




Tęsinys iš buvusio puslapio >>>

- 15 (5.) Pritvirtinkite sandarinamojo tarpiklio juosteles ant viršutinio sklendės plokštės paviršiaus ties įstrižojo galo šoninėmis dalimis. Pritvirtinkite sandarinimo tarpiklio varžtų skylių eilių, esančių flanšuose, viduje (žr. 3 detalų brėžinį).
- 15 (6.) Uždėkite sandarinimo tarpiklio juostelę ant kitų abiejų galinių plokščių galinių flanšų (8 dalis). Uždėkite sandarinimo tarpiklio varžtų skylių eilių viduje. (žiūrėkite 4 detalų brėžinį).
- 8 + 8 Pritvirtinkite sklendžių plokščių vidurinius flanšus (8 dalys) priekinėmis pusėmis.
- 12, 13 Prisukite plokštes varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 8 vnt.)
- 15 (7.) Uždėkite sandarinimo tarpiklio juostelę ant sklendžių plokščių viršutinės dalies paviršiaus (8 dalis). Uždėkite sandarinimo tarpiklio varžtų skylių eilių viduje. (žiūrėkite 4 detalų brėžinį).
- 8 + 8 Prispauskite sklendės plokščių porą (8 dalies 2 vnt.) prie didelės sklendės plokštės (1 ir 2 dalys) galinio flanšo.
- 12, 13 Prisukite plokštę varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 8 vnt.).
- 15 (8.) Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant kampinių juostų flanšų (3 dalys). Uždėkite sandarinimo tarpiklio varžtų skylių eilių viduje (žr. 5 detalų brėžinį).
- 3 Uždėkite kampines juosteles ant sklendės plokštės galinių flanšų.
- 12, 13 Prisukite kampines juostas (2 vnt.) varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 8 8 vnt.)

3. Vėdinimo kanalo galo surinkimas

- 15 (9.) Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant šoninių plokščių pritvirtinimo flanšų (4 dalys), kurie bus tvirtinami džiovinimo skyriuje. Uždėkite sandarinimo tarpiklio varžtų skylių eilių viduje (žr. 6 detalų brėžinį).
- 4 Tvirtai prispauskite šonines plokštes prie skyriaus galo.
Būkite atsargūs, kad montuodami šonines plokštes, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnio.
- 12, 13 Prisukite šonines plokštes prie agregato varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 11 vnt./šoninė plokštė). Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.
- 15 (10.) Uždėkite sandarinimo tarpiklio juostelę ant paruošos, surinktos 2 etape, ilgojo krašto. Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles varžtų skylių eilių viduje (žr. 7 detalų brėžinį).
- (2) Pakiškite 2 etape surinktą paruošą po skyriaus kraštu.
Centruokite skylės varžtų skylių eilę pagal skyriaus skylės.
Būkite atsargūs, kad judindami konstrukcijas, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnį.
- 12, 13 Prisukite detalę prie agregato dalies ir prie šoninių plokščių varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 32 + 8 + 8 vnt.) Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.
- (1) Uždėkite 1 etape surinktą paruošą ant 2 etape surinktos paruošos viršaus ir prispauskite prie šoninių plokščių.
Būkite atsargūs, kad judindami konstrukcijas, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnį.
- 12, 13 Prisukite 1 etape surinktą konstrukciją varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 30 + 11 + 11 vnt.). Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.
- 12, 13 Prisukite vėdinimo kanalo galo tiesiąją atramą (11 dalis) prie agregato dalies varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 2 vnt.). Žr. 8 detalų brėž. Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.

Šio etapo teksto tęsinys kitame puslapyje >>>

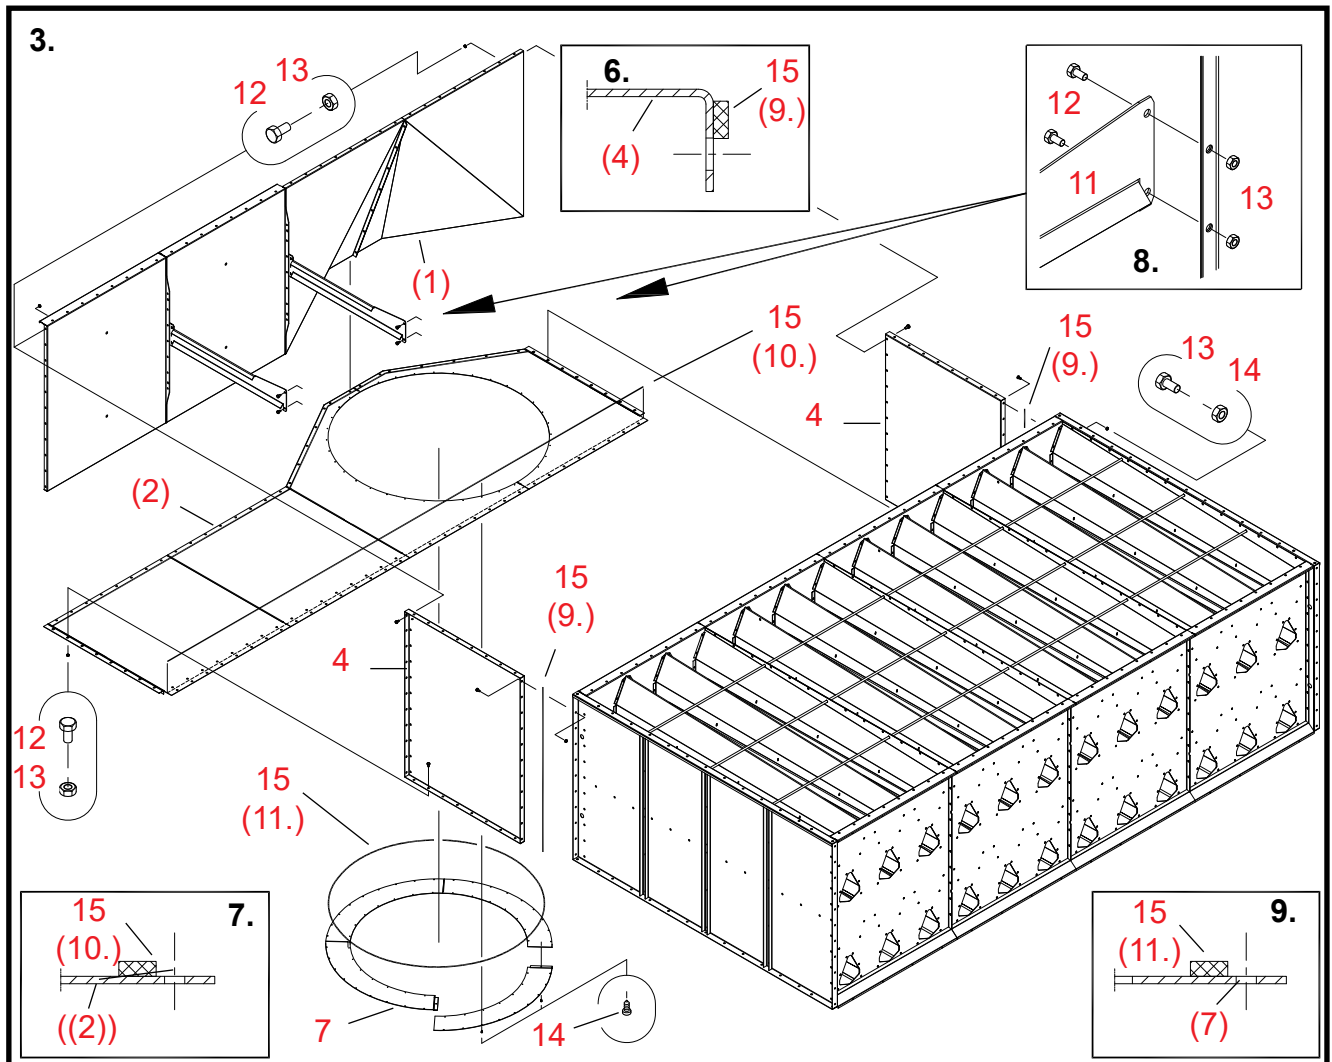


Tęsinys iš buvusio puslapio >>>

- * Su vamzdžiais, kurių diametras yra 1000 mm arba mažiau, sklendės plokšte naudokite reduktorių, surenkamą iš keturių elementų (7 dalys).
- 7 Sujunkite elementus taip, kad jie sudarytų apskritą redukcijos ratą.
- 14 Pritvirtinkite elementus savisriegiais sraigtais (4,8 x 13, 4 vnt.).
- 15 (11.) Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles taip, kad jos sudarytų ratą ant redukcijos rato viršutinės dalies paviršiaus. Uždėkite sandarinimo tarpiklio varžtų skylių eilių viduje (žr. 9 detalų brėžinį).
- 14 Pritvirtinkite redukcijos ratą prie vėdinimo kanalo galo savisriegiais sraigtais (4,8x13, 40 vnt.)
- * Žiūrėkite skyrių „Vėdinimo vamzdžio jungties montavimas vėdinimo kanalo gale“. Vamzdžio mova Ø 1000 mm, keitimo dalis 1000/800 mm arba 1000/630 mm.
- 14 Prisukite jungiamąją detalę prie vėdinimo kanalo galo savaime pjaunančiais sraigtais (4,8 x 13, 28 vnt.)
- * Patikrinkite vėdinimo kanalo galo sujungimus ir jo stačiakampę formą. Užsukite visus varžtus.



Vėdinimo kanalo galas 1.0 4W (A73409) – apatinė dalis / viršutinė dalis V, 2 x Ø 800 mm

Atsarginės dalys

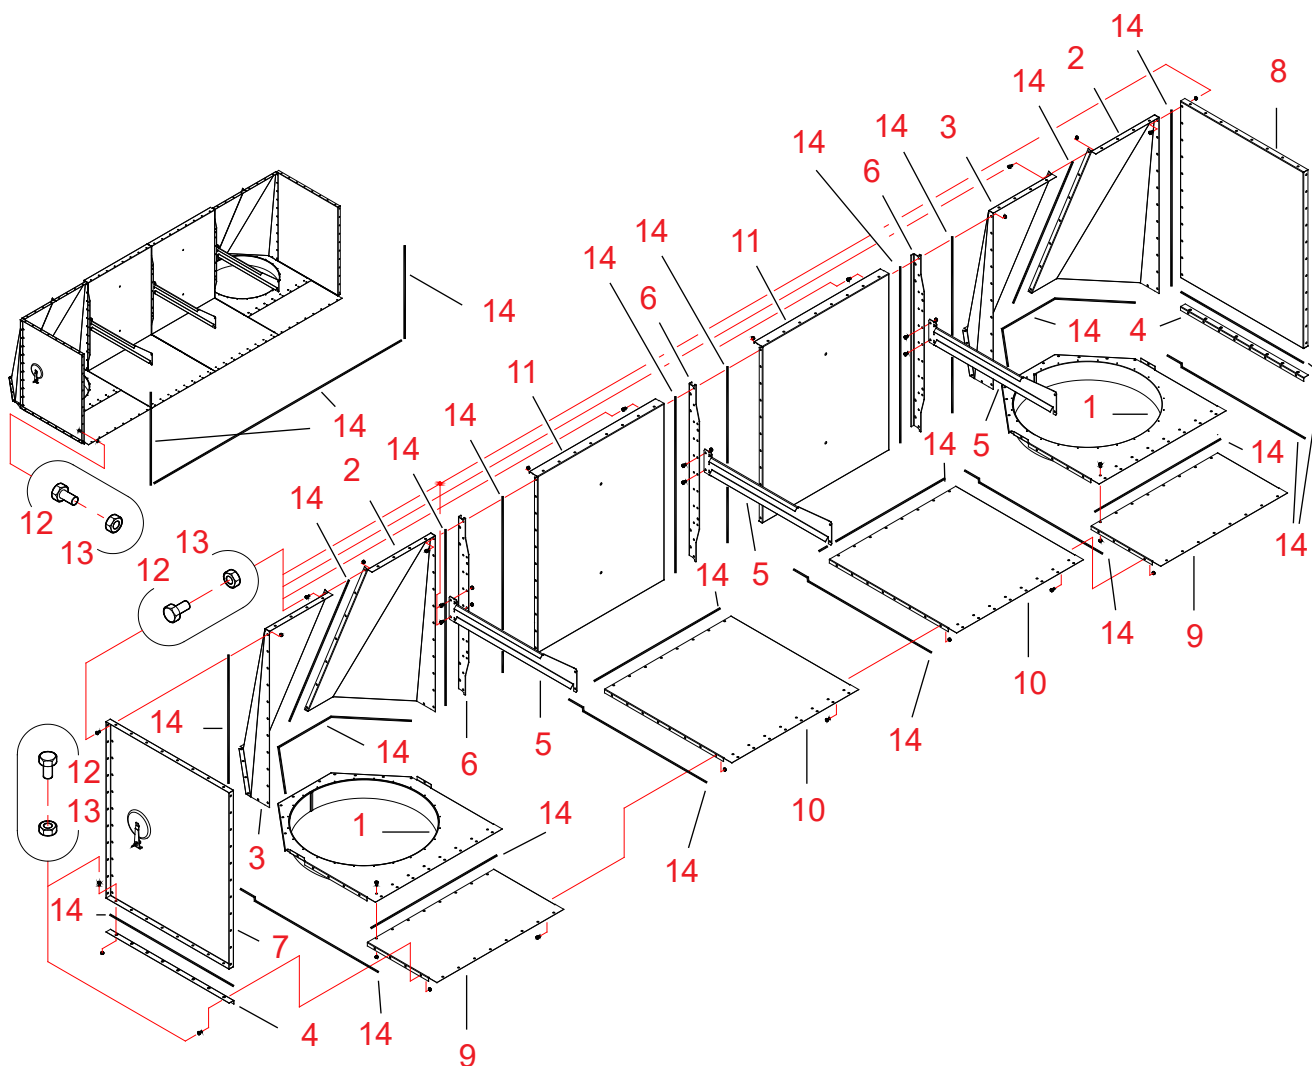



20101101

Nuoroda	Detalės Nr.	1 ir 2 pavadinimas	vnt.	Brėž. Nr.	Svoris	Grupė
1	A70630	VĖD.KAN.GALAS V VIEN. 0.5 D 800 WM06	2	A70630	8,94	3000
2	A70609	VĖD.KAN.GALAS VIEN. KAIR. 0.5 V D 800 WM06	2	A70609	9,75	3000
3	A70610	VĖD.KAN.GALAS VIEN. DEŠ. 0.5 V D 800 WM06	2	A70610	9,75	3000
4	A70570	VĖDIN.KAN.G. KAMPIN.JUOSTA 1.0 WM06	2	A70570	0,61	3000
5	A70678	VĖDIN.KAN.G. TIES.ATRAMA 1.0 WM06	3	A70678	3,10	3000
6	A70810	VIRŠUT. SKYR. VERTIKALI ATRAM. PL3 WM06	3	A70810	2,34	3000
7	A71400	VĖDIN.KAN.G. ŠON.PLKŠT.SU VAL.LANDA WM06 1.0	1	A71400	14,56	3000
8	A70640	VĖDIN.KAN.G. ŠONINĖ PLOKŠTĖ 1.0 WM06	1	A70640	14,18	3000
9	A70636	VĖDIN.KAN.G. SKLENDĖS PLOKŠTĖ 0.5 WM06	2	A70636	6,14	3000
10	A70642	VĖDIN.KAN.G. SKLENDĖS PLOKŠTĖ 1.0 WM06	2	A70642	11,46	3000
11	A70563	VIRŠUT. SKYR. / VĖDIN. KANAL. GALO GALIN. PLOKŠTĖ WM06	2	A70563	14,65	3000
12	101810	VARŽTAS 6K ZN 8x16 AM DIN933	300		0.00	2010
13	110540	VERŽLE M8 ZN 8 DIN934	300		0,00	2010
14	115570	SANDAR. JUOSTELĖ 4x8 EKO-40	48		0.00	2600


Vėdinimo kanalo galo A73409 surinkimas

Mes rekomenduojame vėdinimo kanalo galą surinkti ant lygaus paviršiaus. Tai užtikrins, kad surinktas vėdinimo kanalo galas bus tiesus.

1. Vėdinimo kanalo galo galinės plokštės paruošos surinkimas

- Dalys Darbo etapų eiliškumas nustatytas remiantis informaciniais numeriais, pateiktais vėdinimo kanalo galo A73409 atsarginių dalių brėžinyje.
- 14 (1.)** Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant įstrižo galo kairės pusės vidurinio flanšo (3 dalis).
Pritvirtinkite sandarinimo tarpiklio varžtų skylių eilių, esančių flanšuose, viduje (žr. 1 detalų brėžinį.)
- 2, 3** Surinkite dar dvi panašias įstrižas konstrukcijas (2 ir 3 dalių).
Atsargiai, kad jungdami dalis, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnio.
- 12, 13** Prisukite įstrižojo galo konstrukcijų vidurinius sujungimus varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 7 +7 vnt.)
Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.
- 14 (2.)** Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant abiejų įstrižo galo paruoštų šoninių flanšų (2 + 3 dalys).
Pritvirtinkite sandarinimo tarpiklio varžtų skylių eilių, esančių flanšuose, išorinėje pusėje (žr. 2 detalų brėžinį.)
- 14 (3.)** Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant galinės plokštės galinių flanšų (11 dalys).
Pritvirtinkite sandarinimo tarpiklio varžtų skylių eilių, esančių flanšuose, viduje (žr. 1 detalų brėžinį.)

Kitame puslapyje rasite paveiksluką ir teksto tęsinį šiam etapui >>>

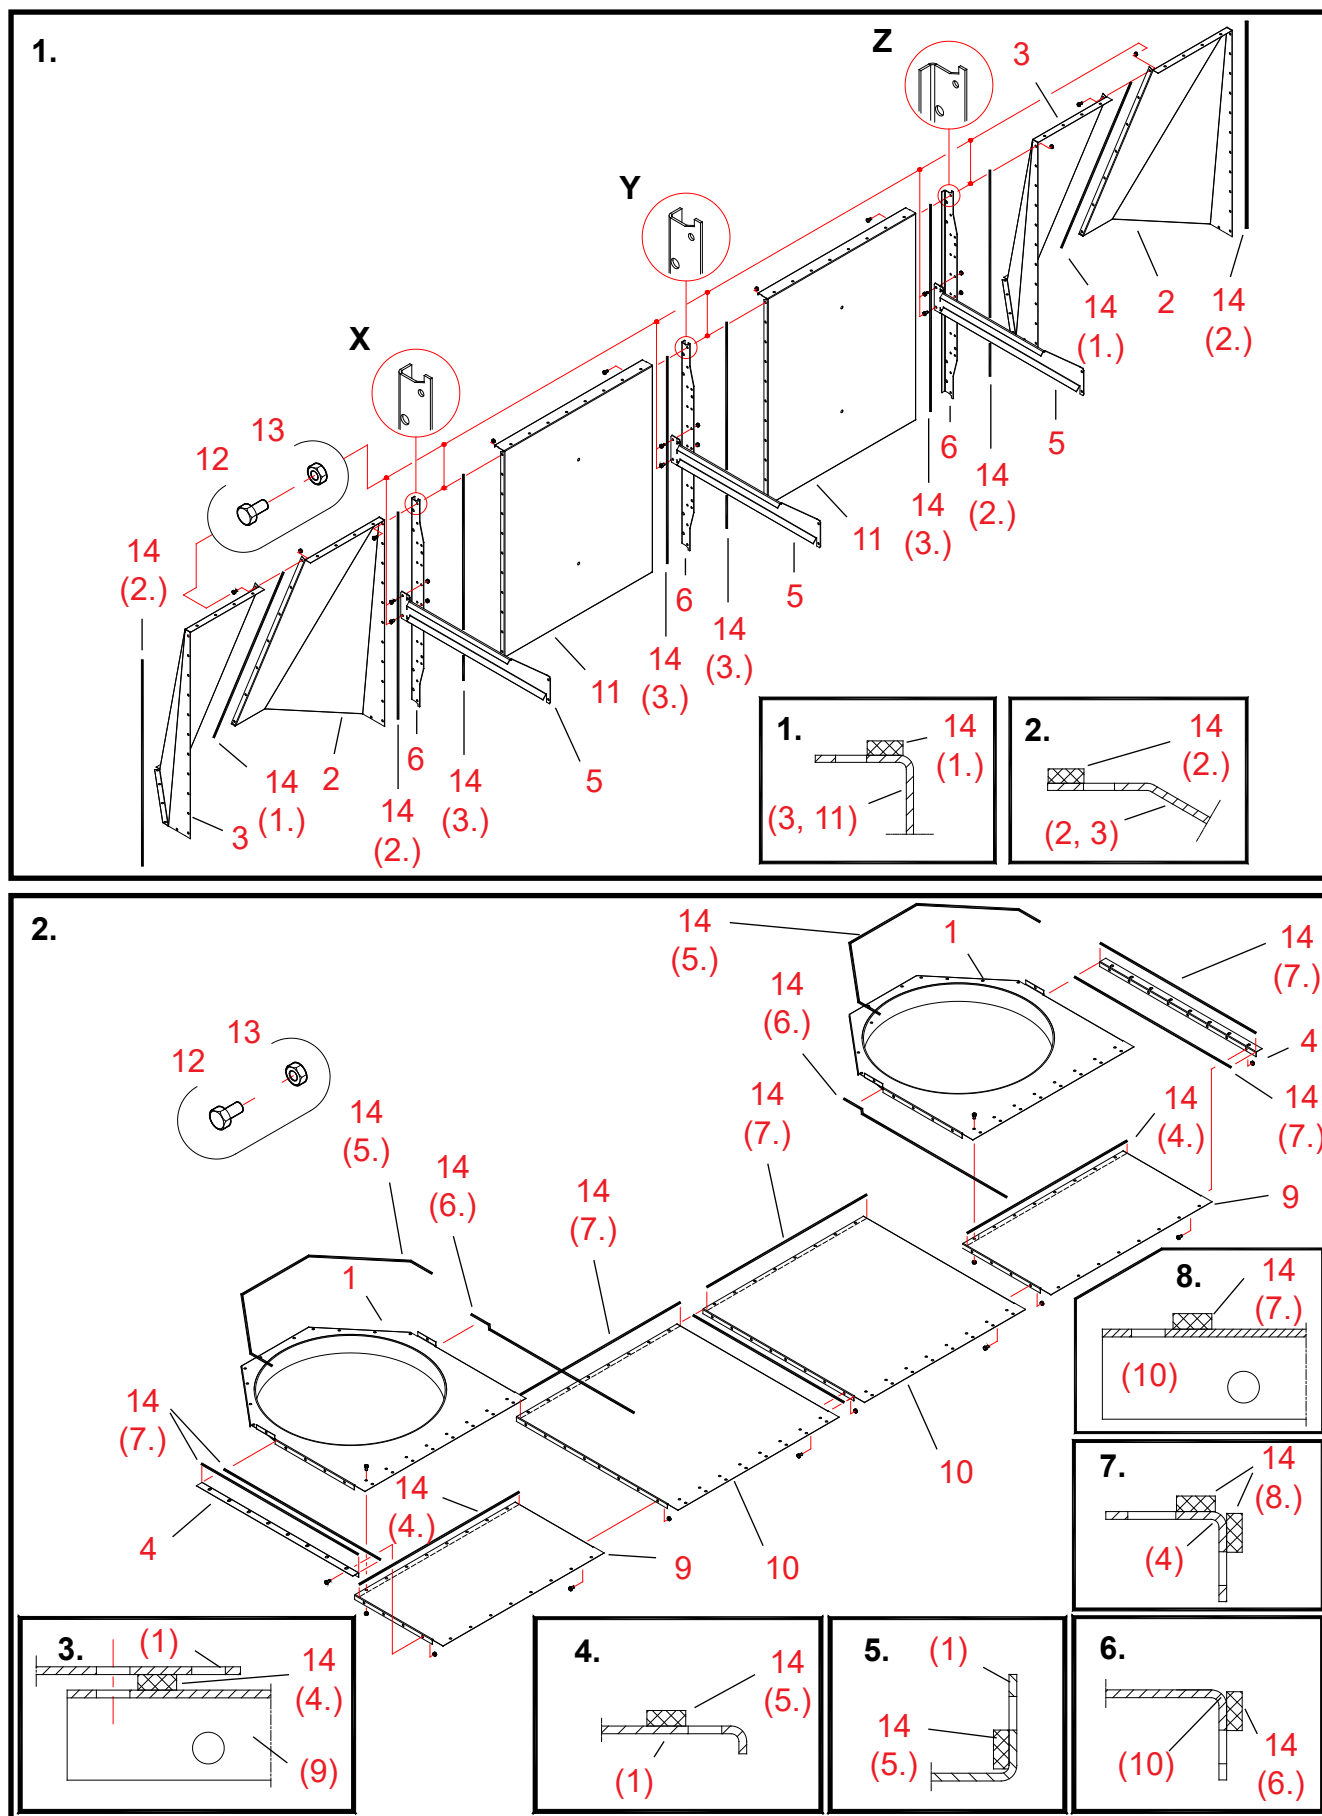



Tęsinys iš buvusio puslapio >>>

- 6** **Vertikalias atramas prispauskite prie abiejų galinės plokštės galų, priešais įstrižas galines paruošas.**
Patikrinkite atramų montavimo kryptį padidintuose X, Y ir Z brėžiniuose.
Atsargiai, kad montuodami vertikalį atramą, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnio.
- 11** **Įstatykite galines plokštes (11 dalis) tarp įstrižo galo paruošų (2 + 3 dalys).**
- 12, 13** **Pritvirtinkite įstrižus galus, galines plokštes ir vertikalias atramas varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 11+11+11 vnt.)**
Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.
- 5** **Sumontuokite vėdinimo kanalo galo tiesiąsias atramas vertikaliose atramose (6 dalys).**
Teisingą atramų padėtį pasitikrinkite brėžinyje.
- 12, 13** **Pritvirtinkite atramas varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 2 + 2 + 2 vnt.).**


2. Vėdinimo kanalo galo sklendės plokštės paruošos surinkimas

- 14 (4.)** **Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant sklendės plokščių (9 dalis) viršutinio paviršiaus sraigčių skylių eilės viduje.**
Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant tų plokščių galų, kuriuose flanšai siekia iki paties plokštės galo (žr. 3 detalų brėžinį).
- 1, 9** **Surinkite dvi panašias sąrankas, sujungdami 1 sklendės plokštę ir 9 sklendės plokštę.**
Pritvirtinkite 9 plokštes po 1 plokštėmis. Įstatykite varžtus į sraigčių skyles, esančias 1 plokštėje, kurios yra arčiau vidurio (3 žr. detalų brėžinį).
- 12, 13** **Pritvirtinkite plokštes varžtais ir veržlėmis (M8x 16, 8+8 vnt.).**
- 14 (5.)** **Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant sklendės plokščių (1 dalis) viršutinio paviršiaus ties įstrižu galu.**
Pritvirtinkite sandarinimo tarpiklio varžtų skylių eilę, esančių flanšuose, viduje (žr. 4 detalų brėžinį).
Uždėkite sandarinimo tarpiklio viduje iki vertikalios sklendės plokštės flanšų (žr. 5 detalų brėžinį).
- 14 (6.)** **Ant abiejų sklendės plokščių paruošų (1+ 9 dalys) uždėkite sandarinimo tarpiklio juostelę tik ant vienos flanšų pusės.**
Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant tų šoninių flanšų, kurie yra priešais sklendės plokščių pačią vidurinę plokštę (10 dalis).
Uždėkite sandarinimo tarpiklio sraigčių skylių eilę, esančių flanše, viduje (žr. 6 detalų brėžinį).
- 14 (7.)** **Uždėkite sandarinimo tarpiklio juostelę ant sklendės plokštės (10 dalis) viršutinių paviršių sraigčių skylių eilės viduje.**
Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant tų plokščių galų, kuriuose flanšai siekia iki paties plokštės galo (žr. 8 detalų brėžinį).
- 1 + 9, 10** **Sudėkite sklendės plokštės (10 dalys) paruošos galinius flanšus (1+ 9 dalys) priekinėmis pusėmis.**
Uždėkite sklendės plokštę (10 dalis) ant flanšo su sklendės plokštės paruošos sandarinimo juoste (1+ 9 dalys).
- 12, 13** **Susukite sklendžių plokštes varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 8 vnt.)**
Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.
- 10** **Pritvirtinkite dar vieną sklendės plokštę (10 dalis), kaip ankstesnės paruošos sklendės plokštės (10 dalis) pratęsimą.**
Susukite sklendžių plokštes varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 8 vnt.)

Šio etapo teksto tęsinys kitame puslapyje >>>

Tęsinys iš buvusio puslapio >>>

- 1 + 9** Pritvirtinkite dar vieną sklendės plokštės paruošą (1+9 dalys) prie ankstesnės paruošos sklendės plokštės (10 dalis).
Susukite sklendžių plokštės varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 8 vnt.)
- 14 (8.)** Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant kampinių juostų flanšų (4 dalys).
Uždėkite sandarinimo tarpiklio varžtų skylių eilių viduje (žr. 7 detalų brėžinį.)
- 4** Nukreipkite kampines juosteles ant sklendės plokštės galinių flanšų.
- 12, 13** Prisukite kampines juostas (2 vnt.) varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 8+8 vnt.)

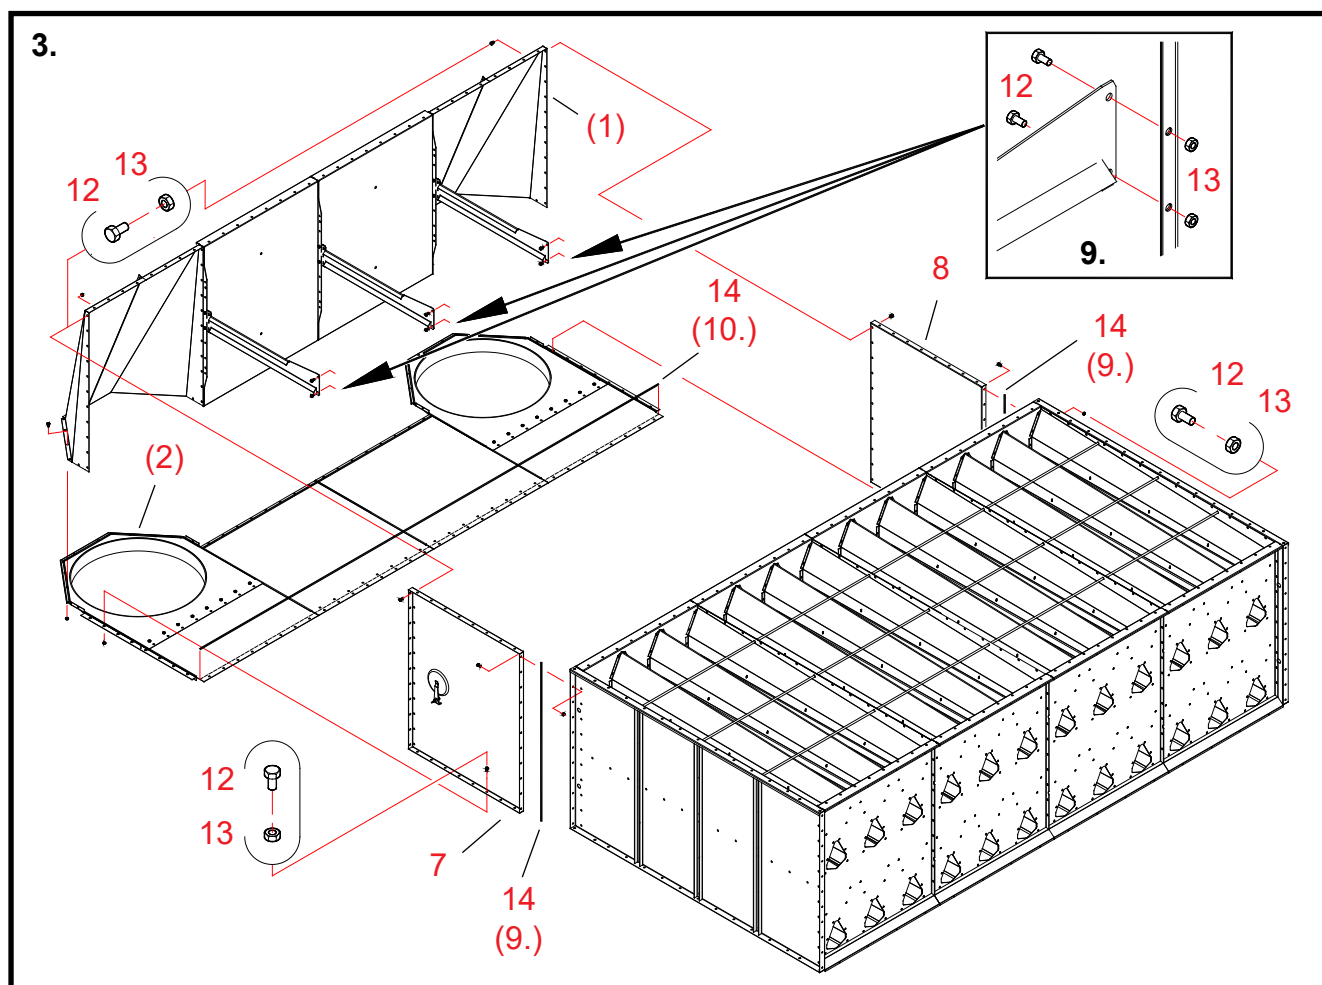




3. Vėdinimo kanalo galo surinkimas

- 14 (9.) Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant šoninių plokščių flanšų (7 ir 8 dalys).
Uždėkite sandarinimo tarpiklio varžtų skylių eilių viduje.
- 7, 8 Tvirtai prispauskite šonines plokštes prie skyriaus galo.
Būkite atsargūs, kad montuodami šonines plokštes, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnio.
- 12, 13 Prisukite šonines plokštes prie agregato varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 11 vnt./šoninė plokštė).
Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.
- 14 (10.) Uždėkite sandarinimo tarpiklio juostelę ant paruošos, surinktos 2 etape, ilgojo krašto.
Uždėkite sandarinimo tarpiklio varžtų skylių eilės viduje.
- (2) Pakiškite 2 etape surinktą paruošą po skyriaus kraštu.
Centruokite skyles varžtų skylių eilėje pagal skyriaus skyles.
Būkite atsargūs, kad judindami konstrukcijas, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnį.
- 12, 13 Prisukite detalę prie agregato dalies ir prie šoninių plokščių varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 32 +8 + 8 vnt.)
Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.
- (1) Uždėkite 1 etape surinktą paruošą ant 2 etape surinktos paruošos viršaus ir prispauskite prie šoninių plokščių.
Būkite atsargūs, kad judindami konstrukcijas, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnį.
- 12, 13 Prisukite 1 etape surinktą konstrukciją naudojant jos apatinį kraštą varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 39 vnt.)
12, 13 Prisukite 1 etape surinktą konstrukciją naudojant jos galus varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 11 + 11 vnt.)
- 12, 13 Prisukite tiesiąsias vėdinimo kanalo galo atramas varžtais ir veržlėmis (M 8x16, 3x2 vnt.)
Žr. 9 detalų brėž. Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.
- * Patikrinkite vėdinimo kanalo galo sujungimus ir jo stačiakampę formą. Užsukite visus varžtus.


Vėdinimo kanalo galas 1,0 (A76264) - pūstuvo montavimo detalės

Atsarginės dalys

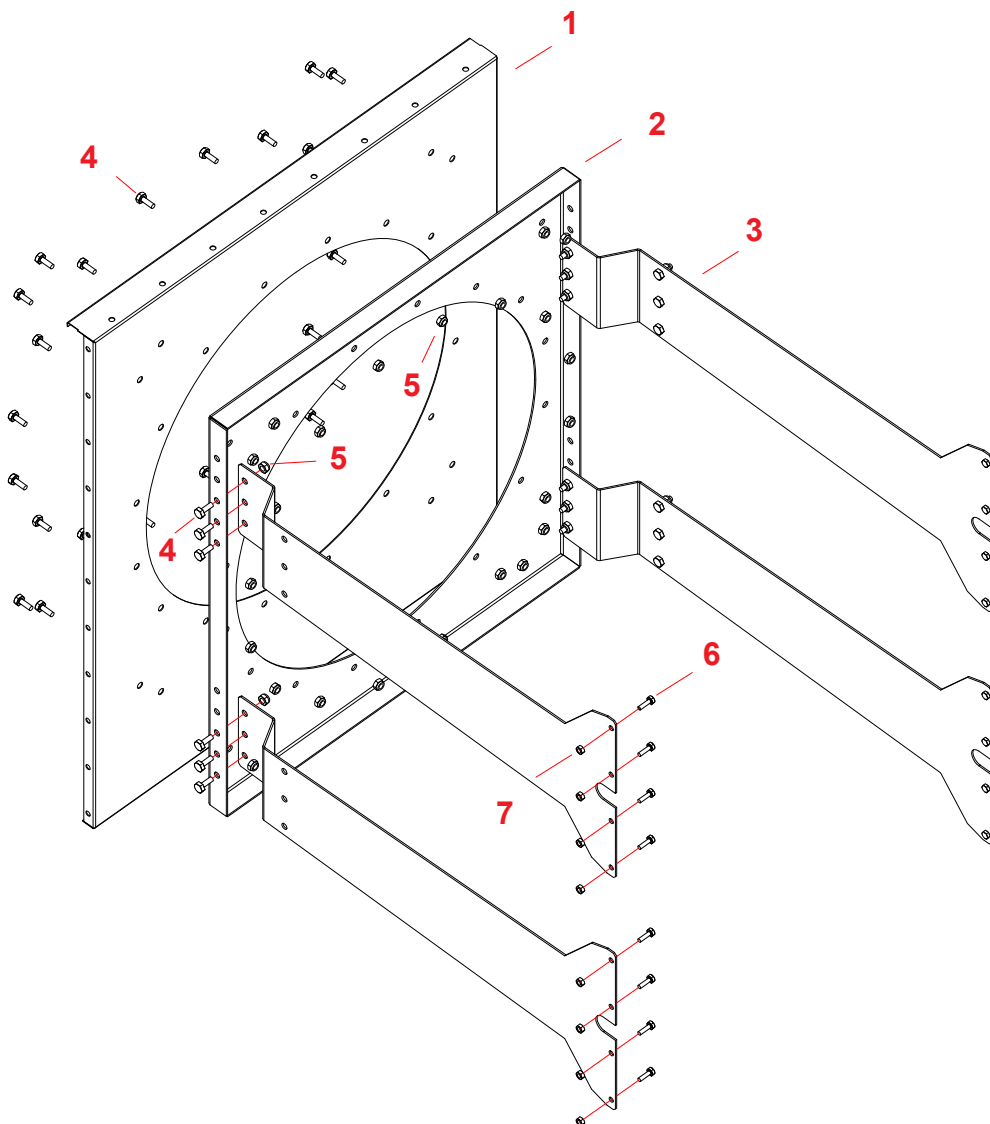

Nuoda	Detalės Nr.	Pavadinimas	vnt.	Brėž. Nr.	Svoris
1	A76255	VĖDINIMO KANALO GALAS AXIAL D710 GALINĖ PLOKŠTĖ WM06	1	A76255	9.97
2	A76256	VĖDINIMO KANALO GALAS AXIAL D710 REAKCIJOS PLOKŠTELĖ WM06	1	A76256	12
3	A76259	VĖDINIMO KANALO GALAS AXIAL D710 ATRAMA WM06 1.0	4	A76259	4.51
4	102210	VARŽTAS SU ŠEŠIAKAMPE GALVUTE ZN 8.8 10X25 AM DIN933	42		
5	110800	VERŽLĖ NYLOC M10 ZN DIN985	42		
6	101830	VARŽTAS SU ŠEŠIAKAMPE GALVUTE ZN 8.8 8X25 AM DIN933	16		
7	110540	VERŽLĖ M8 ZN 8 DIN934	16		

Pūstuvo montavimo dalių montavimas (A76264)

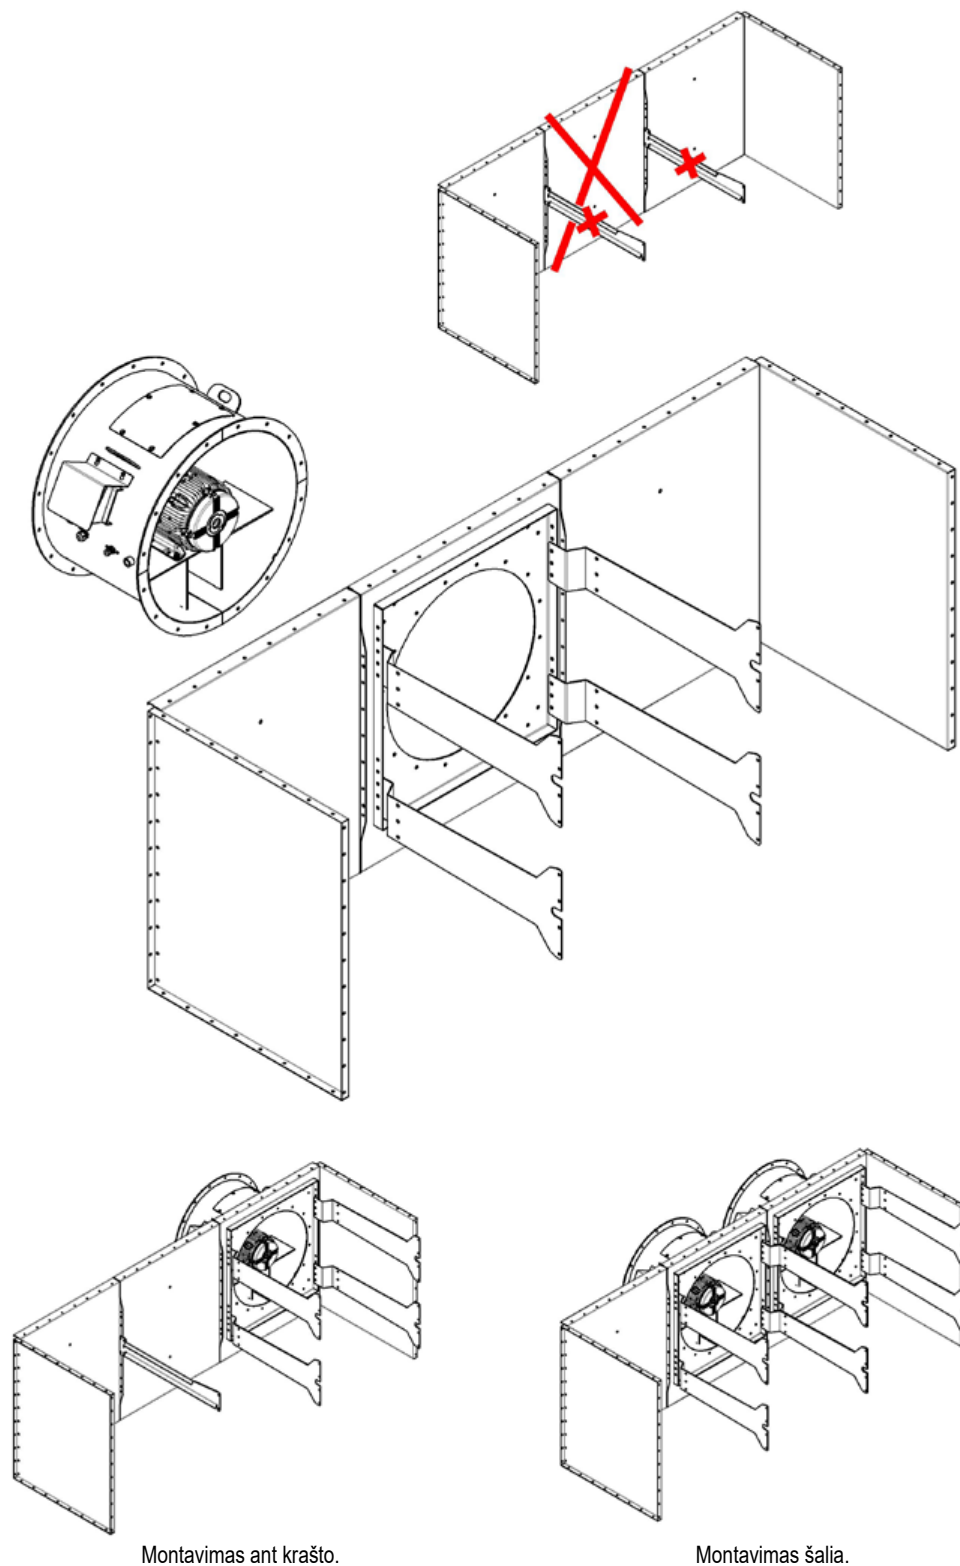


Montavimas ant krašto.

Montavimas šalia.

Vėdinimo kanalo galas 1,0 4W (A70957) – apatinė sklendė „B“

Atsarginės dalys

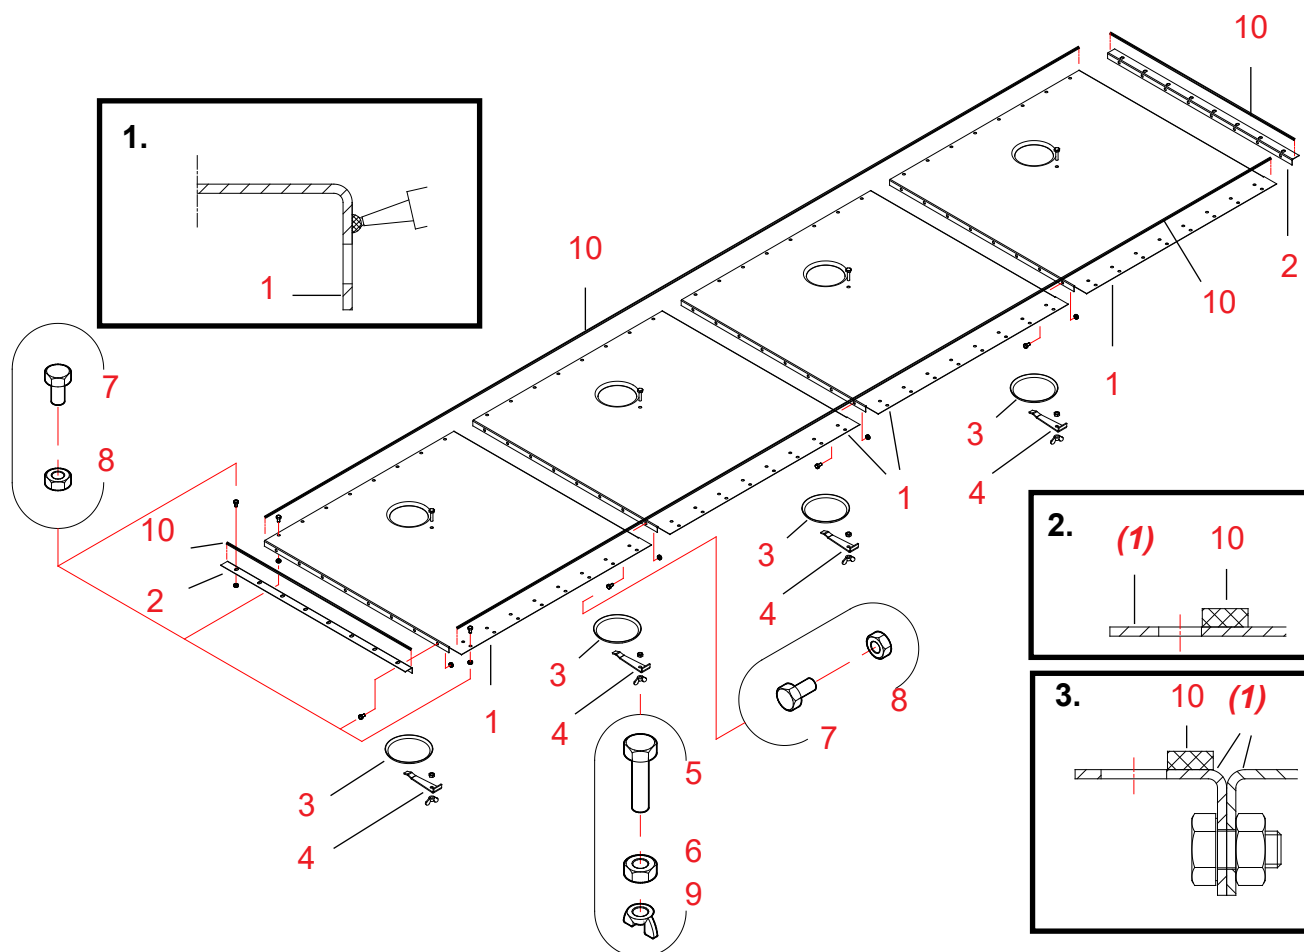

20080715

Nuoroda	Detalės Nr.	1 pavadinimas	2 pavadinimas	vnt.	Brėž. Nr.	Svoris	Grupė
1	A70643	VĖDIN.KAN.G. WM06 1.0	SKLND.PLKŠT.SU VAL.LANDA	4	A70643-A	11.53	3000
2	A70570	VĖDIN.KAN.G. WM06 1.0	KAMPINĖ JUOSTA	2	A70570-A	0.94	3000
3	400140	SKLENDĖ D173		4	S4293	0	3500
4	400150	SKLENDĖS LAIKIKLIS		4	4461-B	0	3500
5	102250	VARŽT.ŠEŠK. ZN 8.8 APVALG.	10X40 AM DIN933	4		0	2010
6	110560	VERŽLE ZN 8 M10	DIN934	4		0	2010
7	101810	VARŽT.ŠEŠK. ZN 8.8 APVALG.	8X16 AM DIN933	88		0	2010
8	110540	VERŽLE ZN 8 M 8	DIN934	88		0	2010
9	111030	VERŽLĖS SPRN. ZN M10	DIN315	4		0	2010
10	115570	SANDARINIMO TARPIKLIS	4X10 MAPA	6		0	2600
11	800271	SANDARINIMO PRIEMONĖ / KLIJAI	PILKOS SPALVOS 310 ML	1			2600


Vėdinimo kanalo galo apatinės sklendės A70957 montavimas

1. Sklendžių plokščių ir kampinių juostų sujungimas

- Dalys Dėl vėdinimo kanalo galo apatinės sklendės A70957 žr. montavimo brėžinį.
- * **Užtepkite sandarinimo priemonės ant abiejų galinių flanšų išorės (1 dalys).**
Užtepkite sandarinimo mastikos sraigtų skylių eilių, esančių plokštėse, viduje (žr. 1 detalų brėžinį.)
Stenkitės, kad sandarinimo priemonės juostelė būtų kuo lygesnė ir ištisinė.
- 7, 8 **Susukite sklendžių plokštes varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 8 vnt./sujungimas).**
Atsargiai, kad jungdami plokštes, nepažeistumėte sandarinimo mastikos sluoksnio.
- 2 **Prispauskite kampines juostas prie flanšų išoriniuose sklendžių plokščių konstrukcijos galuose.**
Būkite atsargūs, kad montuodami kampines juostas, nepažeistumėte sandarinimo mastikos sluoksnio.
- 7, 8 **Prisukite jas varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 8 vnt./kampinė juosta).**
- 10 **Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant viršutinių sklendės plokštės / kampinės juostos sąrankos paviršių.**
Uždėkite sandarinimo tarpiklio sraigtų skylių eilių, esančių sklendžių plokštėse, viduje (žr. 2 detalų brėžinį.)
Uždėkite sandarinimo tarpiklio sraigtų skylių eilių, esančių flanšuose, viduje (žr. 3 detalų brėžinį.)


2. Sklendės plokštės tvirtinimas prie vėdinimo kanalo galo apatinio galo

- Dalys Dėl vėdinimo kanalo galo viršutinės sklendės A70957 žr. montavimo brėžinį.
- (1) **Prispauskite konstrukciją prie flanšų, esančių vėdinimo kanalo galo apatiniame gale.**
Atsargiai, kad montuodami plokštę, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnio.
Dėl teisingos konstrukcijos padėties žiūrėkite 4 detalų brėžinį.
- 7, 8 **Prisukite sklendės plokštę varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 80 vnt.)**
Pastaba! Neįstatykite varžtų kitoje ilgoje pusėje (Y), kol surinkinėjate džiovintuvą.

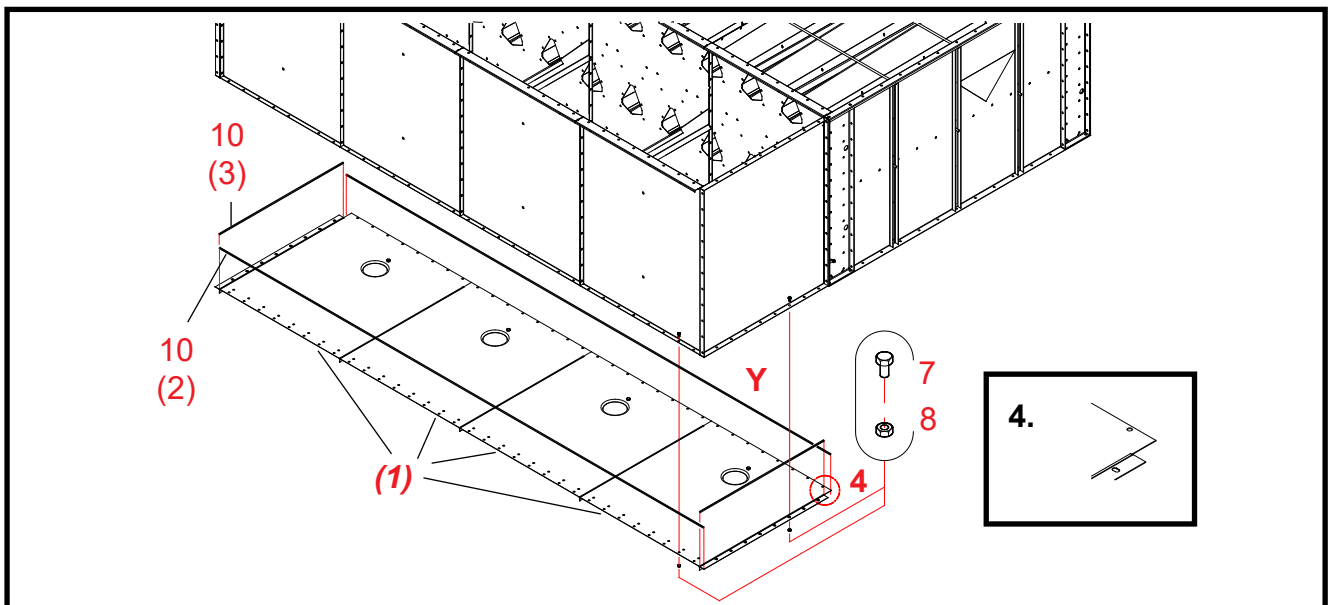

Vėdinimo kanalo galas 1,0 x 2 4W (A70974) – viršutinė sklendė „B“

Atsarginės dalys

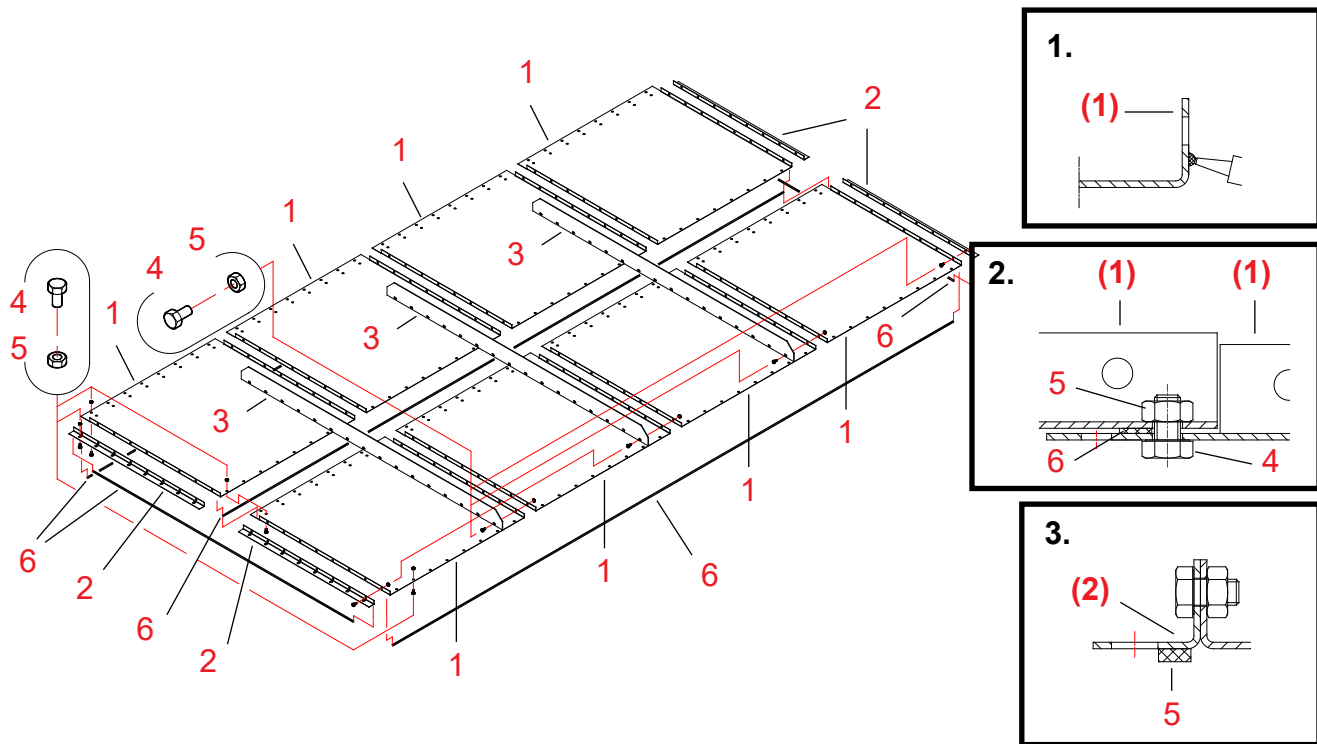

20080715

Nuoroda	Detalės Nr.	1 pavadinimas	2 pavadinimas	vnt.	Brėž. Nr.	Svoris	Grupė
1	A70642	VĖDIN.KAN.G. WM06 1.0	SKLENDĖS PLOKŠTĖ	8	A70642	11.67	3000
2	A70570	VĖDIN.KAN.G. WM06 1.0	KAMPINĖ JUOSTA	4	A70570-A	0.94	3000
3	A70975	VĖDINIMO KANALO GALAS WM06 1,0X2	ILGA ATRAMA 1860	3	A70975	4.27	3000
4	101810	VARŽT.ŠEŠK. ZN 8.8 APVALG.	8X16 AM DIN933	208		0	2010
5	110540	VERŽLE ZN 8 M 8	DIN934	208		0	2010
6	115570	SANDARINIMO TARPIKLIS	4X10 MAPA	8		0	2600
7	800271	SANDARINIMO PRIEMONĖ / KLIJAI	PILKOS SPALVOS 310 ML	1			2600

Vėdinimo kanalo galo A70974 viršutinės sklendės montavimas

1. Sklendžių plokščių ir kampinių juostų sujungimas


Dalys Darbo etapų eiliškumas nustatytas remiantis informaciniais numeriais, pateiktais viršutinės sklendės A70974 atsarginių dalių brėžinyje.

- * Užtepkite sandarinimo priemonės ant abiejų galinių flanšų išorės (1 dalys).
 Užtepkite sandarinimo mastikos sraigčių skylių eilių, esančių atramose, viduje (žr. 1 detalų brėžinį).
 Stenkitės, kad sandarinimo priemonės juostelė būtų kuo lygesnė ir ištisinė.

- 4 x 1** Sudėkite keturias sklendžių plokštes šonais, o jų galinius flanšus – priekiniais paviršiais.
Atsargiai, kad jungdami plokštes, nepažeistumėte sandarinimo mastikos sluoksnio.
- 4, 5** Sujunkite plokštes varžtais ir veržlėmis (M 8 x 16, 8 + 8 + 8 vnt.).
- 4 x 1, 6** Surinkite dar vieną panašią sklendžių plokščių grupę. Uždėkite sandarinimo tarpiklio ant apatinės jos pusės.
Uždėkite sandarinimo tarpiklio juostelę ant plokščių grupės tiesiojo krašto su viena sraigtų skylių eile.
Uždėkite sandarinimo tarpiklio juostelę sraigtų skylių eilės viduje (žiūrėkite 2 detalų brėžinį).
- *** Uždėkite sklendžių plokščių grupę su tarpikliu ant kitos plokščių grupės viršaus.
Atsargiai, kad jungdami plokštes, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio.
Centruokite skylių eilę viršutinėje plokščių grupėje pagal vidinę skylių eilę apatinėje plokščių grupėje (žiūrėkite 2 detalų brėžinį).
- 4, 5** Prisukite plokščių grupes jų tiesiaisiais kraštais – varžtais ir veržlėmis (M 8 x 16, 8 + 8 + 8 vnt.).
- 3, 4, 5** Prisukite ilgąsias atramas ir plokščių grupių centrines siūles varžtais ir veržlėmis (M 8 x 16, 3 x 16 vnt.).
- 2** Prispauskite kampines juostas prie flanšų išoriniuose sklendžių plokščių konstrukcijos galuose.
Būkite atsargūs, kad montuodami kampines juostas, nepažeistumėte sandarinimo mastikos sluoksnio.
- 3, 4** Prisukite jas varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 8 vnt./kampinė juosta).
- 5** Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant apatinių sklendės plokštės / kampinės juostos sąrankos paviršių.
Uždėkite sandarinimo tarpiklio sraigtų skylių eilių, esančių sklendžių plokštėse, viduje (žr. 2 detalų brėžinį).
Uždėkite sandarinimo tarpiklio sraigtų skylių eilių, esančių flanšuose, viduje (žr. 3 detalų brėžinį).


2. Sklendės plokštės tvirtinimas prie vėdinimo kanalo galo viršutinio galo

- (1)** Prispauskite konstrukciją prie flanšų, esančių vėdinimo kanalo galo viršutiniame gale.
Atsargiai, kad montuodami plokštę, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnio.
Dėl teisingos konstrukcijos padėties žiūrėkite X detalų brėžinį.
- 3, 4** Prisukite sklendės plokštę varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 96 vnt.)

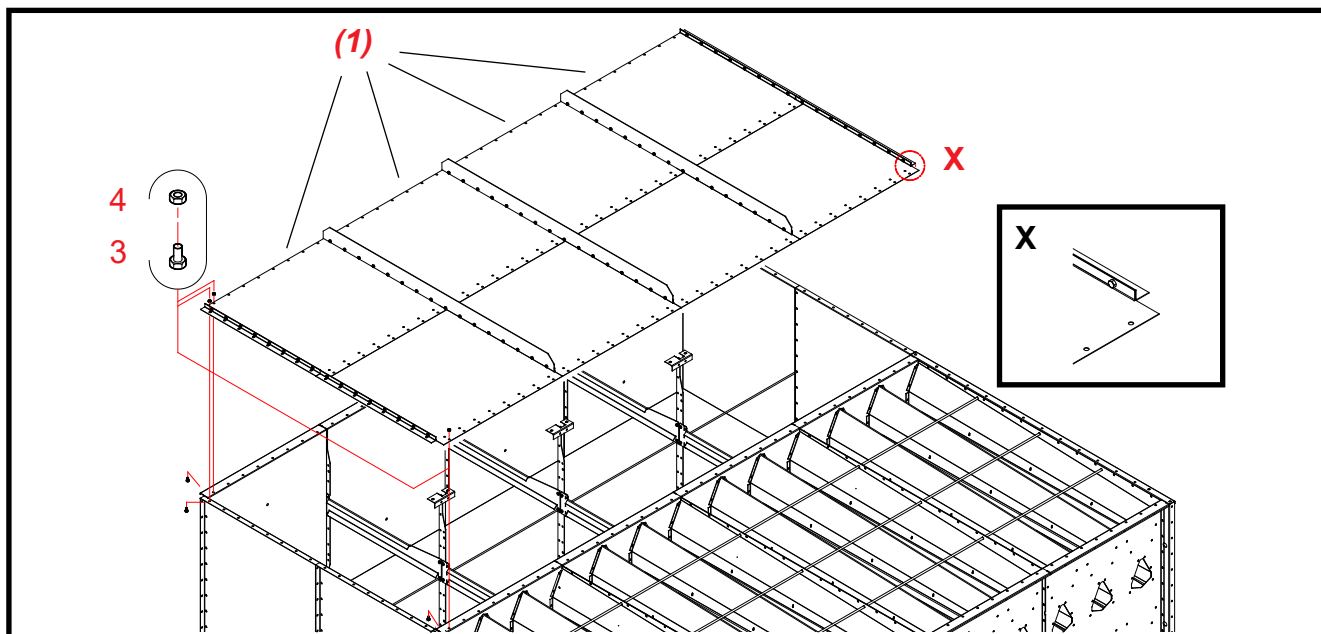

Vėdinimo kanalo galas 1,0 4W (A71334) – vėdinimo kanalo ilgintuvas

Atsarginės dalys

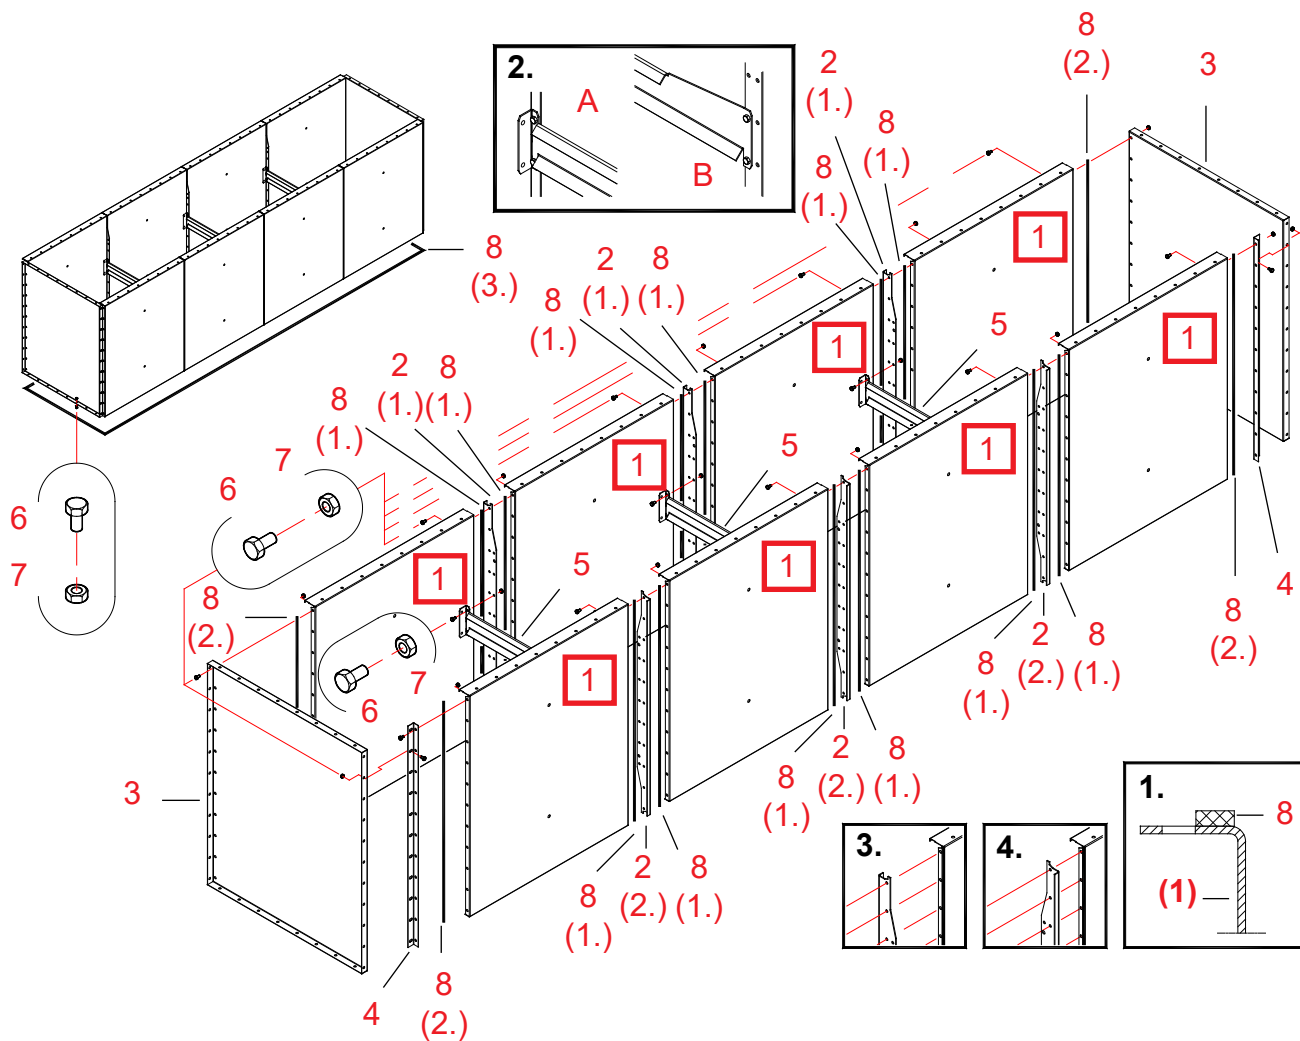

20080901

Nuoroda	Detalės Nr.	1 pavadinimas	2 pavadinimas	vnt.	Brėž. Nr.	Svoris	Grupė
1	A70563	VIRŠ.D./VĖD.KAN.GALAS	GALINĖ PLOKŠTĖ	8	A70563-B	14.65	3000
2	A70810	VIRŠUTINĖ DALIS WM06	VERT.ATRAMA PL3	6	A70810-C	2.34	3000
3	A70640	VĖDIN.KAN.G. WM06 1.0	ŠONINĖ PLOKŠTĖ	2	A70640	14.18	3000
4	A70739	VĖDIN.KAN.G. WM06	KAMPIN.JUOSTA 1154 VERT.	2	A70739-A	0.74	3000
5	A70678	VĖDIN.KAN.G. WM06 1.0	TIES.ATRAMA	3	A70678-B	1.79	3000
6	101810	VARŽT.ŠEŠK. ZN 8.8 APVALG.	8X16 AM DIN933	218		0	2010
7	110540	VERŽLE ZN 8 M 8	DIN934	218		0	2010
8	115570	SANDARINIMO TARPIKLIS	4X10 MAPA	32		0	2600



Vėdinimo kanalo galo A71334 surinkimas

1. Vėdinimo kanalo galo galinės plokštės paruošos surinkimas

Dalys Darbo etapų eiliškumas nustatytas remiantis informaciniais numeriais, pateiktais vėdinimo kanalo galo A71334 atsarginių dalių brėžinyje.

**Mes rekomenduojame vėdinimo kanalo galą surinkti ant lygaus paviršiaus.
Tai užtikrins, kad surinktas vėdinimo kanalo galas bus tiesus.**

- 8 (1.) Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant aštuonių galinių plokščių, kurias reikia sujungti, flanšų (1 dalys). Pritvirtinkite sandarinimo tarpiklio varžtų skylių eilių, esančių flanšuose, viduje (žr. 1 detalų brėžinį.)
- 2 (1. ir 2.) Surinkite dvi galinių plokščių su vertikaliomis atramomis grupes. Tarp galinių plokščių įdėkite vertikalias atramas. **Atminkite, kad vertikalių atramų padėtis galinių plokščių porose gali skirtis.** Žiūrėkite 3 detalų brėžinį: dalis 2 (1.) ir 4 dalis: dalis 2 (2.). **Vertikalių atramų montavimo tvarka skiriasi, jei naudojami spinduliuotės ekranai; žiūrėkite nurodymus A71378.** **Atsargiai, kad montuodami vertikalią atramą, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnio.**
- 6, 7 Pritvirtinkite galines plokštes ir vertikalias atramas varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 11 + 11 + 11 vnt.) Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.
- 5 Sulenkite vėdinimo kanalo galo tiesiąsias atramas per lenkimo liniją ir pritvirtinkite jas vertikaliuose atramose (2 dalys). Kaip sulenkti atramą žr. 2A detalų brėžinį, o dėl teisingos jos padėties – pagrindinį brėžinį. Įkiškite atramų kitus galus į vertikalias kitos galinių plokščių grupės atramas, kaip parodyta 2B detalajame brėžinyje.
- 6, 7 Prisukite abu atramų galus varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 2 + 2 vnt.).

2. Vėdinimo kanalo galo šoninių plokščių tvirtinimas prie galinių plokščių


- 8 (2.) Uždėkite sandarinimo tarpiklio ant galinių plokščių konstrukcijos galinių flanšų, sujungtų kartu 1 etape. Pritvirtinkite sandarinimo tarpiklio varžtų skylių eilių, esančių flanšuose, viduje (žr. 1 detalų brėžinį.)
- 3 Tvirtai prispauskite šonines plokštes prie galinių plokščių paruošos galų. **Būkite atsargūs, kad montuodami šonines plokštes, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnio.**
- 6, 7 Prisukite šonines plokštes varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 11 vnt./šoninė plokštė) Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.
- * Patikrinkite vėdinimo kanalo galo sujungimus, jo stačiakampę formą ir šoninių plokščių centravimą. Užsukite visus varžtus.

3. Vėdinimo kanalo galo montavimas

- 8 (3.) Uždėkite sandarinimo tarpiklio juostelę ant 2 etape surinktos paruošos apatinio flanšo. Uždėkite sandarinimo tarpiklio varžtų skylių eilės viduje.
- (2) Uždėkite 2 etapo metu surinktą paruošą ant jau surinkto vėdinimo kanalo galo viršaus. **Būkite atsargūs, kad judindami konstrukcijas, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnį.**
- 6, 7 Prisukite agregatą prie vėdinimo kanalo galo varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 32 + 32 + 8 + 8 vnt.)
- * Patikrinkite paruošos jungtis ir stačiakampę formą. Užsukite visus varžtus.

Vėdinimo kanalo galas 1,0 4W (A71378) – spinduliavimo ekranai Atsarginės dalys

Priedas, montuojamas vėdinimo kanalų galų viduje

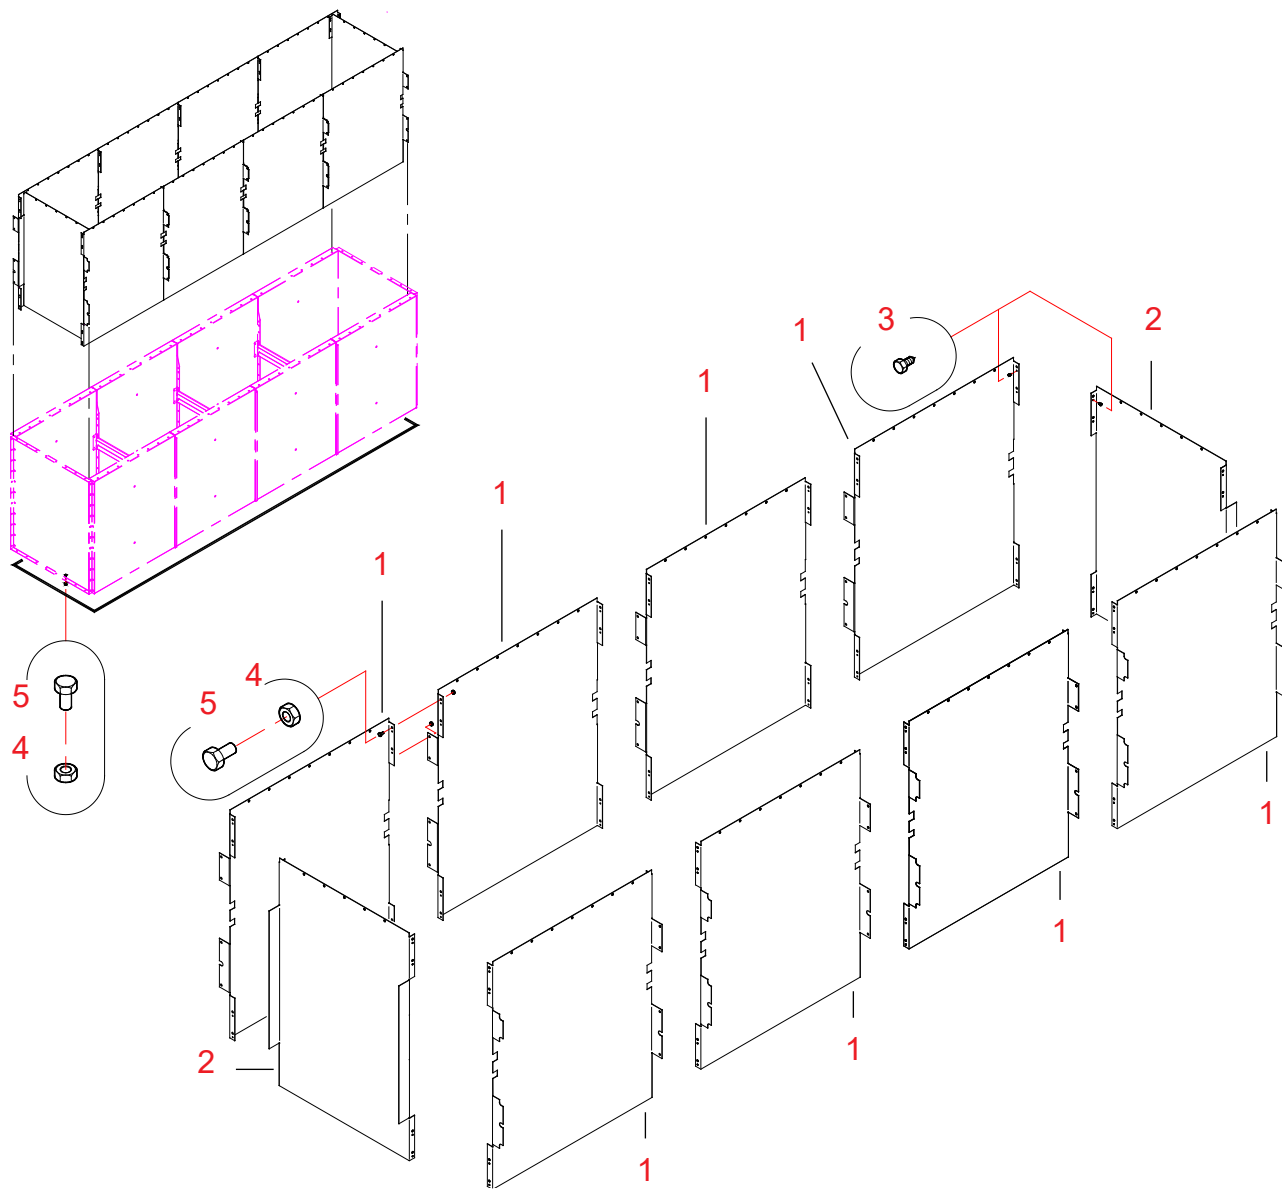

20080716


Nuoroda	Detalės Nr.	1 pavadinimas	2 pavadinimas	vnt.	Brėž. Nr.	Svoris	Grupė
1	A71375	VĖDIN.KAN.G. WM06 1,0	SPIND.EKR.GAL.	8		14,07	3000
2	A71374	VĖDIN.KAN.G. WM06 1,0	SPIND.EKR.ŠON.	2		11,98	3000
3	107720	ĮL.SRAIGTAS	4,8X13 ZN	102		0	2010
4	110540	VERŽLE ZN 8 M 8	DIN934	48		0	2010
5	101820	VARŽT.ŠEŠK. ZN 8.8 APVALG.	8X20 AM DIN933	48		0	2010




Vėdinimo kanalo galo A71378 surinkimas

1-5 etapai: Standartinis montavimas (1 x 1,0 m vėdinimo kanalo galas).

1. Patikrinkite, kad vertikalios atramos, esančios jau surinktame vėdinimo kanalo gale, būtų sumontuotos, kaip parodyta 1 brėžinyje!

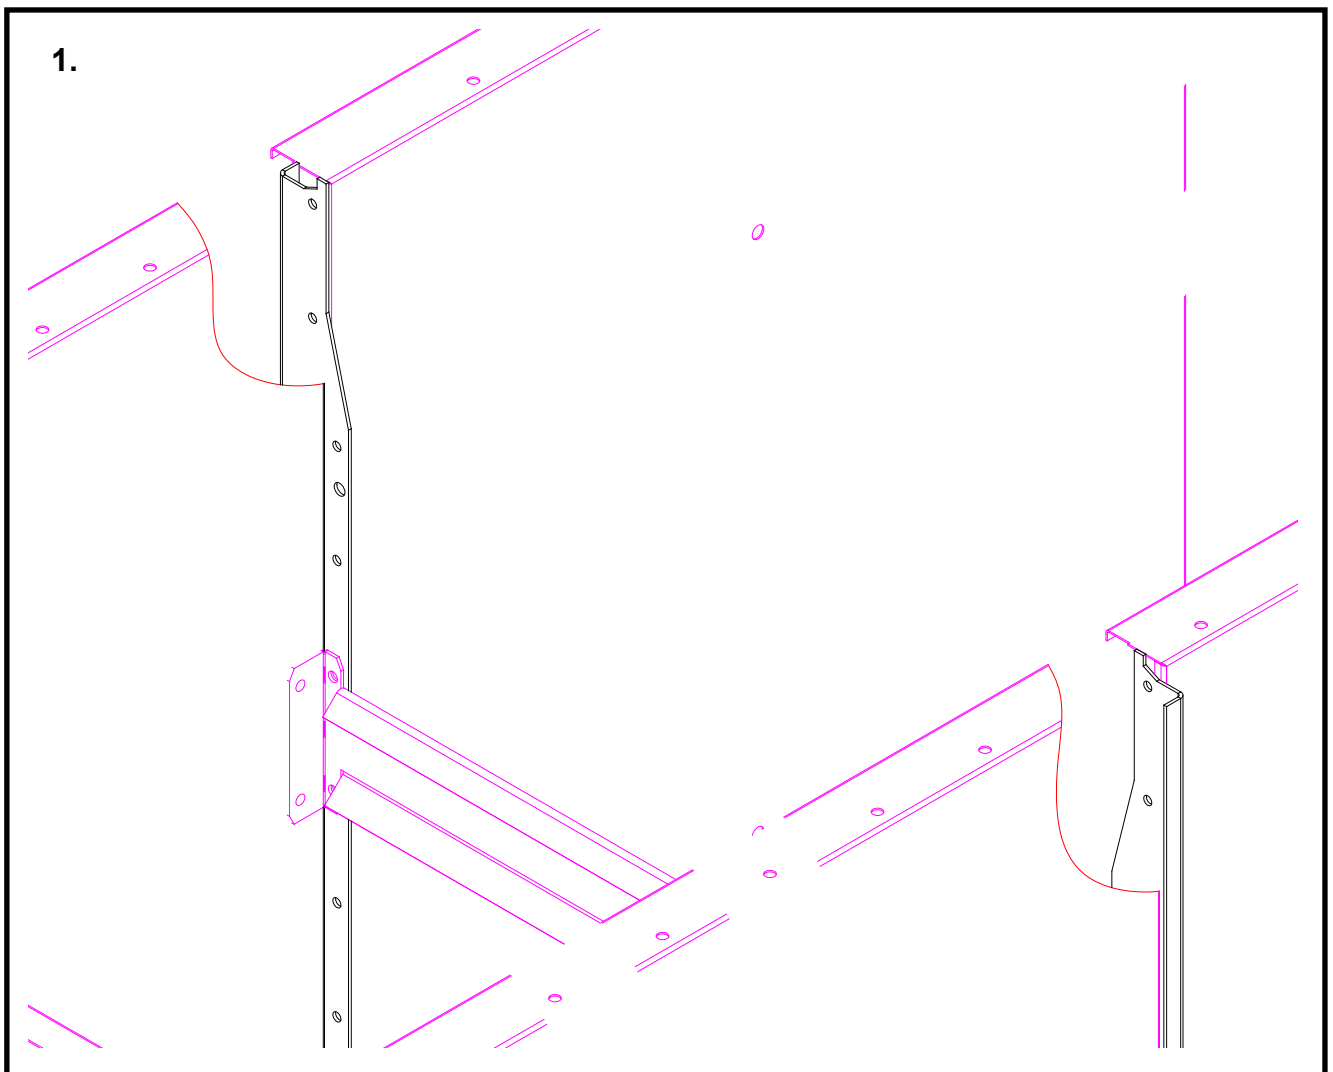

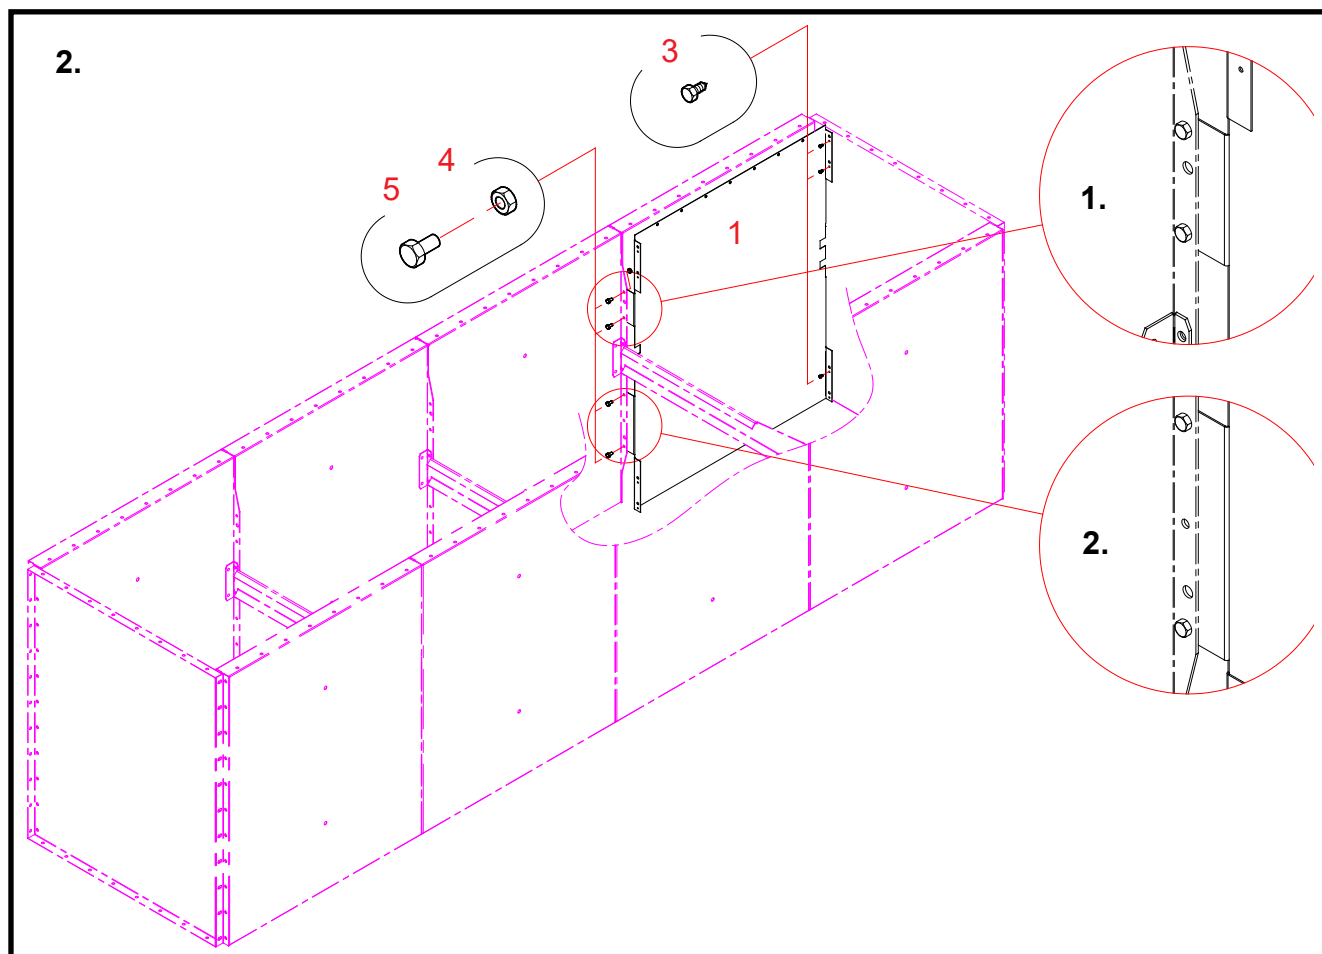


2. Spinduliuotės ekrano montavimas vėdinimo kanalo galo galinėje plokštėje.

Dalys Darbo etapų eiliškumas nustatytas remiantis informaciniais numeriais, pateiktais vėdinimo kanalo galo A71378 atsarginių dalių brėžinyje.

1 Įstatykite pirmąjį spinduliuotės ekraną į vėdinimo kanalo galą.

4, 5 Prisukite spinduliavimo ekraną prie vertikaliosios vėdinimo kanalo galo atramo varžtais ir veržlėmis (M 8 x 20, 4 vnt.)
Žiūrėkite 1 ir 2 detaliuosius brėžinius.

3 Prisukite spinduliavimo ekraną prie vėdinimo kanalo galo šoninės plokštės savaime pjaunančiais sraigtais (4,8 x 13, 3 vnt.)
Pritvirtinkite spinduliuotės ekraną taip, kad jo viršutinis kraštas būtų tiksliai lygiagretus vėdinimo kanalo galo viršutiniam kraštui.

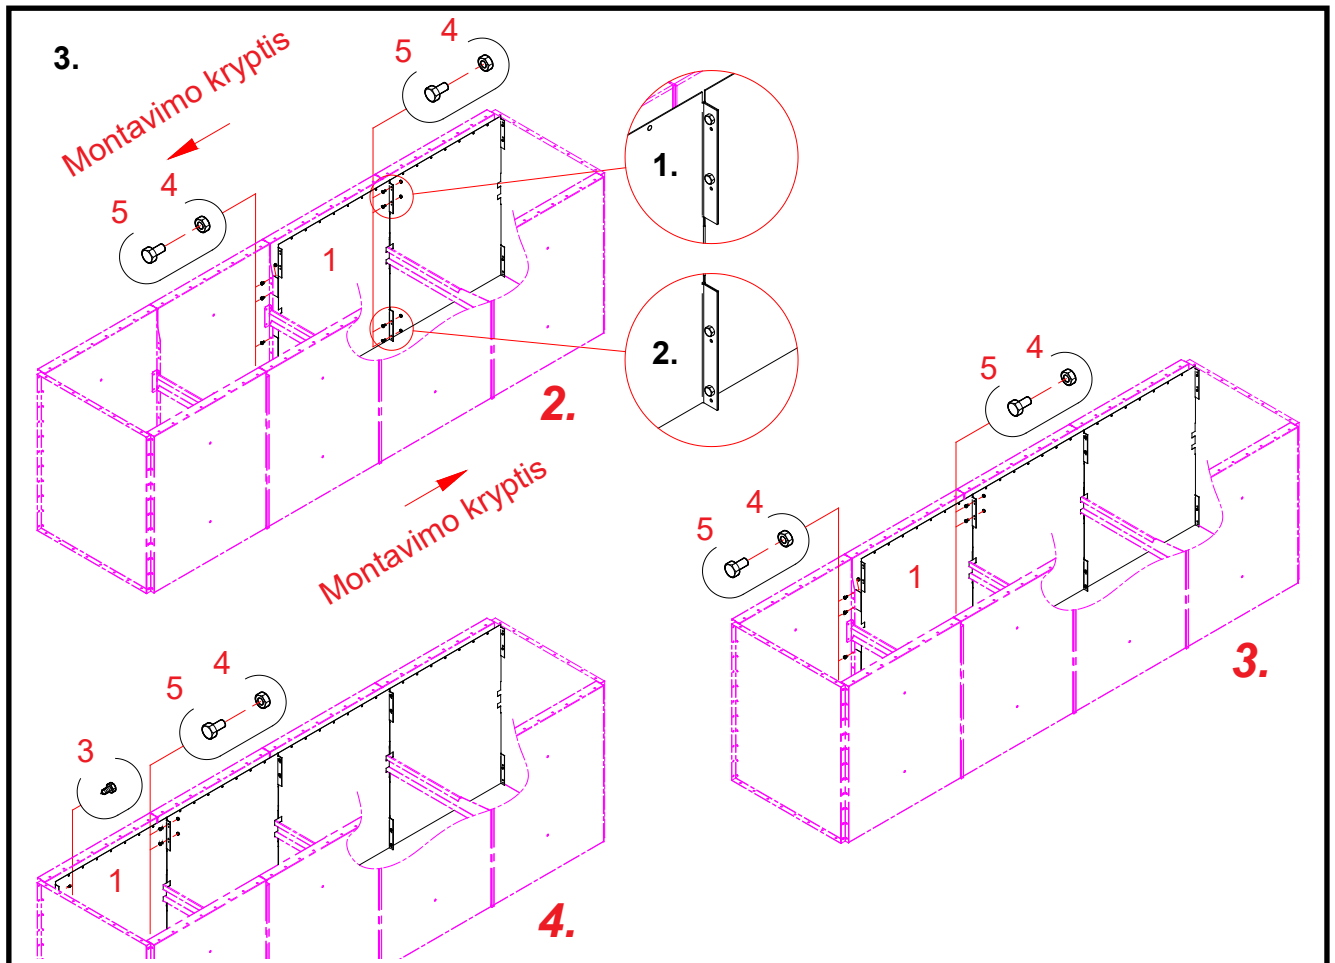

3. Antrojo, trečiojo ir ketvirtojo spinduliuotės ekranų montavimas vėdinimo kanalo galo galinėje plokštėje

2 etapo brėžinys: antras spinduliuotės ekranas.

- 1 Į vėdinimo kanalo galą įdėkite kitą spinduliuotės ekraną, skirtą galui, esančiam šalia pirmojo

- 4, 5 Prisukite plokštę prie anksčiau sumontuoto spinduliavimo ekrano varžtais ir veržlėmis (M8 x 20, 4 vnt.)
Žiūrėkite 1 ir 2 detaliuosius brėžinius.

- 4, 5 Prisukite spinduliavimo ekraną prie vertikaliosios vėdinimo kanalo galo atramo varžtais ir veržlėmis (M 8 x 20, 4 vnt.)

3 etapo brėžinys: antras spinduliuotės ekranas.

- 1 Į vėdinimo kanalo galą įdėkite trečią spinduliuotės ekraną, skirtą galui, esančiam šalia pirmojo.


- 4, 5 Pritvirtinkite tuo pačiu būdu, kaip ir 2 etape.

4 etapo brėžinys: trečias spinduliuotės ekranas.

- 1 Į vėdinimo kanalo galą įdėkite trečią spinduliuotės ekraną, skirtą galui, esančiam šalia pirmojo.


- 4, 5 Prisukite plokštę prie anksčiau sumontuoto spinduliavimo ekrano varžtais ir veržlėmis (M8 x 20, 4 vnt.)

- 3 Prisukite spinduliavimo ekraną prie vėdinimo kanalo galo šoninės plokštės savaime pjaunčiais sraigtais (4,8 x 13, 3 vnt.)

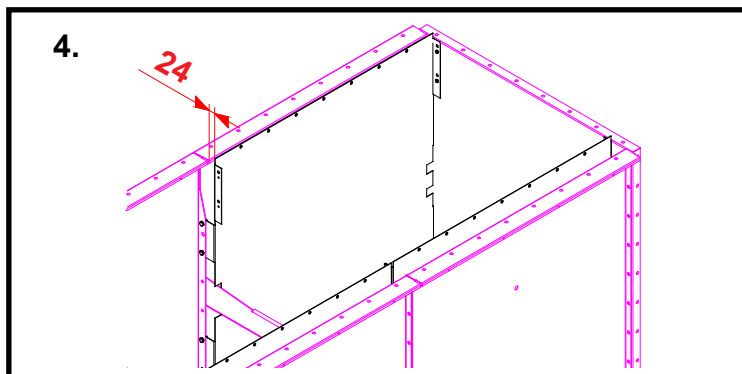

4. Pastaba!

Tarp teisingai sumontuoto spinduliuotės ekrano ir į vidinę pusę palenkto vėdinimo kanalo viršutinio flanšo turi būti paliktas maždaug 24 mm tarpas.

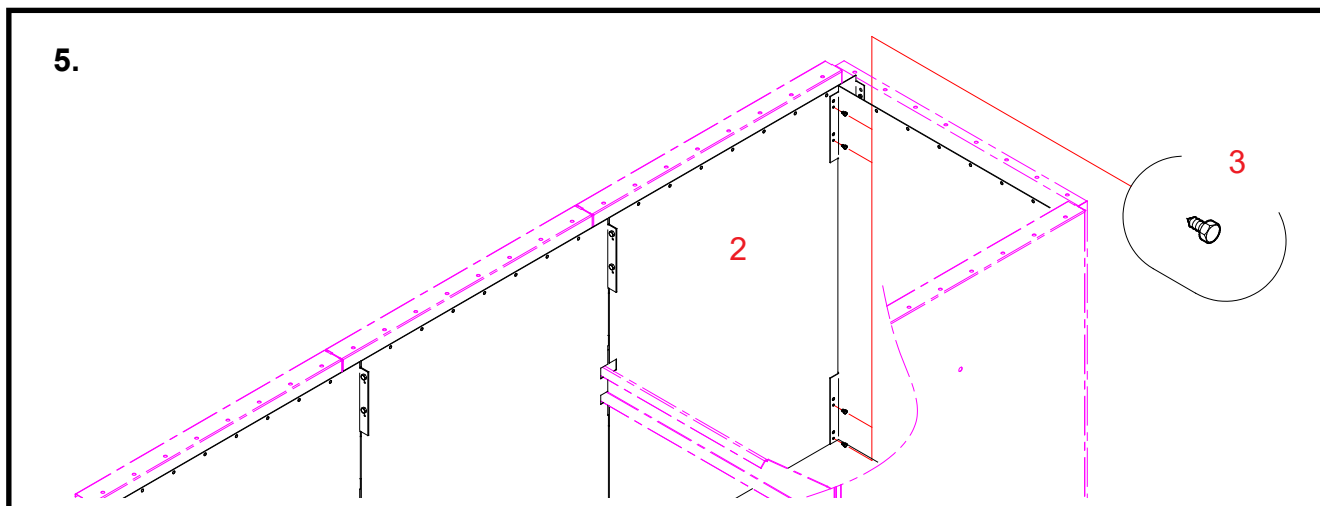

5. Spinduliuotės ekranų montavimas ant vėdinimo kanalo galo šoninių plokščių

- 2 Įdėkite pirmąjį šoninį spinduliuotės ekraną į vėdinimo kanalo galą.
Padėkite plokštės viršutinį kraštą lygiai su galui skirtų spinduliuotės ekranų viršutiniais kraštais.
Prispauskite šoninio spinduliuotės ekrano spraustelius prie šoninės vėdinimo kanalo galo plokštės.
- 3 Pritvirtinkite plokštę prie vėdinimo kanalo galo spinduliuotės ekrano savijpoviais sraigtais (4,8 x 13, 4+4 vnt.)
- * Tuo pačiu būdu pritvirtinkite spinduliuotės ekranus prie kitų vėdinimo kanalo galo šoninių plokščių.


Vėdinimo kanalo galo A71378 surinkimas


1-5 etapai: Specialus montavimas – vienas iš dviejų lygiagrečių vėdinimo kanalų galų (2 x 1,0 m), kuris sumontuotas toje pačioje pusėje, kaip ir džiovinimo skyrius.

1. Patikrinkite, kad vertikalios „A“ atramos, esančios jau surinktame vėdinimo kanalo gale, būtų sumontuotos, kaip parodyta 1 brėžinyje. Tai yra standartinė montavimo kryptis.

Vertikalių „B“ atramų montavimo kryptis (džiovinimo skyriaus pusėje) skiriasi nuo standartinės.

Patikrinkite vertikalių atramų montavimo kryptį ir pasukite jas, jei reikia.

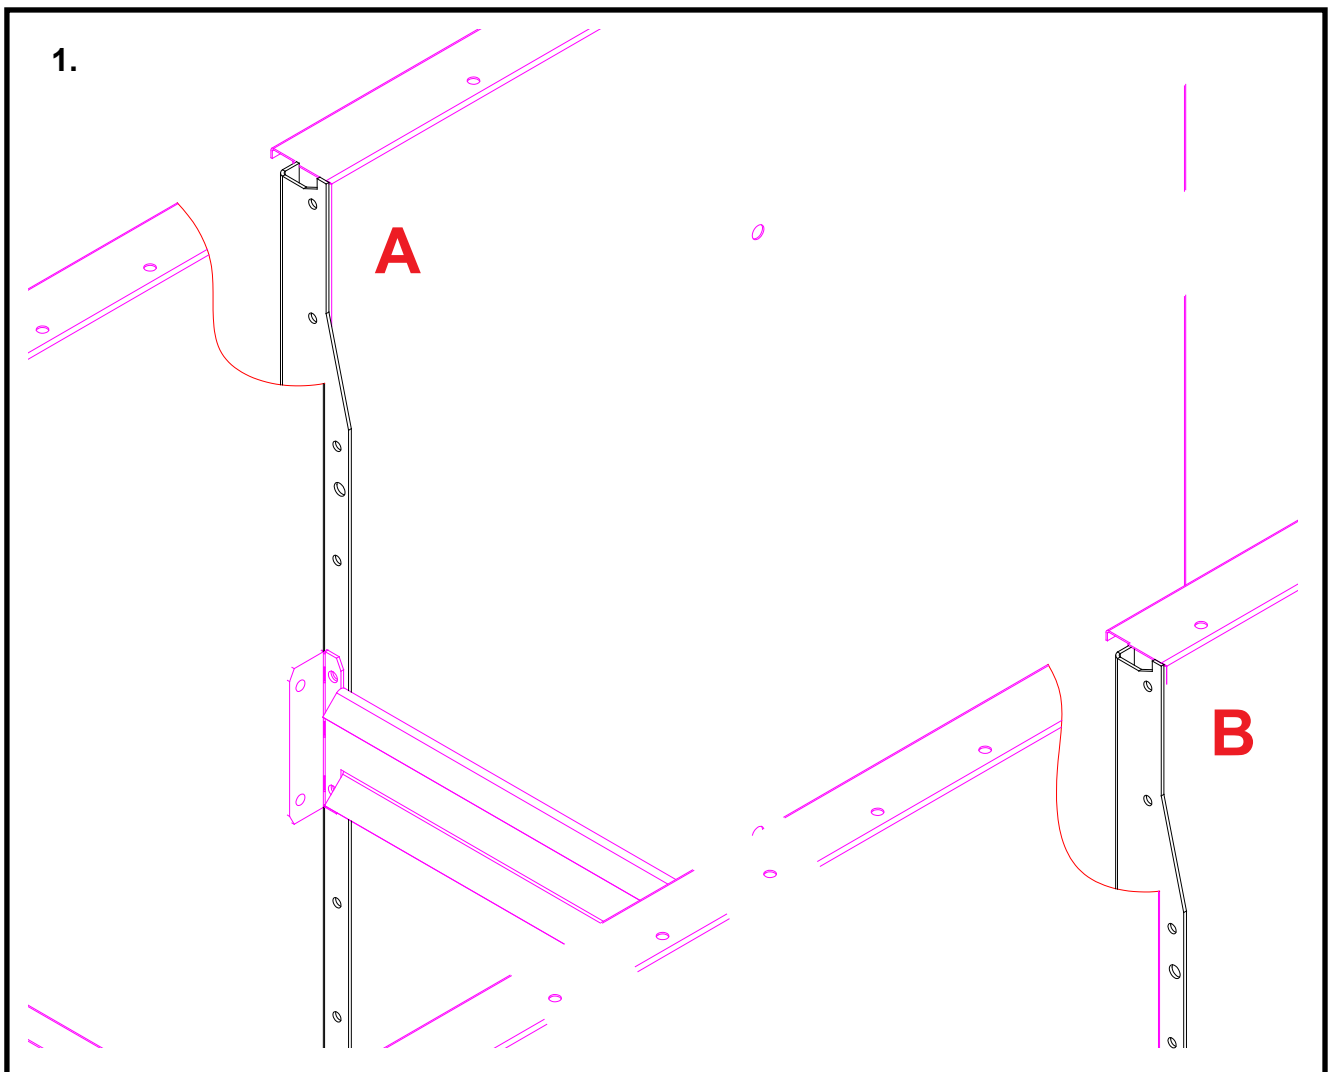


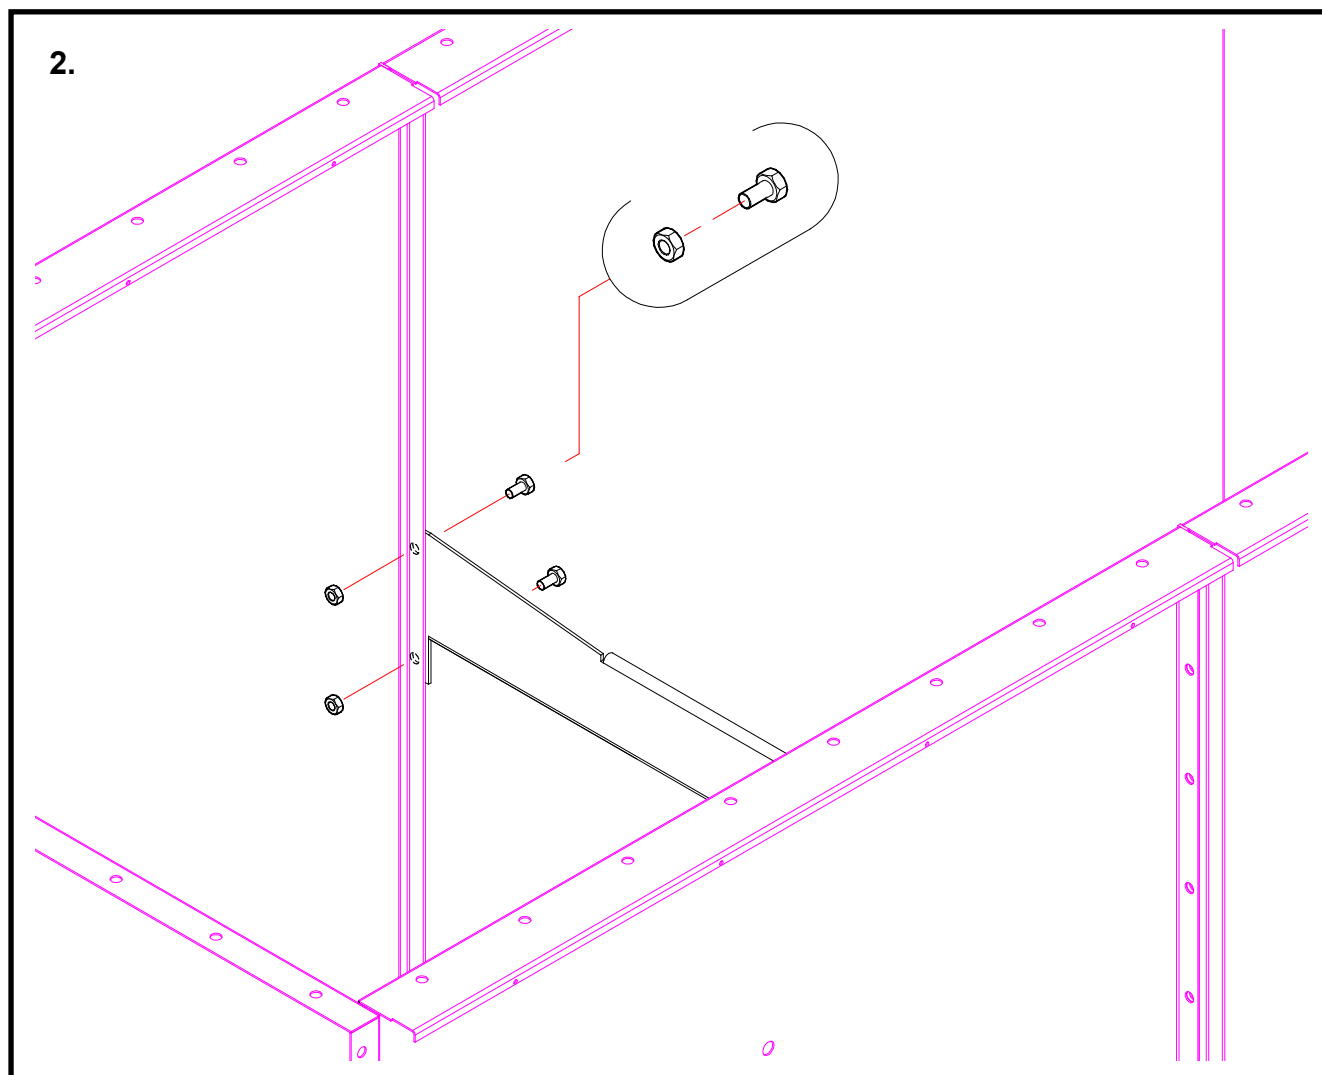

2. Vėdinimo kanalo galo tiesių atramų pritvirtinimas iš naujo, jei reikia pasukti vertikalias atramas

Dalys

- * Vėdinimo kanalo galo vertikaliuose atramose išgręžkite dvi $\varnothing 10$ mm skyles tiesių atramų tvirtinimui. Tiesia atrama naudokitės kaip šablonu.
- * Pritvirtinkite tiesias atramas prie vėdinimo kanalo galo vertikalų atramų veržlėmis ir varžtais. Panaudokite tuos pačius varžtus ir veržles, kurias naudojote atramų tvirtinimui (M8 x 16, 2 vnt. / atramai).

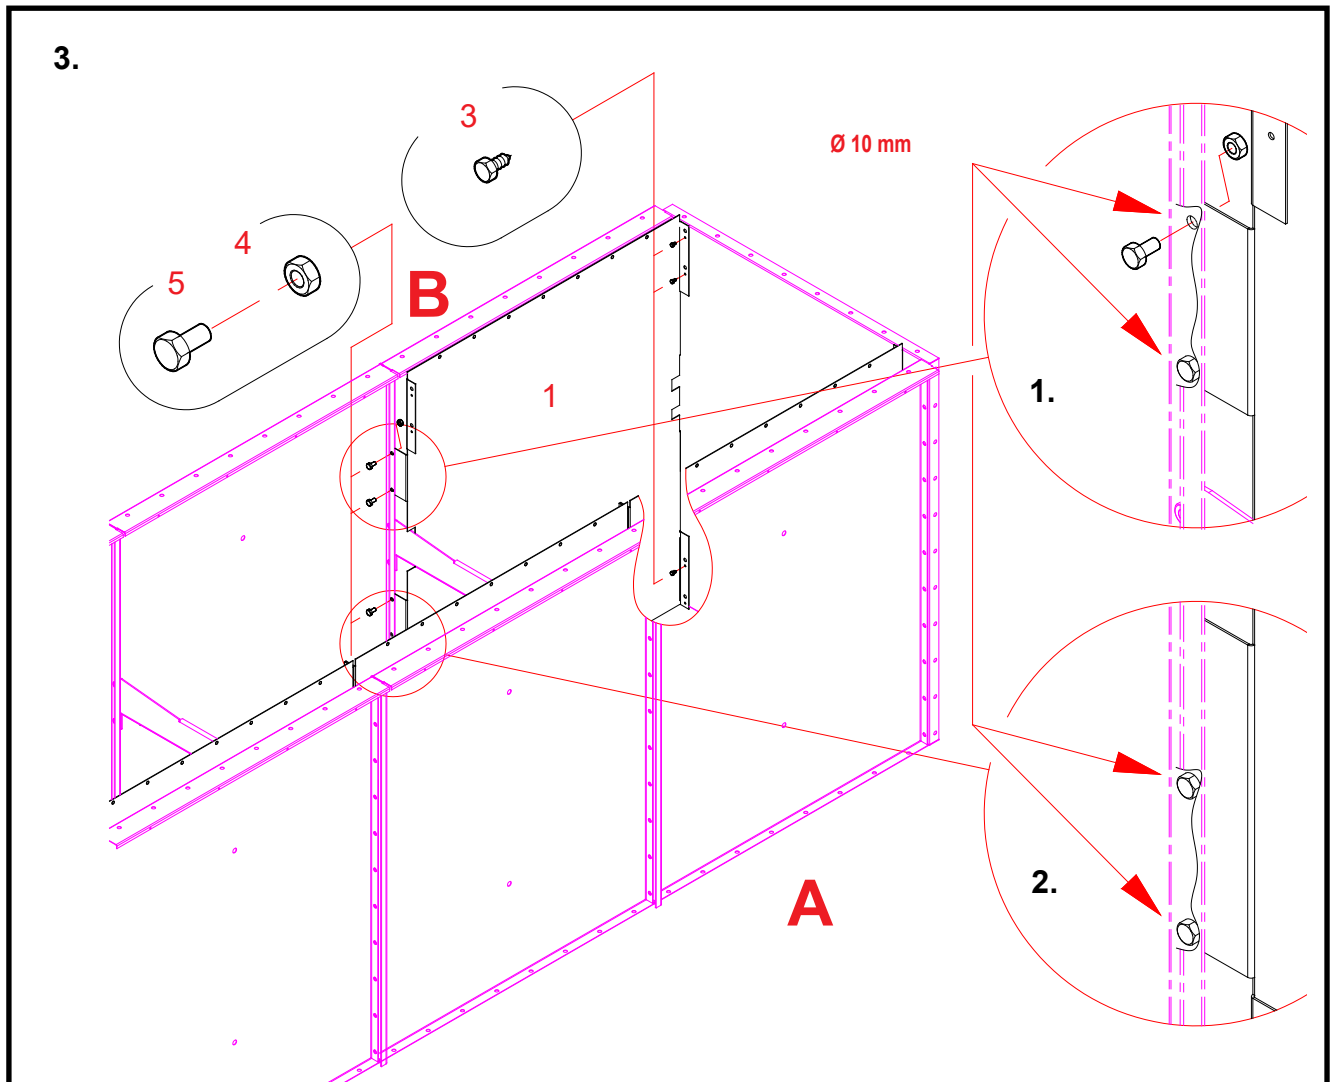

3. Spinduliuotės ekrano montavimas vėdinimo kanalo galo galinėje plokštėje („B“ pusė brėžinyje)

Dalys Darbo etapų eiliškumas nustatytas remiantis informaciniais numeriais, pateiktais vėdinimo kanalo galo A71378 atsarginių dalių brėžinyje.


* Spinduliuotės ekranus „A“ pusėje sumontuokite pagal standartinio montavimo 2-3 punktus.

1 Įdėkite pirmąjį „B“ pusės galo spinduliuotės ekraną į vėdinimo kanalo galą.

* Vertikaloje atramoje išgręžkite keturias Ø 10 mm skyles spinduliuotės ekrano tvirtinimui.
Spinduliuotės ekranu naudokitės kaip šablonu.


4, 5 Prisukite spinduliuotės ekraną prie vertikaliosios vėdinimo kanalo galo atramo varžtais ir veržlėmis (M 8 x 20, 4 vnt.)
Žiūrėkite 1 ir 2 detaliuosius brėžinius.

3 Prisukite spinduliuotės ekraną prie vėdinimo kanalo galo šoninės plokštės savaime pjaunančiais sraigtais (4,8 x 13, 3 vnt.)
Pritvirtinkite spinduliuotės ekraną taip, kad jo viršutinis kraštas būtų tiksliai lygiagretus vėdinimo kanalo galo viršutiniam kraštui.

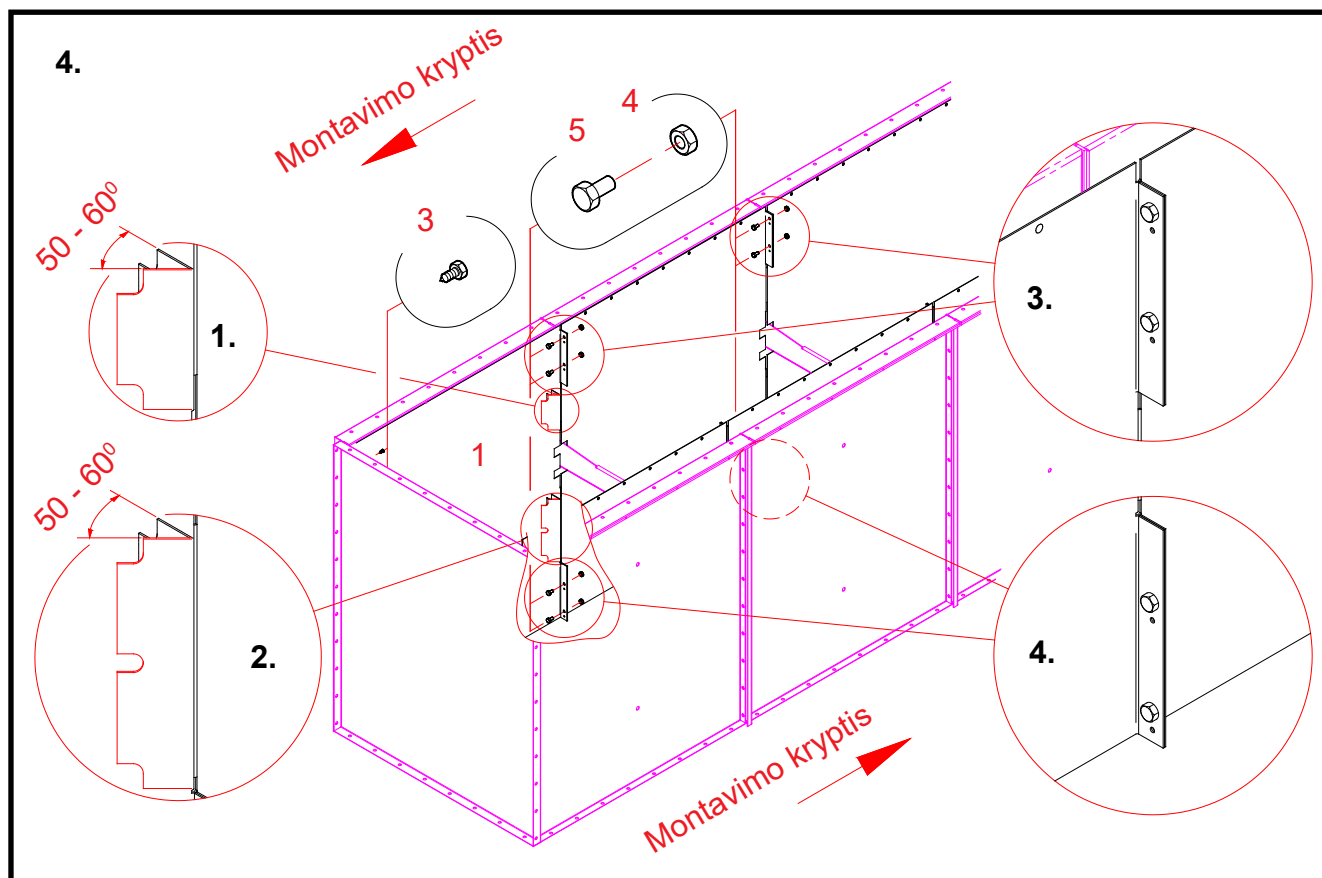

4. Antrojo, trečiojo ir ketvirtojo spinduliuotės ekranų montavimas vėdinimo kanalo galo galinėje plokštėje

- * Dar daugiau palenkite trijų montuojamų spinduliuotės ekranų du spraustelius.
Palenkite spraustelius virš 60 laipsnių, kad jie nesiliestų su vertikalia atrama.
Žiūrėkite 1 ir 2 detaliuosius brėžinius.
- 1 Į vėdinimo kanalo galą įdėkite kitą spinduliuotės ekraną, skirtą galui, esančiam šalia pirmojo
- 4, 5 Prisukite plokštę prie anksčiau sumontuoto spinduliavimo ekrano varžtais ir veržlėmis (M8 x 20, 4 vnt.)
Žiūrėkite 3 ir 4 detaliuosius brėžinius.
- * Vertikaliaje atramoje išgręžkite keturias Ø 10 mm skyles spinduliuotės ekrano tvirtinimui.
Spinduliuotės ekranu naudokitės kaip šablonu.
- 4, 5 Prisukite spinduliavimo ekraną prie vertikaliosios vėdinimo kanalo galo atramo varžtais ir veržlėmis (M 8 x 20, 4 vnt.)
- 1 Įdėkite trečią spinduliuotės ekraną, skirtą galui, esančiam šalia pirmojo, ir pritvirtinkite jį tuo pačiu būdu.
- 1 Į vėdinimo kanalo galą įdėkite ketvirtą spinduliuotės ekraną, skirtą galui, esančiam šalia pirmojo.
- 4, 5 Prisukite plokštę prie anksčiau sumontuoto spinduliavimo ekrano varžtais ir veržlėmis (M8 x 20, 4 vnt.)
Žiūrėkite 3 ir 4 detaliuosius brėžinius.
- 3 Prisukite spinduliavimo ekraną prie vėdinimo kanalo galo šoninės plokštės savaime pjaunančiais sraigtais (4,8 x 13, 3 vnt.)

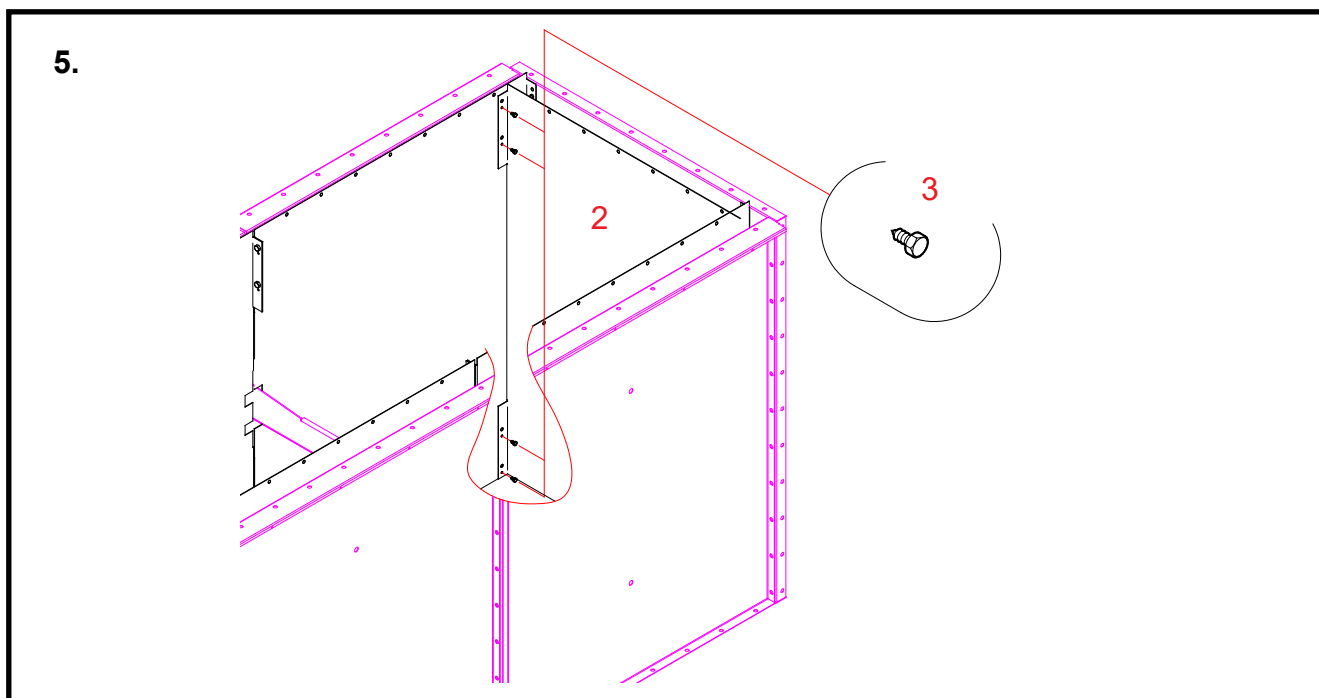


5. Spinduliuotės ekranų montavimas ant vėdinimo kanalo galo šoninių plokščių

- 2 Įdėkite pirmąjį šoninį spinduliuotės ekraną į vėdinimo kanalo galą.
Padėkite plokštės viršutinį kraštą lygiai su galui skirtų spinduliuotės ekranų viršutiniais kraštais.
Prispauskite šoninio spinduliuotės ekrano spraustelius prie šoninės vėdinimo kanalo galo plokštės.
- 3 Pritvirtinkite plokštę prie vėdinimo kanalo galo spinduliuotės ekrano savipjoviais sraigtais (4,8 x 13, 4+4 vnt.)
- * Tuo pačiu būdu pritvirtinkite spinduliuotės ekranus prie kitų vėdinimo kanalo galo šoninių plokščių.



Vėdinimo kanalo galas 1,0 4W (A71395) – kanalas „S“, aštuonkampis / Ø 1250 mm

Atsarginės dalys

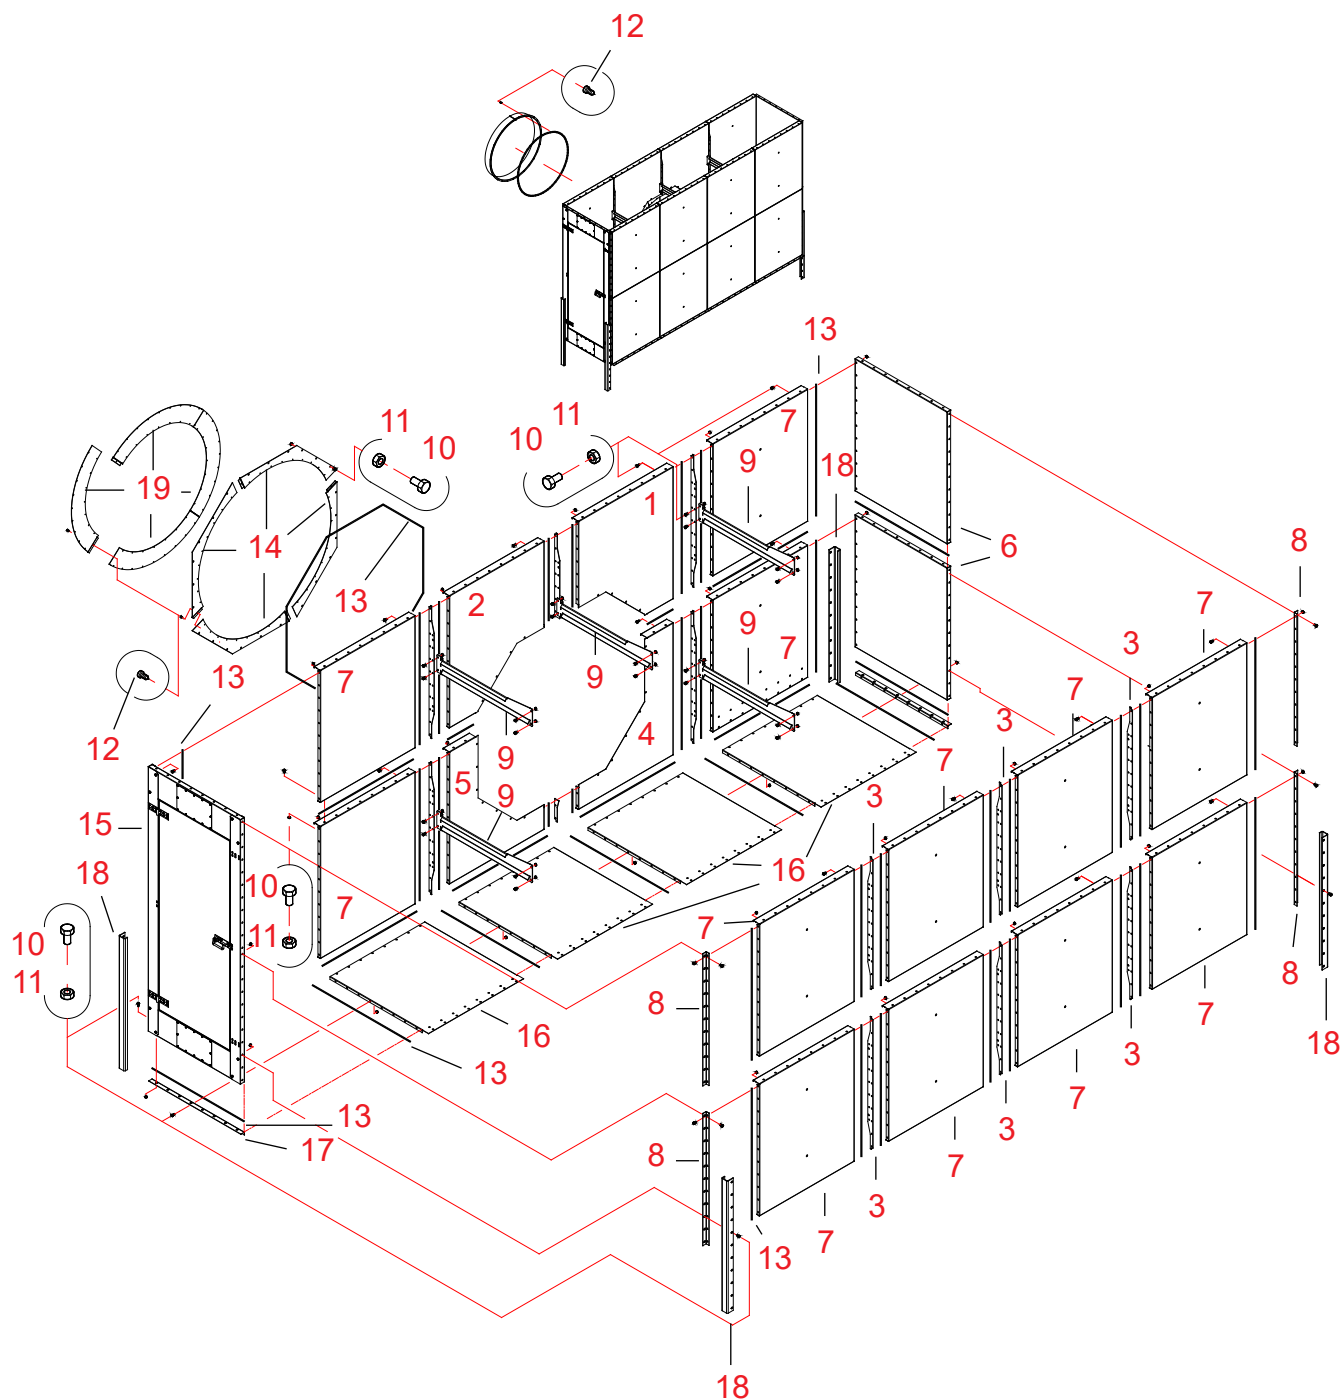



20061106

Nuoroda	Detalės Nr.	1 pavadinimas	2 pavadinimas	vnt.	Brėž. Nr.	Svoris	Grupė
1	A71388	VĖDIN.KAN.G. WM06	AŠTUON. VIRŠUS/K.	1		12.1	3000
2	A71389	VĖDIN.KAN.G. WM06	AŠTUON. VIRŠUS/D.	1		12.1	3000
3	A70810	VIRŠUTINĖ DALIS WM06	VERT.ATRAMA PL3	11	A70810-B	1.12	3000
4	A71390	VĖDIN.KAN.G. WM06	AŠTUON. APAČIA/K.	1		7.36	3000
5	A71391	VĖDIN.KAN.G. WM06	APAČIA/D.	1		7.36	3000
6	A70640	VĖDIN.KAN.G. WM06 1.0	ŠONINĖ PLOKŠTĖ	2	A70640	14.18	3000
7	A70563	VIRŠ.D./VĖD.KAN.GALAS	GALINĖ PLOKŠTĖ	12	A70563-B	14.65	3000
8	A70739	VĖDIN.KAN.G. WM06	KAMPIN.JUOSTA 1154 VERT.	4	A70739-A	0.74	3000
9	A70678	VĖDIN.KAN.G. WM06 1.0	TIES.ATRAMA	5	A70678-B	1.79	3000
10	101810	VARŽT.ŠEŠK. ZN 8.8 APVALG.	8X16 AM DIN933	587		0	2010
11	110540	VERŽLE ZN 8 M 8	DIN934	587		0	2010
12	107720	ĮL.SRAIGTAS	4,8X13 ZN	72		0	2010
13	115570	SANDARINIMO TARPIKLIS	4X10 MAPA	76		0	2600
14	A71392	VĖDIN.KAN.G. WM06	AŠTUONK.ADAPTERIS D1250	4		1.33	3000
15	A71301	KILPA		1	A71301	35.23	3000
16	A70642	VĖDIN.KAN.G. WM06 1.0	SKLENDĖS PLOKŠTĖ	4	A70642	11.67	3000
17	A70570	VĖDIN.KAN.G. WM06 1.0	KAMPINĖ JUOSTA	2	A70570-A	0.94	3000
18	A71396	VĖDIN.KAN.G. WM06	Ž.ATRAMA KOJ. ATR.	4		4.84	3000
19	A71254	VĖDIN.KAN.G. WM06	1/4 RATAS D1250/1000	4	A71254-A	2	3000

Vėdinimo kanalo galo A71395 surinkimas

1. Apatinių galinių plokščių ir šoninių plokščių sujungimas

Dalys Darbo etapų eiliškumas nustatytas remiantis informaciniais numeriais, pateiktais vėdinimo kanalo galo A71395 atsarginių dalių brėžinyje.

Sekančiame puslapyje žiūrėkite šių etapų paveiksluką.

Mes rekomenduojame vėdinimo kanalo galą surinkti ant lygaus paviršiaus.

Tai užtikrins, kad surinktas vėdinimo kanalo galas bus tiesus.

13 (1.) Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant ilgųjų ir trumpųjų galinių plokščių galinių flanšų (4 ir 5 dalys).

13 (2.) Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant vienos iš galinių plokščių 7 galinių flanšų.

Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant pirmos 7 dalies abiejų galinių flanšų ir tik vieno antros 7 dalies galinio flanšo.

Pritvirtinkite sandarinimo tarpiklio varžtų skylių eilių, esančių flanšuose, viduje (žr. 1 detalų brėžinį.)

4 + 5 Pristumkite galinių plokščių trumpuosius flanšus arčiau vienas kito.

3.1 Vertikaliają atramą nupjaukite iki 192 mm.



*** Įstatykite sutrumpintą vertikaliają atramą tarp galinių plokščių.**

Būkite atsargūs, kad montuodami galines plokštes, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnio.

10, 11 Prisukite galines plokštes ir vertikalią atramą varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 2 vnt.)

Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.

Tęsinys kitame puslapyje >>>.

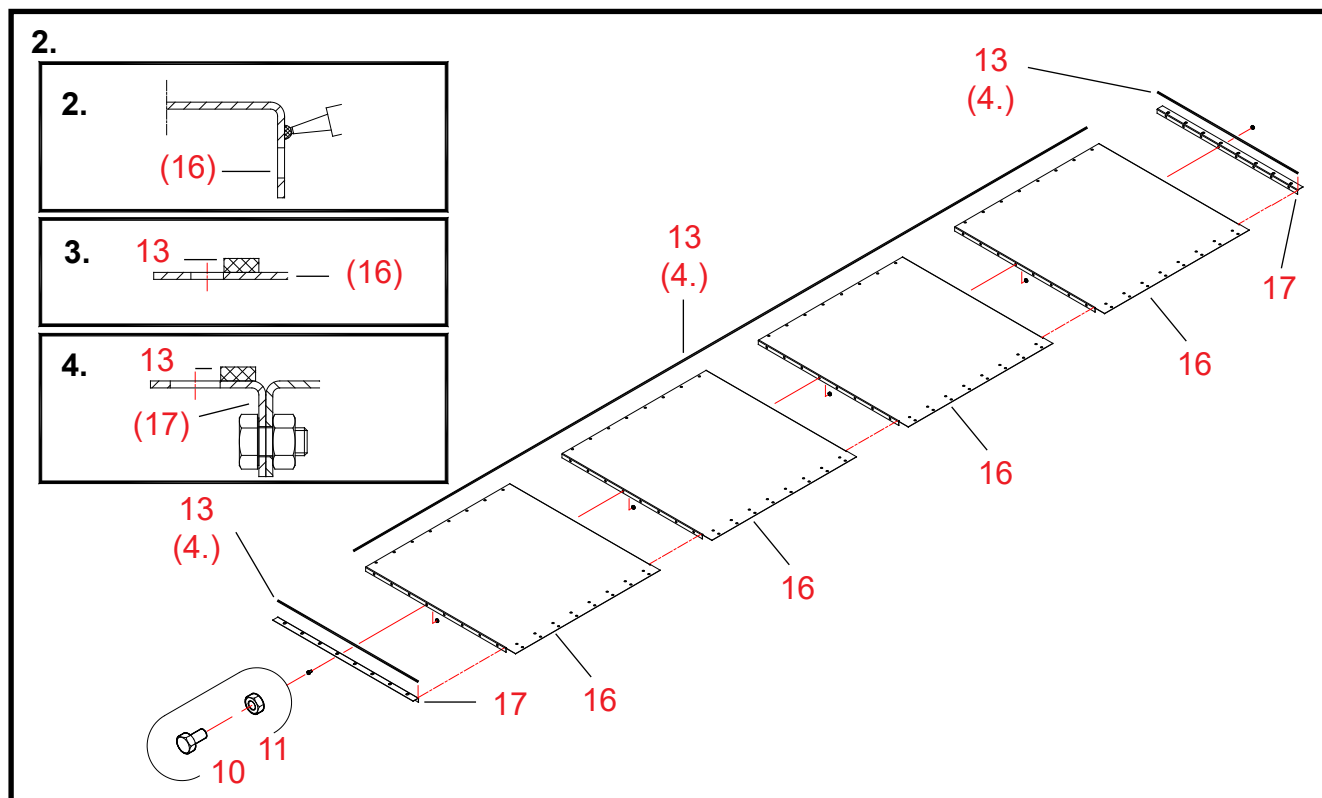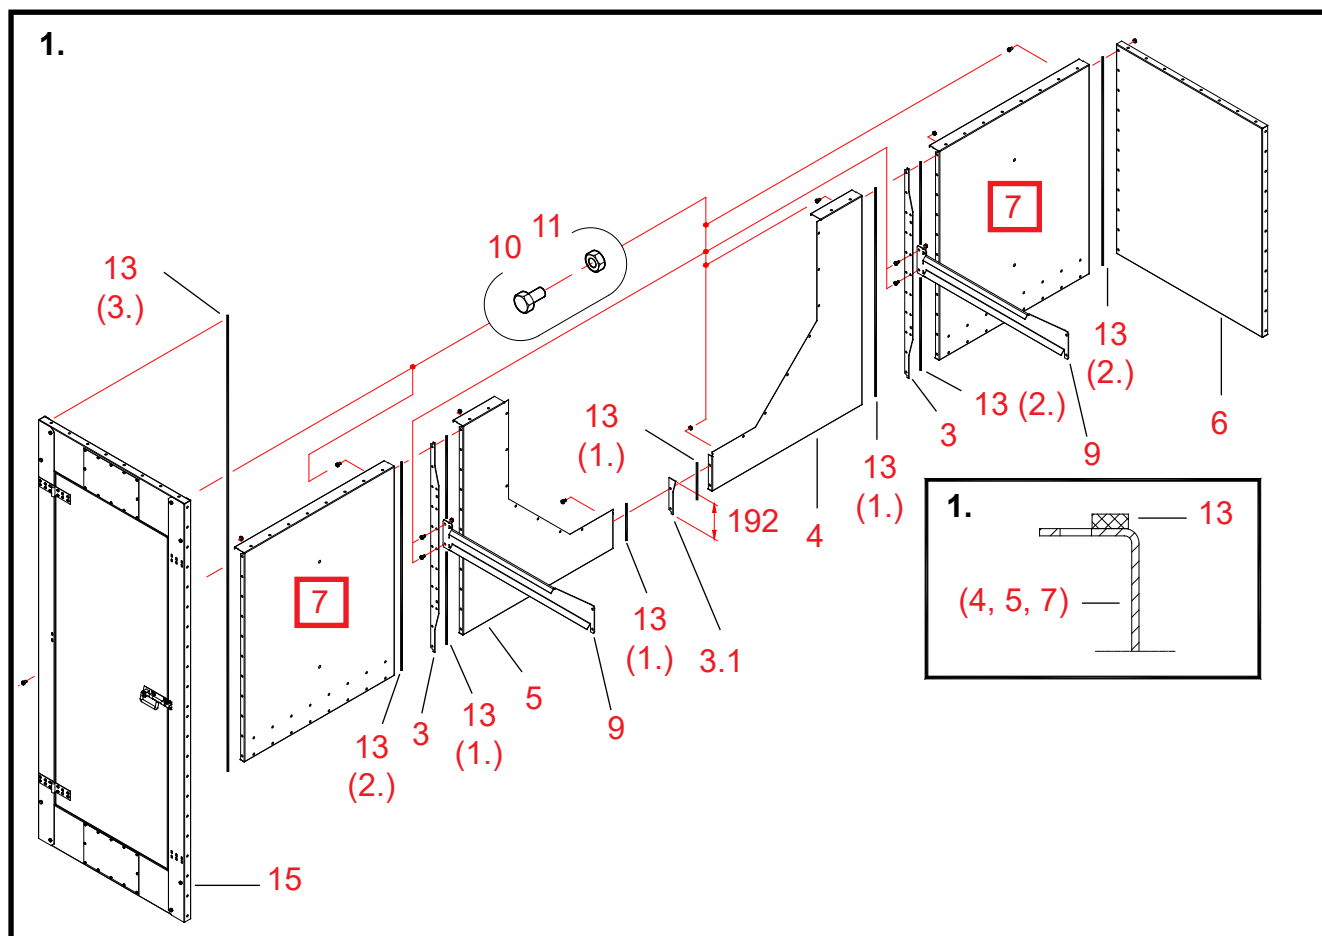




Tęsinys iš buvusio puslapio >>>

- 3 Įkiškite vertikalias atramas tarp 4 ir 7 galinių plokščių, taip pat tarp 5 ir 7 galinių plokščių.
Atsargiai, kad montuodami vertikalią atramą, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnio.
- 10, 11 Pritvirtinkite galines plokštes ir vertikalias atramas varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 11 + 11 vnt.).
Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.
- 9 Sumontuokite vėdinimo kanalo galo tiesiąsias atramas vertikaliuose atramose (3 dalys).
Teisingą atramų padėtį pasitikrinkite brėžinyje.
- 10, 11 Prisukite atramas varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 2 vnt. / atrama).
- 13 (3.) Pritvirtinkite sandarinimo tarpiklio juostelę prie durų detalės (15 dalis) – ant paviršiaus, kuris tvirtinamas prie galinės plokštės.
- 6, 15 Tvirtai prispauskite šoninę plokštę ir durų detalę prie galinės plokštės paruošos galų.
Būkite atsargūs, kad montuodami šonines plokštes, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnio.
- 10, 11 Prisukite šoninę plokštę ir durų detalę varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 11 vnt./dalis).
Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.


2. Vėdinimo kanalo galo šoninių plokščių sujungimas

- * Užtepkite sandarinimo priemonės ant sklendžių plokščių (16 dalys) galinių plokščių išorinių paviršių.
Užtepkite sandarinimo mastikos sraigčių skylių eilių, esančių plokštėse, viduje (žr. 2 detalų brėžinį).
Stenkitės, kad sandarinimo priemonės juostelė būtų kuo lygesnė ir ištisinė.
- 10, 11 Sujunkite sklendžių plokštes varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 8 + 8 + 8 vnt.).
Atsargiai, kad jungdami plokštes, nepažeistumėte sandarinimo mastikos sluoksnio.
- 17 Prispauskite kampines juostas prie flanšų išoriniuose sklendžių plokščių konstrukcijos galuose.
Būkite atsargūs, kad montuodami kampines juostas, nepažeistumėte sandarinimo mastikos sluoksnio.
- 10, 11 Prisukite jas varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 8 vnt./kampinė juosta).
- 13 (4.) Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant kampinės juostos sąrankos / sklendės plokštės trijų pusių.
Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles sraigčių skylių eilių, esančių sklendžių plokščių viršutiniuose paviršiuose, viduje (žr. 3 detalų brėžinį).
Uždėkite sandarinimo tarpiklio sraigčių skylių eilių, esančių flanšuose, viduje (žr. 4 detalų brėžinį).

3.

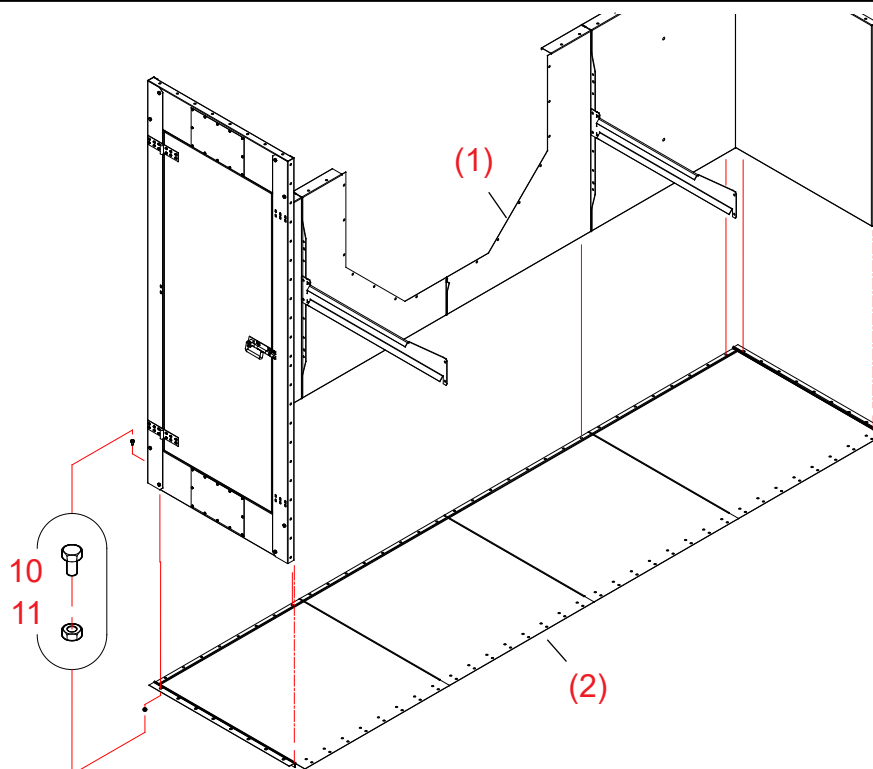

4.

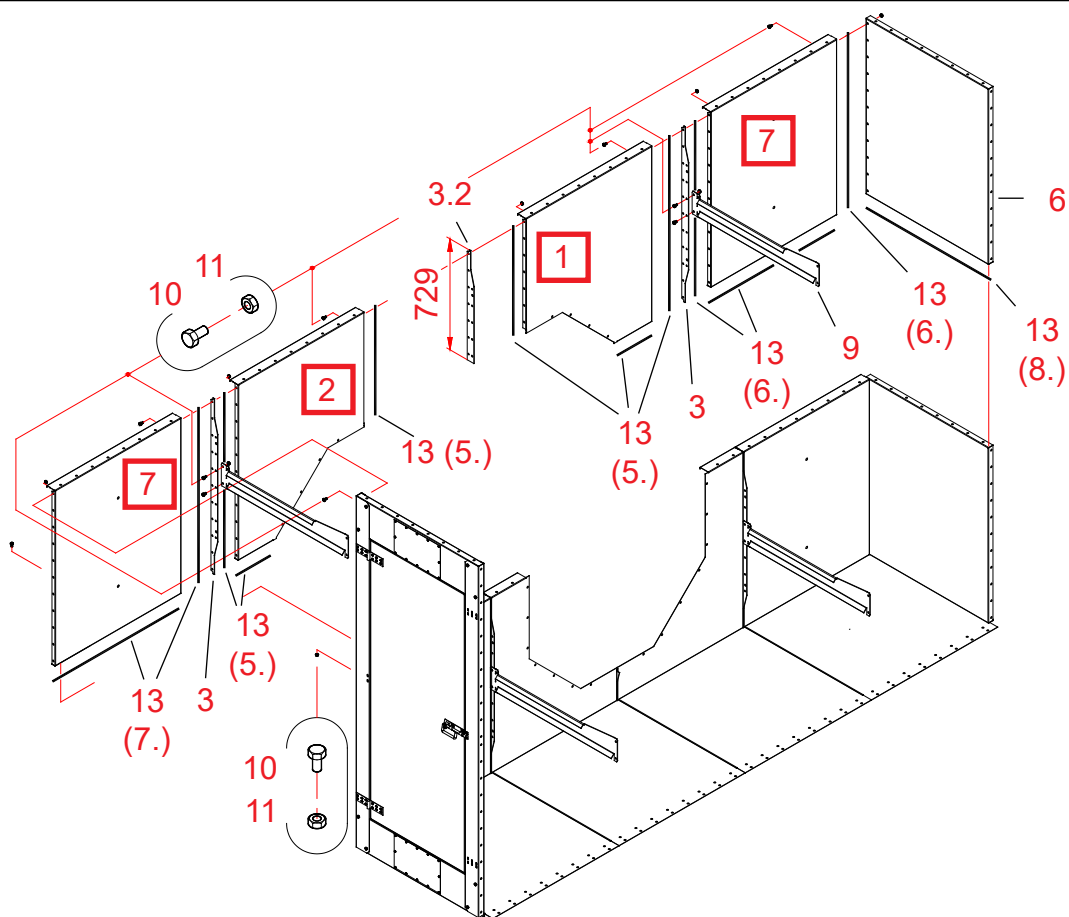





3. Sklendės plokštės tvirtinimas prie vėdinimo kanalo galo apatinio galo

- (2) Perkelkite 2-o etapo metu surinktą paruošą prie 1-ame etape surinktos paruošos apatinių flanšų.
Atsargiai, kad montuodami plokštę, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnio.
- 10, 11 Prisukite sklendės plokštę varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 8 + 32 + 8 vnt.)

4. Viršutinės galinės plokštės ir šoninės vėdinimo kanalo galo plokštės sujungimas

- 13 (5.) Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant abiejų galinių flanšų ir apatinių galinių plokščių flanšų (1 ir 2 dalys).
Uždėkite sandarinimo tarpiklio sraigtų skylių eilių, esančių flanšuose, viduje (žr. 1 pav.)
- 1 + 2 Pristumkite trumpuosius vertikalius galinių plokščių flanšus arčiau vienas kito.
- 3.2 Vertikaliąją atramą nupjaukite iki 729 mm.
* Įstatykite sutrumpintą vertikaliąją atramą tarp galinių plokščių.
Būkite atsargūs, kad montuodami galines plokštes, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnio.
- 10, 11 Prisukite dalis varžtais ir veržlėmis (M 8 x 16, 7 vnt.).
Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.
- 13 (6.) Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant galinės plokštės apatinio flanšo ir galinių flanšų (7 dalis, dešinėje brėžinyje).
13 (7.) Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant galinės plokštės apatinių flanšų ir galinių flanšų (7 dalis, kairėje brėžinyje).
Uždėkite sandarinimo tarpiklio sraigtų skylių eilių, esančių flanšuose, viduje (žr. 1 pav.)
- 3 Įkiškite vertikalias atramas tarp 1 ir 7 galinių plokščių, taip pat tarp 2 ir 7 galinių plokščių.
Atsargiai, kad montuodami vertikalią atramą, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnio.
- 10, 11 Pritvirtinkite galines plokštes ir vertikalias atramas varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 11 + 11 vnt.).
Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.
- 9 Sumontuokite vėdinimo kanalo galo tiesiąsias atramas vertikaliuose atramose (3 dalys).
Teisingą atramų padėtį patikrinkite brėžinyje.
- 10, 11 Prisukite atramas varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 2 vnt. / atrama).
- 13 (8.) Uždėkite sandarinimo tarpiklio juostelę ant apatinio šoninės plokštės paviršiaus (6 dalis).
Pritvirtinkite sandarinimo tarpiklio varžtų skylių eilių, esančių flanše, viduje (žr. 1 detalų brėžinį.)
- 6 Tvirtai prispauskite šoninę plokštę prie galinių plokščių paruošos galo.
Būkite atsargūs, kad montuodami šonines plokštes, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnio.
- 10, 11 Prisukite šoninę plokštę varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 11 vnt.).
Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.
- (4) Uždėkite 4 etapo metu surinktą paruošą ant 1 etape surinktos paruošos viršaus.
- 10, 11 Susukite konstrukcijas kartu varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 39 vnt.)

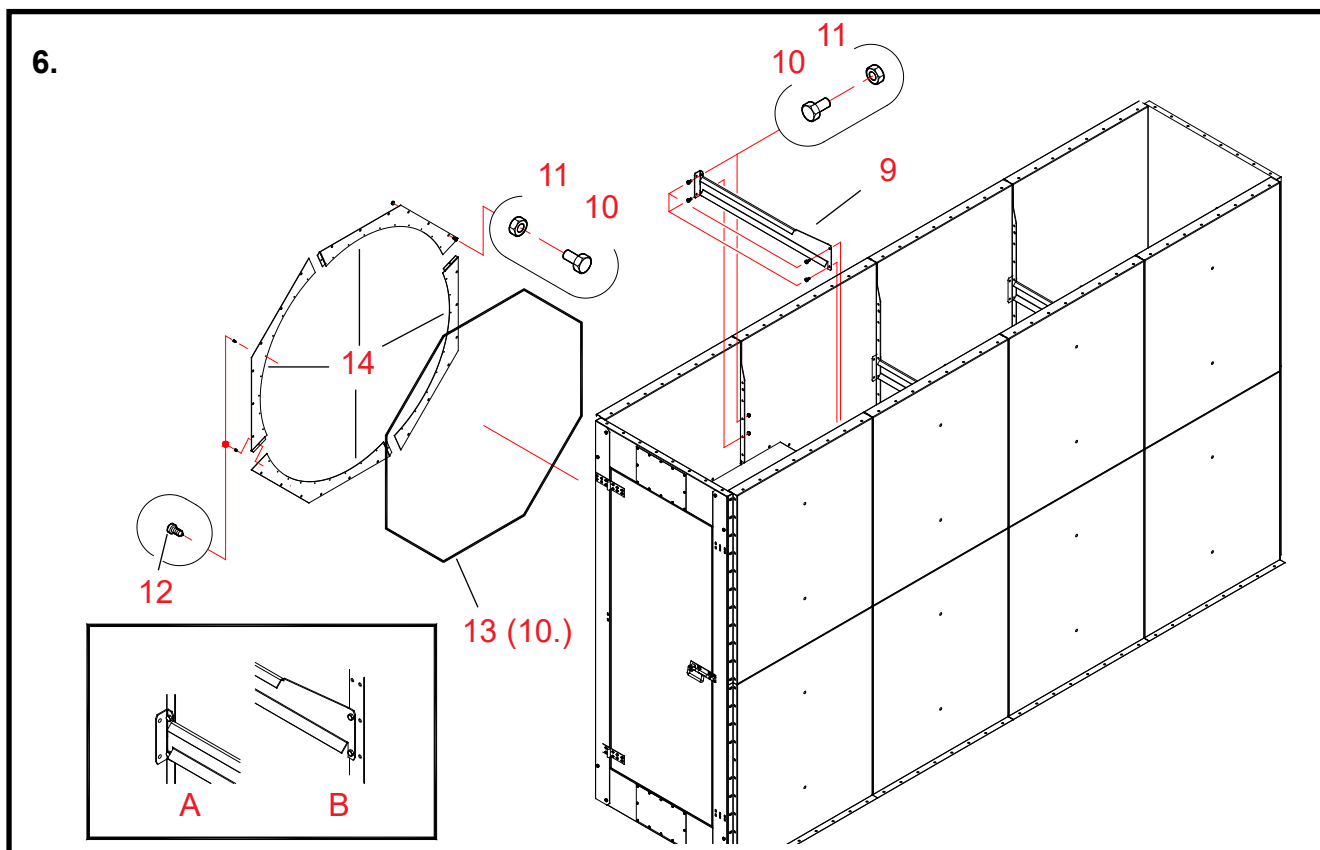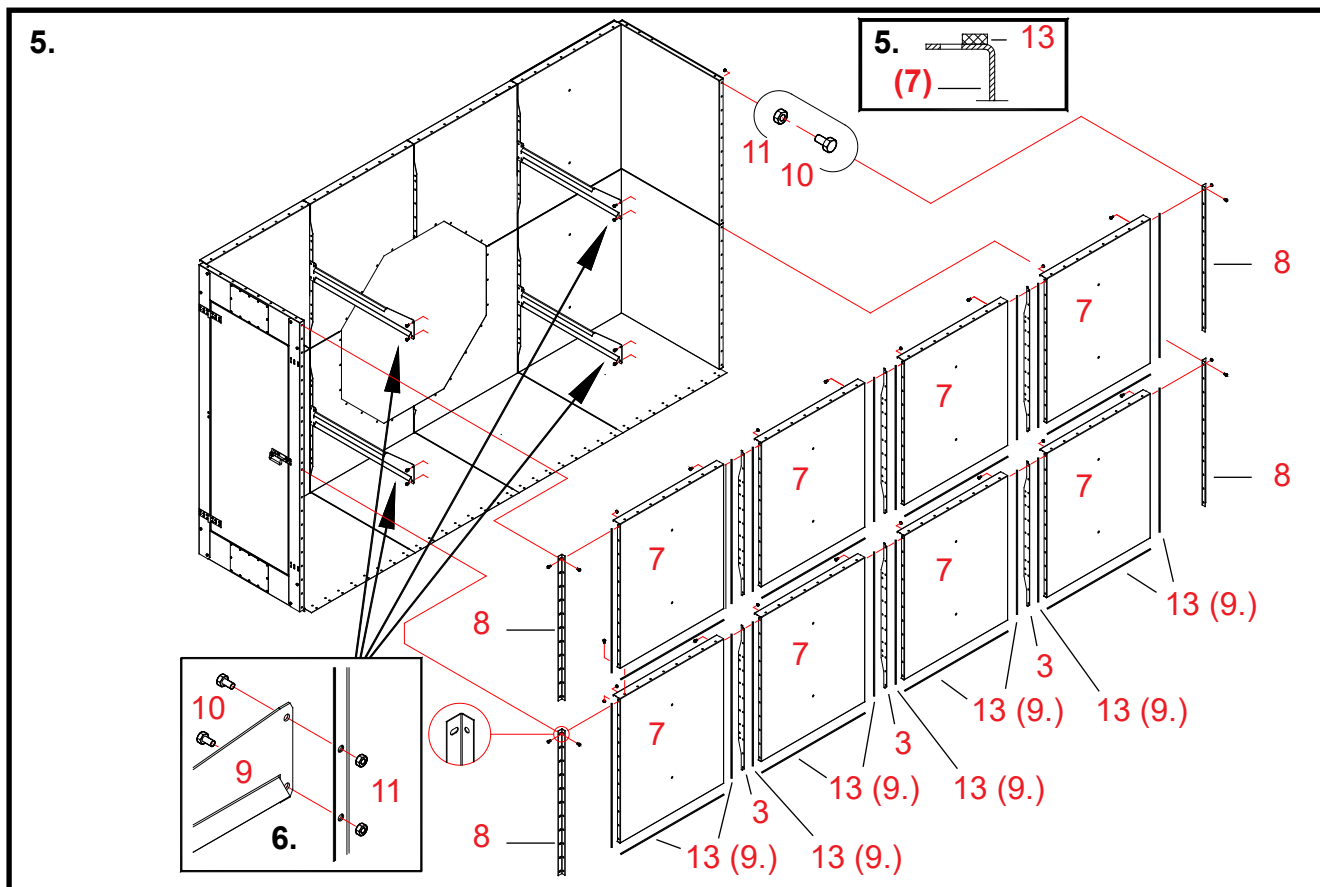




5. Vėdinimo kanalo galo tiesios atramos ir galinės plokštės montavimas

- 13 (9.) Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant abiejų galinių flanšų ir apatinių galinių plokščių flanšų (7 dalių 8 vnt.)
Pritvirtinkite sandarinimo tarpiklio varžtų skylių eilių, esančių flanšuose, viduje (žr. 5 detalų brėžinį.)
- 3 Tarp galinių plokščių įdėkite vertikalias atramas (6 vnt.).
Būkite atsargūs, kad montuodami galines plokštes, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnio.
- 10, 11 Prisukite dalis varžtais ir veržlėmis (M 8 x 16, 11 vnt. / dvi plokštės)
Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.
- 10, 11 Prisukite horizontalią surinktų plokščių porų siūlę varžtais ir veržlėmis (M 8 x 16, 8 + 8 + 8 vnt.)
Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.
- 8 Prispauskite vertikalias kampines juostas (4 vnt.) prie flanšų išoriniuose sklendžių plokščių konstrukcijos galuose.
- 10, 11 Prisukite jas varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 8 vnt./kampinė juosta).
- (7) Prispauskite galinę plokštę prie 4 etape surinktos paruošos.
- 10, 11 Prisukite plokštės kampinę juostą ir apatinį kraštą varžtais ir veržlėmis (M8 x 16).
Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.
- 11, 12 Pritvirtinkite vėdinimo kanalo galo tiesiąsias atramas prie dalies varžtais ir veržlėmis (M 8 x 16, 2 vnt. / atrama)
Žr. 6 detalų brėž. Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.


6. Vėdinimo kanalo galo aštuonkampio adapterio ir tiesiosios atramos montavimas

- 9 Sulenkite tiesiąją vėdinimo kanalo galo atramą per lenkimo liniją ir sumontuokite ją vertikalojoje atramoje (3 dalis).
Kaip sulenkti atramą žr. A detalų brėžinį, o dėl teisingos jos padėties – pagrindinį brėžinį.
Įkiškite vieną atramos galą į vertikalią kitos galinės plokštės atramą, kaip parodyta B detalajame brėžinyje.
- 10, 11 Prisukite abu atramos galus varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 2 + 2 vnt.)
- 14 Surinkite keturių dalių aštuonkampį adapterį.
- 12 Prisukite dalis savaime pjaunančiais sriegiais (4,8 x 13, 4 vnt.)
- 13 (10.) Uždėkite sandarinimo tarpiklio juostelę ant aštuonkampio adapterio paviršiaus (4 x 14 dalis).
Uždėkite sandarinimo tarpiklio juostelę žiede esančio sraigto skylių apskritimo viduje.
- 4 x 14 Aštuonkampį adapterį padėkite išorinėje vėdinimo kanalo galo pusėje.
Sucentruokite tvirtinimo skyles.
Būkite atsargūs, kad montuodami galines plokštes, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnio.
- 10, 11 Prisukite adapterį varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 24 vnt.)

7.

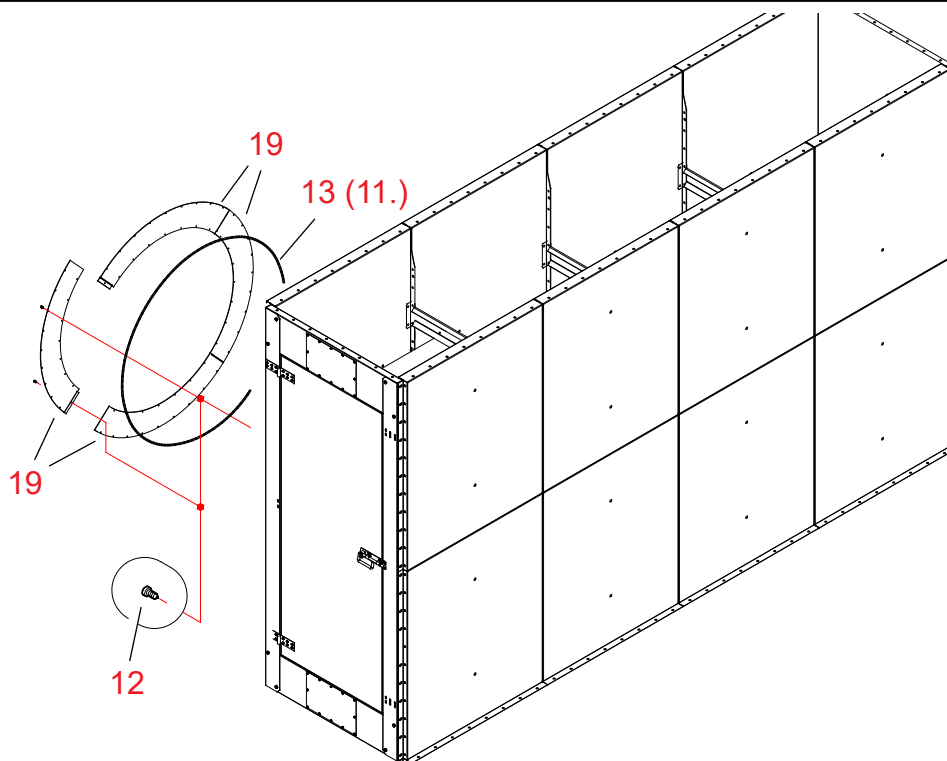

8.

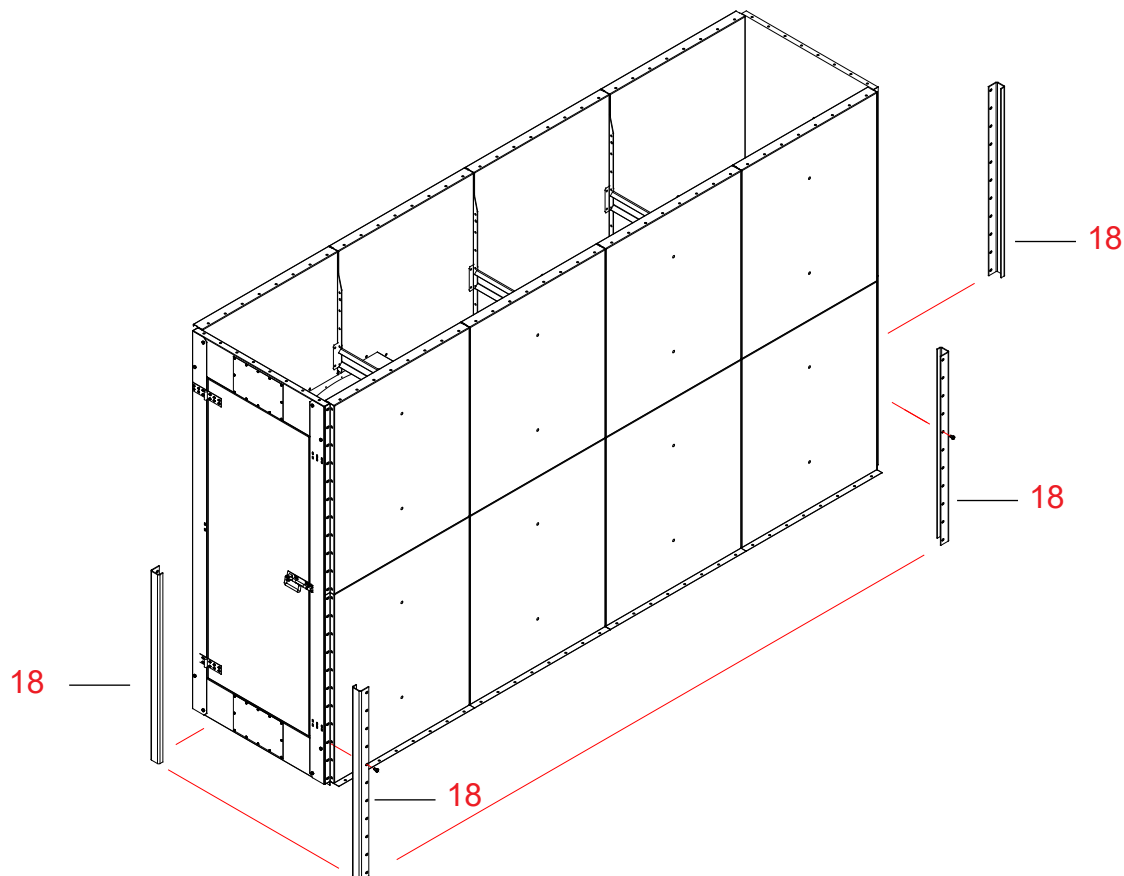



7. 1000 mm vamzdžių sistemai skirto D 1250 / 1000 adapterio montavimas


- 19 Jei reikia, surinkite apvalų keturių dalių D 1250 / 1000 adapterį.
- 12 Prisukite dalis savaime pjaunančiais sriegiais (4,8 x 13, 4 vnt.)
- 13 (11.) Uždėkite sandarinimo tarpiklio juostelę ant aštuonkampio adapterio paviršiaus (4 x 19 dalis).
Uždėkite sandarinimo tarpiklio juostelę žiede esančio sraigtų skylių apskritimo viduje.
- 4 x 19 Padėkite D 1250 / 1000 adapterį išorinėje aštuonkampio adapterio pusėje.
Sucentruokite tvirtinimo skyles.
- 8, 9 Pritvirtinkite adapterį savipjoviais sraigtais (4,8 x 13, 36 vnt.).
- * Žiūrėkite skyrių „Vėdinimo vamzdžio jungties montavimas vėdinimo kanalo gale“.
Jei naudojamas aštuonkampis adapteris / 1250 (14 dalis): vamzdžio mova Ø 1250 mm.
Be to, jei naudojamas adapteris D 1250 / 1000 (19 dalis): vamzdžio mova Ø 1000 mm, keitimo dalis 1000/800 mm arba 1000/630 mm.
- 11 Prisukite jungiamąją detalę prie vėdinimo kanalo galo savaime pjaunančiais sraigtais (4,8 x 13, 28 vnt.)
- * Patikrinkite vėdinimo kanalo galo sujungimus, jo stačiakampę formą ir šoninių plokščių centravimą.
Užsukite visus varžtus.

8. Vėdinimo kanalo galo antžeminių atraminių kojų montavimas

- 18 *Vėdinimo kanalo galo antžemines atramines kojas pritvirtinkite tik užbaigiant džiovinimo surinkimą.*

Vėdinimo kanalo galas 1,0 4W (A71404) – vidurinioji dalis „S“,
aštuonkampis / Ø 1250 mm

Atsarginės dalys

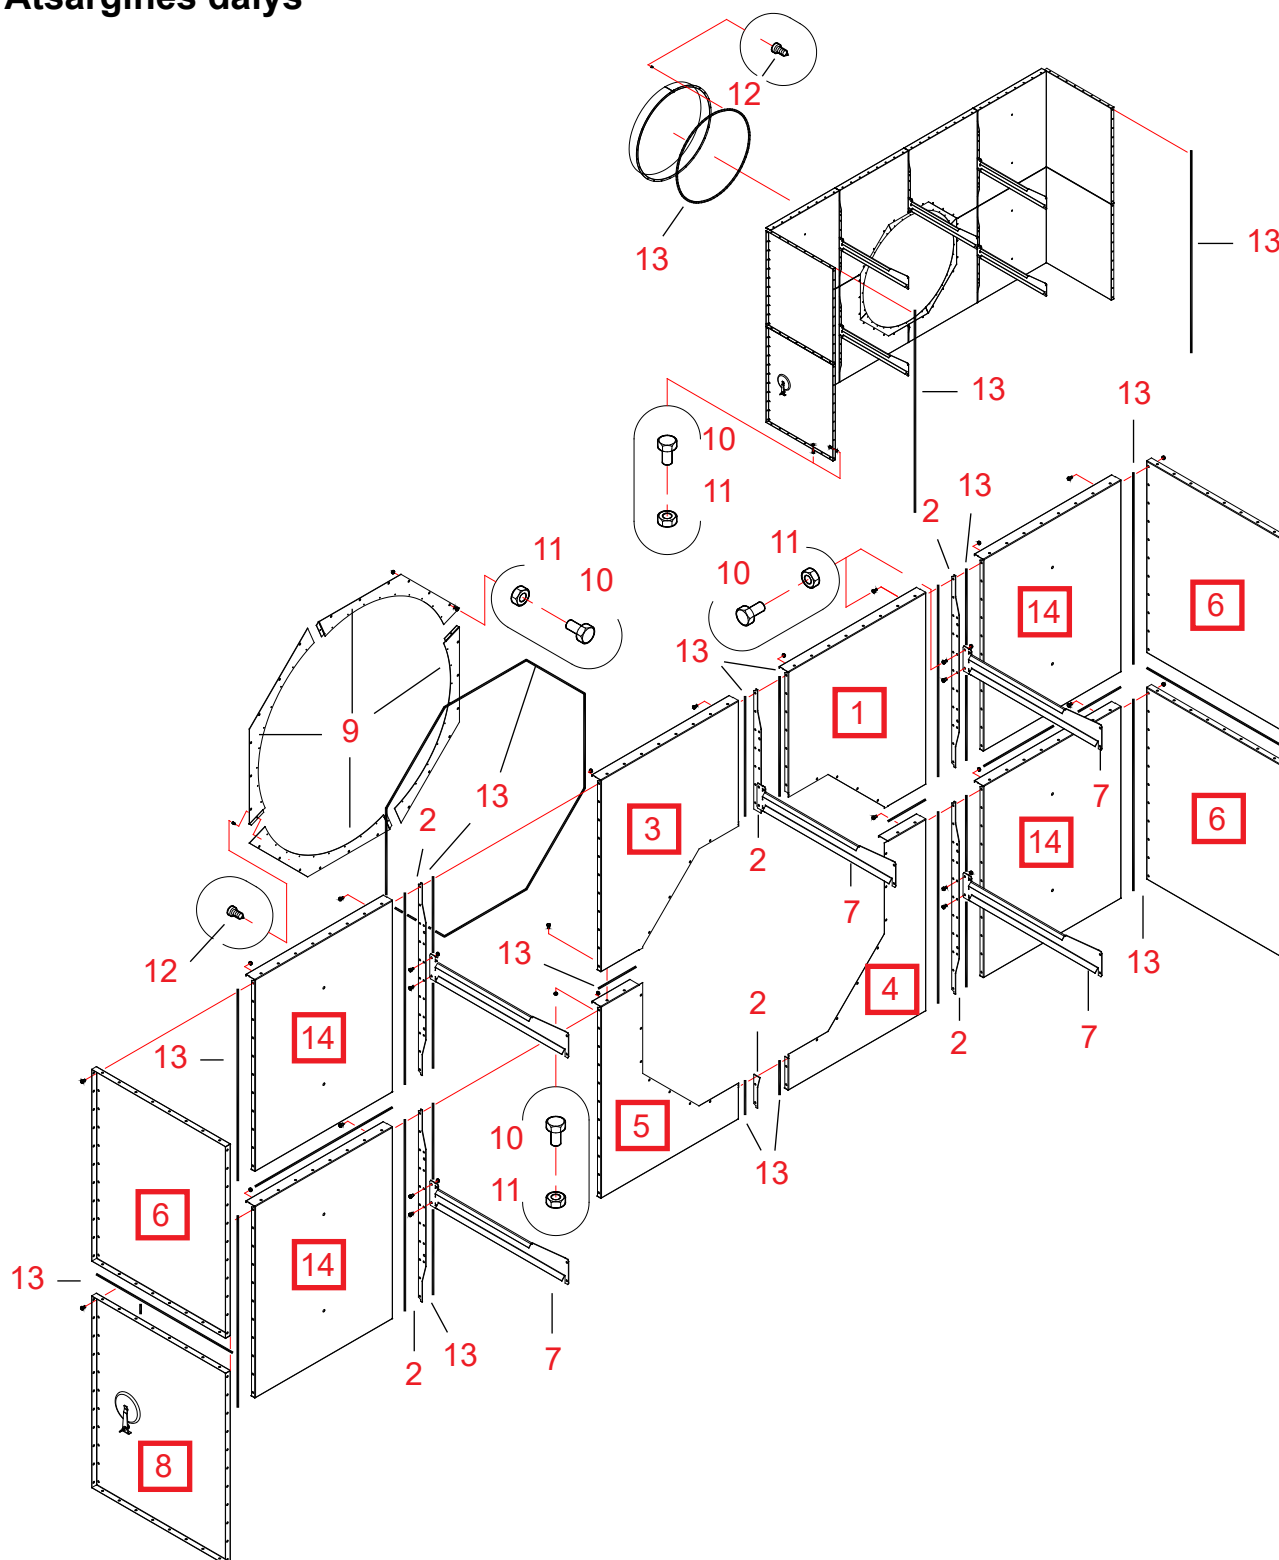



20061106

Nuoroda	Detalės Nr.	1 pavadinimas	2 pavadinimas	vnt.	Brėž. Nr.	Svoris	Grupė
1	A71388	VĖDIN.KAN.G. WM06	AŠTUON. VIRŠUS/K.	1		12.1	3000
2	A70810	VIRŠUTINĖ DALIS WM06	VERT.ATRAMA PL3	6	A70810-B	1.12	3000
3	A71389	VĖDIN.KAN.G. WM06	AŠTUON. VIRŠUS/D.	1		12.1	3000
4	A71390	VĖDIN.KAN.G. WM06	AŠTUON. APAČIA/K.	1		7.36	3000
5	A71391	VĖDIN.KAN.G. WM06	APAČIA/D.	1		7.36	3000
6	A70640	VĖDIN.KAN.G. WM06 1.0	ŠONINĖ PLOKŠTĖ	3	A70640	14.18	3000
7	A70678	VĖDIN.KAN.G. WM06 1.0	TIES.ATRAMA	5	A70678-B	1.79	3000
8	A71400	VĖDIN.KAN.G. WM06 1.0	ŠON.PLKŠT.SU VAL.LANDA	1	A71400	14.56	3000
9	A71392	VĖDIN.KAN.G. WM06	AŠTUONK.ADAPTERIS D1250	4		1.33	3000
10	101810	VARŽT.ŠEŠK. ZN 8.8 APVALG.	8X16 AM DIN933	267		0	2010
11	110540	VERŽLE ZN 8 M 8	DIN934	267		0	2010
12	107720	ĮL.SRAIGTAS	4,8X13 ZN	40		0	2010
13	115570	SANDARINIMO TARIKLIS	4X10 MAPA	35		0	260
14	A70563	VIRŠ.D./VĖD.KAN.GALAS	GALINĖ PLOKŠTĖ	4	A70563-B	14.65	3000

Vėdinimo kanalo galo A71404 surinkimas

1. Vėdinimo kanalo galo galinės plokštės surinkimas

Dalys Darbo etapų eiliškumas nustatytas remiantis informaciniais numeriais, pateiktais vėdinimo kanalo galo A71404 atsarginių dalių brėžinyje.

Mes rekomenduojame vėdinimo kanalo galą surinkti ant lygaus paviršiaus.

Tai užtikrins, kad surinktas vėdinimo kanalo galas bus tiesus.

13 (1.) Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant ilgųjų ir trumpųjų galinių plokščių galinių flanšų (4 ir 5 dalys).

13 (2.) Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant galinių plokščių galinių flanšų (4 vnt., 14 dalys).

Pritvirtinkite sandarinimo tarpiklio varžtų skylių eilių, esančių flanšuose, viduje (žr. 1 detalų brėžinį).

4 + 5 Pristumkite galinių plokščių trumpuosius flanšus arčiau vienas kito.

2.1 Vertikaliają atramą nupjaukite iki 191,5 mm.


* Įstatykite sutrumpintą vertikaliają atramą tarp galinių plokščių.

Būkite atsargūs, kad montuodami galines plokštes, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnio.

10, 11 Prisukite galines plokštes ir vertikalią atramą varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 2 vnt.)

Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.


Tęsinys kitame puslapyje. >>>

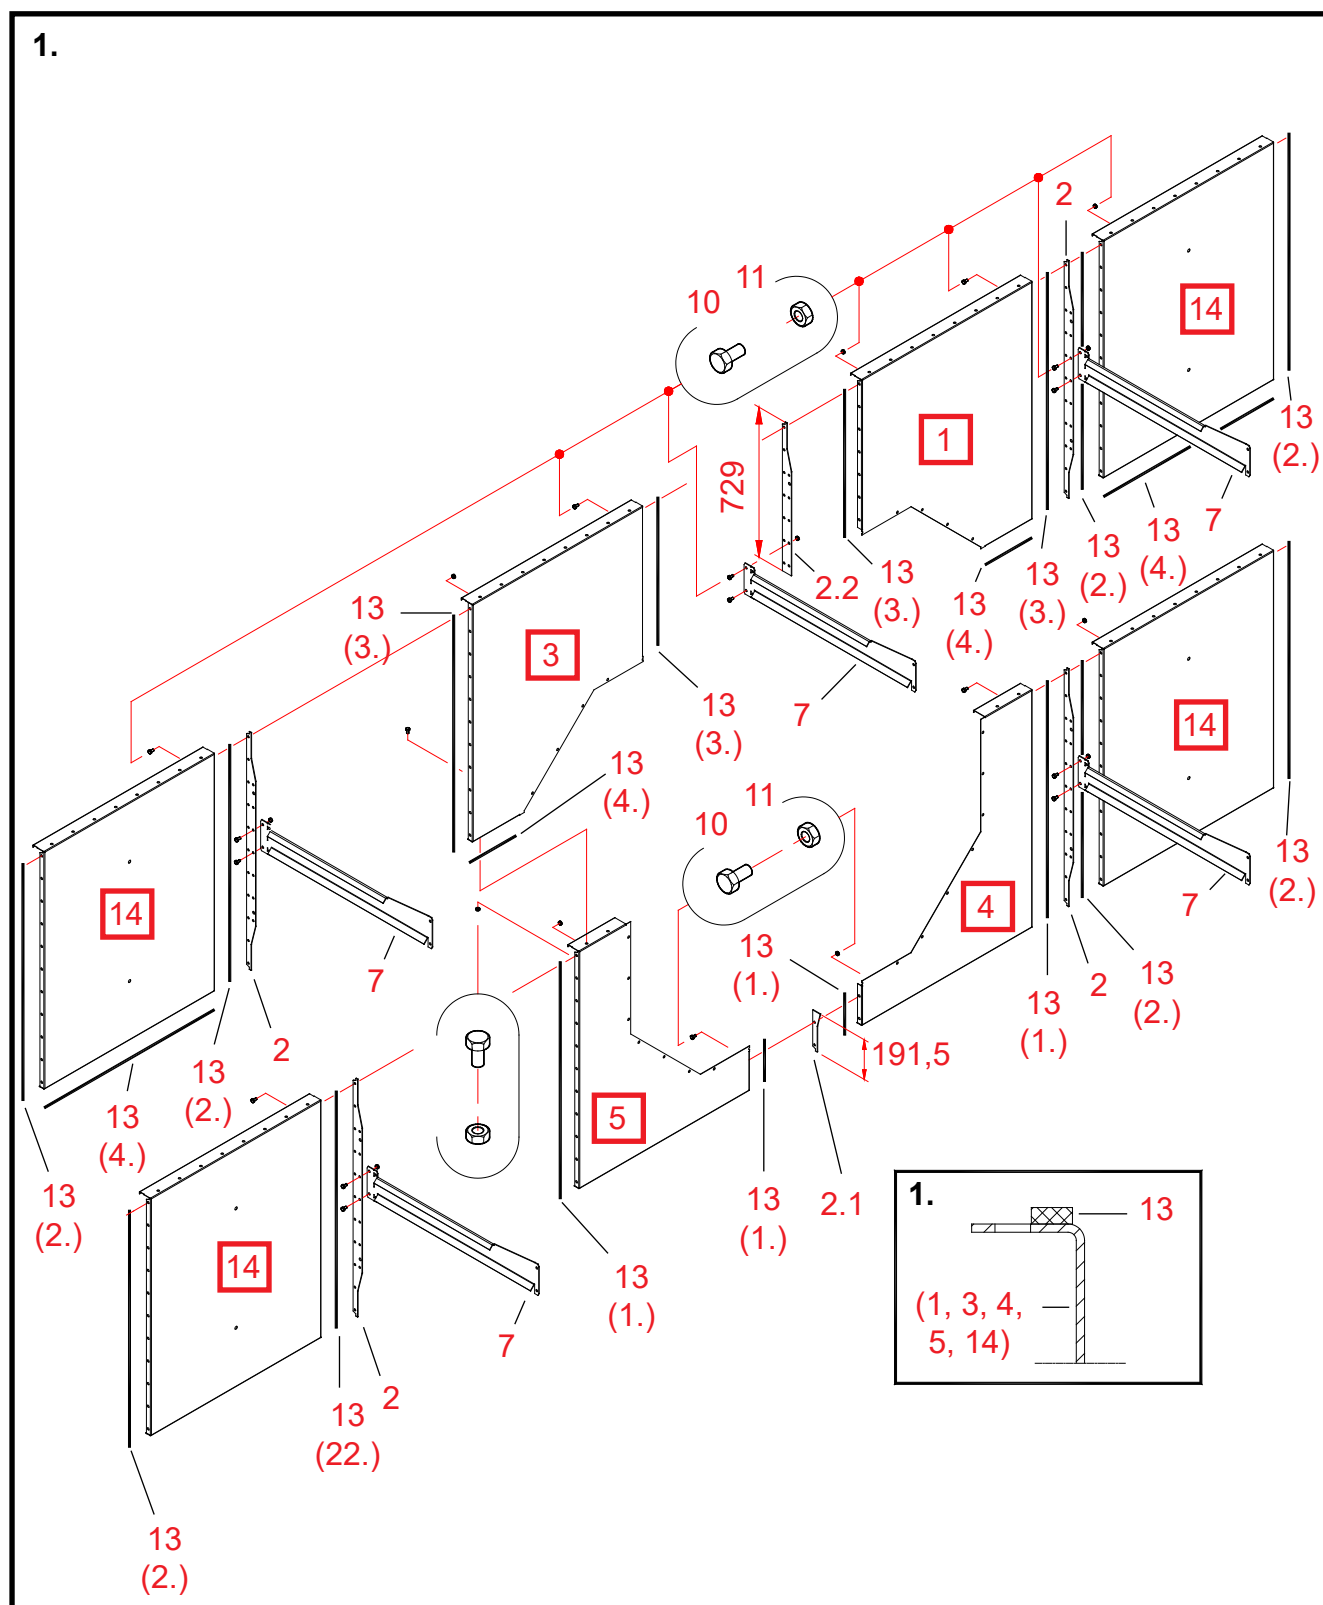



Tęsinys iš buvusio puslapio >>>

- 2** Tarp galinių plokščių (4 + 5 dalys ir 2 vnt. 14 dalies) įdėkite vertikalias atramas.
Būkite atsargūs, kad montuodami galines plokštes, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnio.
- 10, 11** Pritvirtinkite galines plokštes ir vertikalias atramas varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 11 + 11 vnt.).
Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.
- 13 (3.)** Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant ilgųjų ir trumpųjų galinių plokščių galinių flanšų (1 ir 3 dalys).
Uždėkite sandarinimo tarpiklio sraigtų skylių eilių, esančių flanšuose, viduje (žr. 1 pav.)
- 1 + 3** Pristumkite trumpuosius vertikalius galinių plokščių flanšus arčiau vienas kito.
- 2.2** Vertikaliąją atramą nupjaukite iki 729 mm.
***** Įstatykite sutrumpintą vertikaliąją atramą tarp galinių plokščių.
Būkite atsargūs, kad montuodami galines plokštes, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnio.
- 10, 11** Prisukite dalis varžtais ir veržlėmis (M 8 x 16, 7 vnt.).
Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.
- 2** Tarp galinių plokščių (1 + 3 dalys ir 2 vnt. 14 dalies) įdėkite vertikalias atramas.
Būkite atsargūs, kad montuodami galines plokštes, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnio.
- 10, 11** Pritvirtinkite galines plokštes ir vertikalias atramas varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 11 + 11 vnt.).
Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.
- 13 (4.)** Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant 1 ir 3 galinių plokščių apatinių flanšų, taip pat ant dviejų 14 dalių.
Uždėkite sandarinimo tarpiklio sraigtų skylių eilių, esančių flanšuose, viduje (žr. 1 pav.)
- 1 + 3 + 14**
4 + 5 + 14 Tvirtai prispauskite galinių plokščių paruošas vieną prie kitos.
Būkite atsargūs, kad montuodami šonines plokštes, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnio.
- 10, 11** Pritvirtinkite galinių plokščių paruošas varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 8 + 2 + 2 + 8 vnt.).
Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.
- 7** Galinių plokščių vertikaliose atramose pritvirtinkite vėdinimo kanalo galo tiesiąsias atramas (5 vnt.).
Teisingą atramų padėtį pasitikrinkite brėžinyje.
- 10, 11** Prisukite atramas varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 2 vnt. / atrama).
Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.

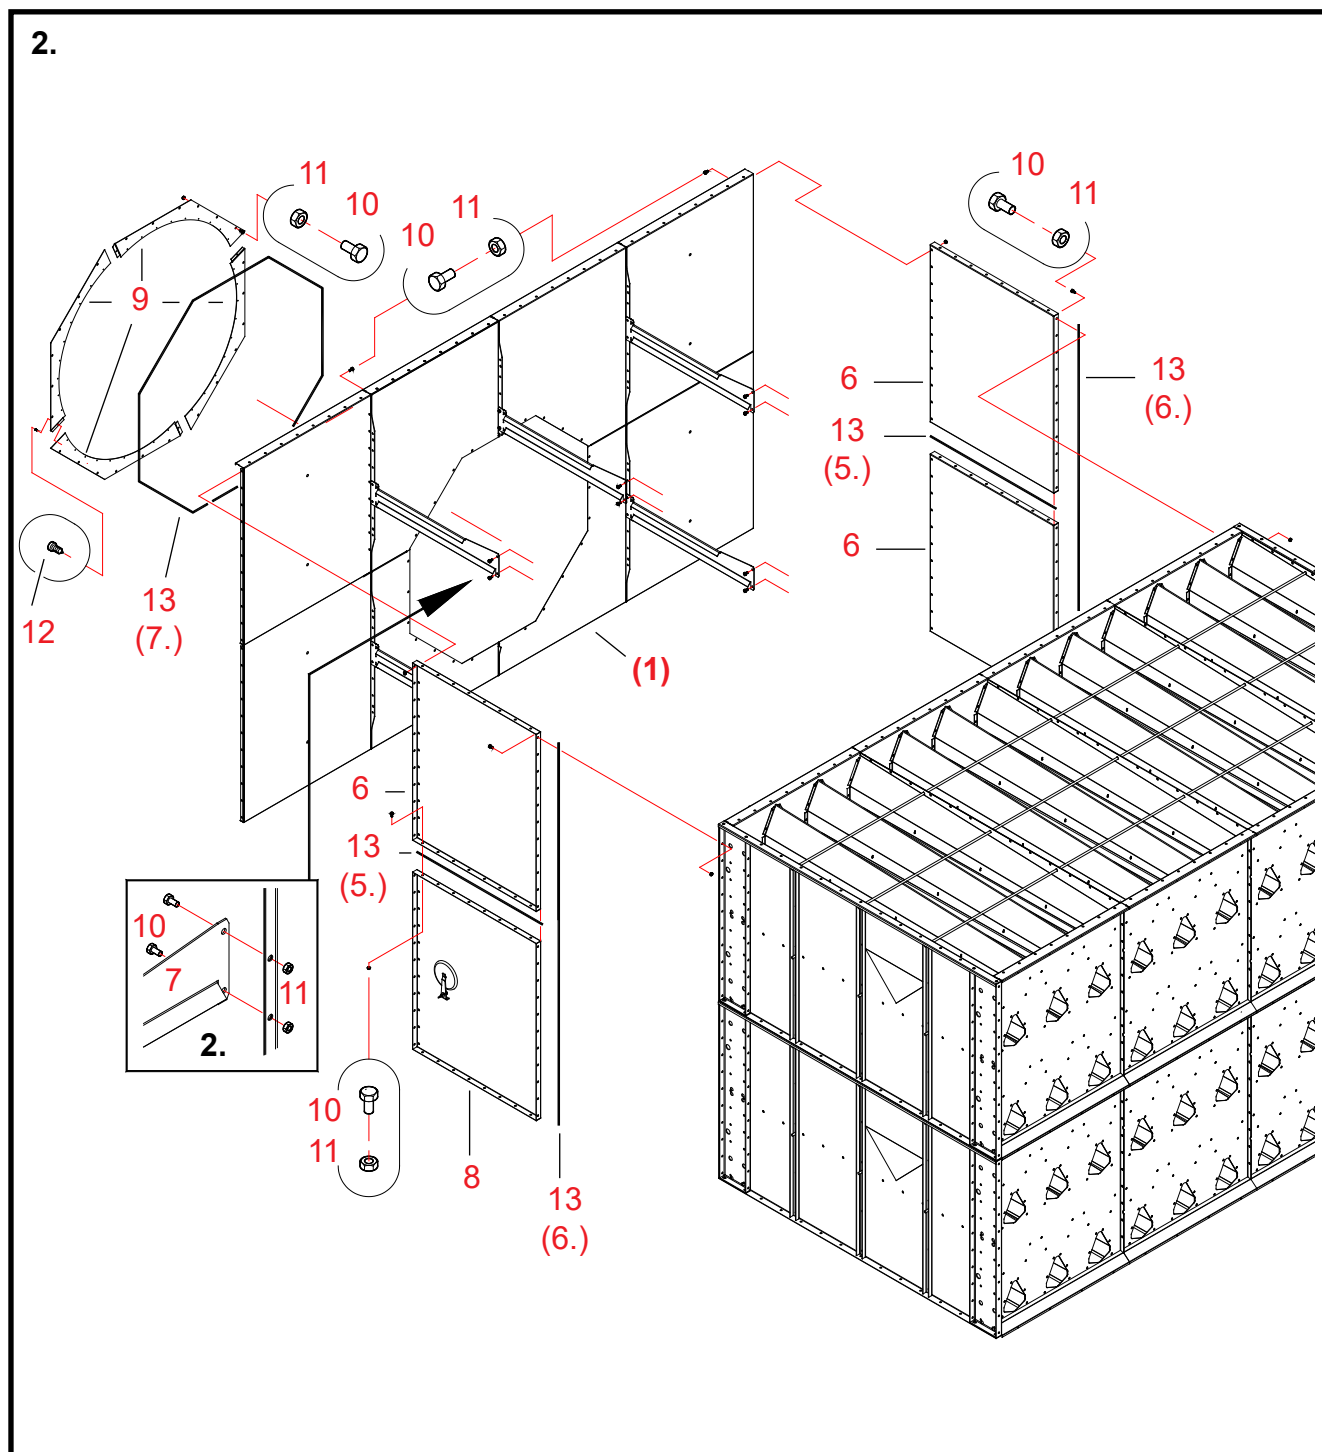




2. Vėdinimo kanalo galo šoninių plokščių montavimas

- 13 (5.) Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant dvejų šoninių plokščių apatinių flanšų (6 dalys).
Uždėkite sandarinimo tarpiklio sraigtų skylių eilių, esančių flanšuose, viduje (žr. 1 pav.)
- 6 + 6 Sujunkite panašias šonines plokštes (6 dalys).
Būkite atsargūs, kad montuodami šonines plokštes, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnio.
- 10, 11 Prisukite šonines plokštes varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 8 vnt.)
Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.
- * Sujunkite kitą šoninių plokščių porą taip, kad apatinė dalis būtų su kontroline anga (8 dalis).
- 13 (6.) Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant šoninių plokščių flanšų, kurie bus tvirtinami prie džiovinimo skyrių.
Uždėkite sandarinimo tarpiklio sraigtų skylių eilių, esančių flanšuose, viduje (žr. 1 pav.)
- 6 + 8 Prispauskite šoninių plokščių porą (kuri paveiksliuke yra arčiau) prie skyrių.
Būkite atsargūs, kad montuodami šonines plokštes, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnio.
- 10, 11 Prisukite galinių plokščių porą varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 11 + 11 vnt.)
Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.
- 6 + 6 Tuo pačiu būdu pritvirtinkite ir kitą šoninių plokščių porą (kuri paveiksliuke yra toliau) prie skyrių.
- (1) Padėkite 1 etape surinktą galinių plokščių paruošą tarp šoninių plokščių.
Būkite atsargūs, kad montuodami šonines plokštes, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnio.
- 10, 11 Prisukite galinių plokščių konstrukciją varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 4 + 11 vnt.)
Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.
- 10, 11 Pritvirtinkite vėdinimo kanalo galo tiesiąsias atramas prie agregato dalies varžtais ir veržlėmis (M 8 x 16, 5 x 2 vnt.)
Žr. 2 detalų brėž. Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.
- 9, 12 Surinkite keturių dalių aštuonkampį adapterį.
Prisukite dalis savaime pjaunančiais sriegiais (4,8 x 13, 4 vnt.)
- 13 (7.) Uždėkite sandarinimo tarpiklio juostelę ant aštuonkampio adapterio paviršiaus (4 x 9 dalis).
Uždėkite sandarinimo tarpiklio juostelę žiede esančio išorinio sraigto skylės apskritimo viduje.
- 4 x 9 Aštuonkampį adapterį padėkite išorinėje vėdinimo kanalo galo pusėje.
Būkite atsargūs, kad montuodami galines plokštes, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnio.
- 10, 11 Prisukite dalis varžtais ir veržlėmis (M 8 x 16, 24 vnt.).
- * Žiūrėkite skyrių „Vėdinimo vamzdžio jungties montavimas vėdinimo kanalo gale“. Vamzdžio mova Ø 1250 mm.
- 11 Prisukite jungiamąją detalę prie vėdinimo kanalo galo savaime pjaunančiais sraigtais (4,8 x 13, 28 vnt.)
- * Patikrinkite vėdinimo kanalo galo sujungimus ir jo stačiakampę formą. Užsukite visus varžtus.



Vėdinimo kanalo galas 2W / 3W / 4W (A71090) – vidurinioji dalis L,
ø 1250 / 1000 mm


Atsarginės dalys

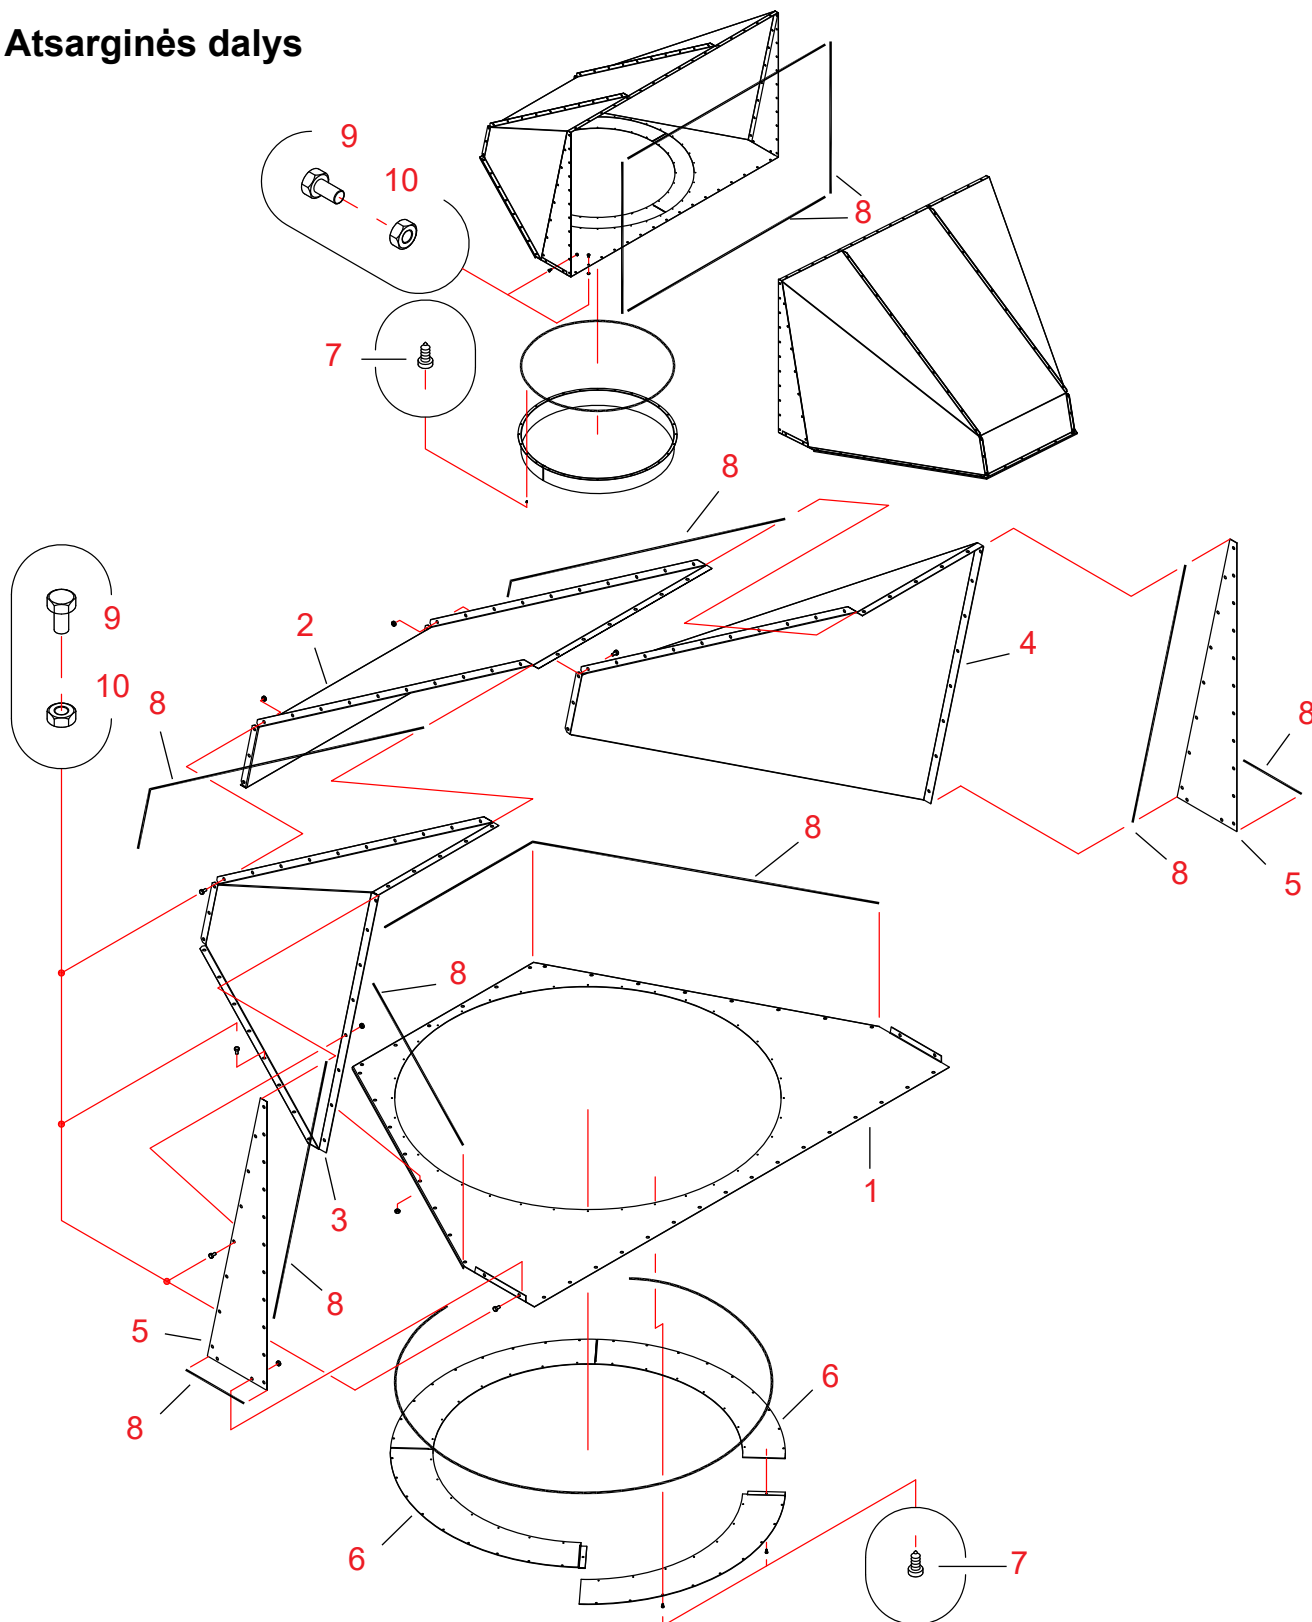




Nuo- roda	Detalės Nr.	Pavadinimas	vnt.	Brėž. Nr.	Svoris	Grupė
1	A71084	VĖDIN.KAN.G. SKLND.PLKŠT.VIENA D1250 WM06 K	1	A71084	10,1	3000
2	A71086	VĖDIN.KAN.G. VIENAS D1250 VIDUR. WM06 K	1	A71086	18,6	3000
3	A71087	VĖDIN.KAN.G.VIENAS D1250 DEŠ. WM06 K	1	A71087	16,6	3000
4	A71088	VĖDIN.KAN.G. VIENAS D1250 KAIR. WM06 K	1	A71088	16,6	3000
5	A71089	VĖDIN.KAN.G. TRIKAMPIS D1250 WM06 K	2	A71089	2,1	3000
6	A71254	VĖDIN.KAN.G. 1/4 RATAS D1250/1000 WM06	4	A71254	2,0	3000
7	107720	SRAIGTAS SAVIPJOVIS 6K 4,8X13 ZN	72			2010
8	115570	SANDARINIMO TARPIKLIS 4X8 EKO-40	24			2600
9	101810	VARŽTAS 6K ZN 8.8 8X16 AM DIN933	126			2010
10	110540	VERŽLE M8 ZN 8 DIN934	126			2010

1.

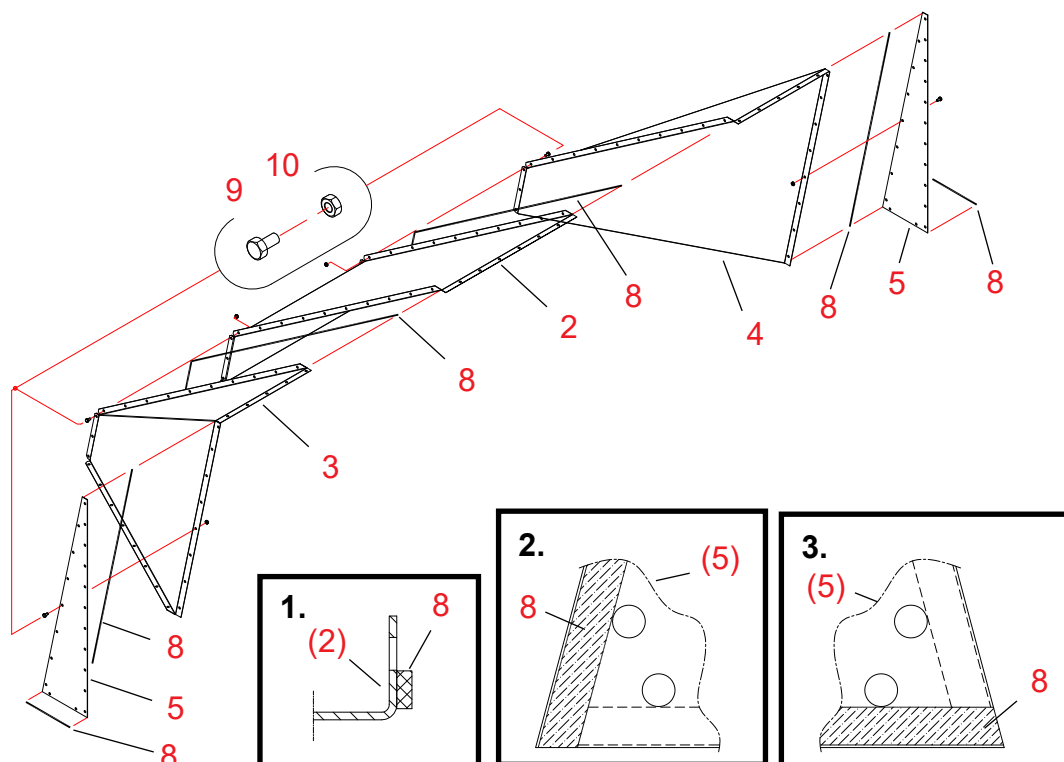

2.

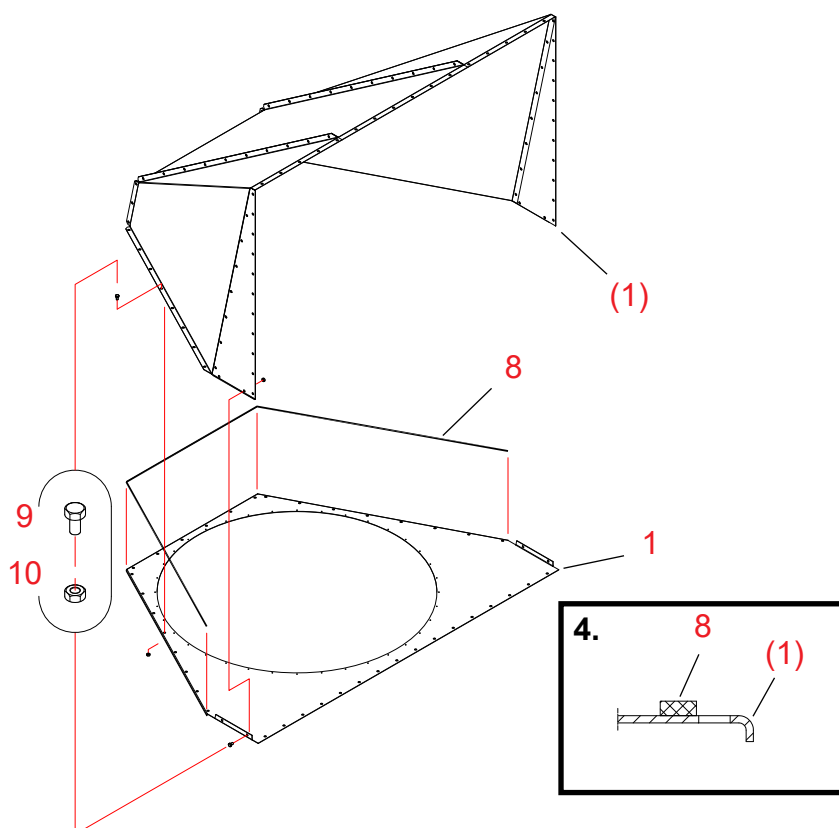



Vėdinimo kanalo galo A71090 surinkimas

*Mes rekomenduojame vėdinimo kanalo galą surinkti ant lygaus paviršiaus.
Tai užtikrins, kad surinktas vėdinimo kanalo galas bus tiesus.*

1. Vėdinimo kanalo galo galinės plokštės paruošos surinkimas

(Žr. brėžinį ankstesniame puslapyje)


- Dalys Darbo etapų eiliškumas nustatytas remiantis informaciniais numeriais, pateiktais vėdinimo kanalo galo A71090 atsarginių dalių brėžinyje.
- 8 **Uždėkite sandarinimo tarpiklio ant abiejų įstrižojo galo vidurinėsios dalies galinių flanšų (2 dalis).**
Uždėkite sandarinimo tarpiklio sraigtų skylių eilių, esančių flanšuose, viduje (žr. 1 detalų brėžinį ankstesniame puslapyje).
- 2, 3, 4 **Sujunkite įstrižojo galo viduriniąją dalį ir kairiąją bei dešiniąją šonines dalis.**
Atsargiai, kad jungdami dalis, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnio.
- 9, 10 **Susukite įstrižojo galo sujungimus (2, 3 ir 4) varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 11 +11 vnt.)**
Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.
- 8 **Uždėkite ilgas sandarinimo tarpiklio juosteles ant šonų (5 dalys).su trikampių plokščių 7 skylėmis.**
Uždėkite sandarinimo tarpiklio ant plokštės krašto, esančio sraigtų skylių eilių išorinėje pusėje (žr. 2 detalų brėžinį ankstesniame puslapyje).
Atminkite, kad turite padaryti vieną dešininę ir vieną kairinę plokštę, t. y. uždėkite sandarinimo tarpiklio ant priešingų plokštės pusių.
Trikampė plokštė, kurią reikia pritvirtinti prie kairės įstrižojo galo pusės, parodyta 2 detalizajame brėžinyje.
- 8 **Uždėkite trumpas sandarinimo tarpiklio juosteles ant trikampių plokščių su 2 skylėmis pusių (5 dalys).**
Uždėkite sandarinimo tarpiklio ant plokštės krašto, esančio sraigtų skylių eilių išorinėje pusėje (žr. 3 detalų brėžinį ankstesniame puslapyje).
Įsitikinkite, kad trumposios tarpiklio juosteles būtų uždėtos skirtingose plokštės pusėse negu ilgosios.
Trikampė plokštė, kurią reikia pritvirtinti prie kairės įstrižojo galo pusės, parodyta 3 detalizajame brėžinyje.
- 4 **Tvirtai prispauskite trikampes plokštes prie įstrižo galo paruošos galų.**
Būkite atsargūs, kad montuodami šonines plokštes, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnio.
- 9, 10 **Prisukite trikampes plokštes varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 7 vnt./trikampė plokštė).**
Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.

2. Vėdinimo kanalo galo surinkimas

- 8 **Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant viršutinio sklendės plokštės paviršiaus ties įstrižo galo viduriniąja dalimi ir šoninėmis dalimis.**
Pritvirtinkite sandarinimo tarpiklio varžtų skylių eilių, esančių flanšuose, viduje (žr. 4 detalų brėžinį.)
- 1 **Pritvirtinkite sklendės plokštę prie įstrižo galo, surinkto 1 etape, apatinio paviršiaus.**
Įdėkite apatinius trikampių plokščių galus į vertikalius flanšus.
Atsargiai, kad jungdami dalis, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnio.
- 9, 10 **Prisukite sklendės plokštę prie įstrižojo galo ir trikampių plokščių varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 22 vnt.)**
- * **Žiūrėkite skyrių „Vėdinimo vamzdžio jungties montavimas vėdinimo kanalo gale“.**
Vamzdžio mova Ø 1250 mm, vamzdžio mova Ø 1000 mm, keitimo dalis 1000/800 mm arba 1000/630 mm.
- 7 **Pritvirtinkite adapterį (6 dalys) prie vėdinimo kanalo galo savisriegiais varžtais (4,8 x 13; 28 vnt.).**
- * **Patikrinkite vėdinimo kanalo galo sujungimus ir jo stačiakampę formą. Užsukite visus varžtus.**

Vėdinimo kanalo galas 1,0 x 2 x 2 (A71245) – šoninė anga, Ø 1250 mm/Ø 1000 mm

Atsarginės dalys

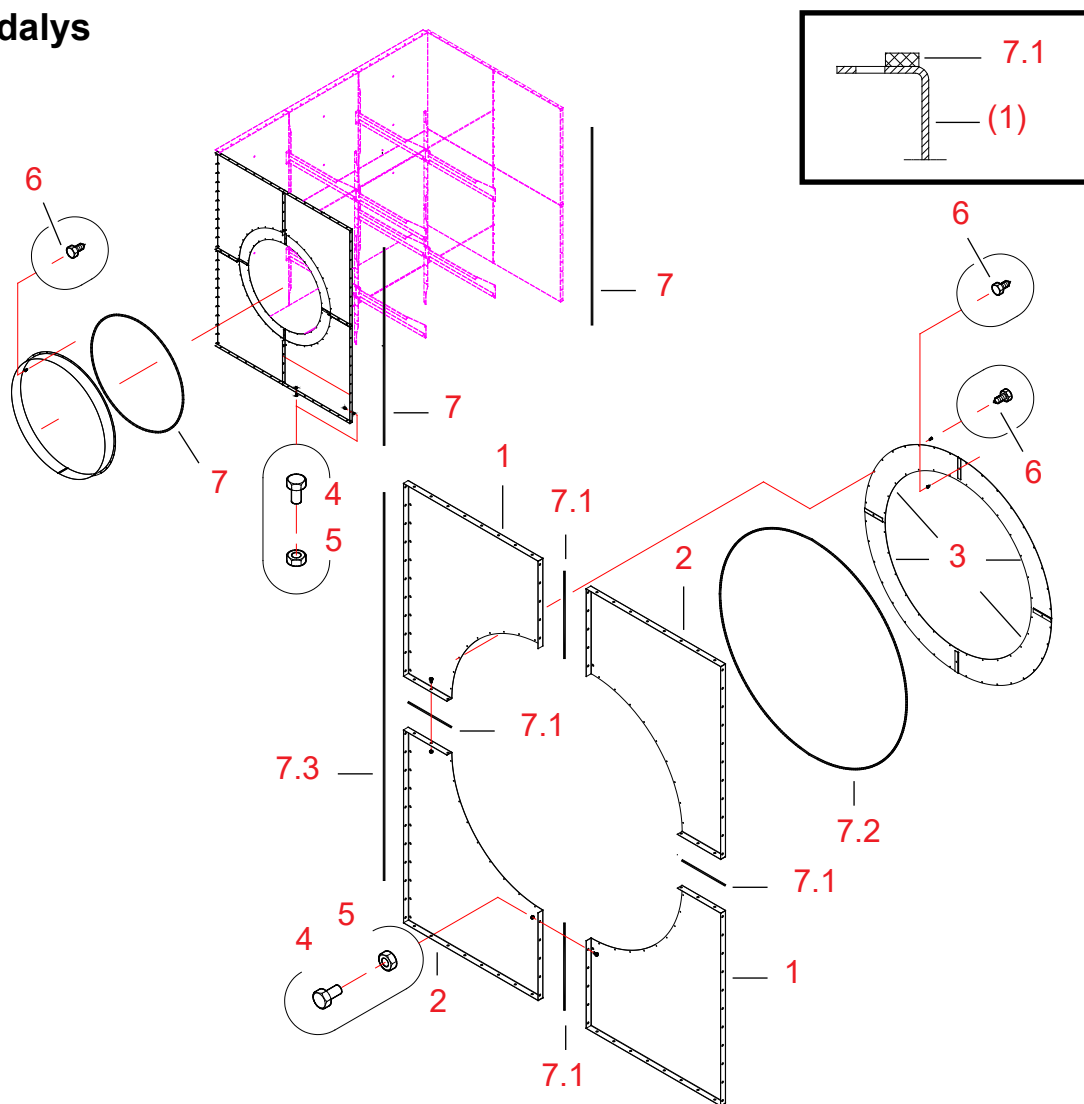

20061106

Nuoroda	Detalės Nr.	1 pavadinimas	2 pavadinimas	vnt.	Brėž. Nr.	Svoris	Grupė
1	A71246	VĖDIN.KAN.G. WM06 1.0X2X2	ŠONAS D1250 1PL	2	A71246	10,04	3000
2	A71247	VĖDIN.KAN.G. WM06 1.0X2X2	ŠONAS D1250 2PL	2	A71247	10,04	3000
3	A71254	VĖDIN.KAN.G. WM06	1/4 RATAS D1250/1000	4	A71254-A	2	3000
4	101810	VARŽT.ŠEŠK. ZN 8.8 APVALG.	8X16 AM DIN933	76		0	2010
5	110540	VERŽLE ZN 8 M 8	DIN934	76		0	2010
6	107720	ĮL.SRAIGTAS	4,8X13 ZN	68		0	2010
7	115570	SANDARINIMO TARIKLIS	4X10 MAPA	16		0	2600



Vėdinimo kanalo galo A71245 šoninės angos surinkimas

Šoninė vėdinimo kanalo galo anga gali būti montuojama 1,0 x 2 x 2 vėdinimo kanalo galo šoninių plokščių vietoje
(pvz. 2 vnt. A70976 + A70980)

1. Vėdinimo kanalo galo šoninių plokščių surinkimas

Dalys Darbo etapų eiliškumas nustatytas remiantis informaciniais numeriais, pateiktais vėdinimo kanalo galo A71245 atsarginių dalių brėžinyje.

*Mes rekomenduojame vėdinimo kanalo galą surinkti ant lygaus paviršiaus.
Tai užtikrins, kad surinktas vėdinimo kanalo galas bus tiesus.*

- 7.1 Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant trumpųjų 1 šoninių plokščių flanšų.
Uždėkite sandarinimo tarpiklio varžtų skylių eilių, esančių flanšuose, viduje (žr. detalų brėžinį).
- 1 + 2 Sudėkite šoninių plokščių trumpuosius flanšus priekinėmis pusėmis.
Būkite atsargūs, kad montuodami galines plokštes, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnio.
- 4, 5 Prisukite šonines plokštes varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 2 x 5 vnt. + 2 x 3 vnt.)
Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.
- 3 Surinkite keturių dalių aštuonkampį adapterį.
- 6 Prisukite dalis savaime pjaunančiais sriegiais (4,8 x 13, 4 vnt.)
- 7.2 Uždėkite sandarinimo tarpiklio juostelę ant aštuonkampio adapterio paviršiaus (4 x 6 dalis).
Uždėkite sandarinimo tarpiklio juostelę žiede esančio išorinio sraigto skylės apskritimo viduje.
- 4 x 6 Aštuonkampį adapterį įdėkite į vėdinimo kanalo galo vidų.
Sucentruokite tvirtinimo skyles.
Saugokitės, kad montuodami adapterio žiedą, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio juostelės.
- 6 Prisukite adapterį savaime pjaunančiais sriegiais (4,8 x 13, 36 vnt.).


2. Vėdinimo kanalo galo šoninės plokštės paruošos surinkimas

- 7.3 Uždėkite sandarinimo tarpiklio juostelę ant šoninių plokščių paruošos vertikalios flanšo.
Uždėkite sandarinimo tarpiklio sraigto skylių eilių, esančių flanše, viduje (žr. detalų brėžinį).
- (1) Sumontuokite šoninių plokščių konstrukciją, kaip surinkto vėdinimo kanalo galo šoninę plokštę.
Būkite atsargūs, kad montuodami šoninę plokštę, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnio.
- 4, 5 Prisukite galinių plokščių konstrukciją varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 22 vnt.)
Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.
- * Žiūrėkite skyrių „Vėdinimo vamzdžio jungties montavimas vėdinimo kanalo gale“.
Be adapterio: vamzdžio mova Ø 1250 mm.
Be adapterio: Jei naudojamas D 1250/1000 adapteris (3 dalis):
vamzdžio mova Ø 1000 mm, keitimo dalis 1000/800 mm arba 1000/630 mm.
- 11 Prisukite jungiamąją detalę prie vėdinimo kanalo galo savaime pjaunančiais sraigtais (4,8 x 13, 28 vnt.)
- * Patikrinkite vėdinimo kanalo galo sujungimus, jo stačiakampę formą ir šoninių plokščių centravimą.
Užsukite visus varžtus.

Vėdinimo kanalo galas 1,0 (A71560) – vėdinimo angos atbuliniame dugne pakaitalas


Vėdinimo kanalo galas 1,0 (A71562) – vėdinimo angos sklendės plokštėje pakaitalas

Atsarginės dalys

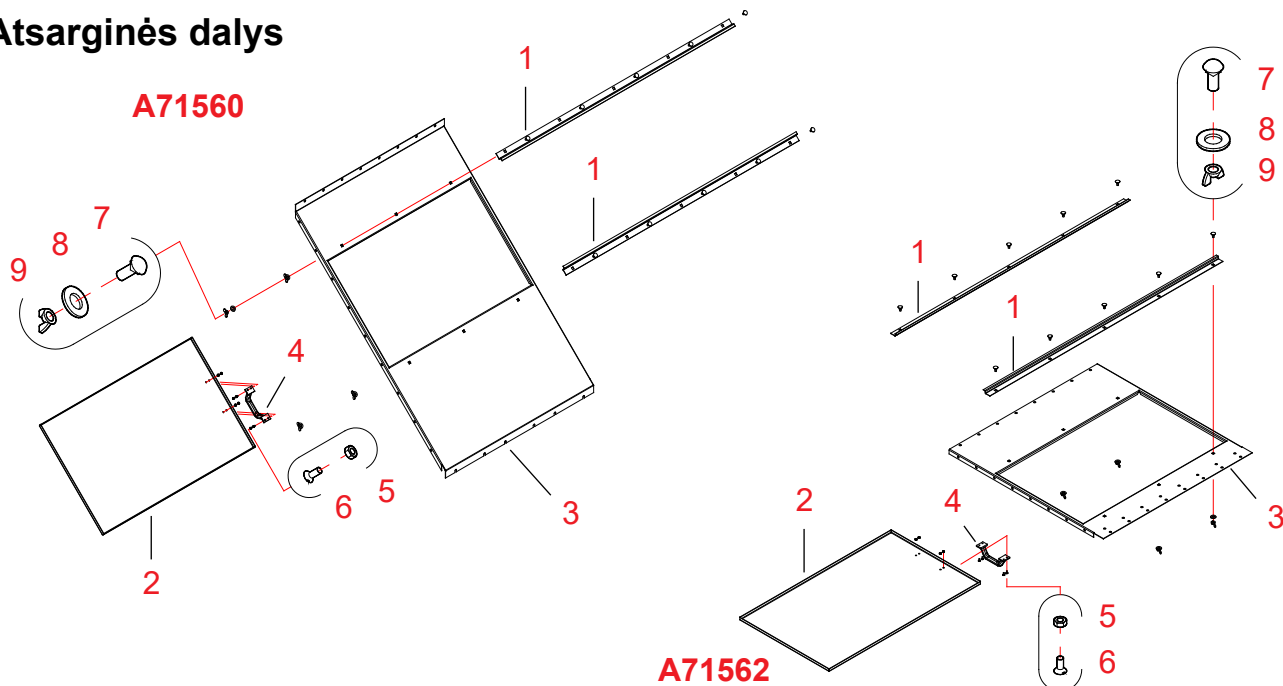

20070322

Nuoroda	Detalės Nr.	1 pavadinimas	2 pavadinimas	vnt.	Brėž. Nr.	Svoris	Grupė
A71560							
1	A71555	VĖDIN.KAN.G. WM06	ORT.PAKAIT.KRPT.	2	A71555-0	0,95	
2	A71556	VĖDIN.KAN.G. WM06	ORT.PAKAIT.PLKŠT.	1	A71556-0	9,44	
3	A71557	VĖDIN.KAN.G. WM06	1.0 ATBULINIS DUGNAS	1	A71557-0	14,99	
4	119034	PL.RANKENA	ŠV. PILKA "PISLA 805"	1	119034-	0,59	
5	110520	VERŽLE ZN 8 M 5	DIN934	4		0	
6	103691	KNT.ĮL.VARŽTAS	5X12XAM	4		0	
7	107913	FIKS.SRAIGTAS ZN	M8X20 DIN603 8.8	10		0,02	
8	111560	PLOVIKLIS ZN	M12 ZN DIN 125	10		0	
9	111020	VERŽLĖS SPRN. ZN	M 8 DIN315	10		0,01	
A71562							
1	A71555	VĖDIN.KAN.G. WM06	ORT.PAKAIT.KRPT.	2	A71555-0	0,95	
2	A71556	VĖDIN.KAN.G. WM06	ORT.PAKAIT.PLKŠT.	1	A71556-0	9,44	
3	A71559	VĖDIN.KAN.G. WM06	1.0 SKLENDĖS PLOKŠTĖ	1	A71559-0	7,97	
4	119034	PL.RANKENA	ŠV. PILKA "PISLA 805"	1	119034-	0,59	
5	110520	VERŽLE ZN 8 M 5	DIN934	4		0	
6	103691	KNT.ĮL.VARŽTAS	5X12XAM	4		0	
7	107913	FIKS.SRAIGTAS ZN	M8X20 DIN603 8.8	10		0,02	
8	111560	PLOVIKLIS ZN	M12 ZN DIN 125	10		0	
9	111020	VERŽLĖS SPRN. ZN	M 8 DIN315	10		0,01	

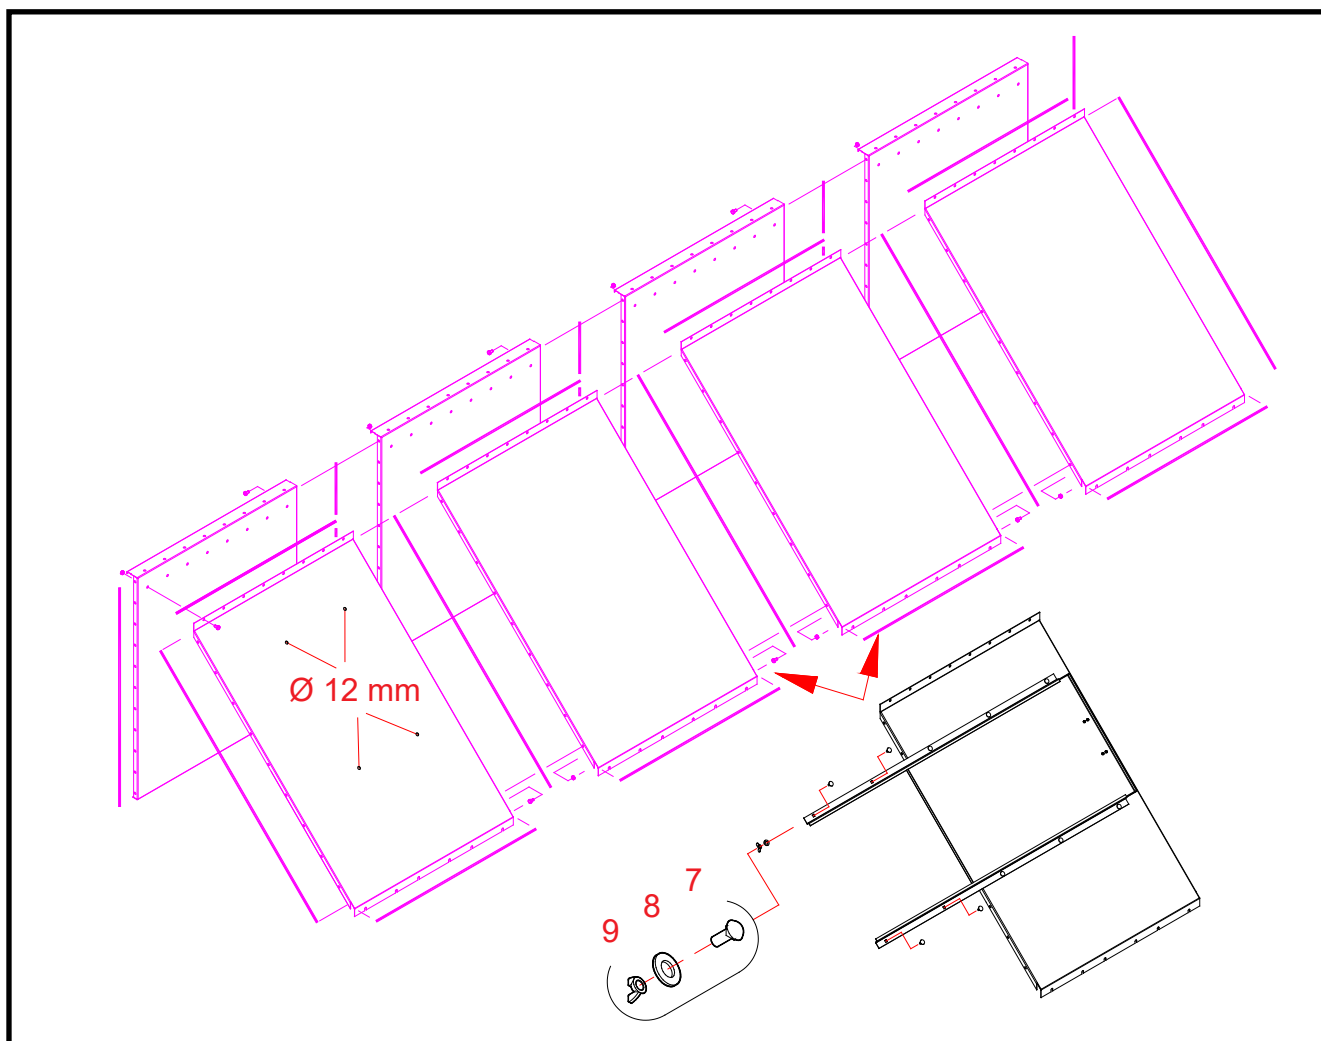

Vėdinimo angos pakaitalo A71560 montavimas

Vėdinimo angos pakaitalą galima montuoti vienos iš grįžtamojo dugno plokščių vietoje grįžtamajame dugne (A70748).


Jei įmanoma, vėdinimo angos pakaitalą sumontuokite viename iš vėdinimo kanalo galo vidurinių modulių.

Vėdinimo plokštės pakaitalo montavimas

Dalys Darbo etapų eiliškumas nustatytas remiantis informaciniais numeriais, pateiktais vėdinimo kanalo galo A71560 atsarginių dalių brėžinyje.

Dėl grįžtamojo galo A70748 žr. surinkimo instrukcijas.

1. Vėdinimo plokštės pakaitalas montuojamas tuo pačiu būdu, kaip ir grįžtamasis dugnas, parodytas rodyklės.
2. Išgręžkite keturias Ø 12 mm skyles grįžtamojo dugno kairėje pusėje, kaip parodyta brėžinyje. Skylių vietas pažymėkite pagal keturkampes skyles kreipiamosiose juostose.
3. Pritvirtinkite kreipiamąsias juostas prie kairiojo grįžtamojo dugno. Užsukite sraigtus (7 dalys), poveržles (8 dalys) ir veržles (9 dalys) (M 8 x 20, 4 vnt.)

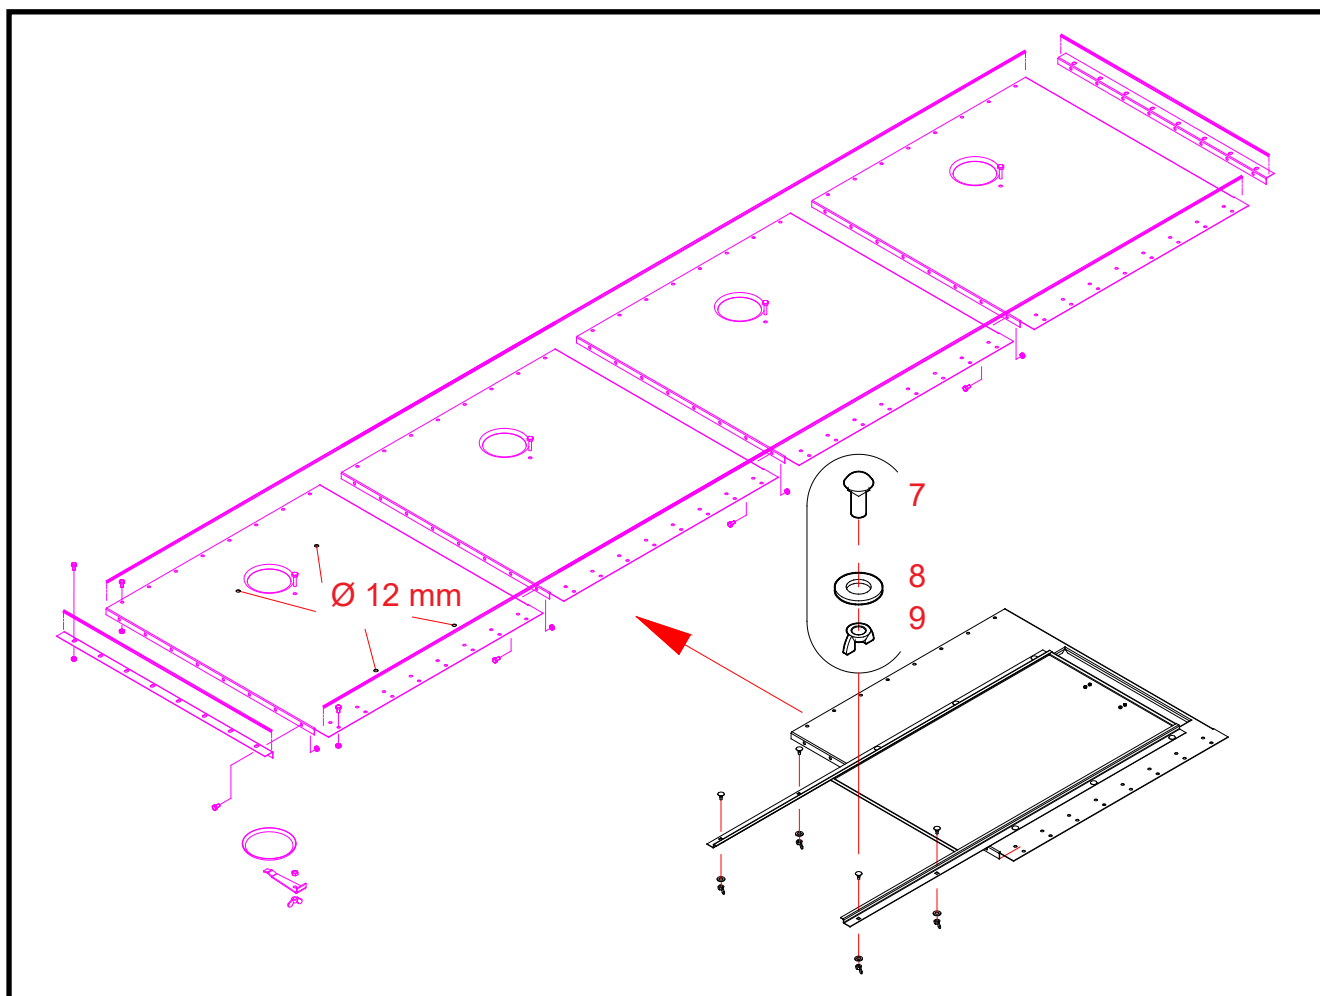

Vėdinimo angos pakaitalo A71562 montavimas

Vėdinimo angos pakaitalą galima montuoti vienos iš sklendžių plokščių (A70956) vietoje. Jei įmanoma, vėdinimo angos pakaitalą sumontuokite viename iš vėdinimo kanalo galo vidurinių modulių.

Vėdinimo plokštės pakaitalo montavimas

Dalys Darbo etapų eiliškumas nustatytas remiantis informaciniais numeriais, pateiktais vėdinimo kanalo galo A71562 atsarginių dalių brėžinyje.



Dėl apatinės sklendės plokštės A70956 žiūrėkite surinkimo instrukcijas.

1. Vėdinimo plokštės pakaitalas montuojamas tuo pačiu būdu, kaip ir grįžtamasis dugnas, parodytas rodyklės.
2. Išgręžkite keturias Ø 12 mm skylės sklendės plokštė kairėje pusėje, kaip parodyta brėžinyje. Skylių vietas pažymėkite pagal keturkampes skylės kreipiamosiose juostose.
3. Pritvirtinkite kreipiamąsias juostas prie kairės sklendės plokštės. Užsukite sraigtus (7 dalys), poveržles (8 dalys) ir veržles (9 dalys) (M 8 x 20, 4 vnt.)



Vėdinimo kanalo galas 1,0 (A71386), liukas - anga – šoninė plokštė

Vėdinimo kanalo galas (A71406), liukas - anga – galinė plokštė

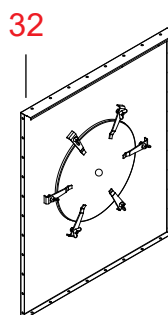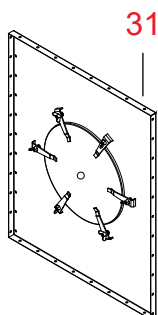


20080715

Nuoroda	Detalės Nr.	1 pavadinimas	2 pavadinimas	vnt.	Brėž. Nr.	Svoris	Grupė
31	A71386	VĖDIN.KAN.G. WM06 1.0	ŠON.PLOKŠTĖS LIUKAS	1	A71386-A	16.19	3000
32	A71406	VĖDIN.KAN.G. WM06	GAL.PLKŠT.LANDA	1	A71406-A	16.65	3000

4W džiovintuvo 1,0 m vėdinimo kanalo galo stogelis nuo lietaus (A72231, A72232)

Atsarginės dalys

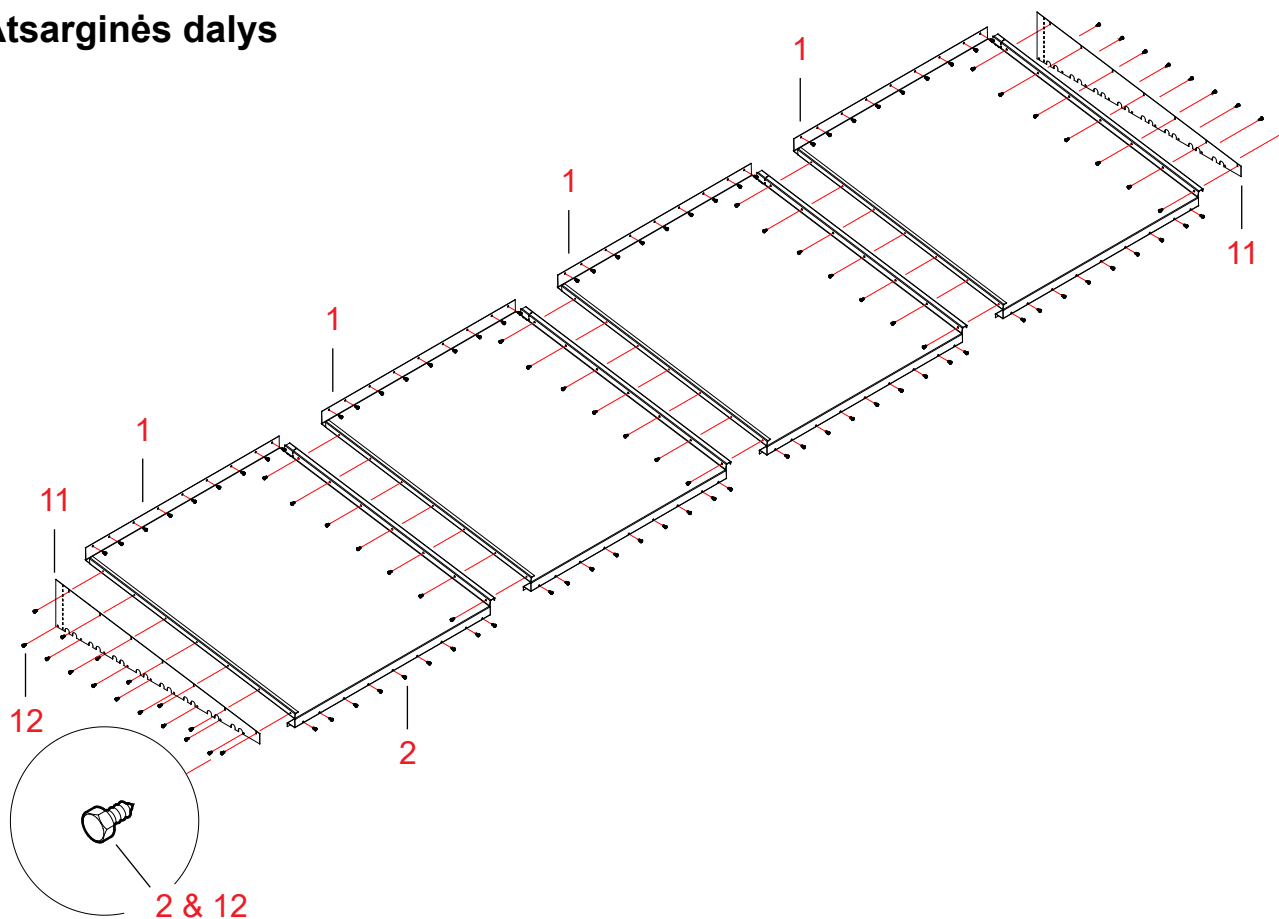

20080822


Nuoroda	Detalės Nr.	1 pavadinimas	2 pavadinimas	vnt.	Brėž. Nr.	Svoris	Grupė
4W džiovintuvo vienam 1,0 m vėdinimo kanalo galui reikia 4 vnt. stogelio plokščių A72231 su jų sraigtais.							
-	A72231	VĖDINIMO KANALO GALAS WM06 1,0 Sudaro 1 dalis (1 vnt.) ir 2 dalis (27 vnt.)	NUOŽULNUS STOGELIS	1	A72231-0		
1	A72223	VĖDINIMO KANALO GALAS WM06 1,0	STOGO PLOKŠTĖ	1			
2	107720	ĮL.SRAIGTAS	4,8X13 ZN	27		0	2010
4W džiovintuvo vienam 1,0 m vėdinimo kanalo galui reikia vienos poros uždengimo plokščių A72232 su sraigtais.							
-	A72232	VĖDINIMO KANALO GALAS WM06 1,0 Sudaro 11 dalis (2 vnt.) ir 12 dalis (27 vnt.)	NUOŽULNAUS STOGELIO GALO UŽDENGIMAS	1	A72232-0		
11	A72226	VĖDINIMO KANALO GALAS WM06 1,0	NUOŽULNAUS STOGELIO GALO UŽDENGIMAS	2	A72232-0		
12	107720	ĮL.SRAIGTAS	4,8X13 ZN	27		0	2010

1,0 m vėdinimo kanalo galo stogelio nuo lietaus (A72231, A72232) montavimas

Stogelis nuo lietaus gali būti sumontuotas ant 1,0 m arba 2 x 1,0 m vėdinimo kanalo galo

Vėdinimo kanalų galų viršus su viršutinėmis sklendėmis prieš stogelių nuo lietaus įrengimą


4W 1,0 m
vėdinimo kanalo
galas

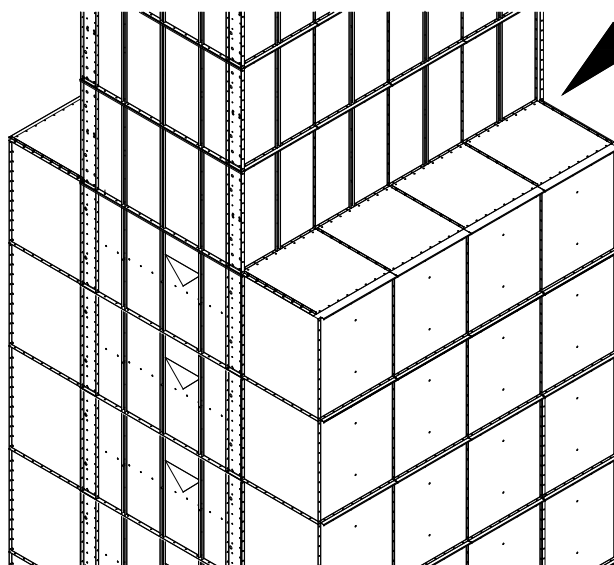

1 įrengimo tvarka
Stogelio nuo lietaus
pritvirtinimas prie
viršutinio skyriaus.



4W 2 x 1,0 m
vėdinimo kanalo
galas

„Laiptuotas“
vėdinimo kanalo
galo viršus

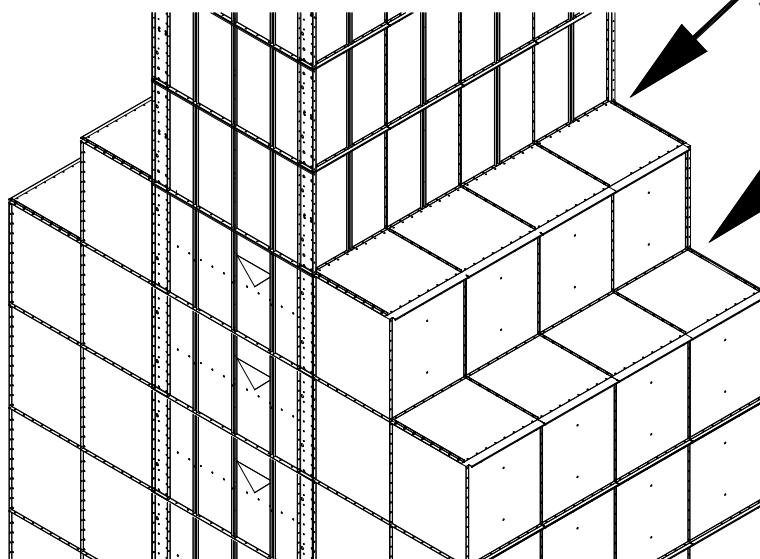

1 įrengimo tvarka
Stogelio nuo lietaus
pritvirtinimas prie
viršutinio skyriaus.

2 įrengimo
tvarka
Stogelio
nuo lietaus
pritvirtinimas
prie vėdinimo
kanalo galo

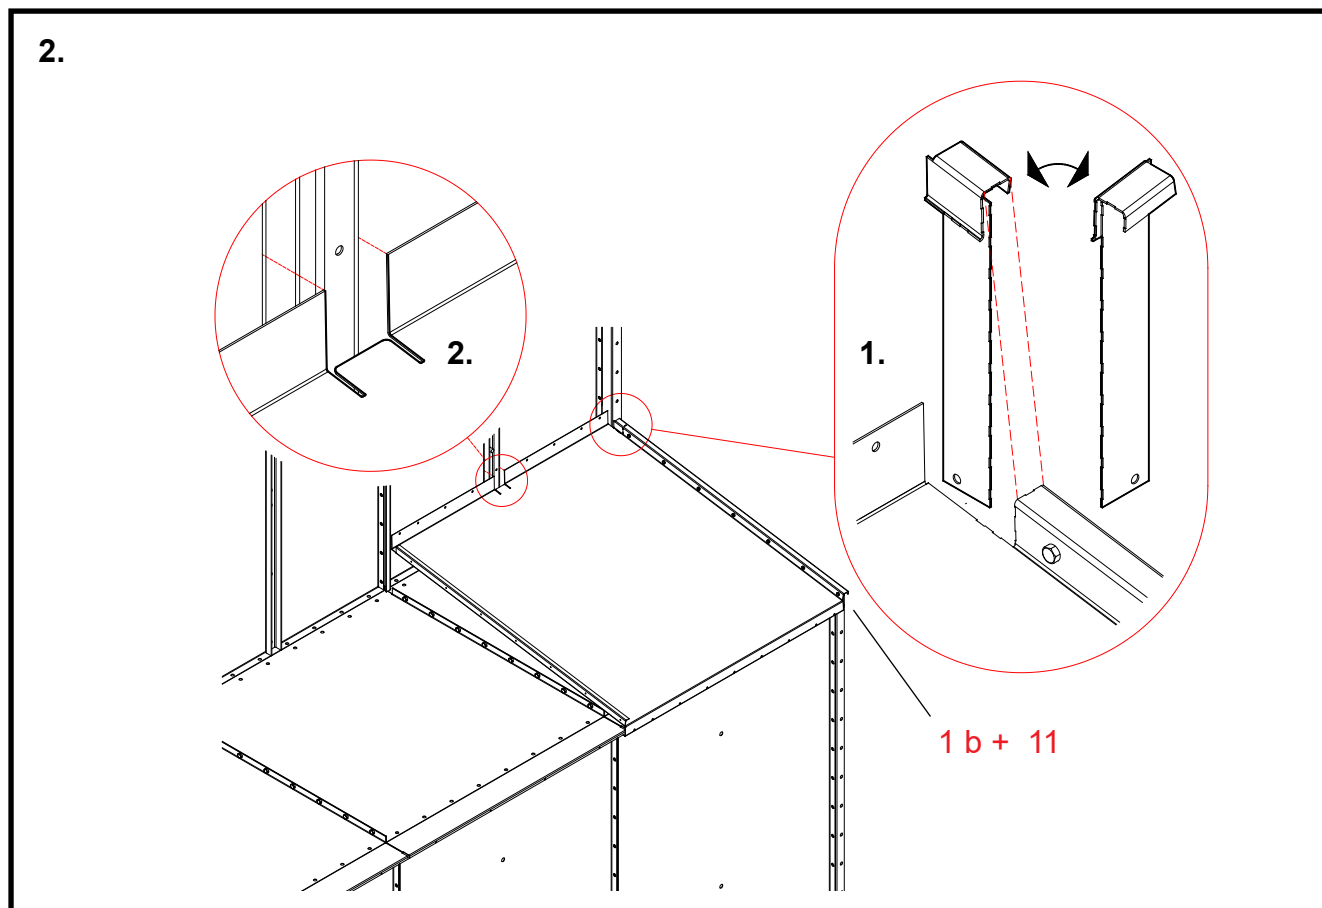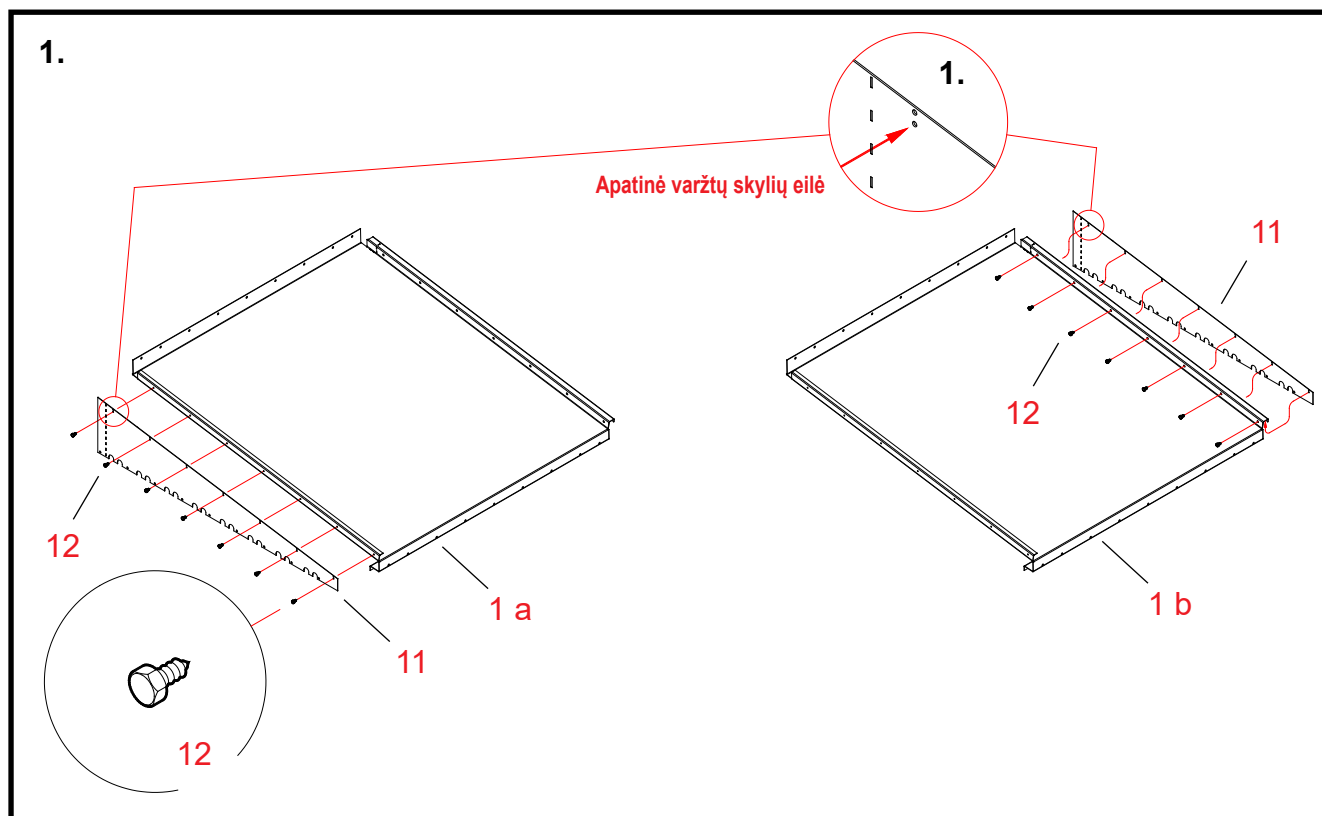



1-8 etapai: 1 įrengimo tvarka: Stogelio nuo lietaus tvirtinimas prie viršutinio skyriaus sienelės (vėdinimo kanalo galai 1 x 1,0 m ir 2 x 1,0 m).


1. Nuožulnaus stogelio nuo lietaus plokščių ir galo uždengimų sujungimas

- Dalys Darbo etapų eiliškumas atitinka nuorodinius numerius stogelio nuo lietaus atsarginių dalių brėžinyje (A72231, A72232).
- 1 a + 11** Uždėkite galo uždengimą ant nuožulnaus stogelio plokštės galo įdubos (tolimiausios brėžinyje). Centruokite galo uždengimo varžtų skylių eilę (apatinę brėžinyje) pagal nuožulnaus stogelio plokštės varžtų skylių eilę. Žr. 1 detalųjį brėž.
- 12** Pritvirtinkite dalis (1a+11) savipjoviais sraigtais (4,8 x 13, 7 vnt.) Prispauskite sraigčių galvutes prie galo uždengimo.
- 1 b + 11** Uždėkite galo uždengimą nuožulnaus stogelio plokštės galo įdubos viduje (pačios paskutinės brėžinyje). Centruokite galo uždengimo varžtų skylių eilę (apatinę brėžinyje) pagal nuožulnaus stogelio plokštės varžtų skylių eilę. Žr. 2 detalųjį brėž.
- 12** Pritvirtinkite dalis (1 b + 11) savipjoviais sraigtais (4,8 x 13, 7 vnt.). Prispauskite sraigčių galvutes prie nuožulnaus stogelio plokštės.


2. Dešinės (1 etape 1 b) nuožulnaus stogelio nuo lietaus plokštės matavimas

- Dalys Darbo etapų eiliškumas atitinka nuorodinius numerius stogelio nuo lietaus atsarginių dalių brėžinyje (A72231, A72232).
- *** Nupjaukite dalį galo uždengimo ir nuožulnaus stogelio plokštės (pačios paskutinės brėžinyje) galo įdubos. Pjaukite pagal žymas plokštėje. Žr. 1 detalųjį brėž. Dalis, kurią reikia pašalinti, rodoma iš dviejų skirtingų krypčių.
- *** Prispauskite nuožulnaus stogelio plokštės vertikalų flanšą prie viršutinio skyriaus vertikalios atramos. Žymėjimo metu prispauskite stogelio plokštės galo uždengimą prie viršutinės sklendės plokštės vertikalios atramos.
- *** Plokštėje pažymėkite „U“ formos vertikalios atramos padėtį. Žr. 2 detalųjį brėž.
- *** Įpjaukite įrantą nuožulnaus stogelio plokštėje kuo tiksliau pagal žymėjimą.

3.

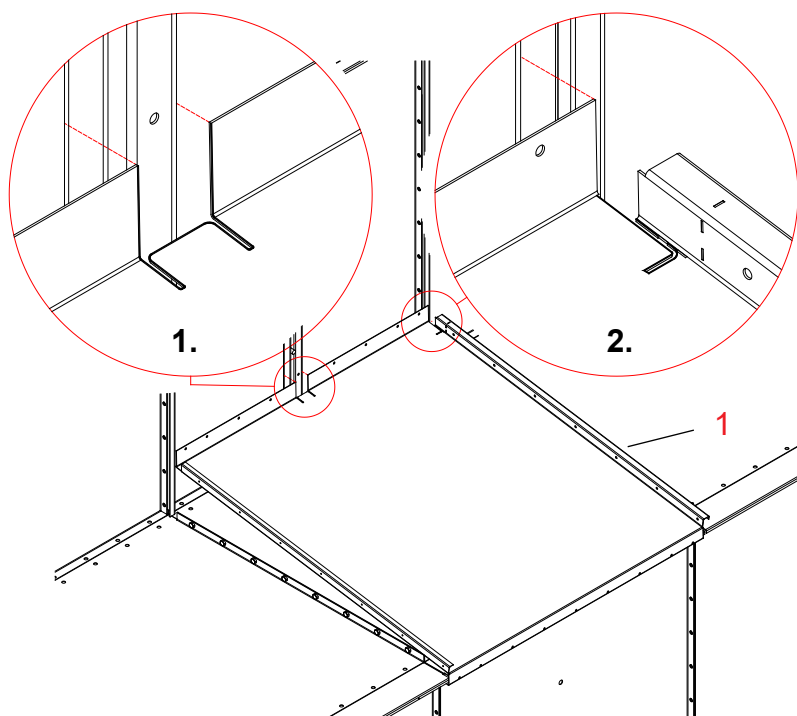

4.

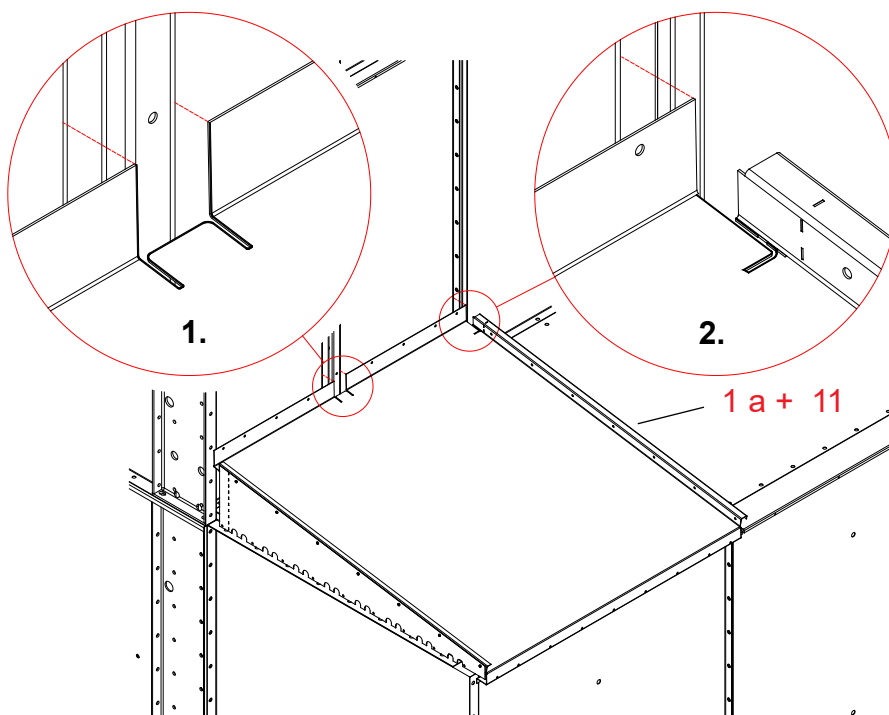





3. Vidurinių nuožulnaus stogelio nuo lietaus plokščių matavimas

- Dalys Darbo etapų eiliškumas atitinka nuorodinius numerius stogelio nuo lietaus atsarginių dalių brėžinyje (A72231, A72232).
- * **Prispauskite nuožulnaus stogelio plokštės vertikalų flanšą (1 dalis) prie viršutinio skyriaus vertikalios atramos.**
Įsitikinkite, kad žymėjimo metu stogelio plokštė šonu būtų teisingoje padėtyje.
Plokštės padėtis turi būti tokia, kad jos dešinio krašto įduba atitiktų ką tik pažymėtos plokštės kairės pusės įdubą.
 - * **Plokštėje pažymėkite „U“ formos vertikalios atramos padėtį.**
Žr. 1 detalųjį brėž.
 - * **Pažymėkite plokštėje vertikalios atramos padėtį tarp viršutinio skyriaus galinių plokščių.**
Žr. 2 detalųjį brėž.
 - * **Įpjaukite įrantą nuožulnaus stogelio plokštėje kuo tiksliau pagal žymėjimus.**
 - * **Pažymėkite ir nupjaukite kitą nuožulnaus stogelio plokštę (1 dalis) į kairę nuo ankstesnės plokštės.**

4. Kairės (1 etape 1 a) nuožulnaus stogelio nuo lietaus plokštės matavimas

- Dalys Darbo etapų eiliškumas atitinka nuorodinius numerius stogelio nuo lietaus atsarginių dalių brėžinyje (A72231, A72232).
- * **Prispauskite nuožulnaus stogelio plokštės vertikalų flanšą prie viršutinio skyriaus vertikalios atramos.**
Žymėjimo metu prispauskite stogelio plokštės galo uždengimą prie viršutinės sklendės plokštės vertikalios atramos.
 - * **Plokštėje pažymėkite „U“ formos vertikalios atramos padėtį.**
Žr. 1 detalųjį brėž.
 - * **Pažymėkite plokštėje vertikalios atramos padėtį tarp viršutinio skyriaus galinių plokščių.**
Žr. 2 detalųjį brėž.
 - * **Įpjaukite įrantą nuožulnaus stogelio plokštėje kuo tiksliau pagal žymėjimus.**

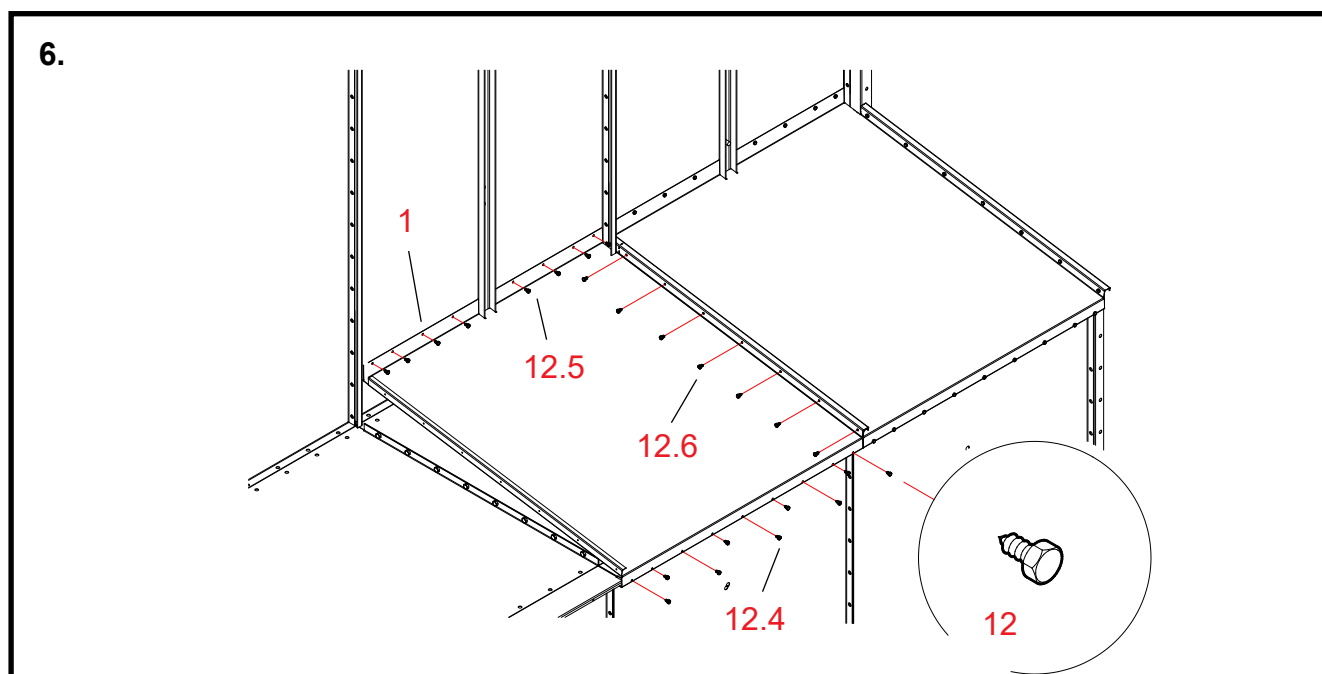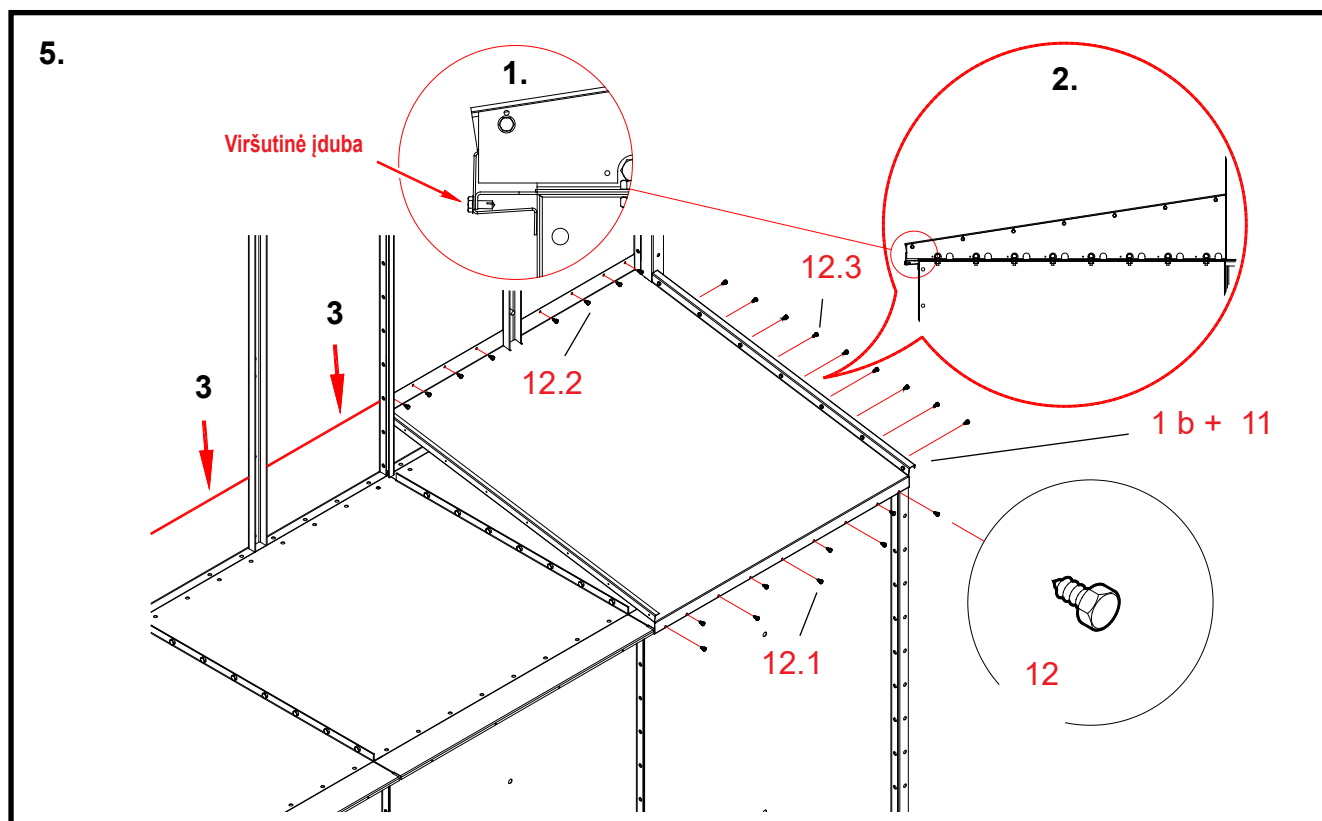




5. Dešinės (1 etape 1 b) nuožulnaus stogelio nuo lietaus plokštės montavimas

- Dalys Darbo etapų eiliškumas atitinka nuorodinius numerius stogelio nuo lietaus atsarginių dalių brėžinyje (A72231, A72232).
- 1 b + 11** Pridėkite nuožulnaus stogelio plokštę prie vėdinimo kanalų galų (tolimiausių brėžinyje) viršutinės sklendės plokštės priekinio krašto.
Centruokite plokštės įdubos varžtų skyles pagal keturias skyles viršutinės sklendės plokštės krašte.
Žr. 1 detalųjį brėž.
- 12.1** Pritvirtinkite plokštę prie vėdinimo kanalo galo priekinio krašto savipjoviais sraigtais (4,8 x 13, 4 + 5 vnt.)
- 1 b + 11** Prispauskite nuožulnaus stogelio plokštės vertikalų flanšą prie viršutinio skyriaus sienelės.
Įtaikykite nuožulnaus stogelio plokštėje padarytą įrantą į viršutinio skyriaus vertikalią atramą.
Patikrinkite galo uždengimo apatinio krašto centravimą pagal varžtų galvutes vėdinimo kanalo gale.
Žr. 2 detalųjį brėž.
- *** Pažymėkite vertikalę liniją viršutinio skyriaus sienelėje ties nuožulnaus stogelio plokštės viršutiniu kraštu.
Rodyklės 3 brėžinyje. Ši linija naudinga, kai reikia ištiesinti stogelio viršutinį kraštą.
- 12.2** Pritvirtinkite nuožulnaus stogelio plokštę prie viršutinio skyriaus savipjoviais sraigtais (4,8 x 13, 8 vnt.)
- 12.3** Pritvirtinkite galo uždengimą prie vėdinimo kanalo galo savipjoviais sraigtais (4,8 x 13, 9 vnt.)


6. Vidurinių nuožulnaus stogelio nuo lietaus plokščių montavimas

- Dalys Darbo etapų eiliškumas atitinka nuorodinius numerius stogelio nuo lietaus atsarginių dalių brėžinyje (A72231, A72232).
- 1** Pridėkite nuožulnaus stogelio plokštę prie vėdinimo kanalų galų (vidurinių brėžinyje) viršutinės sklendės plokštės priekinio krašto.
Sumontuokite plokštės galo įdubą ant ankstesniame etape sumontuotos plokštės įdubos viršaus.
Centruokite plokštės apatinės įdubos varžtų skyles pagal keturias skyles viršutinės sklendės plokštės krašte.
Taip pat centruokite skyles plokštėje pagal skyles nuožulnaus stogelio plokštėje, kurią sumontavote ankstesniame etape.
- 12.4** Pritvirtinkite plokštę prie vėdinimo kanalo galo priekinio krašto savipjoviais sraigtais (4,8 x 13, 4 + 5 vnt.)
- 1** Prispauskite nuožulnaus stogelio plokštės vertikalų flanšą prie viršutinio skyriaus sienelės.
Įtaikykite nuožulnaus stogelio plokštėje padarytą įrantą į viršutinio skyriaus vertikalias atramas.
Nustatykite nuožulnaus stogelio plokštės viršutinio krašto padėtį, kad būtų išilgai linijos, kurią pažymėjote ankstesniame etape.
- 12.5** Pritvirtinkite nuožulnaus stogelio plokštę prie viršutinio skyriaus savipjoviais sraigtais (4,8 x 13, 8 vnt.)
- 12.6** Pritvirtinkite nuožulnaus stogelio plokštę prie kitos nuožulnaus stogelio plokštės savipjoviais sraigtais (4,8 x 13, 7 vnt.)
- 1** Uždėkite kitą nuožulnaus stogelio plokštę ant vėdinimo kanalo galo (tolimiausio brėžinyje) viršutinės sklendės plokštės.
Montuokite taip pat, kaip sumontavote ankstesnę nuožulnaus stogelio plokštę.

7.

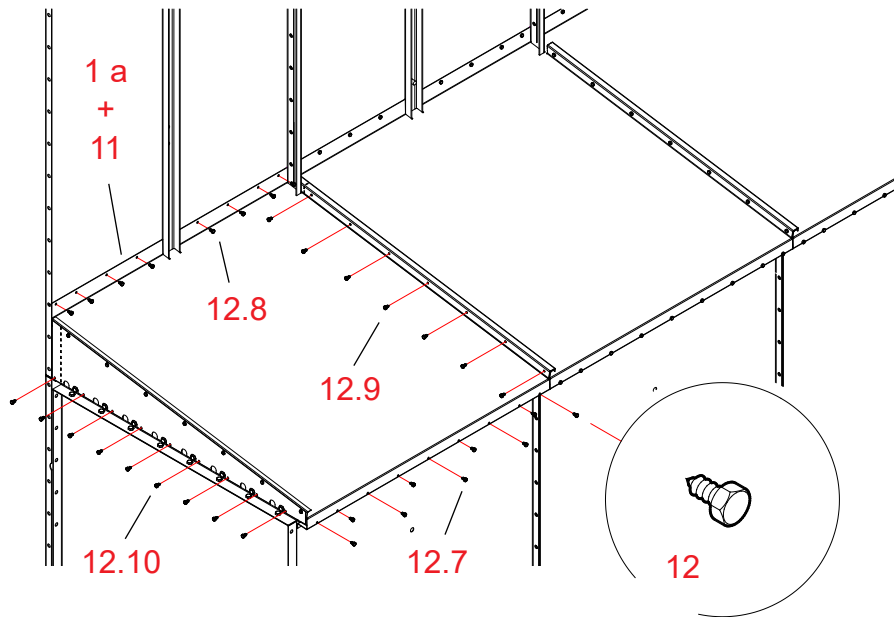

8.

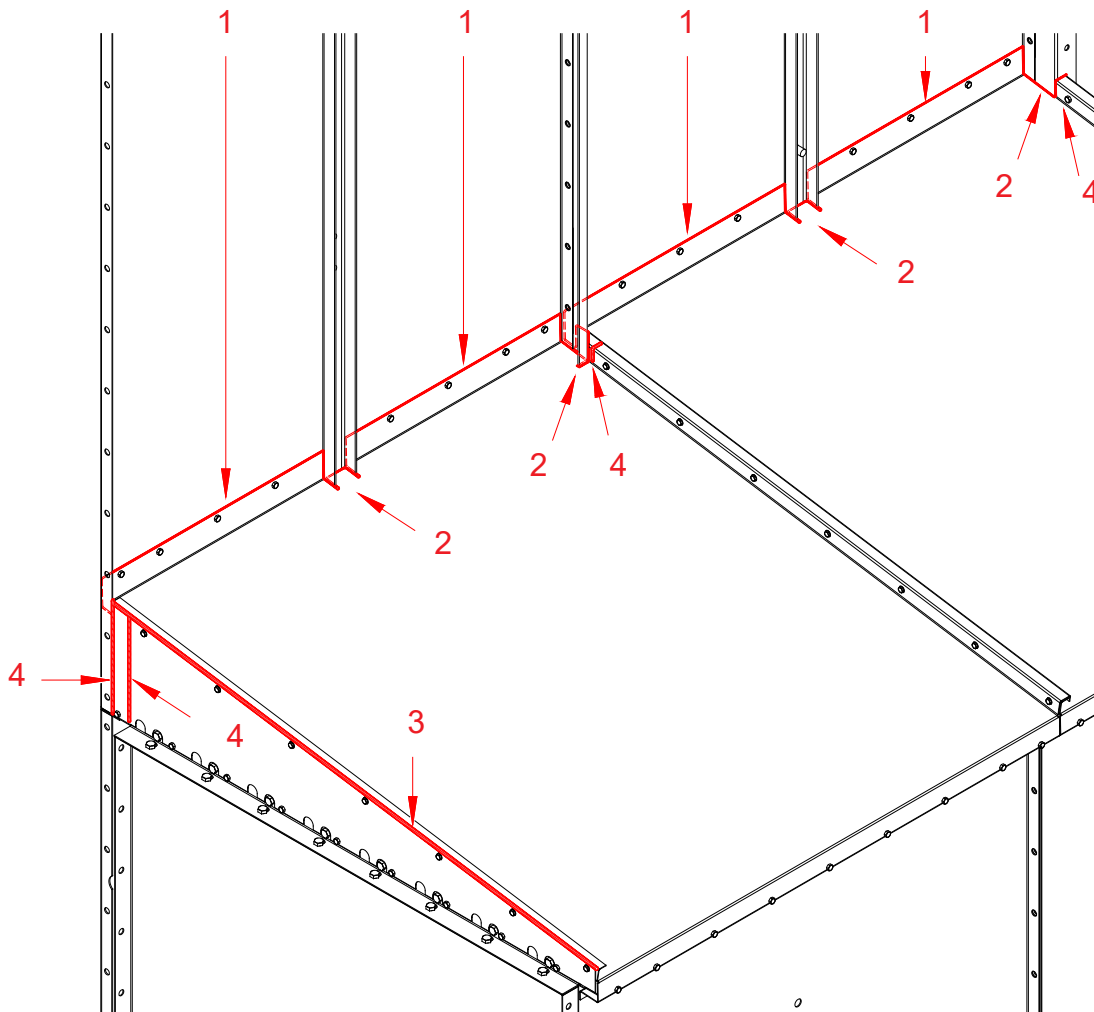





7. Kairės (1 etape 1 a) nuožulnaus stogelio nuo lietaus plokštės montavimas

- Dalys Darbo etapų eiliškumas atitinka nuorodinius numerius stogelio nuo lietaus atsarginių dalių brėžinyje (A72231, A72232).
- 1 a + 11** **Pridėkite nuožulnaus stogelio plokštę prie vėdinimo kanalų galo (tolimiausio brėžinyje) viršutinės sklendės plokštės priekinio krašto.**
Sumontuokite plokštės galo įdubą ant ankstesniame etape sumontuotos plokštės įdubos viršaus.
Centruokite plokštės apatinės įdubos varžtų skyles pagal keturias skyles viršutinės sklendės plokštės krašte.
Taip pat centruokite skyles plokštėje pagal skyles nuožulnaus stogelio plokštėje, kurią sumontavote ankstesniame etape.
- 12.7** **Pritvirtinkite plokštę prie vėdinimo kanalo galo priekinio krašto savipjoviais sraigtais (4,8 x 13, 4 + 5 vnt.)**
- 1 a + 11** **Prispauskite nuožulnaus stogelio plokštės vertikalų flanšą prie viršutinio skyriaus sienelės.**
Įtaikykite nuožulnaus stogelio plokštėje padarytą įrantą į viršutinio skyriaus vertikalias atramas.
Nustatykite nuožulnaus stogelio plokštės viršutinio krašto padėtį, kad būtų išilgai linijos, kurią pažymėjote 5 etape.
- 12.8** **Pritvirtinkite nuožulnaus stogelio plokštę prie viršutinio skyriaus savipjoviais sraigtais (4,8 x 13, 8 vnt.)**
- 12.9** **Pritvirtinkite nuožulnaus stogelio plokštę prie kitos nuožulnaus stogelio plokštės savipjoviais sraigtais (4,8 x 13, 7 vnt.)**
- 12.10** **Pritvirtinkite galo uždengimą prie viršutinio skyriaus savipjoviais sraigtais (4,8 x 13, 9 vnt.)**

8. Stogelio nuo lietaus siūlių sandarinimas

2W džiovintuvo brėžinyje. 4W džiovintuve sandarinimas atliekamas pagal tą patį principą.

- *** **Sandarinimas vietas nuvalykite nuriebalintoju prieš užtepdami sandarinimo priemonę.**
- 1** **Išspauskite tolygų sandarinimo priemonės sluoksnį į siūlės tarp nuožulnaus stogelio plokščių ir viršutinio skyriaus.**
- 2** **Paskirstykite sandarinimo priemonę aplink viršutinio skyriaus vertikalų atramų įrantas nuožulnaus stogelio plokštėse.**
- 3** **Išspauskite sandarinimo priemonės į viršutinę siūlę tarp nuožulnaus stogelio plokštės (artimesnės brėžinyje) ir galo uždengimo.**
- 4** **Taip pat užtepkite sandarinimo priemonės ant pjovimo žymų įrantų nuožulnaus stogelio plokštėse.**
- Pabandykite sandarinimo priemone užpildyti visus griovelius ir įrantas, kuriomis lietaus vanduo galėtų patekti į džiovintuvą.

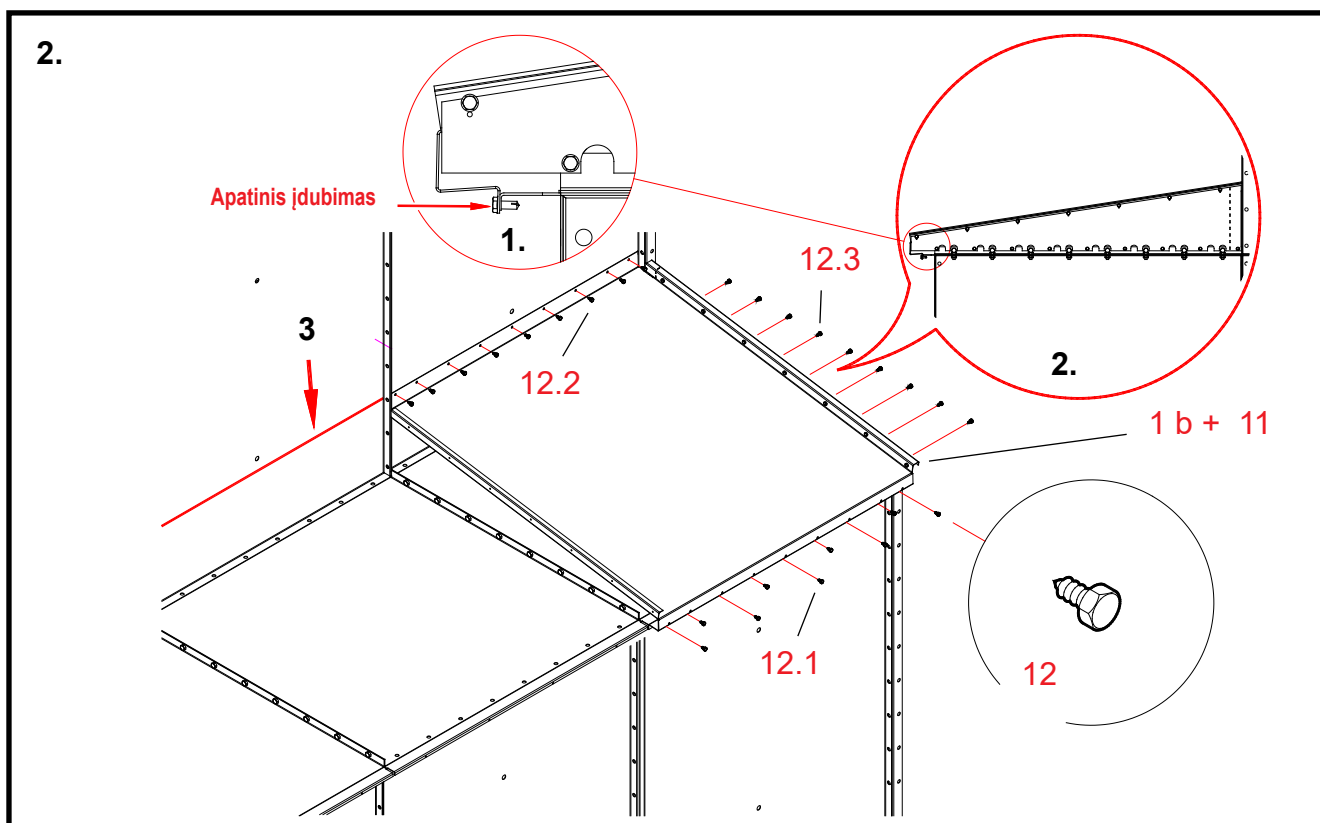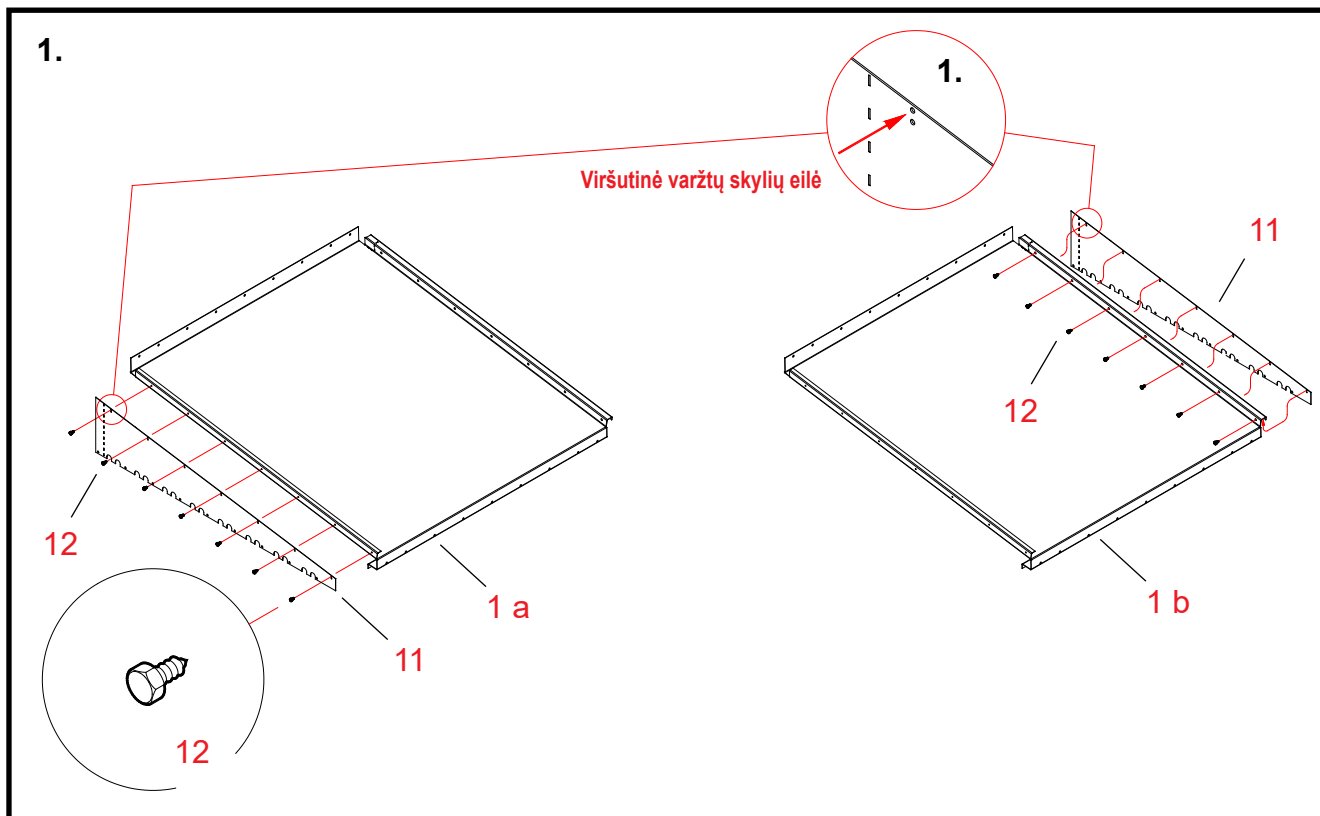



1-4 etapai: 2 įrengimo tvarka: Stogelio nuo lietaus tvirtinimas prie vėdinimo kanalo galo (2 x 1,0 m vėdinimo kanalo galas).

1. Nuožulnaus stogelio nuo lietaus plokščių ir galo uždengimų sujungimas


- Dalys Darbo etapų eiliškumas atitinka nuorodinius numerius stogelio nuo lietaus atsarginių dalių brėžinyje (A72231, A72232).
- 1 a + 11** Uždėkite galo uždengimą ant nuožulnaus stogelio plokštės galo įdubos (tolimiausios brėžinyje). Centruokite galo uždengimo varžtų skylių eilę (viršutinę brėžinyje) pagal nuožulnaus stogelio plokštės varžtų skylių eilę. Žr. 1 detalųjį brėž.
- 12** Pritvirtinkite dalis savipjoviais sraigtais (4,8 x 13, 7 vnt.) Prispauskite sraigtų galvutes prie galo uždengimo.
- 1 b + 11** Uždėkite galo uždengimą nuožulnaus stogelio plokštės galo įdubos viduje (pačios paskutinės brėžinyje). Centruokite galo uždengimo varžtų skylių eilę (viršutinę brėžinyje) pagal nuožulnaus stogelio plokštės varžtų skylių eilę. Žr. 1 detalųjį brėž.
- 12** Pritvirtinkite dalis (1 b + 11) savipjoviais sraigtais (4,8 x 13, 7 vnt.). Prispauskite sraigtų galvutes prie nuožulnaus stogelio plokštės.

Nereikia daryti jokių įpjovų stogelio nuo lietaus nuožulnaus stogelio plokštėse.
Pereikite tiesiai prie montavimo etapo.


2. Dešinės (1 etape 1 b) nuožulnaus stogelio nuo lietaus plokštės montavimas

- Dalys Darbo etapų eiliškumas atitinka nuorodinius numerius stogelio nuo lietaus atsarginių dalių brėžinyje (A72231, A72232).
- 1 b + 11** Pridėkite nuožulnaus stogelio plokštę prie vėdinimo kanalų galų (tolimiausių brėžinyje) viršutinės sklendės plokštės priekinio krašto. Centruokite plokštės apatinės įdubos varžtų skyles pagal keturias skyles viršutinės sklendės plokštės krašte. Žr. 1 detalųjį brėž.
- 12.1** Pritvirtinkite plokštę prie vėdinimo kanalo galo priekinio krašto savipjoviais sraigtais (4,8 x 13, 4 + 5 vnt.)
- 1 b + 11** Prispauskite nuožulnaus stogelio plokštės vertikalų flanšą prie viršutinio vėdinimo kanalo galo sienelės. Patikrinkite galo uždengimo apatinio krašto centravimą pagal varžtų galvutes vėdinimo kanalo gale. Žr. 2 detalųjį brėž.
- *** Pažymėkite vertikalią liniją vėdinimo kanalo galo sienelėje ties nuožulnaus stogelio plokštės viršutiniu kraštu. Rodyklė 3 brėžinyje. Ši linija naudinga, kai reikia ištiesinti stogelio viršutinį kraštą.
- 12.2** Pritvirtinkite nuožulnaus stogelio plokštę prie vėdinimo kanalo galo savipjoviais sraigtais (4,8 x 13, 9 vnt.)
- 12.3** Pritvirtinkite galo uždengimą prie vėdinimo kanalo galo savipjoviais sraigtais (4,8 x 13, 9 vnt.)

3.

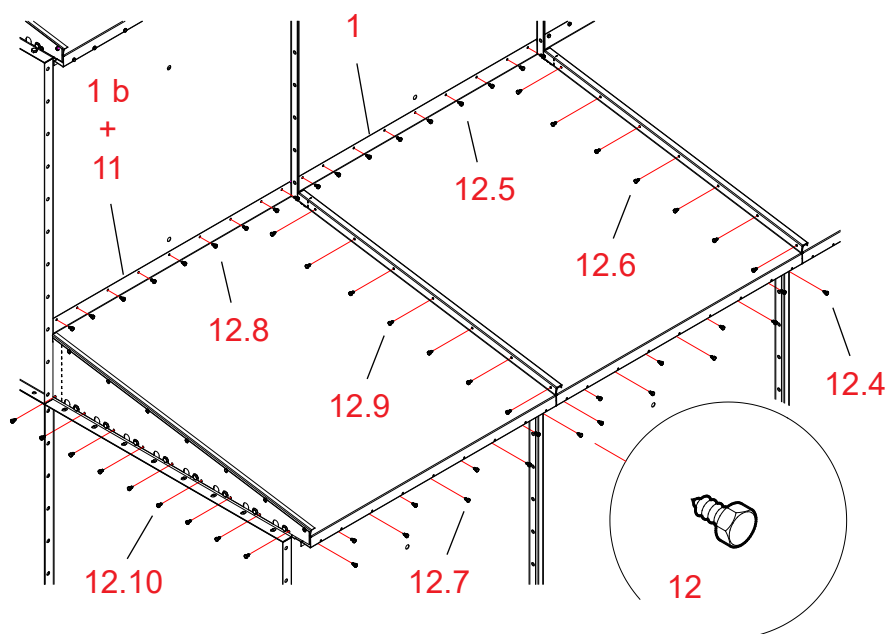

4.

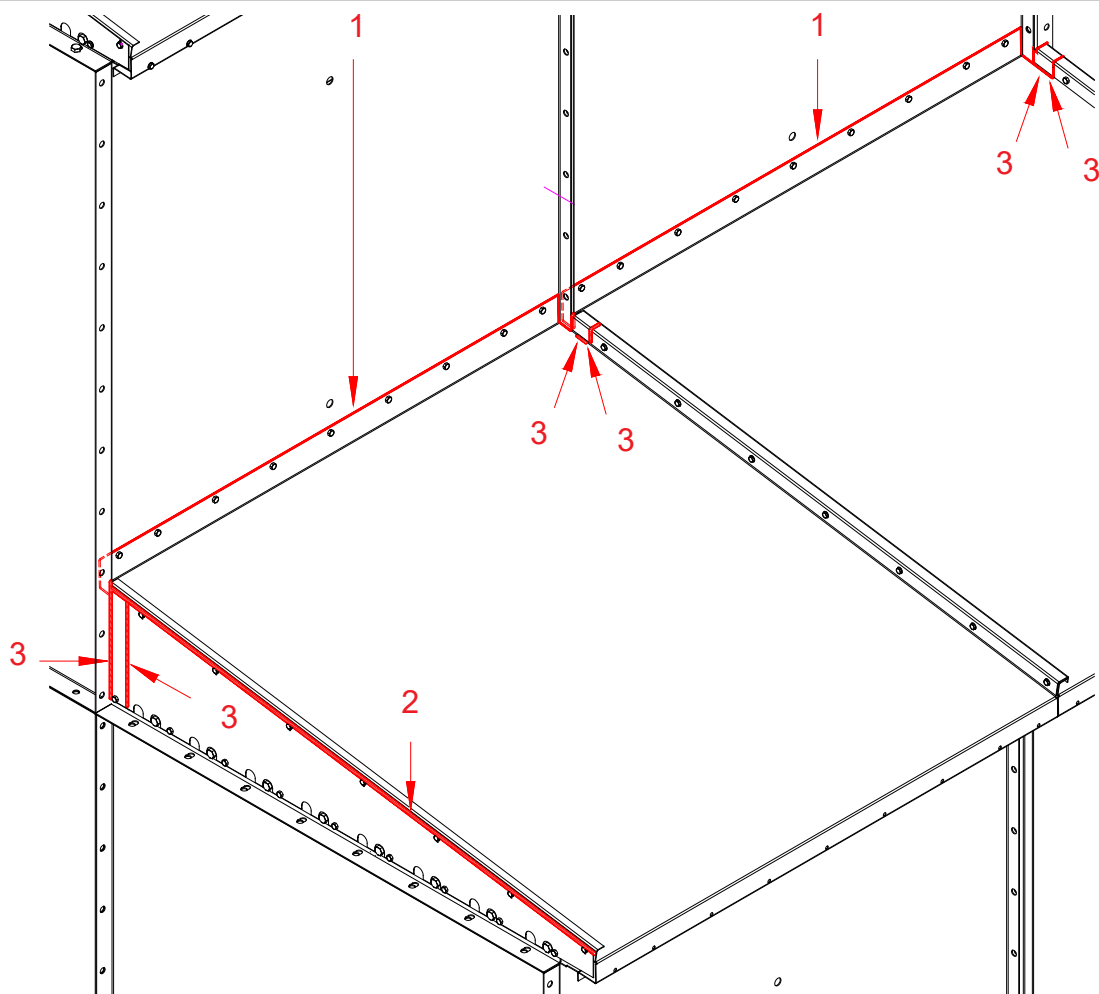



3. Vidurinės (1 dalis) ir kairės (1 etape 1 a) nuožulnaus stogelio nuo lietaus plokštės montavimas

- Dalys Darbo etapų eiliškumas atitinka nuorodinius numerius stogelio nuo lietaus atsarginių dalių brėžinyje (A72231, A72232).
- 1 (2 vnt.) Pridėkite nuožulnaus stogelio plokštę prie vėdinimo kanalų galo viršutinės sklendės plokštės priekinio krašto.**
Sumontuokite pirmos plokštės galo įdubą ant ankstesniame etape sumontuotos plokštės įdubos viršaus.
Sumontuokite antros plokštės galo įdubą ant ankstesniame etape sumontuotos plokštės įdubos viršaus.
Centruokite plokščių apatinių įdubų varžtų skyles pagal keturias skyles viršutinės sklendės plokštės krašte.
Taip pat centruokite skyles plokštėse pagal skyles nuožulnaus stogelio plokštėse, kurias sumontavote anksčiau.
- 12.4 Pritvirtinkite plokštes prie vėdinimo kanalo galų priekinių kraštų savipjoviais sraigtais (4,8 x 13, 4 + 5 vnt.).**
- 1 Prispauskite nuožulnaus stogelio plokščių vertikalius flanšus prie viršutinio skyriaus sienelės.**
Nustatykite nuožulnaus stogelio plokštės viršutinio krašto padėtį, kad būtų išilgai linijos, kurią pažymėjote ankstesniame etape.
- 12.5 Pritvirtinkite nuožulnaus stogelio plokštės prie vėdinimo kanalo galo savipjoviais sraigtais (4,8 x 13, 9 vnt.).**
- 12.6 Pritvirtinkite nuožulnaus stogelio plokštės vieną prie kitos savipjoviais sraigtais (4,8 x 13, 7 vnt.).**
- 1 a + 11 Pridėkite nuožulnaus stogelio plokštę prie vėdinimo kanalų galo (tolimiausio brėžinyje) viršutinės sklendės plokštės priekinio krašto.**
Sumontuokite plokštės galo įdubą ant ankstesniame etape sumontuotos plokštės įdubos viršaus.
Centruokite plokštės apatinės įdubos varžtų skyles pagal keturias skyles viršutinės sklendės plokštės krašte.
Taip pat centruokite skyles plokštėje pagal skyles nuožulnaus stogelio plokštėje, kurią sumontavote ankstesniame etape.
- 12.7 Pritvirtinkite plokštę prie vėdinimo kanalo galo priekinio krašto savipjoviais sraigtais (4,8 x 13, 4 + 5 vnt.).**
- 1 a + 11 Prispauskite nuožulnaus stogelio plokštės vertikalų flanšą prie viršutinio skyriaus sienelės.**
Nustatykite nuožulnaus stogelio plokštės viršutinio krašto padėtį, kad būtų išilgai linijos, kurią pažymėjote ankstesniame etape.
- 12.8 Pritvirtinkite nuožulnaus stogelio plokštę prie vėdinimo kanalo galo savipjoviais sraigtais (4,8 x 13, 9 vnt.).**
- 12.9 Pritvirtinkite nuožulnaus stogelio plokštę prie kitos nuožulnaus stogelio plokštės savipjoviais sraigtais (4,8 x 13, 7 vnt.).**
- 12.10 Pritvirtinkite galo uždengimą prie vėdinimo kanalo galo savipjoviais sraigtais (4,8 x 13, 9 vnt.).**


4. Stogelio nuo lietaus siūlių sandarinimas

2W džiovintuvo brėžinyje. 4W džiovintuve sandarinimas atliekamas pagal tą patį principą.

- *** Sandarinimas vietas nuvalykite nuriebalintoju prieš užtepdami sandarinimo priemonę.
- 1 Išspauskite tolygų sandarinimo priemonės sluoksnį į siūles tarp nuožulnaus stogelio plokščių ir vėdinimo kanalo galo.**
- 2 Išspauskite sandarinimo priemonės į viršutinę siūlę tarp nuožulnaus stogelio plokštės (artimesnės brėžinyje) ir galo uždengimo.**
- 3 Taip pat užtepkite sandarinimo priemonės ant pjovimo žymų įrantų nuožulnaus stogelio plokštėse.**
- Pabandykite sandarinimo priemone užpildyti visus griovelius ir įrantas, kuriomis lietaus vanduo galėtų patekti į džiovintuvą.

Vėdinimo kanalo galas 1,0-3,0 4W (A75593) - kanalas „S“, ø1602mm


Atsarginės dalys

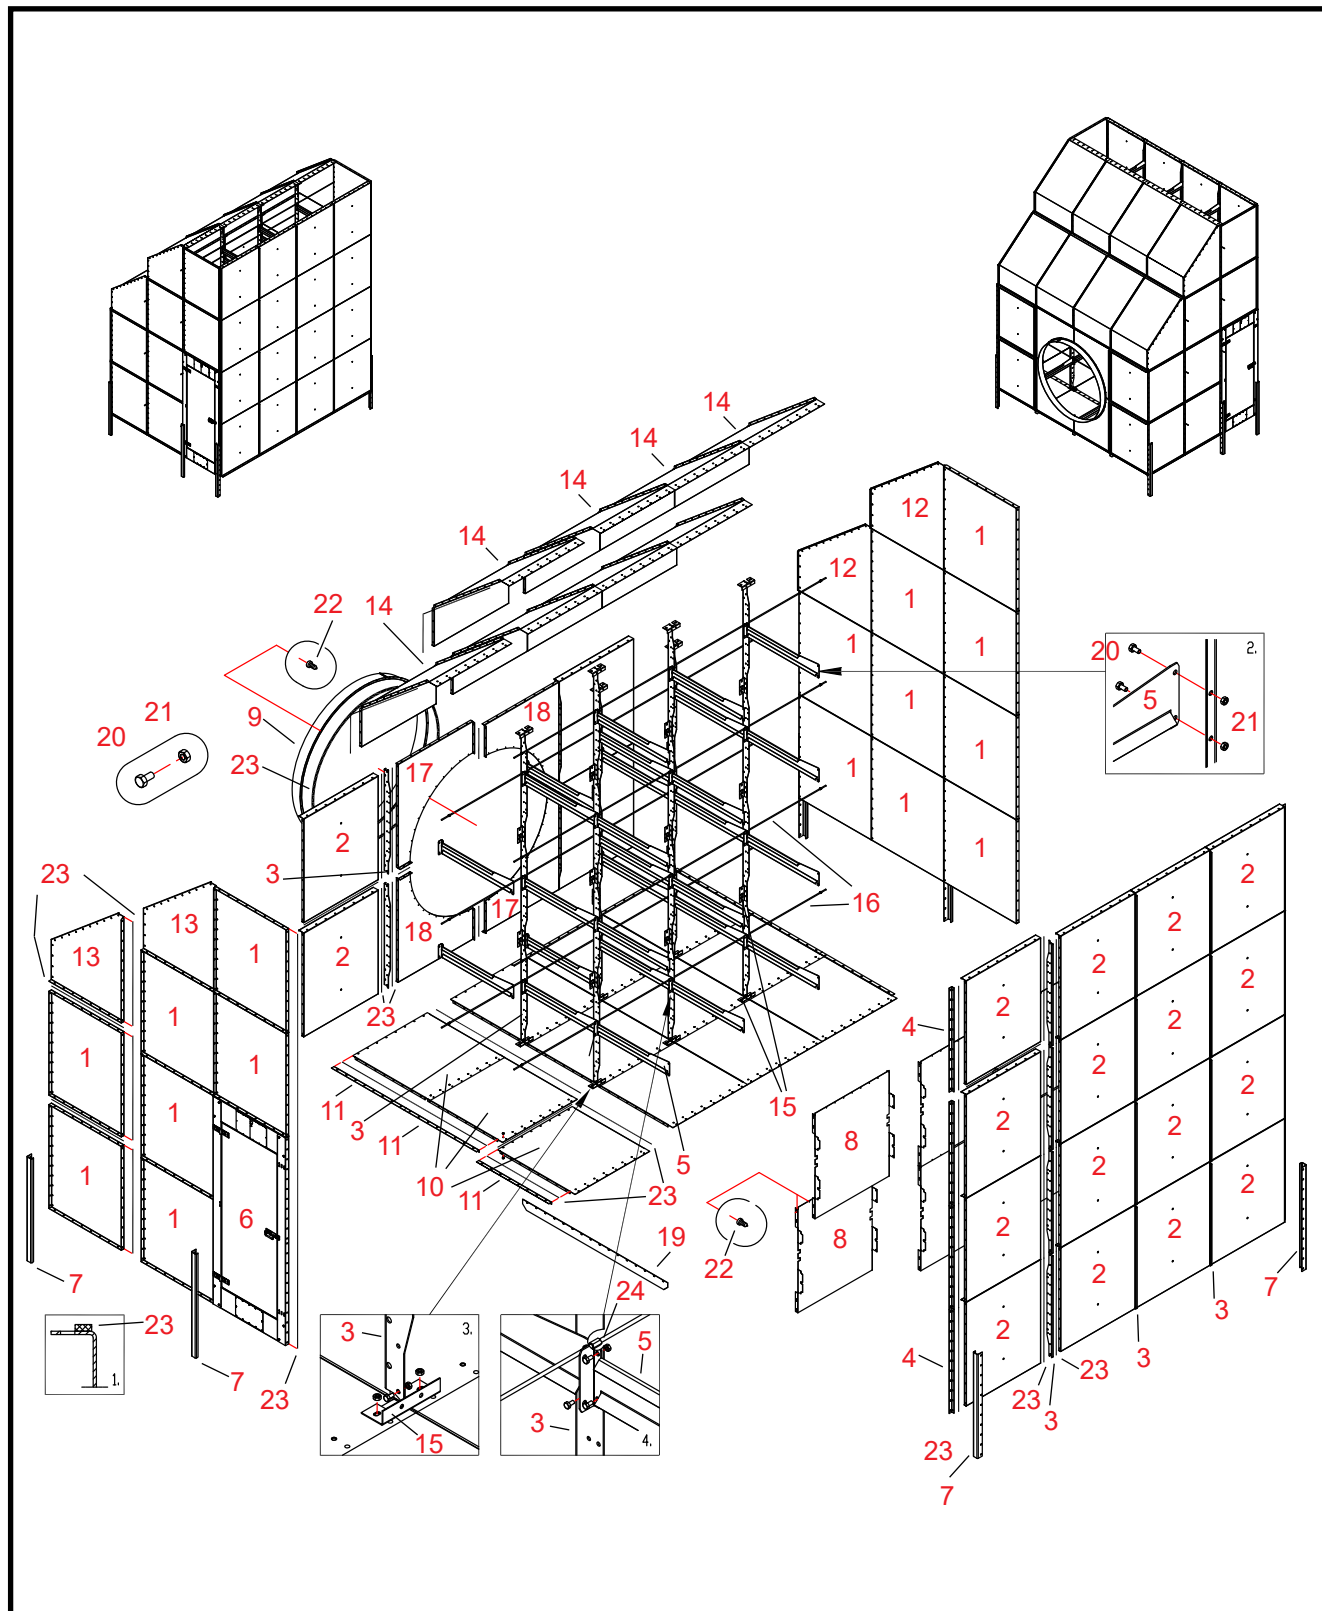



Nuo- roda	Detalės Nr.	Pavadinimas	vnt.	Brėž. Nr.	Svoris
1	A70640	VĖDIN.KAN.G. ŠONINĖ PLOKŠTĖ 1.0 WM06	16	A70640	14,2
2	A70563	VIRŠ.D./VĖD.KAN.GALAS GALINĖ PLOKŠTĖ WM06	20	A70563	14,7
3	A70810	VIRŠUTINĖ DALIS VERT.ATRAMA PL3 WM06	37	A70810	2,3
4	A70739	VĖDIN.KAN.G. WM06 KAMPIN.JUOSTA 1154 VERT.	8	A70739	0,7
5	A70678	VĖDIN.KAN.G TIES.ATRAMA 1.0 WM06	27	A70678	1,8
6	A71301	KANALŲ DEGIKLIO DURELIŲ ELEMENTAS WM06	1	A71301	35,2
7	A71396	VĖDIN.KAN.G. WM06 Ž.ATRAMA KOJ. ATR.	6	A71396	4,8
8	A71375	VĖDIN.KAN.G. SPIND.EKR.GAL. WM06 1.0	8	A71375	14,1
9	A75494	ORO VAMZDŽIO PRIEVADO KAIŠČIO VARŽTAS D1602X120	1	A75494	8,3
10	A70642	VĖDIN.KAN.G. WM06 1.0 SKLENDĖS PLOKŠTĖ	12	A70642	11,7
11	A70570	VĖDIN.KAN.G. WM06 1.0 KAMPINĖ JUOSTA	6	A70570	0,9
12	A75583	VĖDINIMO KANALO GALO ŠONINĖ PLOKŠTĖ, ĮSTRIŽA KAIRĖJE 1.0 M15	2	A75583	10,3
13	A75584	VĖDINIMO KANALO GALO ŠONINĖ PLOKŠTĖ, ĮSTRIŽA DEŠINĖJE 1.0 M15	2	A75584	10,3
14	A75585	VĖDINIMO KANALO GALO ŠONINĖ PLOKŠTĖ, GALINĖ 1.0 M15	8	A75585	19,8
15	A70977	VĖDIN.KAN.G. VERT.ATR.TVIRT. WM06	27	A70977	0,2
16	119006	ĮSUKAMAS STRYPAS M 8X2000 MM 8.8 ZN	14		
17	A75594	VĖD.KAN.GALAS GALINĖ PLOKŠTĖ 1 D1600 M16	2	A75594	7,7
18	A75595	VĖD.KAN.GALAS GALINĖ PLOKŠTĖ 2 D1600 M16	2	A75595	7,7
19	A70975	VĖDINIMO KANALO GALAS ILGA ATRAMA 1860 1.0X2 WM06	6	A70975	4,3
20	101810	VARŽT.ŠEŠK. ZN 8.8 APVALG. 8X16 AM DIN933	1832		
21	110540	VERŽLE M8 ZN 8 DIN934	1904		
22	107720	ĮL.SRAIGTAS 4,8X13 ZN	95		
23	115570	SANDARINIMO TARPIKLIS 4X8 EKO-40	176		
24	110626	VERŽLĖS PAILGINIMAS M8 x 24 ZN DIN6334	8		

1.

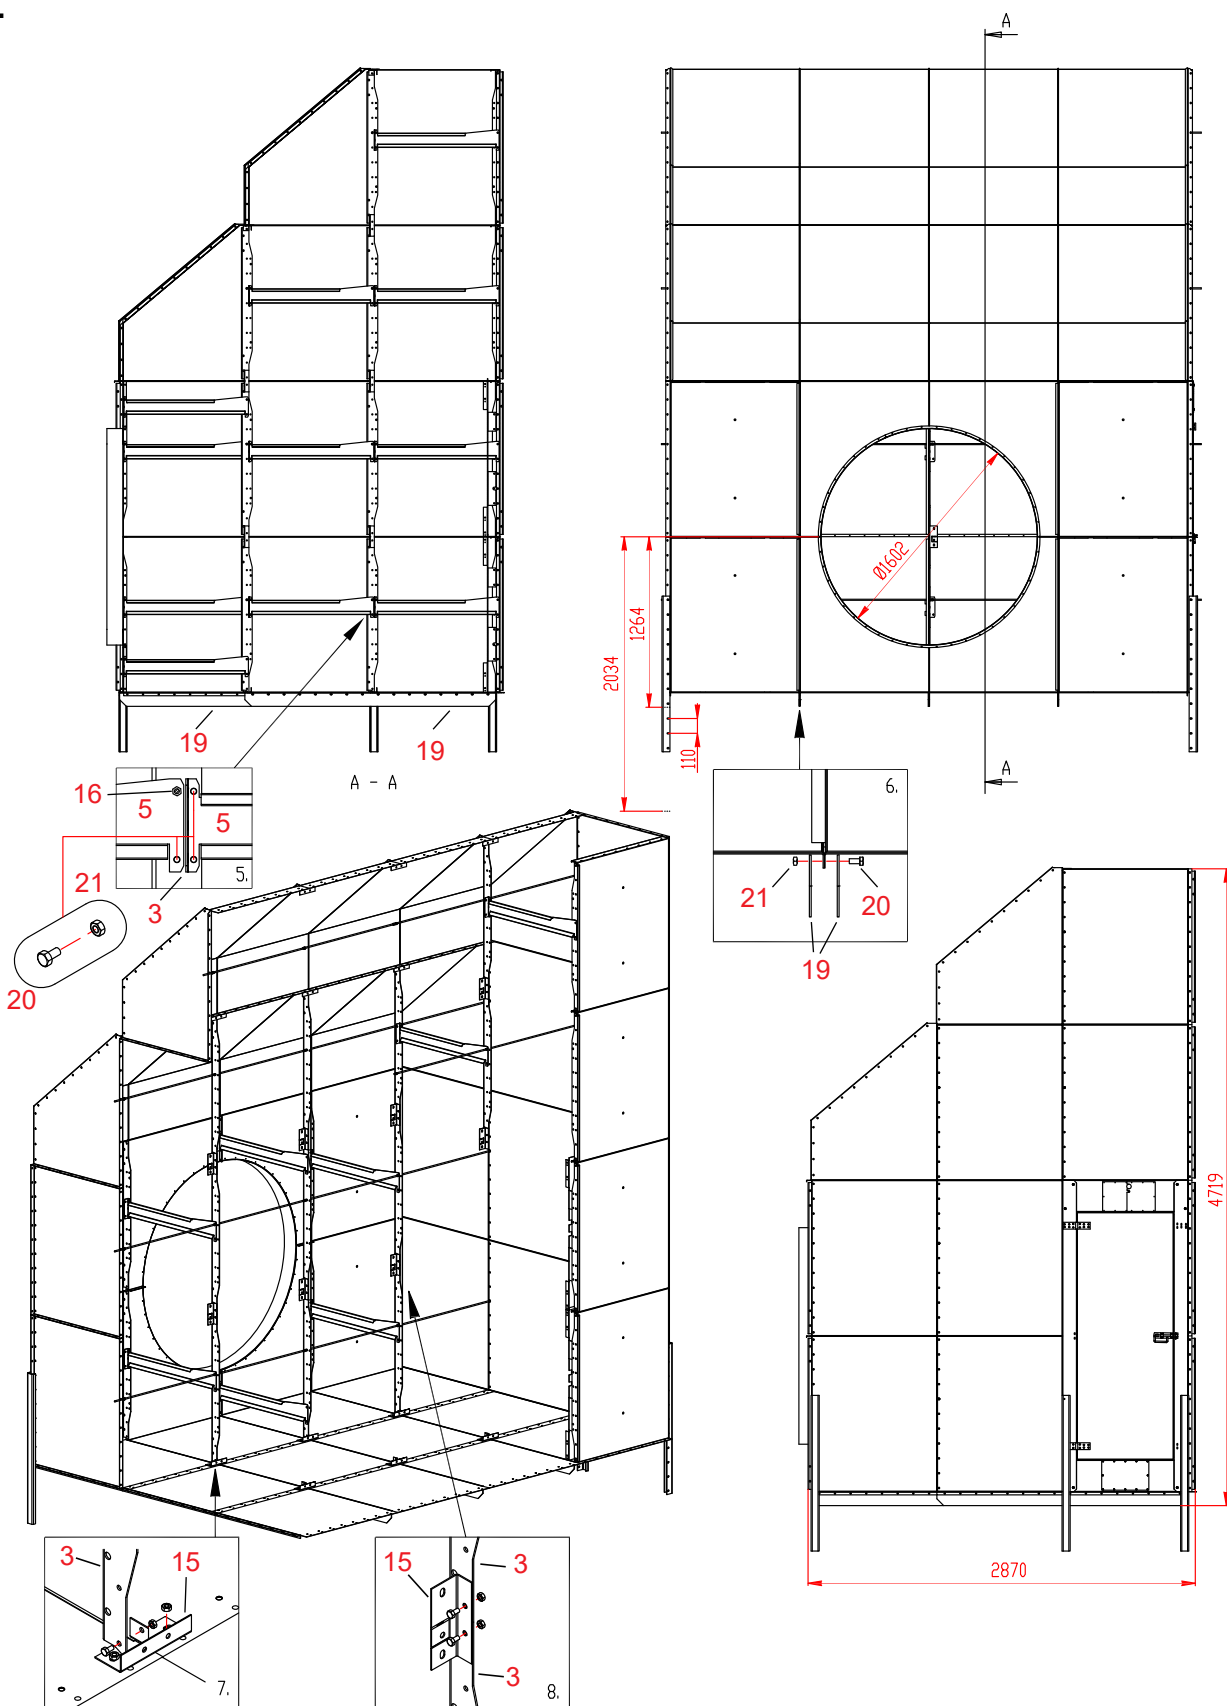




Vėdinimo kanalo galo A75593 surinkimas

*Mes rekomenduojame vėdinimo kanalo galą surinkti ant lygaus paviršiaus.
Tai užtikrins, kad surinktas vėdinimo kanalo galas bus tiesus.*

- Dalys Darbo etapų eiliškumas nustatytas remiantis informaciniais numeriais, pateiktais vėdinimo kanalo galo A75593 atsarginių dalių brėžinyje.
- 23 Pritvirtinkite sandariklio juostelę tarp plokščių, ties kiekviena išorinio apvalkalo jungtimi.**
Pritvirtinkite sandariklio juosteles viduje varžtų angų eilių, esančių jungėse (žr. 1 detalų brėžinį).
- 10, 19, 15 Iš anksto sumontuokite apatinės sklendės plokštės durstinio forma.**
Pirmiausia sujunkite vieną su kita sklendžių plokštės (10) ir uždėkite ant siūlių tvirtinimo elementus (15) (žr. 7 detalų brėžinį). Užlenkite tvirtinimo elemento briauną ties viduriu vertikaliai.
Naudokite sklendės plokščių dvigubų angų vidines skyles (sujungtų plokščių bendras ilgis bus mažesnis). Nepamirškite į tarpą įdėti sandariklio juostelę.
Sujungdami plokščių vertikalias siūles atramas (19) pritvirtinkite abiejose siūlių pusėse (žr. 6 detalų brėžinį).
Perdenkite atramas iki pusės išilgai, žr. A-A skerspjūvio brėžinį.
- 11 Pradėkite rinkti šoninę sienelę nuo galinės dalies su oro vamzdžiu.**
Įdėkite sandariklio juostelę ant galinės plokštės (2) briaunos. Sujunkite šoninę plokštę (1) su galine plokšte (2).
Pritvirtinkite sandariklio juosteles prie dalių, kurias ką tik sumontavote, apatinių briaunų, t. y. viduje varžtų angų eilių (žr. 1 detalų brėžinį).
Užkelkite galinę plokštę ir šoninę plokštę ant apatinės sklendės plokštės (10) ir kampinės juostelės (11).
- 2, 20, 21 Sujunkite galines plokštes veržlėmis ir varžtais per viduryje esančias angas.**
Tuo pat būdu sumontuokite pirmą šoninių plokščių eilę.
- 2, 4 Sujungdami galinės sienelės galinę plokštę su šonine sienele naudokite vertikalią kampinę juostelę (4, L = 1154).**
Ilgoji viršutinė galinės plokštės (2) briauna turi būti nukreipta vidun į kanalą (žr. atsarginių dalių brėžinį).
- 2, 3 Sumontuokite vertikalias atramas (3) tarp galinių plokščių. Galinėje sienelėje sumontuokite atvirkščias vertikalias atramas (žr. 2 brėžinį). Iškiškite varžtus per vidurį, o vėliau prie jų prijunkite atramas (5).**
- 6 Pritvirtinkite duris prie šoninės plokštės ir kampinės juostelės, esančios kanalo šone, naudodami durų elemento rėmo palenktas dalis.**
- 7 Kai tik bus baigta pirmą eilę, tinkamame aukštyje pritvirtinkite atramines kojas, kaip parodyta brėžiniuose.**
Užtikrinkite, kad dugnas būtų atremtas į galų vidurio taškus tol, kol kanalo viduje bus baigtas atraminių struktūrų (3, 15, 16) montavimas.
- 5, 15, 16, 24 Užlenkite atramų galus ties įranta (žr. Pritvirtinkite atramą prie vertikaliai atramos (3) taip, kad atramoje esanti apatinė anga būtų suderinta su vertikaliai atramos centrine anga (žr. 1 brėžinį, A-A skerspjūvį). Pritvirtinkite atskiras vertikalias atramas prie tvirtinimo detalių (15), kurios buvo pritvirtintos prie sklendės plokščių (žr. 7 detalų brėžinį). Pritvirtinkite horizontalią atramą (5) prie vertikaliai atramos ir įstatykite srieginį strypą (16) į viršutinę angą, esančią tiesiai horizontalios atramos gale (žr. 4 ir 5 detaliuosius brėžinius). Pritvirtinkite srieginį strypą iš abiejų pusių veržlėmis (21). Jei norite per vidurį pailginti srieginį strypą, naudokite pailginimo veržlę (24) (žr. 4 detalų brėžinį). Įstatykite srieginį strypą per šoninės plokštės angą ir užsukite veržles iš abiejų plokštės pusių.**
- 17, 18, 5 Uždėkite horizontalias atramas (5) aukščiau ir žemiau D1600 angos, ties oro vamzdžio įleidimo anga (žr.1).**

2.

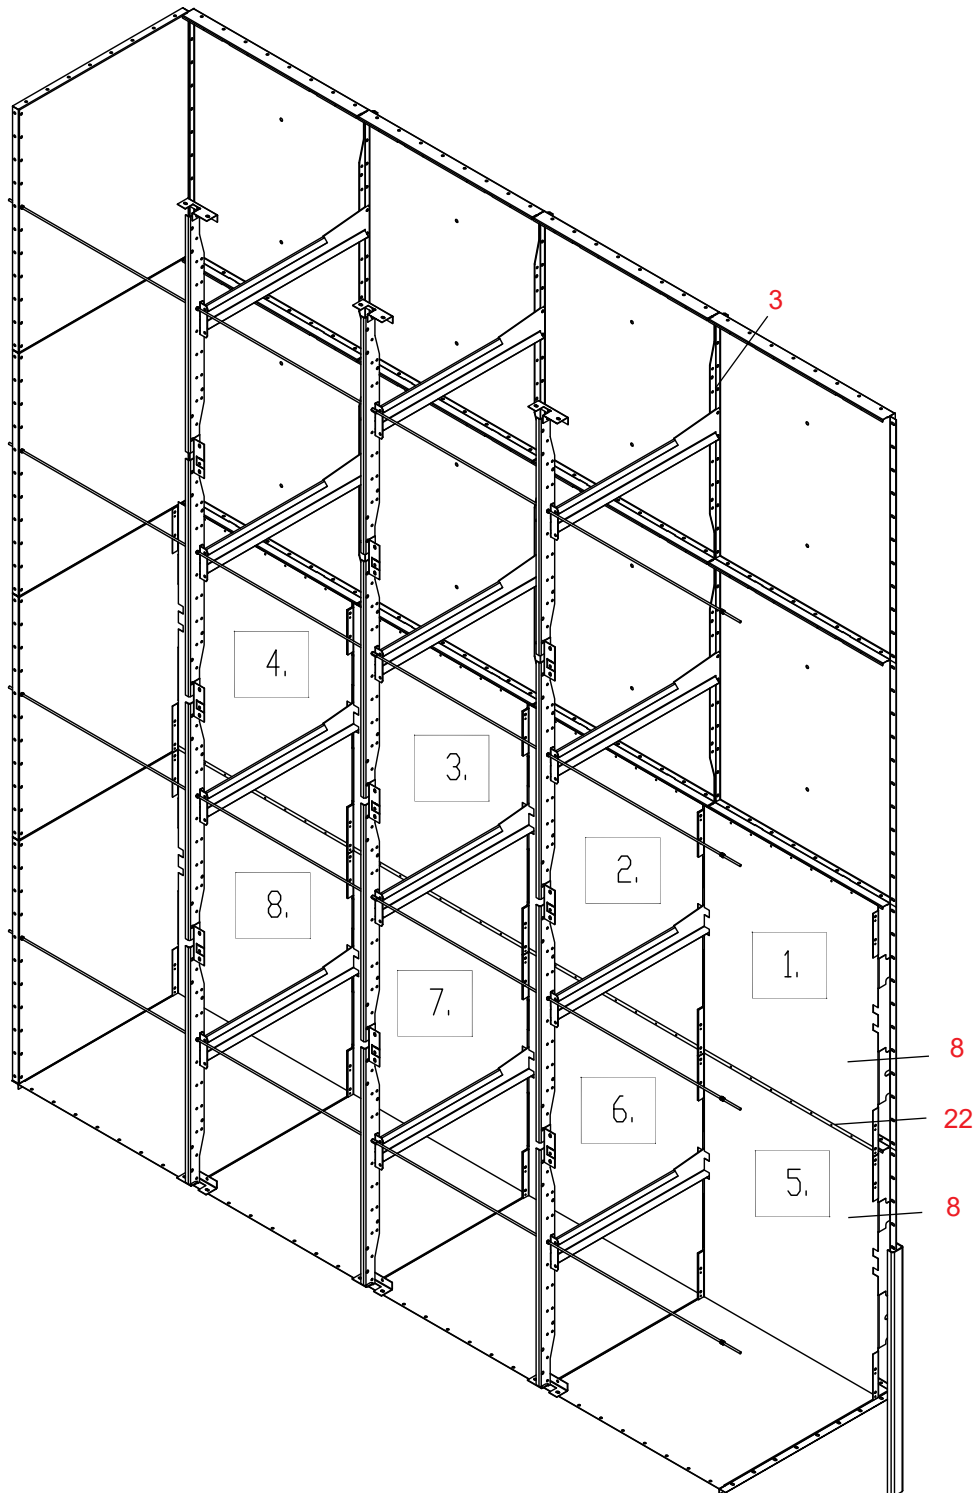




- 12, 13, 14** **1 brėžinį).** Trečioje eilėje kanalo galuose esančias įstrižas šonines plokštes (12 ir 13) pritvirtinkite prie vėdinimo vamzdžio galo, iš šono. Prieš montuodami kitą šoninę plokštę, pritvirtinkite galines plokštes (14).
- 15, 3** **Vertikaliai atramai skirtą tvirtinimo elementą (15) pritvirtinkite prie trečios eilės vertikalios atramos (3), kuri laiko įstrižą konstrukcijos galą.**
Montavimo būdas yra toks pat, kokį taikėte montuodami ją ant apatinės sklendės (žr. 7 detalų brėžinį). Nemontuokite horizontalios jungės varžtų tol, kol nesumontavote įstrižo galo pačios viršutinės plokštės.
- 8** **Galiausiai sumontuokite spinduliuotės skydus.**
Sumontuokite skydus 2 brėžinyje parodyta tvarka. Išsamesnius nurodymus dėl spinduliuotės skydo A71378 montavimo rasite 76 puslapyje.

Tvirtinkite konstrukciją per laisvas angas veržlėmis ir varžtais. Galiausiai priveržkite visus varžtus.

Vėdinimo kanalo galas 0,5-1,0 4W (A75961) - įstriž.

Atsarginės dalys

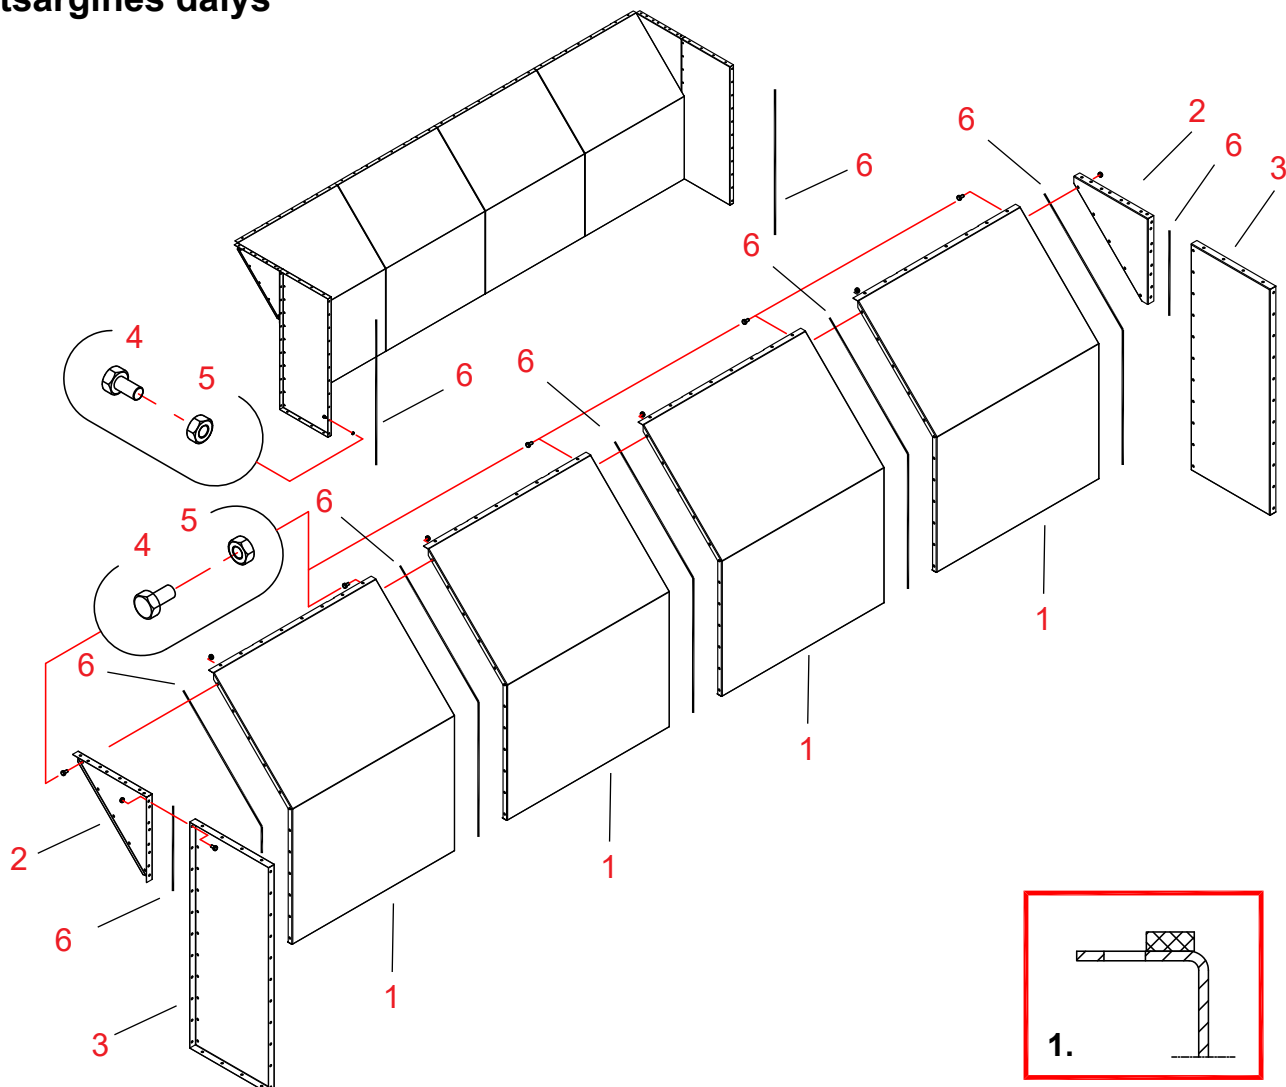

Nuo- roda	Detalės Nr.	1 ir 2 pavadinimas	vnt.	Brėž. Nr.	Svoris	Grupė
1	A75747	VĖDIN.KAN.G ĮSTRIŽ. GALINĖ PLOKŠTĖ 0,5-1,0 M16	4	A75747	16,43	3000
2	A75748	VĖDIN.KAN.G ĮSTRIŽ. DANGT. TRIKAMPIS 0,5-1,0 M16	2	A75748	1,69	3000
3	A70635	VĖDIN.KAN.G ŠONINĖ PLOKŠTĖ 0.5 WM06	2	A70635	7,52	3000
4	101810	VARŽT.ŠEŠK. 6K ZN 8.8 8X16 AM DIN933 CE	145			2010
5	110540	VERŽLE M8 ZN 8 DIN934 CE	145			2010
6	115570	SANDARINIMO TARIKLIS 4X8 EKO-40	24			2600



Vėdinimo kanalo galo A75961 surinkimas

Dalys Darbo etapų eiliškumas nustatytas remiantis informaciniais numeriais, pateiktais vėdinimo kanalo galo A75959 atsarginių dalių brėžinyje.

*Mes rekomenduojame vėdinimo kanalo galą surinkti ant lygaus paviršiaus.
Tai užtikrins, kad surinktas vėdinimo kanalo galas bus tiesus.*

6 (1,2,3) Uždėkite sandarinimo juostas ant dviejų galinių plokščių (1 dalis), kurios turi būti sujungtos kartu ir tokiu pačiu būdu su 2 ir 3 dalimis.
Pritvirtinkite sandarinimo tarpiklio varžtų skylių eilių, esančių flanšuose, viduje (žr. 1 detalų brėžinį.)

1,2,3 Pritvirtinkite prie galinių plokščių ir užfiksuokite šonines plokšteles ir dangčio trikampį, naudodami veržles ir varžtus (M 8 x 16).
Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.

6 (3.) Uždėkite sandarinimo juostas prie dviejų šoninių panelių (3 dalių) flanšų, kurie tvirtinami prie džiovinimo sekcijos.
Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles varžtu skylių eilių viduje.


4 Tvirtai prispauskite šonines plokštes prie skyriaus galų.
Būkite atsargūs, kad montuodami šonines plokštes, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnio.

4,5 Užfiksuokite šonines plokšteles naudodami veržles ir varžtus (M 8 x 16, 11 vnt./šoninė plokštė).
Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.

***** Patikrinkite vėdinimo kanalo galo sujungimus ir jo stačiakampę formą. Užsukite visus varžtus.

Vėdinimo kanalo galas nuožulnus stogas 4W (A75591)

Atsarginės dalys

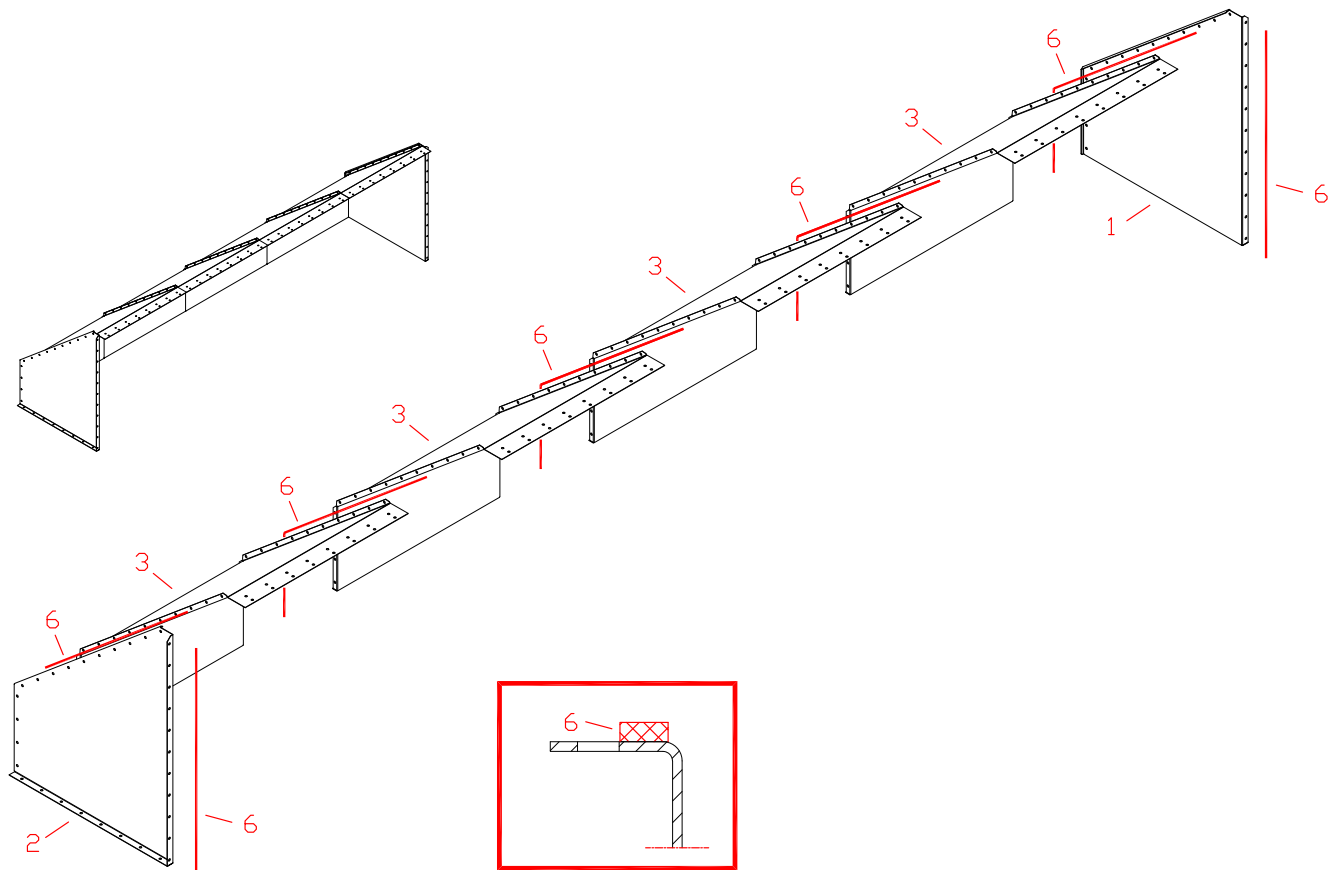

Nuoroda	Detalės Nr.	1 ir 2 pavadinimas	vnt. Kpl	Brėž. Nr.	Svoris	Grupė
1	A75583	VĖDINIMO KANALO GALAS, ŠONINĖ PLOKŠTĖ, ĮSTRIŽINĖ KAIRĖ 1.0 M15	1	A75583	10,3	3000
2	A75584	VĖDINIMO KANALO GALAS, ŠONINĖ PLOKŠTĖ, ĮSTRIŽINĖ DEŠINĖ 1.0 M15	1	A75584	10,3	3000
3	A75585	VĖDINIMO KANALO GALAS, ŠONINĖ PLOKŠTĖ, ĮSTRIŽINĖ GALAS 1.0 M155	4	A75585	19,8	3000
4	101810	RVARŽT.ŠEŠK. 6K ZN 8.8 8X16 AM DIN933	147			2010
5	110540	VERŽLE M8 ZN 8 DIN934	147			2010
6	115570	SANDARINIMO TARIKLIS 4X8 EKO-40 100m rid.	26			2600




Vėdinimo kanalo galo A75591 surinkimas

- Dalys Darbo etapų eiliškumas nustatytas remiantis informaciniais numeriais, pateiktais vėdinimo kanalo galo A75591 atsarginių dalių brėžinyje.
- Mes rekomenduojame vėdinimo kanalo galą surinkti ant lygaus paviršiaus.
Tai užtikrins, kad surinktas vėdinimo kanalo galas bus tiesus.*
- 6 (3) Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant dviejų galinių plokščių flanšų (3dalys), kuriuos reikia sujungti.
Pritvirtinkite sandarinimo tarpiklio varžtų skylių eilių, esančių flanšuose, viduje (žr. detalų brėžinį.)
- 1,2,3 Veržlėmis ir varžtais (M8x16) sujunkite galines ir šonines plokštes.
Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.
- 6 (1,2) Uždėkite sandarinimo juostas prie dviejų šoninių panelių (1 ir 2 dalys) flanšų, kurie tvirtinami prie džiovinimo sekcijos.
Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles varžtu skylių eilių viduje.
- 4 Šonines plokštes tvirtai pastumkite prie sekcijos galų, o nuožulniojo stogo galinę plokštę – ant sekcijos krašto taip, kad kraštas atsidurtų tarp sekcijos kraštų ir viršutinio bako.
Būkite atsargūs, kad montuodami šonines plokštes, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnio.
- 4,5 Užfiksuokite šonines plokšteles naudodami veržles ir varžtus (M 8 x 16, 11 vnt./šoninė plokštė).
Varžtų neužsukite iki galo, kad vėliau galėtumėte ištiesinti vėdinimo kanalo galą.
- * Patikrinkite vėdinimo kanalo galo sujungimus ir jo stačiakampę formą. Užsukite visus varžtus.

Vėdinimo kanalo galas teleskopas 4W (A76736)

Atsarginės dalys

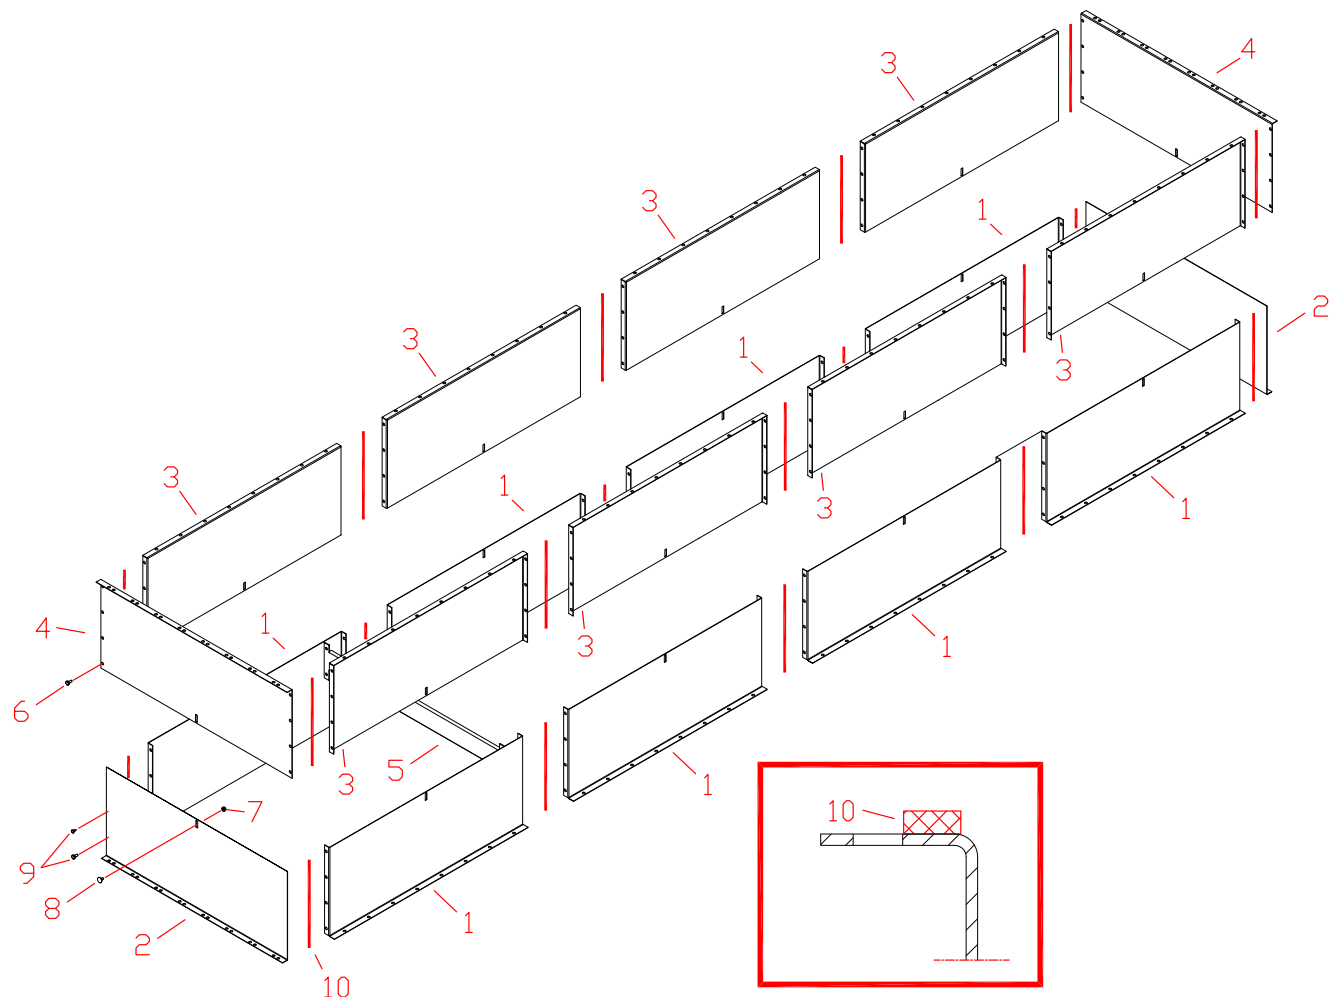


Nuoroda	Detalės Nr.	1 ir 2 pavadinimas	vnt.	Brėž. Nr.	Svoris	Grupė
1	A76729	VĖDINIMO KANALAS, GALAS, TELESKOPAS APATINĖ PLOKŠTĖ M21	8	A76729	4,7	3000
2	A76730	VĖDINIMO KANALAS, GALAS, TELESKOPAS ŠONINĖ APATINĖ PLOKŠTĖ 1.0 M21	2	A76730	4,2	3000
3	A76731	VĖDINIMO KANALAS, GALAS, TELESKOPAS VIRŠUTINĖ PLOKŠTĖ M21	8	A76731	4,7	3000
4	A76732	VĖDINIMO KANALAS, GALAS, TELESKOPAS ŠONINĖ VIRŠUTINĖ PLOKŠTĖ 1.0 M21	2	A76732	4,5	3000
5	A76733	VĖDINIMO KANALAS, GALAS, TELESKOPAS ATRAMA, TIESI 1.0 M21	3	A76733	2,9	3000
6	101810	VARŽT.ŠEŠK. 6KZN 8.8 8X16 AM DIN933	319			2000
7	110540	VERŽLĖ M8 ZN 8 DIN934	340			2000
8	107910	FIKSAVIMO VARŽTAS ZN M 8x16 DIN603 8.8	21			2000
9	107720	SAVISRIEGIS VARŽTAS HEX DIN 7504K Zn 4,8x13	20			2000
10	115570	SANDARINIMO TARPIKLIS 4X8 EKO-40 100m rit	25			2600




Vėdinimo kanalo galo A76736 matmenų ribinės vertės

Didžiausias teleskopo matmuo yra 720 mm. Mažiausias yra 382 mm, kai taikomi pradiniai plokščių matmenys. Jį galima padaryti mažesnį, tačiau tada ir plokštės reikia nupjauti žemiau. Atrama (5 dalis) visada reikalinga, net jei plokštė yra žemesnė.

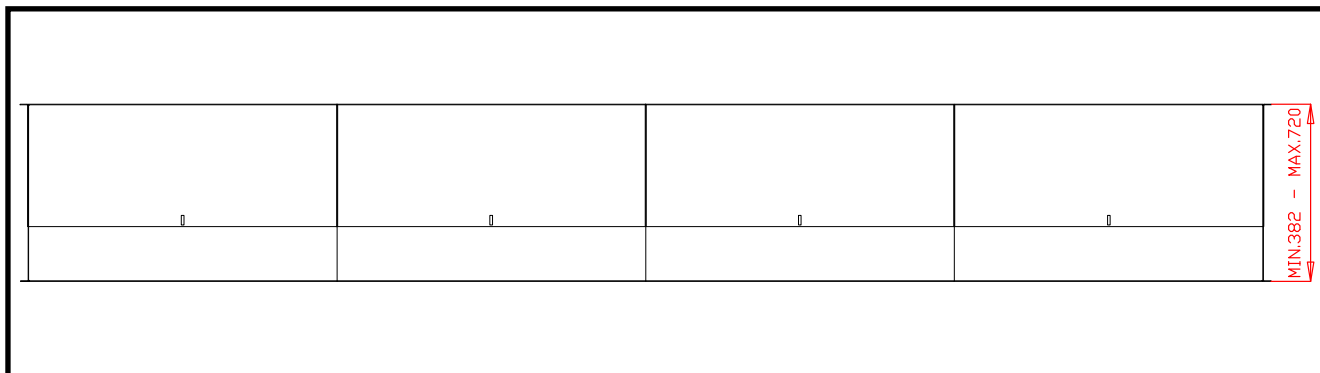


Pradinė padėtis prieš montuojant teleskopą

Surinkite paruoštus vėdinimo kanalo galus ir tarp jų įstatykite teleskopo kanalą. Apatinė dalis turi būti vienoje linijoje su džiovinimo mašinos oro kanalo galu.

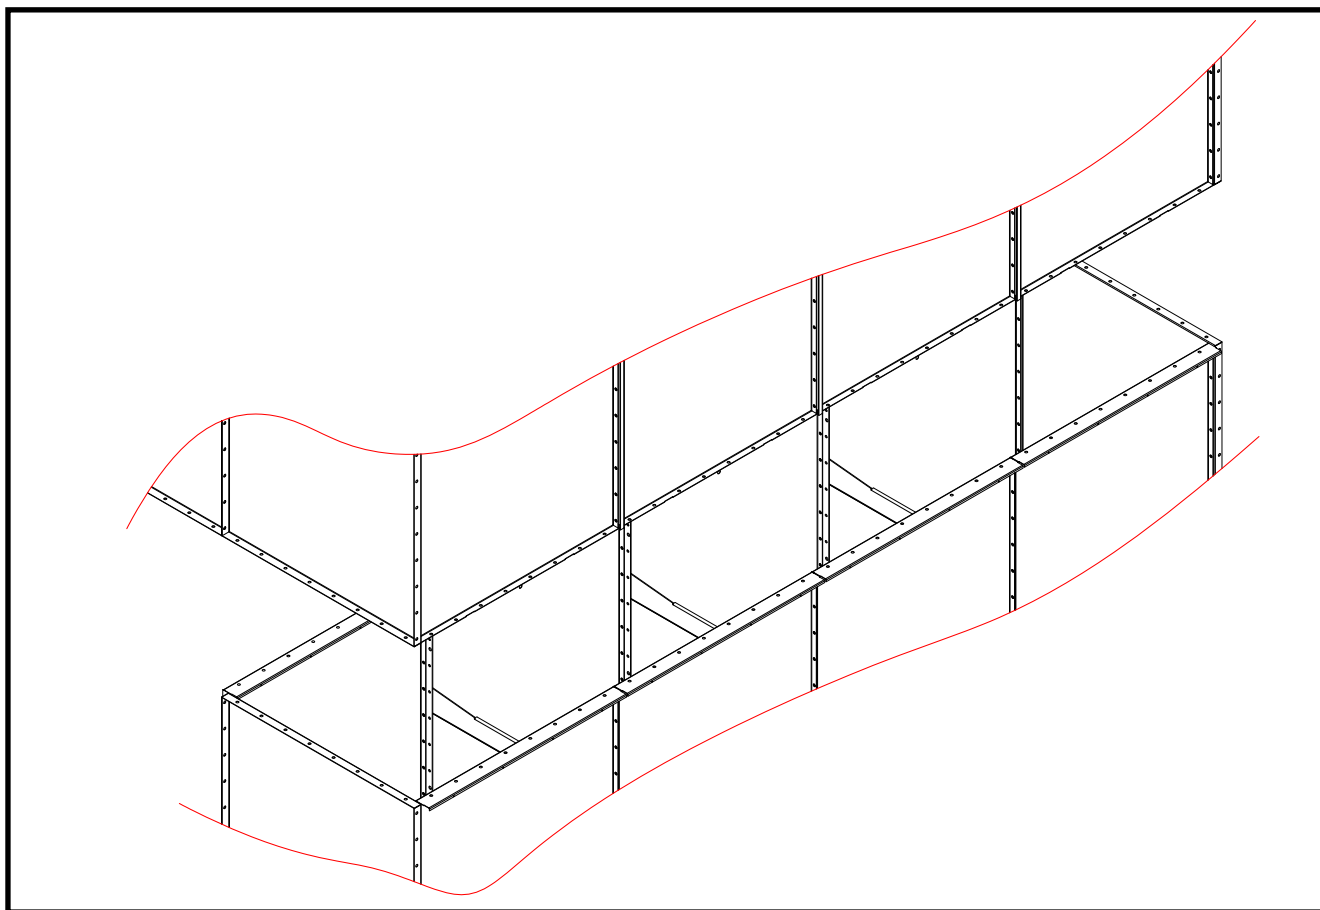

1. Apatinės dalies montavimas

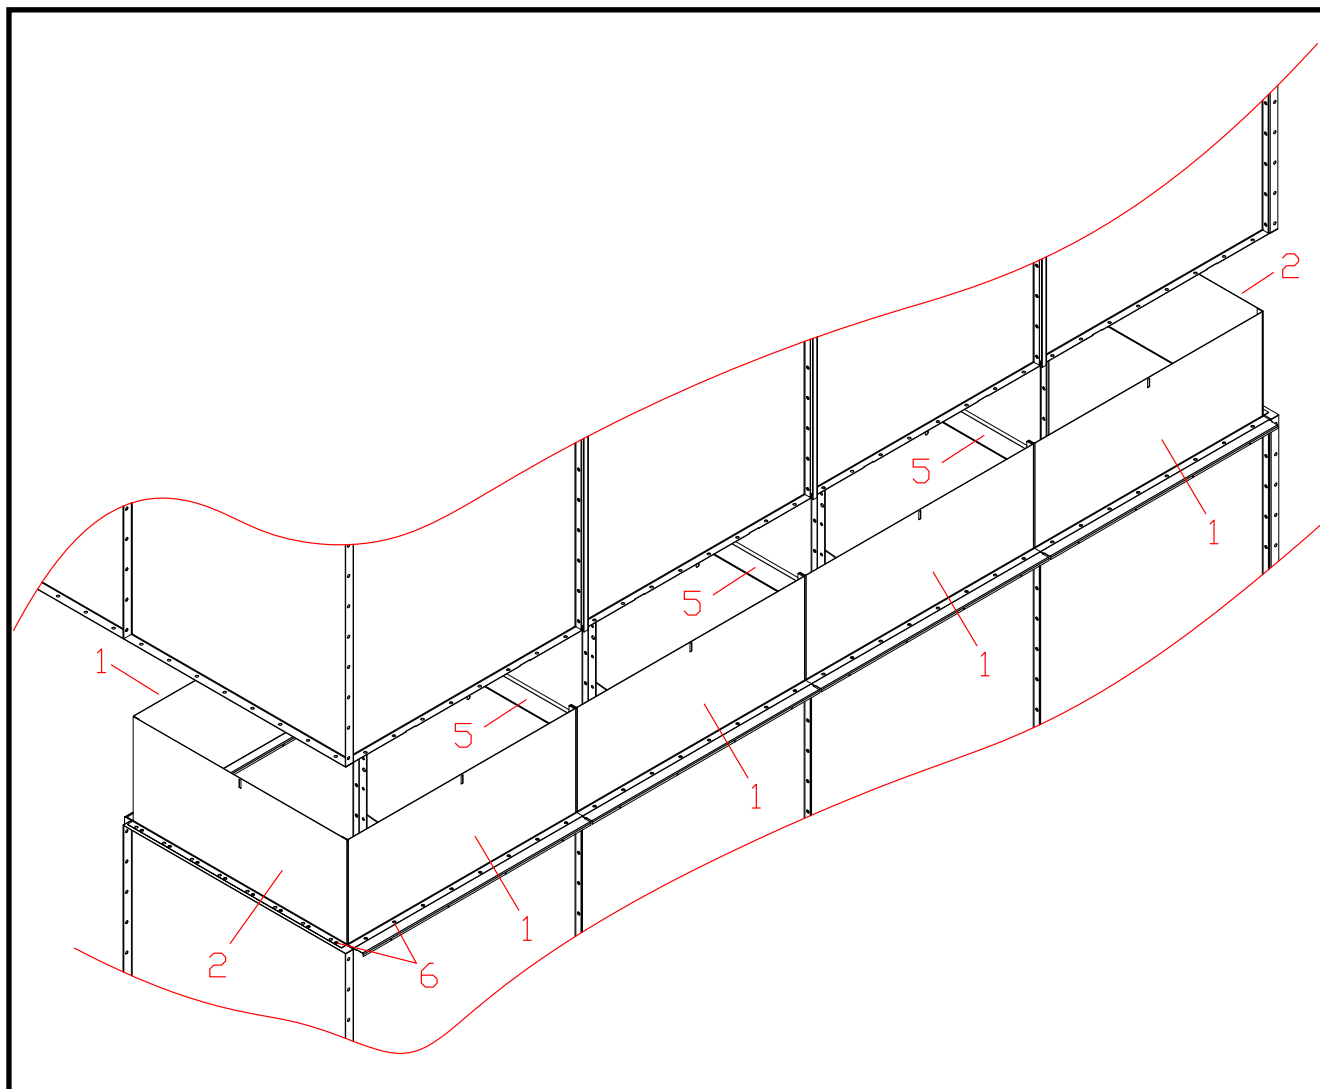


Dalys Darbo etapų eiliškumas nustatytas remiantis informaciniais numeriais, pateiktais vėdinimo kanalo galo A76736 atsarginių dalių brėžinyje.

10 (1,2) Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant dviejų galinių plokščių flanšų (1 dalys), kuriuos reikia sujungti ir apatinio paviršiaus flanšų.
Pritvirtinkite sandarinimo tarpiklio varžtų skylių eilių, esančių flanšuose, viduje (žr. detalų brėžinį.)

1,2,5 Sujunkite galines ir šonines plokštes. Įstatykite atramą (5 dalis) į viršutinius varžtus. Pritvirtinkite veržlėmis ir varžtais (M8x16). Šiame etape pritvirtinkite tik apatinę 2 dalies jungę.

2. Viršutinės dalies montavimas

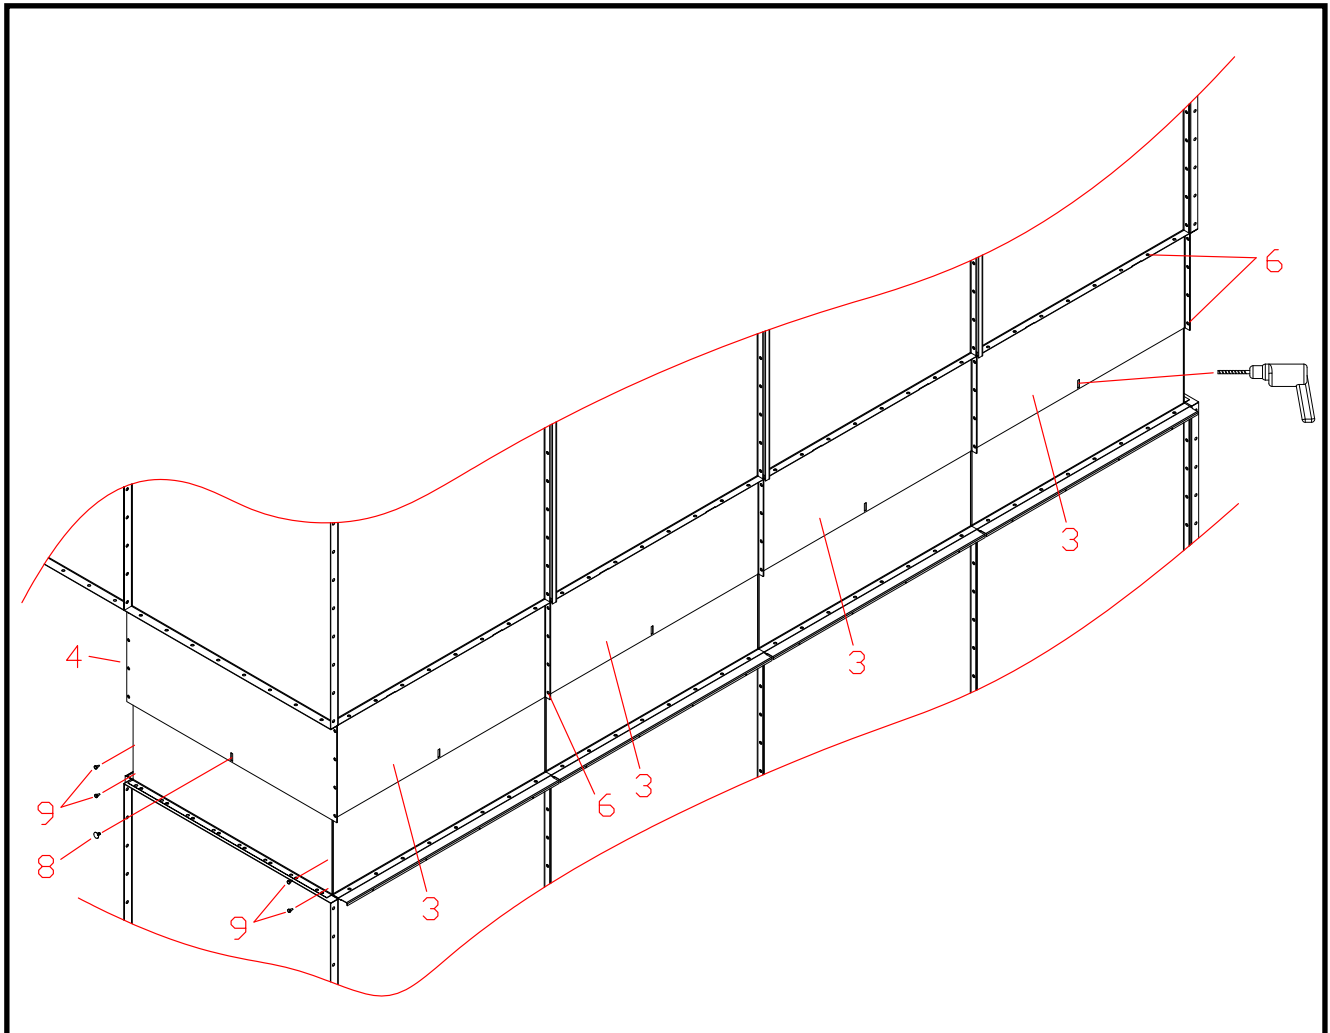

Dalys Darbo etapų eiliškumas nustatytas remiantis informaciniais numeriais, pateiktais vėdinimo kanalo galo A76736 atsarginių dalių brėžinyje.

- 10 (3,4)** Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant dviejų galinių plokščių flanšų (3 dalys), kuriuos reikia sujungti ir viršutinio paviršiaus flanšų.
Pritvirtinkite sandarinimo tarpiklio varžtų skylių eilių, esančių flanšuose, viduje (žr. detalų brėžinį.)
- 3,4** Veržlėmis ir varžtais (M8x16) sujunkite galines ir šonines plokštes.
- 1,3** Jei apatinės ir viršutinės plokštės jungties ilgųjų skylių (centrai) nėra vienoje linijoje, apatinėje plokštėje išgręžkite 8 mm skylę. Pritvirtinkite varžtu su kvadratinio kakleliu (M 8 x 16). Užveržkite veržlę prie varžto su kvadratinio kakleliu sriegio taip, kad plokštės liktų šiek tiek laisvos. Taip bus galima užtikrinti nedidelę judesio atsargą mašinose, kuriose įrengta skalė.
- 9** Pritvirtinkite apatinės dalies kampus (1, 2) savisriegiais varžtais. Savisriegiai varžtai, 5 vnt. kampe.