


Monteringsanvisningar

ANTTI M06 2W TORKAR
LUFTGAVLAR 1,0 M

408075 (sv) 02-2022

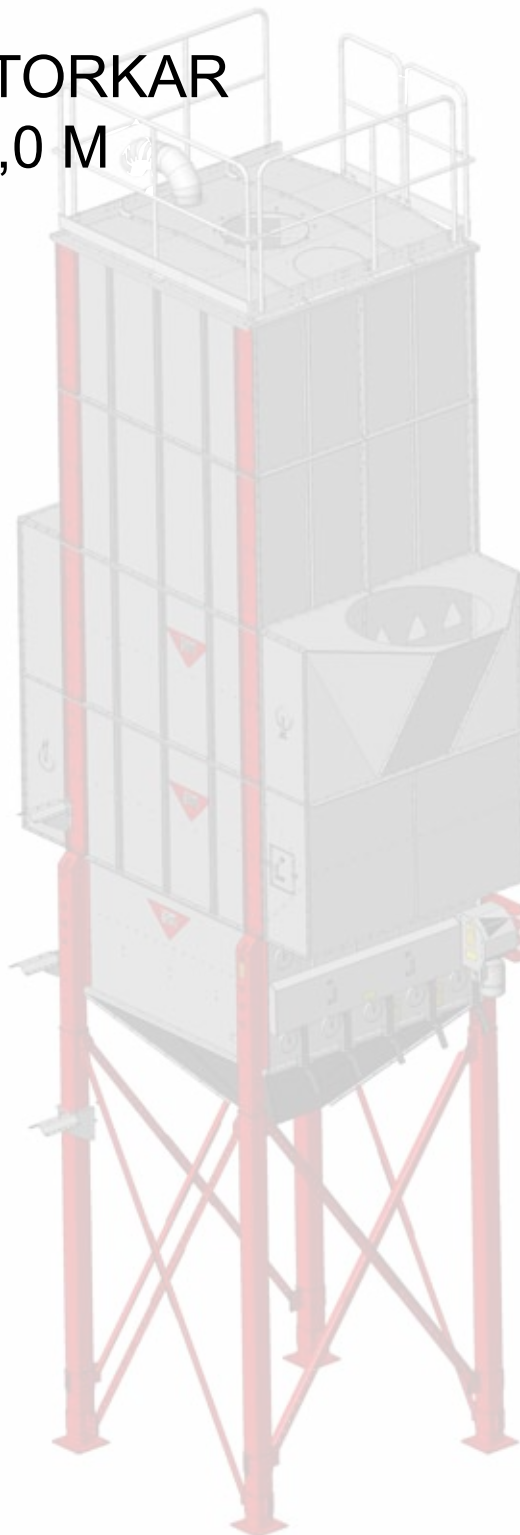

You'll see the difference



Avstängningsplåtar för åsraden 2W (A70987).....	9
Föreningsdelar för luftröret Ø 1250 mm, 1000 mm, Ø 800 mm, Ø 630 mm	12
Montering av luftgaveln	13
Luftgavel 1,0 2W (A70813) - nedre avstängningsplåt B.....	14
Luftgavel 1,0 2W (A70814) - kanalspär B	22
Luftgavel 1,0 2W (A70879) - reglerluckor.....	30
Luftgavel 1,0 2W (A70958) - övre avstängningsplåt B	34
Luftgavel 1,0 2W (A70982) - gnistnät.....	36
Luftgavel 1,0 2W (A71014) - returgavel B	38
Luftgavel 1,0 2W (A70836) - mittdel B.....	42
Luftgavel 1,0 2W (A71017) - mellandel	44
Luftgavel 1,0 2W (A71208) - mittdel S, Ø 1000 mm.....	46
Luftgavel 1,0 2W (A71220) - nedre del / övre del V, Ø 1250 / 1000 mm.....	48
Luftgavel 1,0 2W (A73407)- nedre del / övre del V, 2 x Ø 800 mm.....	54
Luftgavel 1,0 (A76264) - monteringsdelar för fläkten	60
Luftgavel 1,0 2W (A70913) - nedre avstängningsplåt B	62
Luftgavel 1,0 x 2 2W (A71015) - övre avstängningsplåt B	64
Luftgavel 1,0 2W (A71332) - förlängning för luftkanalen	66
Luftgavel 1,0 2W (A71376) - strålskydd	68
Luftgavel 1,0 2W (A71393) - kanal S, 8-hörig / Ø 1250 mm.....	78
Luftgavel 1,0 2W (A71402) - mittdel S, 8-hörig / Ø 1250 mm.....	86
Luftgavel 2W / 3W / 4W (A71090) - mittdel V, ø 1250 / 1000 mm.....	92
Luftgavel 1,0 x 2 x 2 (A71245) - sidoöppning, Ø 1250 mm / Ø 1000 mm	96
Luftgavel 1,0 (A71560) - ersättningsluftöppning i returbottnen	98
Luftgavel 1,0 (A71562) - ersättningsluftöppning i avstängningsplåten.....	98
Luftgavel 1,0 (A71386), manlucka - sidoplåt	101
Luftgavel (A71406), manlucka - gavelplåt	101
Regntak för 1,0 2W luftgavel (A72231, A72232)	102
Luftgavel 0,5-1,0 2W (A75959) - sned.....	114
Luftgavel med lutande tak 2W (A75589)	116
Luftgavel teleskop 2W (A76734)	118

Leveransspecifikationer på luftgavlar med öppningar

D1000 (omfattar bara en öppning vid vilken man kan fästa genom bultförband en föreningsdel för luftröret enligt kundens val).
Till leveransspecifikationer passar alltid anslutningar för föreningsdelar för luftröret D630 (A71204), D800 (A71203) och D1000 (A71200).

8-hörn. / D1250

Till leveransspecifikationer passar:

- Till den åttahörniga öppningen, varmluftspanna A1500 direkt och, med adapterdelar, föreningsdel för luftröret D1250 (A71201).


Som regel innehåller leveransspecifikationerna adapterdelarna D1000, förutom leveransspecifikationerna som monteras upp till 8/D1250, som är för 2W modellen A71402, för 3W modellen A71403 och för 4W modellen A71404.

Till dessa delar passar inte föreningsdelar för luftrör D1000, D800 eller D630. För dessa rördiametrar finns det särskilda luftgaveldelar och därför behövs adapterdelar till de mindre rören inte.




Luftgavelalternativ 2W 1,0

Avstängningsplåtar för
åsraden A70987

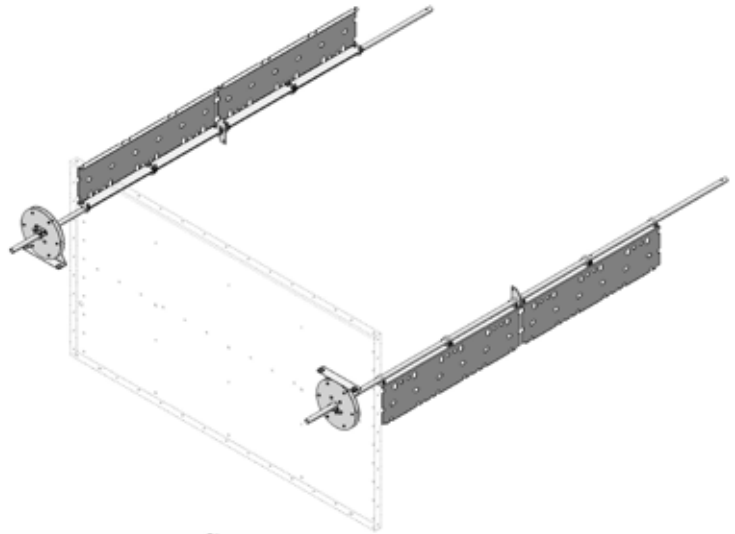


Luftgavlar

A76264 - monteringsdelar för
fläkten

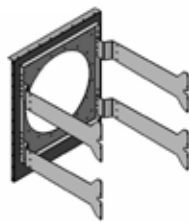


A70958 - övre avstängningsplåt B

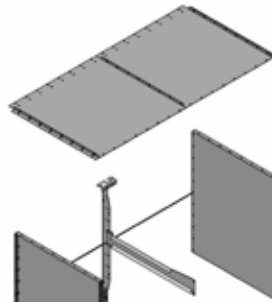


A71017 - mellandel


A71208 - mittdel S
Ø 1000 mm

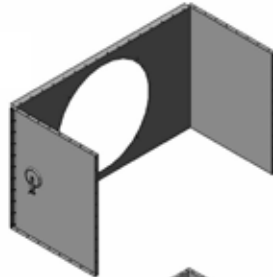


A70982 - gnistnät

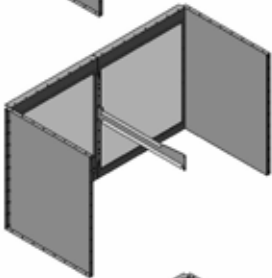


A71220 - nedre del / övre del V
Ø 1250 / 1000 mm

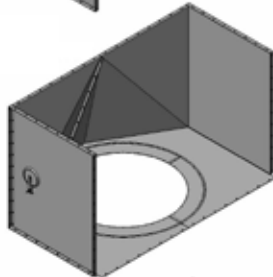


A70879 - reglerluckor

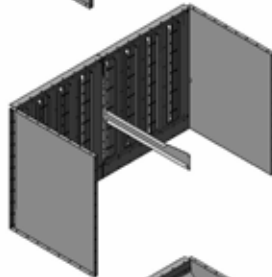

A73407 - nedre del / övre del V
2 x Ø 800 mm

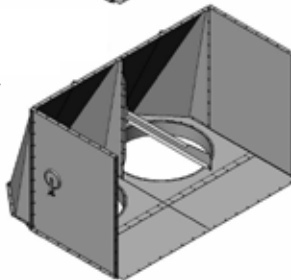


A71014 - returgavel B

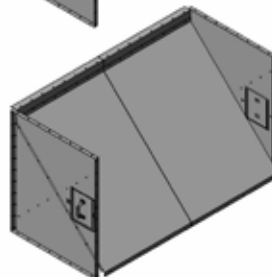




Luftgavlar


A71015 - övre avstängningsplåt B

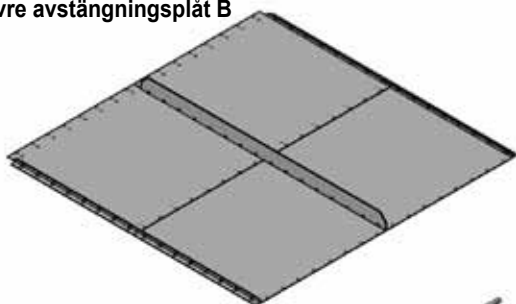


A75589 - lutande tak B

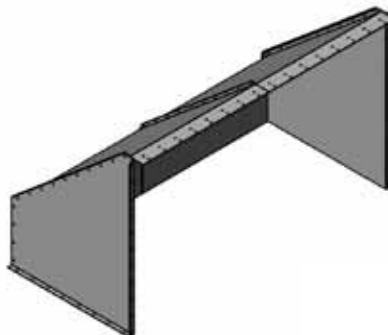


A70813 - nedre avstängningsplåt B

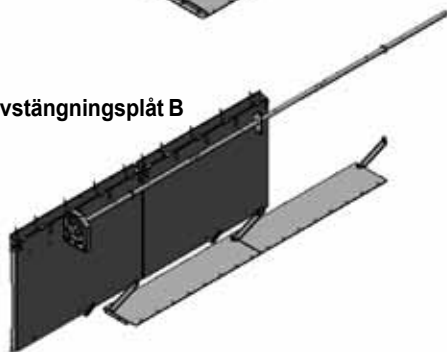


A70826 - mittdel B

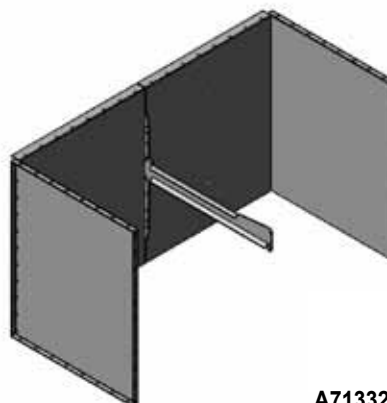


A70814 - kanalspärr B

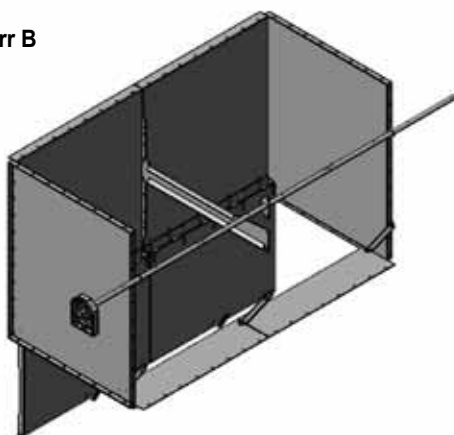


A71332 - luftkanalförlängning

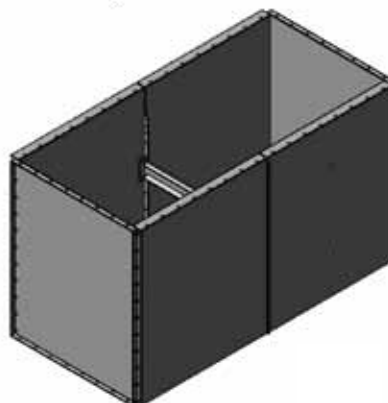

A75959 - sned 0.5-1.0

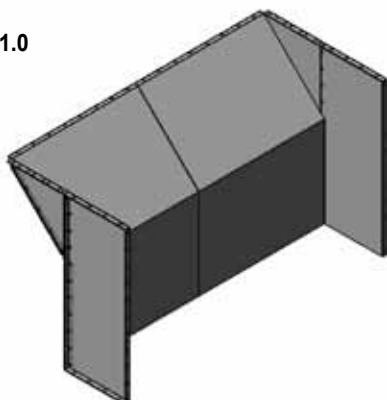


A70913 - nedre avstängningsplåt B

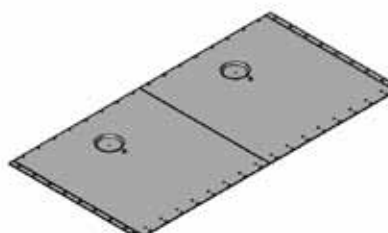




Luftgavlar


A71376 - strålskydd

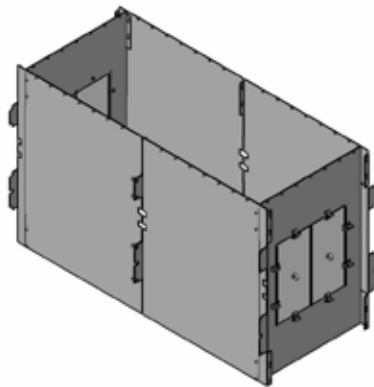


A76734 - teleskop S

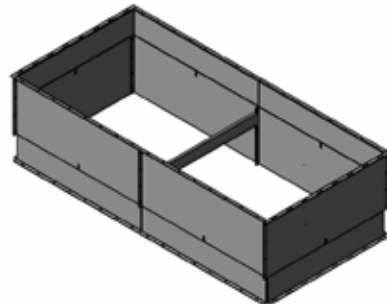

A71393 - kanal S
8-hörnig / Ø 1250 mm

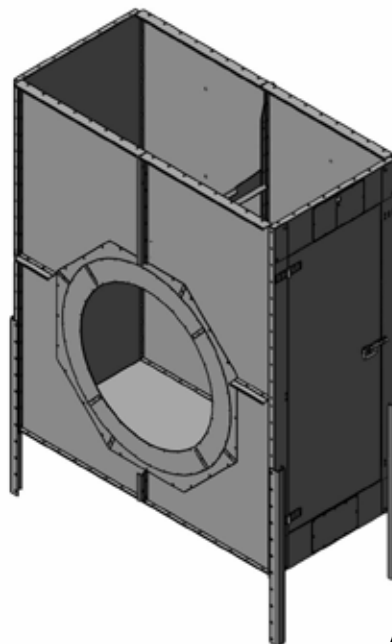


A71402 - mittdel S, 8-hörnig / Ø 1250 mm

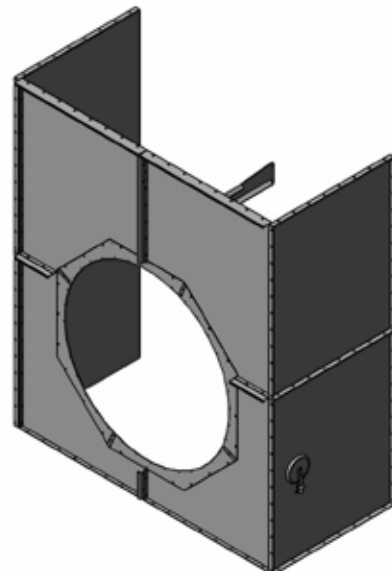




luftgavlar A71090, A71245, A71560, A71562, manluckor A71386, A71406

A71560 - returbotten
ersättningsluftöppning


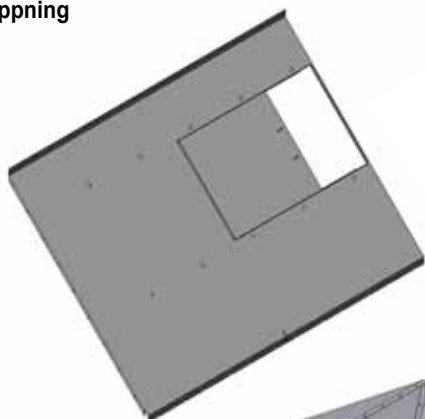


A71562 - avstängningsplåt
ersättningsluftöppning


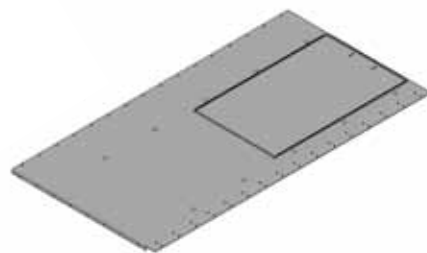


A71406 manlucka - gavelplåt

A71090 - mittdel V
Ø 1250 mm / Ø 1000 mm

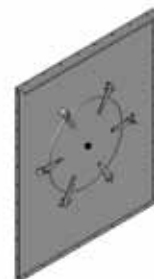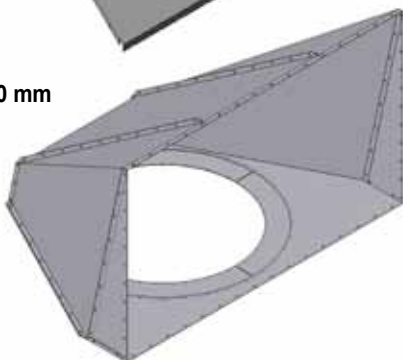

Förenings- delar för lufröret

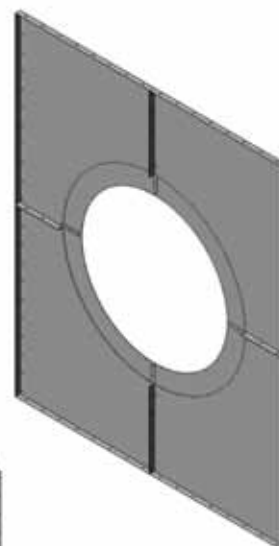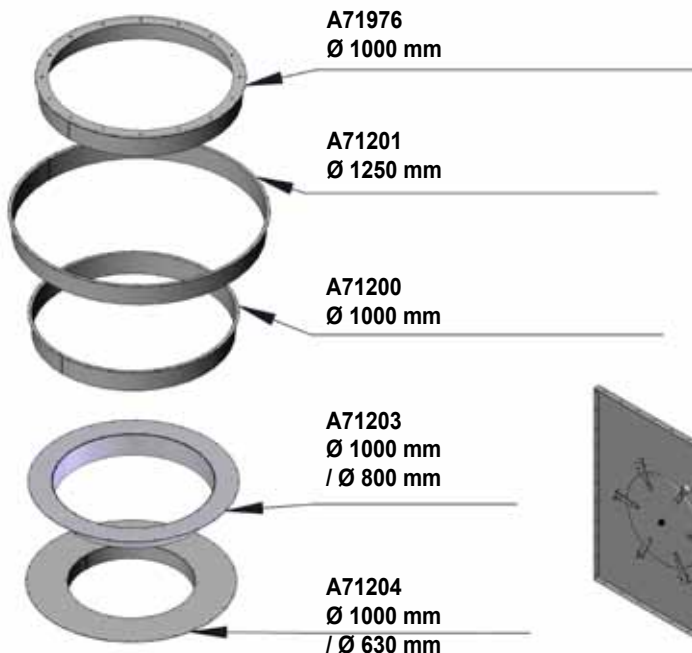


A71386 manlucka - sidoplåt




Extra utrustning för luftgaveln 2W 1,0

Delar för regntak för 1,0 luftgavel A72231, A72232


A72231 - luftgavel, snedtak
2W: 2 st. plåtar med skruvar/1,0 m luftgavel

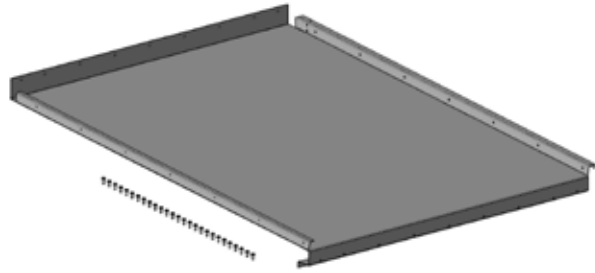

A72232 - luftgavel, snedtak - gavelbeklädnad
2W: 1 st. (2 gablar med skruvar)/ 1,0 m luftgavel

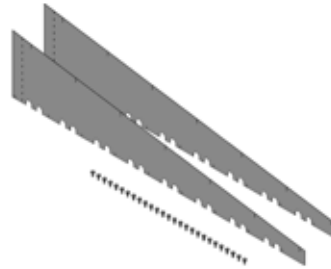


Avstängningsplåtar för åsraden 2W (A70987) Reservdelsritning

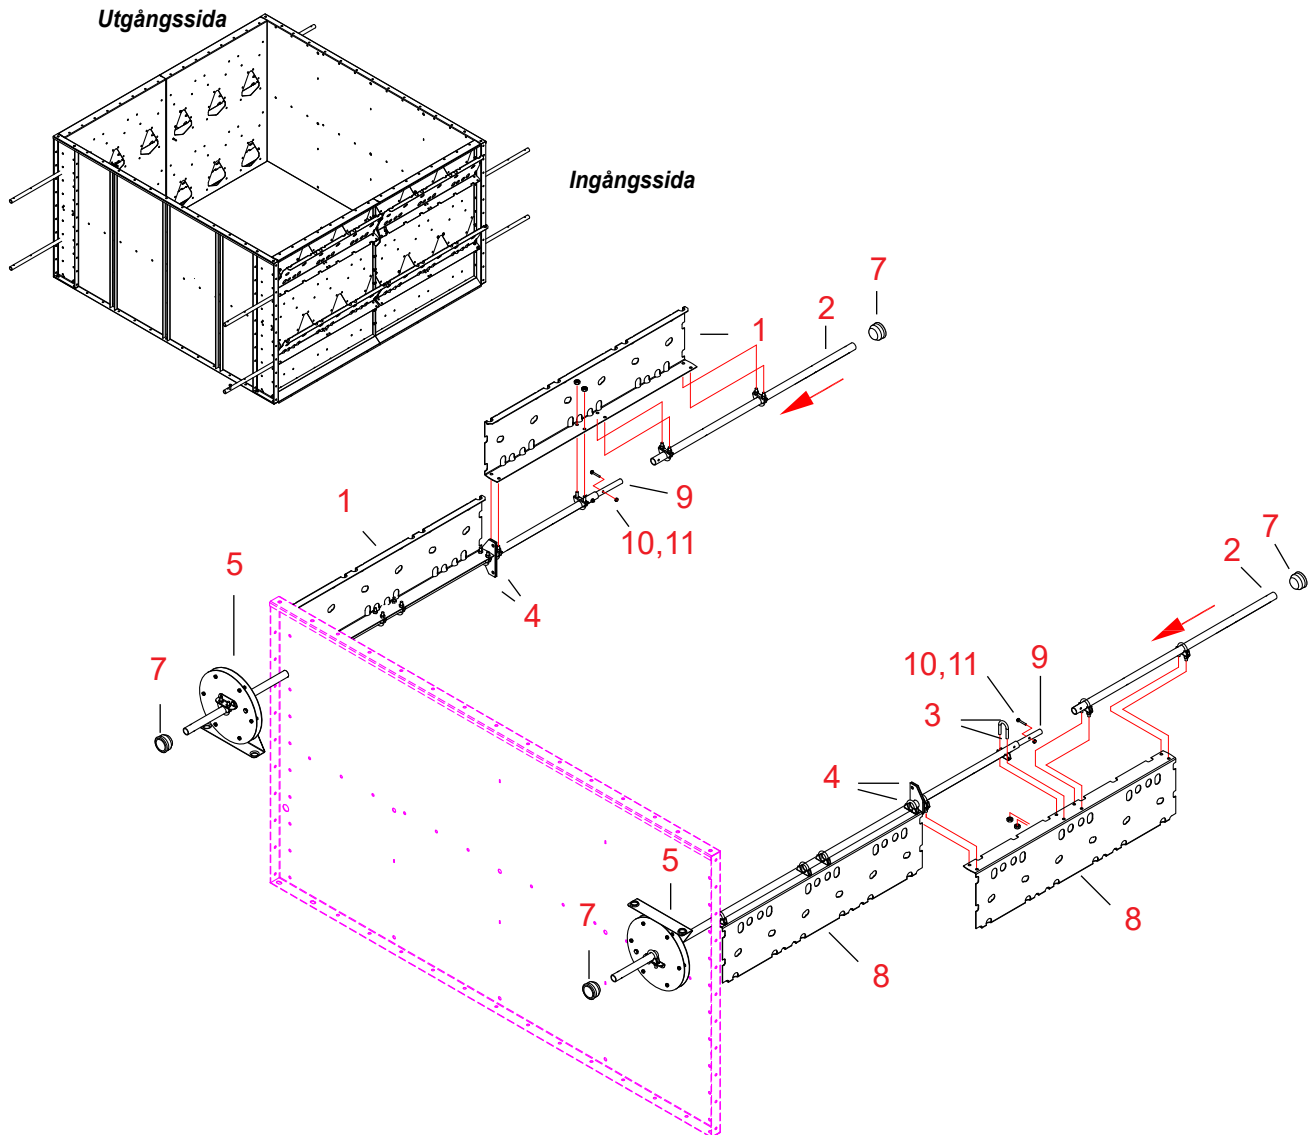

20061123

Ref.	Del nr.	Benämning 1	Benämning 2	Antal	Vikt
1	A71283	SEKTION WM06 AVST PL	ÅSRAD PL H=220	2	4.48
2	A70548	SEKTION WM06 AVST PL	D25-958 RÖR	6	42.34
3	107930	U-BULT AVGASRÖR. FÖRBAND	M8 D=25 1883-25	16	0
4	A70551	SEKTION WM06 AVST PL	STYRÖGLA	4	42.34
5	A70543	SEKTION WM06 AVST PL	KEDJEHJULPAKET	2	19.92
6	114055	VAJERLÅS	D 5	8	0
7	116065	PLASTPROPP	DBI 42	4	0
8	A71294	SEKTION WM06 AVST PL	ÅSRAD PL H=240	2	4.48
9	A70733	SEKTION AVST PL	FÖRLÄNGNINGSRÖR D17, 2-300	4	0,26
10	101520	SKRUV 6K ZN 8.8	6X35 AM DIN933	8	0
11	110789	MUTTER NYLOC	M6 ZN DIN985	8	0

Montering av avstängningsplåtar för åsraden (A70987)

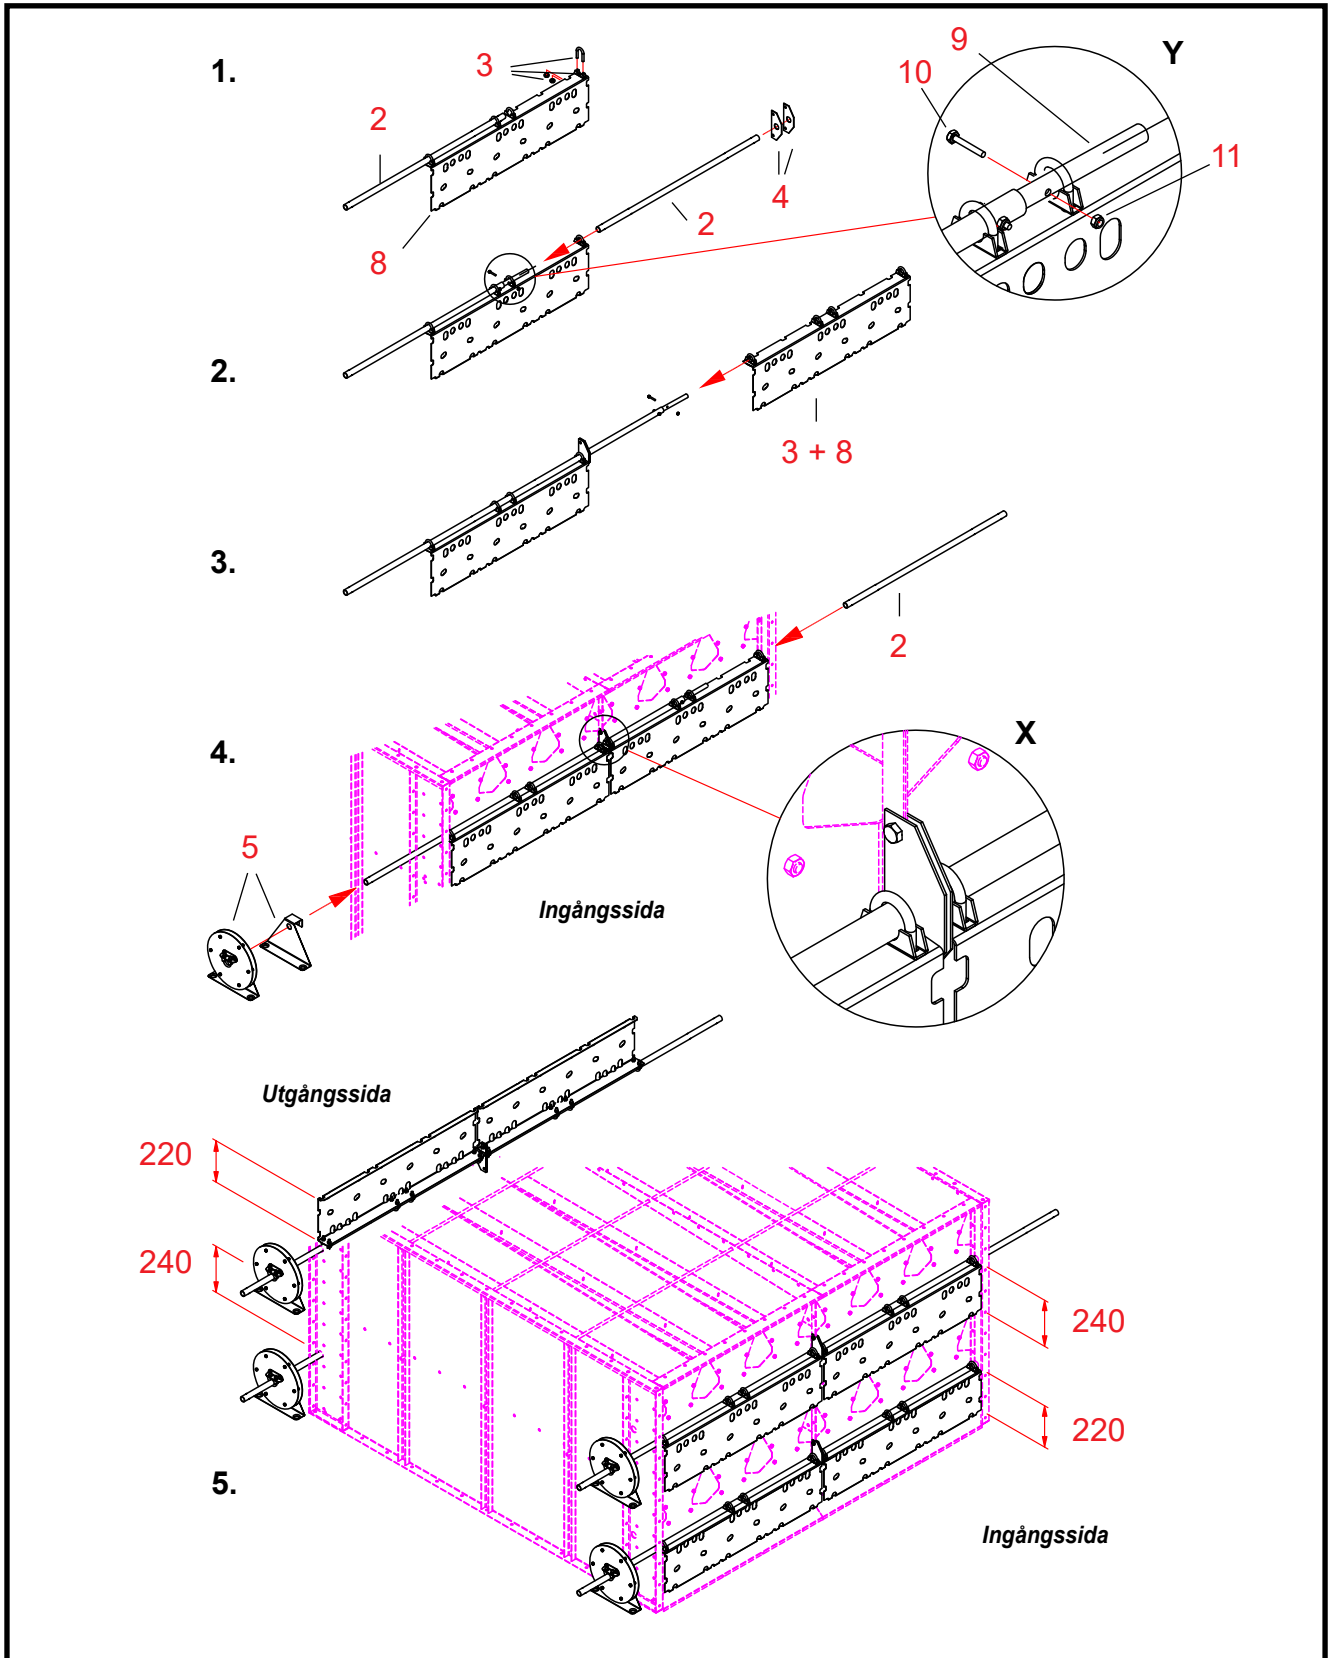



Det behövs två delsatser A70987 för avstängning av båda åsrader i torksektionen.


1. Montering av avstängningsplåtar på ingångssidan (i båda eller ibland bara i en av åsraderna)

- Delar Numreringen av arbetsfaser motsvarar referensnumren på reservdelsritningen för luftgaveln A70987.
- Bild 1.
- 8 **Välj två stycken 240 mm höga avstängningsplåtar för åsraden på ingångssidan.**
- 3 **Fäst fyra stycken u-bultförband vid flänsarna av båda avstängningsplåtar.**
Dra åt förbandens muttrar bara lätt för att du ska kunna ställa in avstängningsplåtens läge på axelröret.
- 2 **Träd in ett axelrör i två av u-bultförbanden på avstängningsplåten.**
Sätt röret så att rörets ända syns mellan u-bultförbanden mitt på plåten.
- Bild 2.
- 2,9,10,11 **Fäst förlängningsröret på ändan av axelröret (se detaljritning Y)**
Skjut in det andra axelröret i u-bultförbanden och förlängningsröret från den motsatta sidan.
Skuffa röret mot ändan av röret som monterades i skede 1.
- 4 **Träd två styröglor på röret.**
- Bild 3.
- 3, 8 **Skjut den ena avstängningsplåten med u-bultförbanden på röret.**
Sätt avstängningsplåtet på röret så att det blir kvar ett fritt utrymme på minst 5 mm mellan styröglorna.
- Bild 4.
- 8 **Montera sammansättningen, monterad enligt bilderna 1 - 3, i den övre åsraden på ingångssidan av torksektionen.**
Träd in sammansättningens axel i hålet på \varnothing 30 mm i torksektionens sidoplåt och benet.
Avlägsna två bultar från gavelplåtarnas fogar vid styröglorna.
Placera ett styröglorna på ömse sidor om fogen och montera åter bultarna (detaljritning X).
- 2,9,10,11 **Montera det andra förlängningsröret**
Skjut in det tredje axelröret genom torksektionens sidoplåt och benet i u-bultförbanden på avstängningsplåten.
Skuffa röret mot ändan av röret, som redan är på plats, från den motsatta sidan av torksektionen.
- * **Ställ in avstängningsplåtarnas läge på axeln.**
Skåren och hålen i avstängningsplåtarna bör hamna vid bulthuvuden på torksektionen.
Sväng avstängningsplåten mellan sina ändlägen.
Försäkra dig om att axelrörens ändar ligger an mot varandra efter regleringen.
Parallellställ avstängningsplåtarna och dra åt u-bultförbandens muttrar.
- 5 **Sätt kedjehjulspaketet på avstängningsplåtens axel.**
Träd först kedjestyrningen på axeln och därefter kedjehjulet.
Dra åt u-bultförbandets muttrar bara lätt i detta skede.
- Bild 5.
- * **Montera 220 mm höga avstängningsplåtar i den nedre åsraden på torksektionens ingångssida.**

2. Montering av avstängningsplåtarna på utgångssidan (i båda eller ibland bara i en av åsraderna)


- * **I den övre åsraden på utgångssidan monterar man 220 mm höga avstängningsplåtar.
I den nedre åsraden monterar man 240 mm höga avstängningsplåtar.**

Föreningsdelar för luftröret Ø 1250 mm, 1000 mm, Ø 800 mm, Ø 630 mm

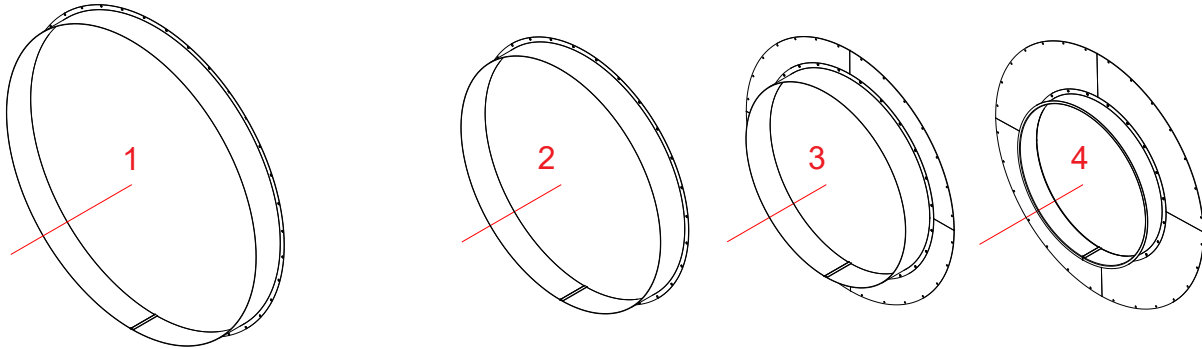

20061019

Ref	Del nr.	Benämning 1	Benämning 2	An- tal	Ritn. nr.	Vikt	Grupp
1	A71201	LUFTRÖRSSTOS	D1250X120	1	A71201	6.48	3500
2	A71200	LUFTRÖRSSTOS	D1000X120	1	A71200	5.18	3500
3	A71203	LUFTGAVEL WM06	ÖVERGÅNG D1000/D800	1	A71203	9.40	3000
4	A71204	LUFTGAVEL WM06	ÖVERGÅNG D1000/D630	1	A71204	11.49	3000

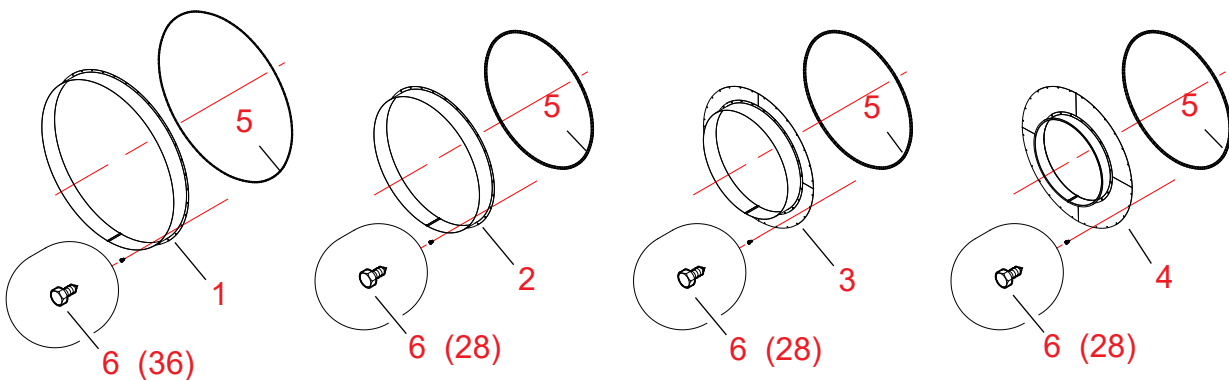


Montering av föreningsdelen för luftröret i luftgaveln

1 / 2 / 3 / 4 Välj föreningsdelen för luftröret i enlighet med luftrörsystemets diameter.
(1250 mm / 1000 mm / 800 mm / 630 mm)

5 Fäst ett tätningsband på flänsen av föreningsdelen för luftröret.
Fäst tätningsbandet på insidan av bulvhålsraden i föreningsdelens fläns.

6 Fäst föreningsdelen vid luftgaveln med självborrande plåtskruvar (4,8 x 13, 28 (36) st.).

Montering av luftgaveln

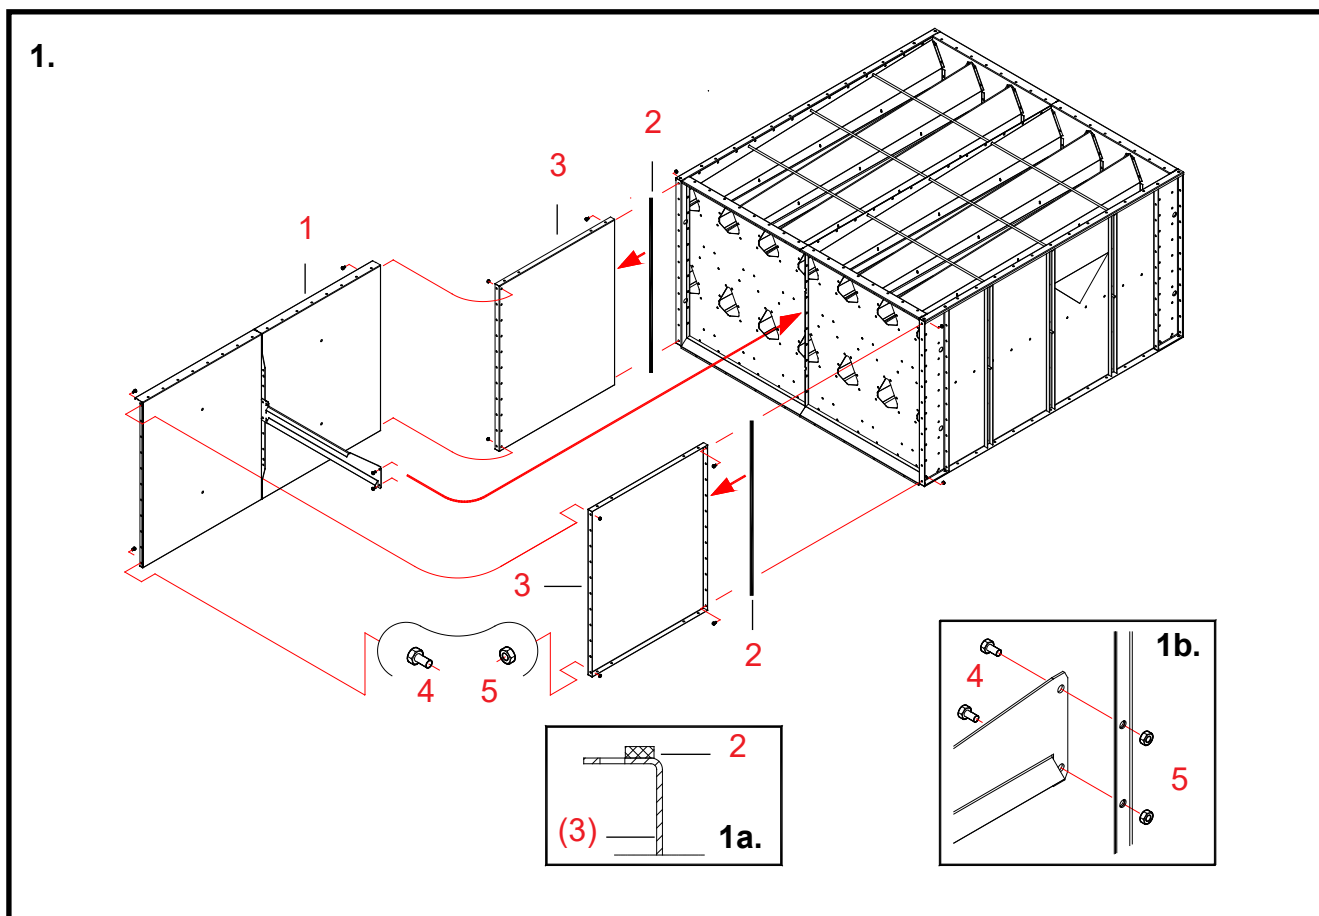

1. Luftgavel, monterings- och installationsprincip

Delar

- 1 **Montera ihop gavelplåtarna för luftgaveln i enlighet med skilda anvisningar för varje gavelmodell.**
Om luftgaveln har antingen en övre eller en nedre avstängningsplåt, montera dessa plåtar ihop skilt.
- (4, 5) **Avlägsna bultar och muttrar (2 st.) från fästpunkten av luftgavelns raka stöd på torksektionen.**
Endast om luftgaveln, som håller på att monteras, har ett rakt stöd. Bild 1b.
- 2 **Fäst tättningsband på de flänsar av sidoplåtarna (delar 3) som skall fästas vid sektionen.**
- 3 **Flytta sidoplåtarna tätt emot torksektionens gavlar.**
- 4, 5 **Fäst sidoplåtarna med bultar och muttrar (M 8 x 16, 11 st./sidoplåt).**
- 1 **Flytta den eventuella avstängningsplåt- och gavelplåtsammansättningen mot gavelplåtarna.**
Stry luftgavelns stöd till densamma sidan av torksektionens mittfog som det står i gaveln.

Fäst sammansättning(ar), som monterades i skede 1, vid (torksektionen) och sidoplåtarna.
Fäst det raka stödet för luftgaveln vid torksektionen.
- * **Granska fogarna och rektangulär form av luftgaveln. Dra åt alla bultar.**





20061019

Ref	Del nr.	Benämning 1	Benämning 2	An- tal	Ritn. nr.	Vikt	Grupp
1	A70668	LUFTGAVEL WM06	SVÄNG SPJÄLL 1M KOMPL	2	A70668	15,08	3000
2	A70551	SEKTION WM06 AVST PL	STYRÖGLA	1	A70551	42,34	3000
3	A70548	SEKTION WM06 AVST PL	D25-958 RÖR	3	A70548-C	42,34	3000
4	A70733	SEKTION WM06 AVST PL	D19-300 FÖRLÄNGN RÖR	2	A70733	0,25	3000
5	101520	SKRUV 6K ZN 8.8	6X35 AM DIN933	6		0	2010
6	110789	MUTTER NYLOC ZN M 6	DIN985	6		0	2010
7	A71223	LUFTGAVEL WM06	KEDJEHJUL PLAST PAKE	1	A71223-A	0,9	3000
10	101810	SKRUV 6K ZN 8.8	8X16 AM DIN933	7		0	2010
11	110540	MUTTER ZN 8 M 8	DIN934	11		0	2010
14	400344	BRICKA AISI	PL1,5 D45/25,5	2	21175,4	0	4500
15	A71156	LUFTGAVEL WM06	LUCKA ANSATSPL	2	A71156	15,08	3000
16	A71157	LUFTGAVEL WM06	LUCKA ANSATS STÖD	4	A71157	15,08	3000
17	114055	VAJERLÅS	D 5	4		0	2900
18	114067	VAJER	D3/D5 MM PLASTRÖR	8		0	2900
19	116065	PLASTPROPP	DBI 42	2		0	2600
20	115570	CELLGUMMIBAND	4X10 MAPA	4		0	2600
21	107821	SKRUV ÖGLA	M 8X60	2		0	2000
22	120014	DRAGFJÄDER	3,0X17 140	2	41529	0	2900
23	111550	BRICKA ZN	M 10 DIN125	4		0	2010

Montering av luftgaveln A70813

Vi rekommenderar att luftgaveln monteras på ett jämnt plan.
Då blir den hopmonterade gaveln absolut rak.

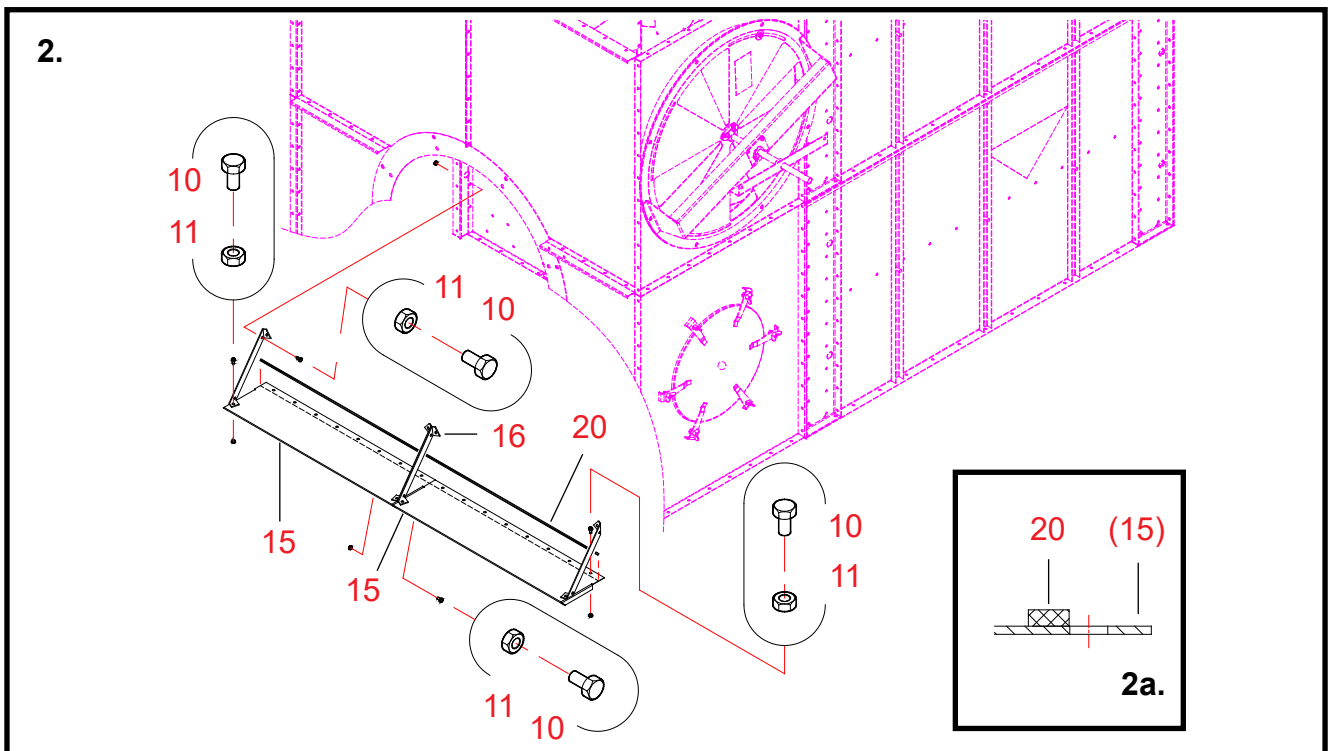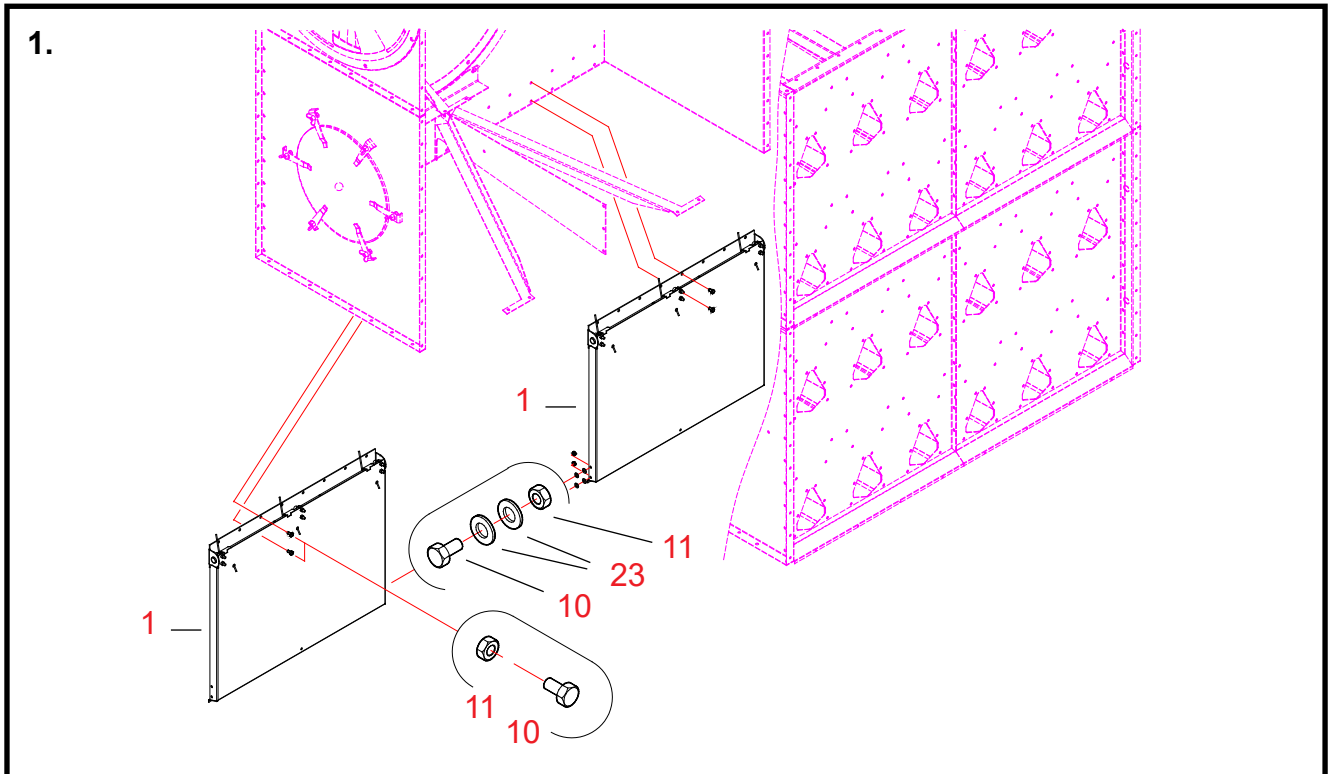




1. Montering av avstängningsplåtsammansättningar på luftgaveln (A71329) som står färdigmonterad på torksektionen

- Delar Numreringen av arbetsfaser motsvarar referensnumren på reservdelsritningen för luftgaveln A70813.
- 1 **Montera avstängningsplåtsammansättningar (delar 1) i hålen i gavelplåtsammansättningen.**
- 10, 11 **Fäst avstängningsplåtarna med bultar och muttrar (M 8 x 16, 16 st./plåt).**
- 10, 11, 23 **Fäst avstängningsplåtarna ihop med bultar, brickor och muttrar (M8 x 16).**
Montera mellan avstängningsplåtarna två stycken M10 brickor på båda bultarna.

2. Montering av luckans motplåtar på torksektionen

- 15 **Foga samman två motplåtar (delar 15).**
- 10, 11 **Fäst fogen med en bult och mutter (M 8 x 16).**
- 16 **Montera motplåtsstöden (delar 16, 4 st.) på motplåtarna i läget som bilden visar.**
- 10, 11 **Fäst stöden med bultar och muttrar (M 8 x 16, 1 st./stöd).**
- 20 **Fäst ett tätningsband på den övre ytan av motplåt-sammansättningen (delar 15).**
Fäst tätningsbandet på insidan av bulthålsraden (se ritningen 2a).
- (10, 11) **Skruva loss bultar och muttrar från torksektionen, från motplåtsstödens fästpunkt.**
Motplåtsstöden fästs på plats med de nästnedersta bultarna på torksektionens mitt- och sidofogar.
- * **Flytta motplåt-sammansättningen tätt emot torksektionens gavel.**
Se till för att tätningsbanden inte skadas vid monteringen av plåten.
- 10, 11 **Fäst motplåtsstöden med bultar och muttrar som du nyss skruvade loss (M 8 x 16).**
Motplåtens kant blir under torksektionens kant och den fästs på plats på samma gång med sektionen.

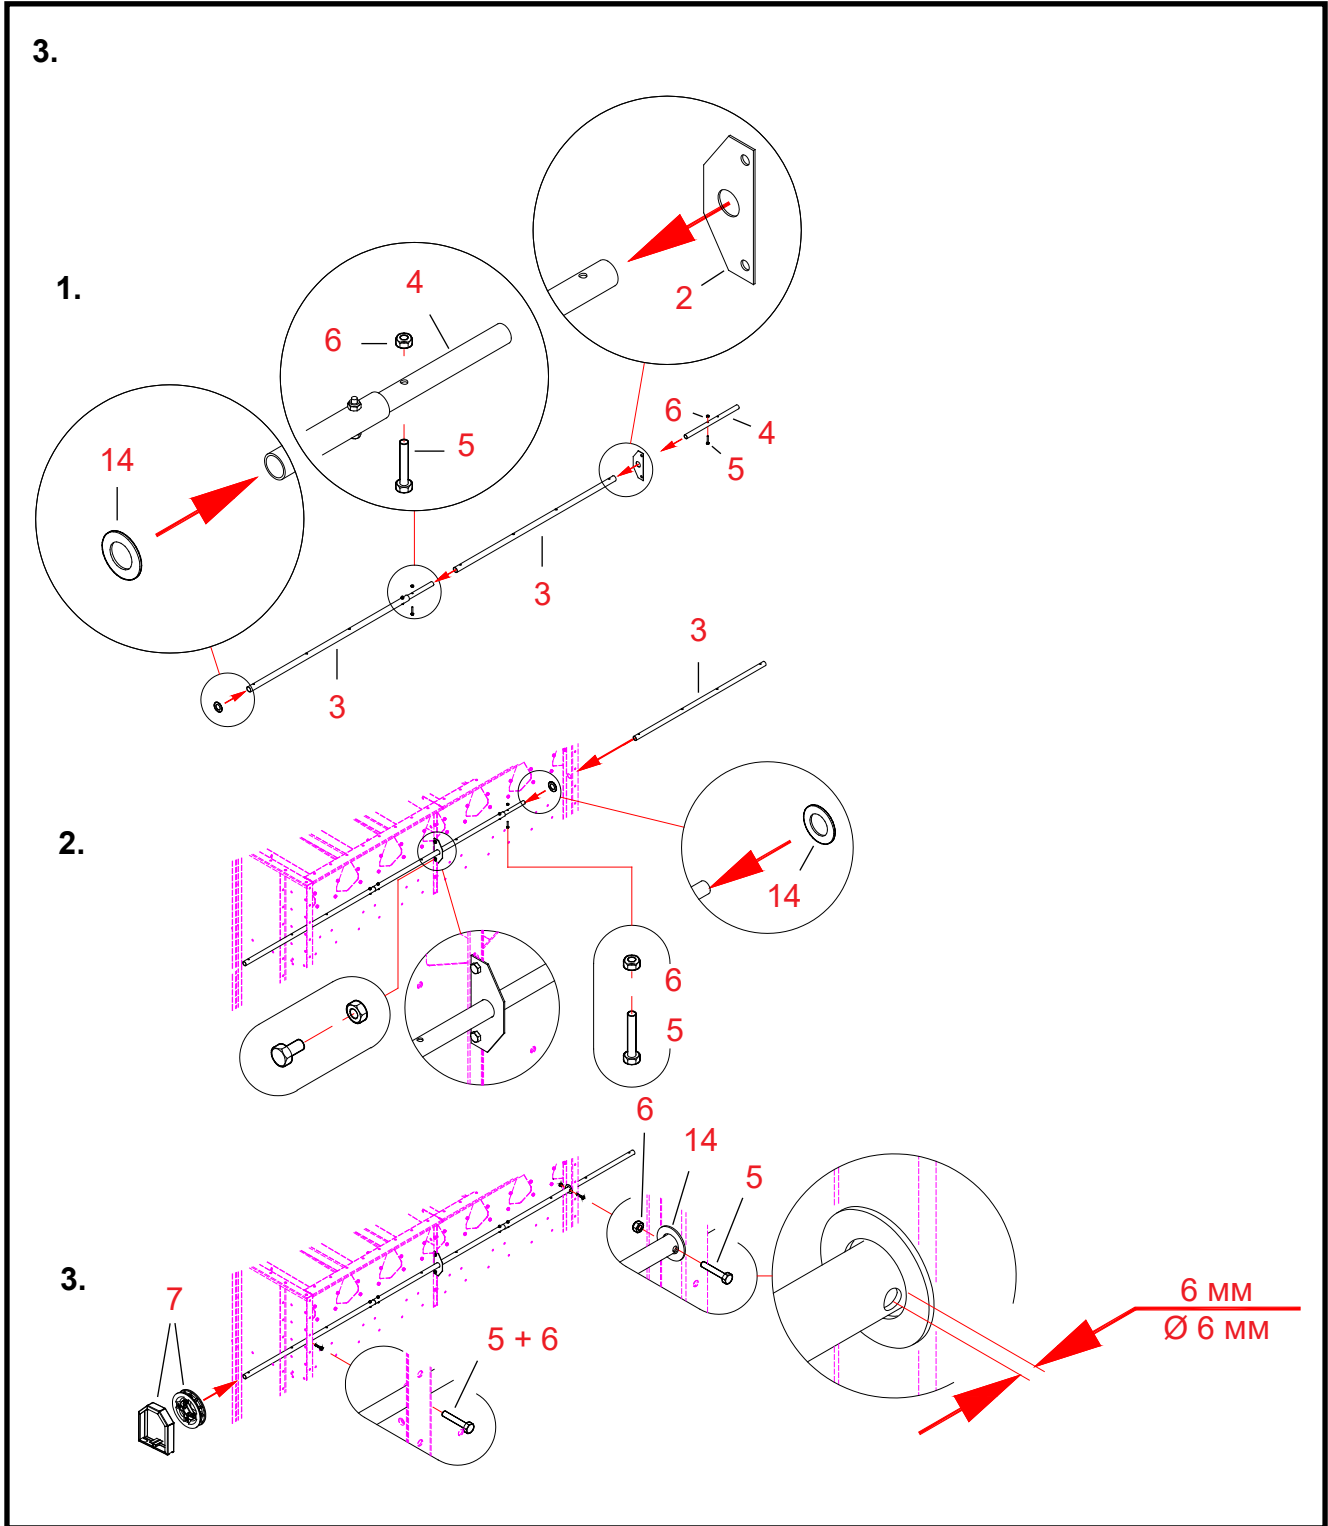







3. Montering av avstängningsplåtarnas manövreringsaxel

- Bild 1.
- 4 Förbind de två axelrören (delar 3) med hjälp av förlängningsröret.
- 5, 6 Fäst förbandet med två bultar och nyloc-muttrar (M 6 x 35).
- 2 Skjut styröglan för axeln på röret.
- 4 Montera ett andra förlängningsrör på den samma ändan av axelröret på vilken du trädde styröglan.
- 5, 6 Fäst förbandet med två bultar och nyloc-muttrar (M 6 x 35).
- 14 Skjut brickan (D45/25,5) på röret från den andra ändan.
- Bild 2.
- (1) **Montera axeln, vars montering visas på bilden 1, i de övre Ø 25,5 mm hålen i torksektionens sidoplåtar.**
Avlägsna två bultar från gavelplåtarnas mittfog, vid styröglan.
Sätt styröglan mot gavelplåtens flänsar och montera bultarna åter på plats.
- 14 **Montera en bricka (D45/25,5) till på axelröret.**
- 3 **Skjut det tredje axelröret genom torksektionens sidoplåt och benet på förlängningsröret för den färdigmonterade axeln.**
- 5, 6 **Fäst axelrörsförbandet med en bult och en nyloc-mutter (M 6 x 35).**
- Bild 3.
- * **Centrera axelröret i förhållande till torksektionens sidoflänsar.**
- * **Skjut brickorna (delar 14) mot torksektionens sidoflänsar.**
- * **Borra ett hål på Ø 6 mm genom axelröret på avstånd av 6 mm från sidoytan av båda brickor.**
- 5, 6 **Förse de borrade hålen med bultar och nyloc-muttrar (M 6 x 35).**
- 7 **Montera kedjehjulspaketet på avstängningsplåtarnas manövreringsaxel.**
Dra åt u-bultförbandets muttrar bara lätt i detta skede.



4.

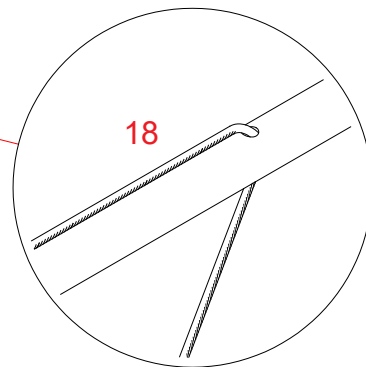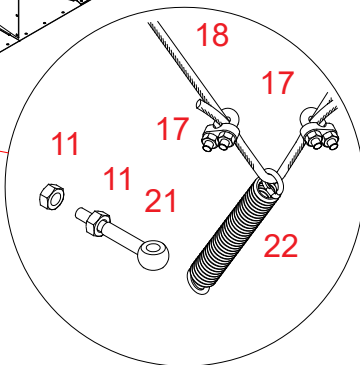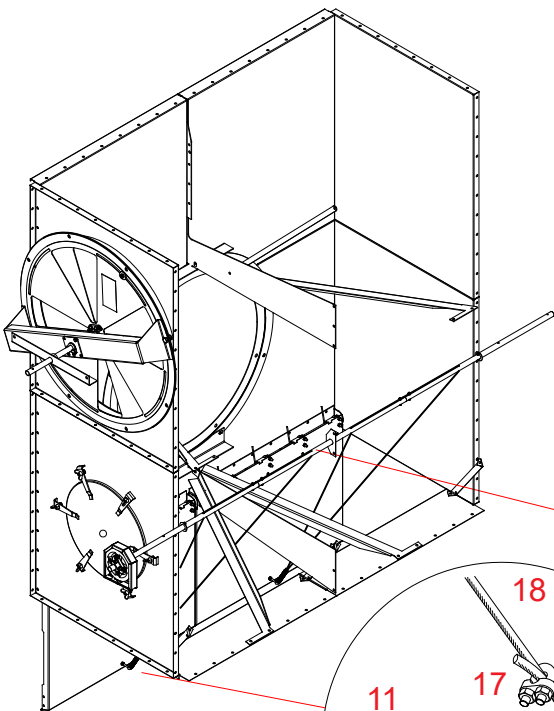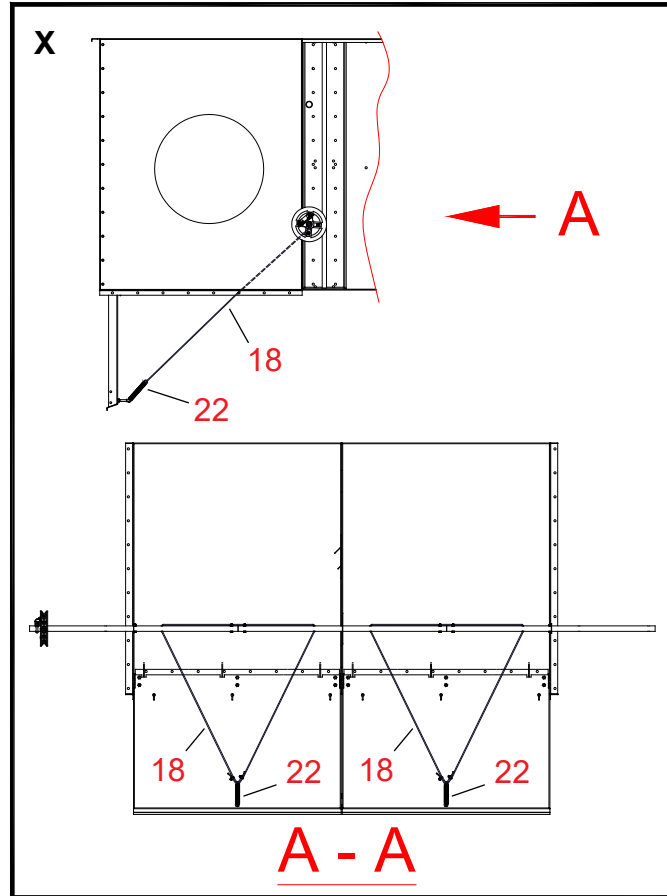



4. Montering av luckornas manövreringsvagnar

- 11, 21 **Montera en skruvöglebult på båda avstängningspjällen. Fäst den med två muttrar (M 8).**
- 22 **Träd en dragfjäder i båda skruvöglebultarna.**
- 18 **Montera manövreringsvagnar för avstängningsplåtarna.**
Utforma av vajern en triangel genom att trä den genom de två hålen i axeln och skruvöglan. (Bildruta X)
- 17 **Placera vajerlås på ömse sidor om dragfjäders ögla.**
- * **Skär av vajern på avstånd av ca 30 mm från vajerlåset.**





20080901

Ref	Del nr.	Benämning 1	Benämning 2	An- tal	Ritn. nr.	Vikt	Grupp
1	A70682	LUFTGAVEL WM06	GAVELPL FÖR SPJÄLL	2	A70682	14.64	3000
2	A70810	ÖVRE BEHÅLLARE WM06	VERTIKALSTÖD PL 3	1	A70810-C	2.34	3000
3	A70640	LUFTGAVEL WM06 1,0	SIDOPLÄT	2	A70640	14.18	3000
4	A70678	LUFTGAVEL WM06 1,0	STÖD RAKT	1	A70678-B	1.79	3000
5	A70668	LUFTGAVEL WM06	SVÄNG SPJÄLL 1M KOMPL	2	A70668	15.08	3000
6	A70551	SEKTION WM06 AVST PL	STYRÖGLA	1	A70551	42.34	3000
7	A70548	SEKTION WM06 AVST PL	D25-958 RÖR	3	A70548-C	42.34	3000
8	A70733	SEKTION WM06 AVST PL	D19-300 FÖRLÄNGN RÖR	2	A70733	0.25	3000
9	101520	SKRUV 6K ZN 8.8	6X35 AM DIN933	6		0	2010
10	110789	MUTTER NYLOC ZN M 6	DIN985	6		0	2010
11	A71223	LUFTGAVEL WM06	KEDJEHJUL PLAST PAKE	1	A71223-A	0.9	3000
14	A70570	LUFTGAVEL WM06 1,0	HÖRNLIST	2	A70570-A	0.94	3000
15	101810	SKRUV 6K ZN 8.8	8X16 AM DIN933	110		0	2010
16	110540	MUTTER ZN 8 M 8	DIN934	114		0	2010
18	114055	VAJERLÅS	D 5	4		0	2900
19	114067	VAJER	D3/D5 MM PLASTRÖR	8		0	2900
20	115570	CELLGUMMIBAND	4X10 MAPA	24		0	2600
21	400344	BRICKA AISI	PL1,5 D45/25,5	2	21175,4	0	4500
22	A71156	LUFTGAVEL WM06	LUCKA ANSATSP	2	A71156	15.08	3000
23	A71157	LUFTGAVEL WM06	LUCKA ANSATSTÖD	4	A71157	15.08	3000
24	116065	PLASTPROPP	DBI 42	2		0	2600
25	107821	SKRUV ÖGLA	M 8X60	2		0	2000
26	120014	DRAGFJÄDER	3,0X17 140	2	41529	0	2900
27	111550	BRICKA ZN	M 10 DIN125	4		0	2010

Montering av luftgaveln A70814

Vi rekommenderar att luftgaveln monteras på ett jämnt plan.
Då blir den hopmonterade gaveln absolut rak.

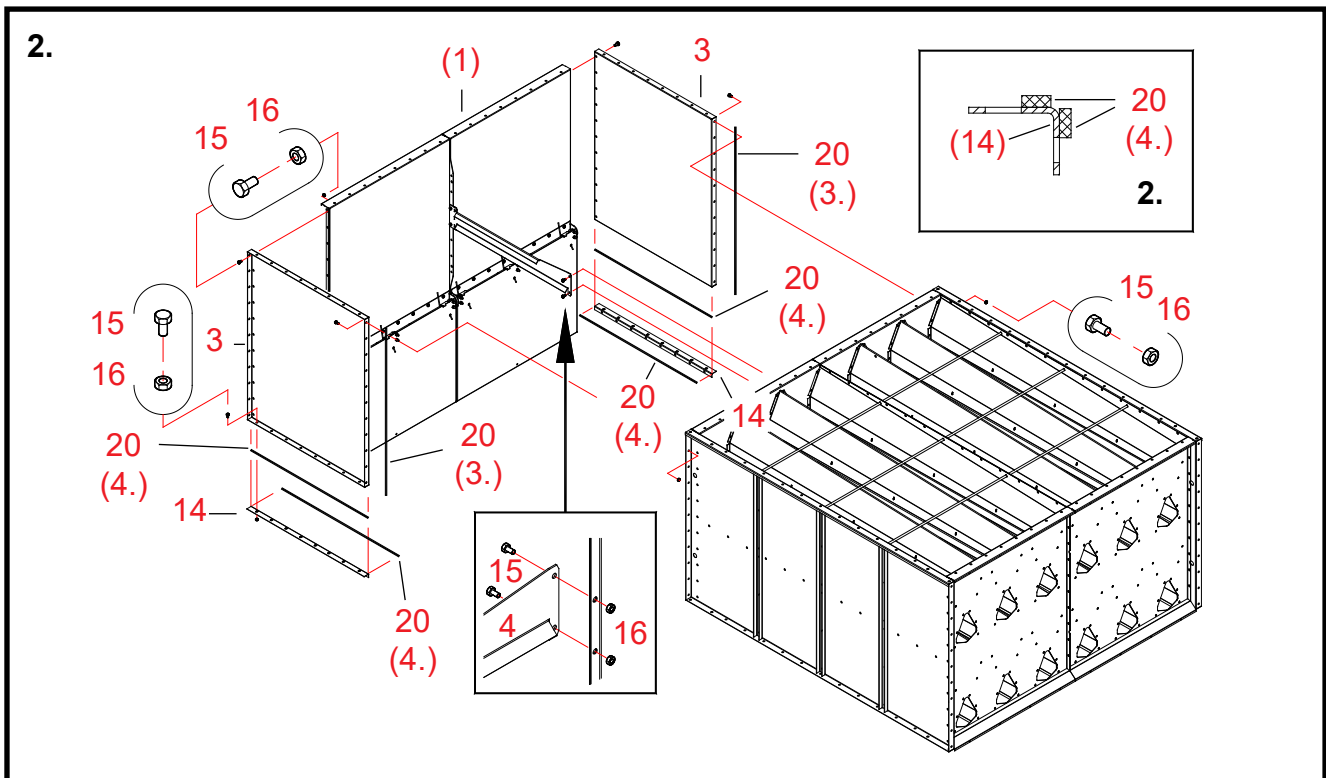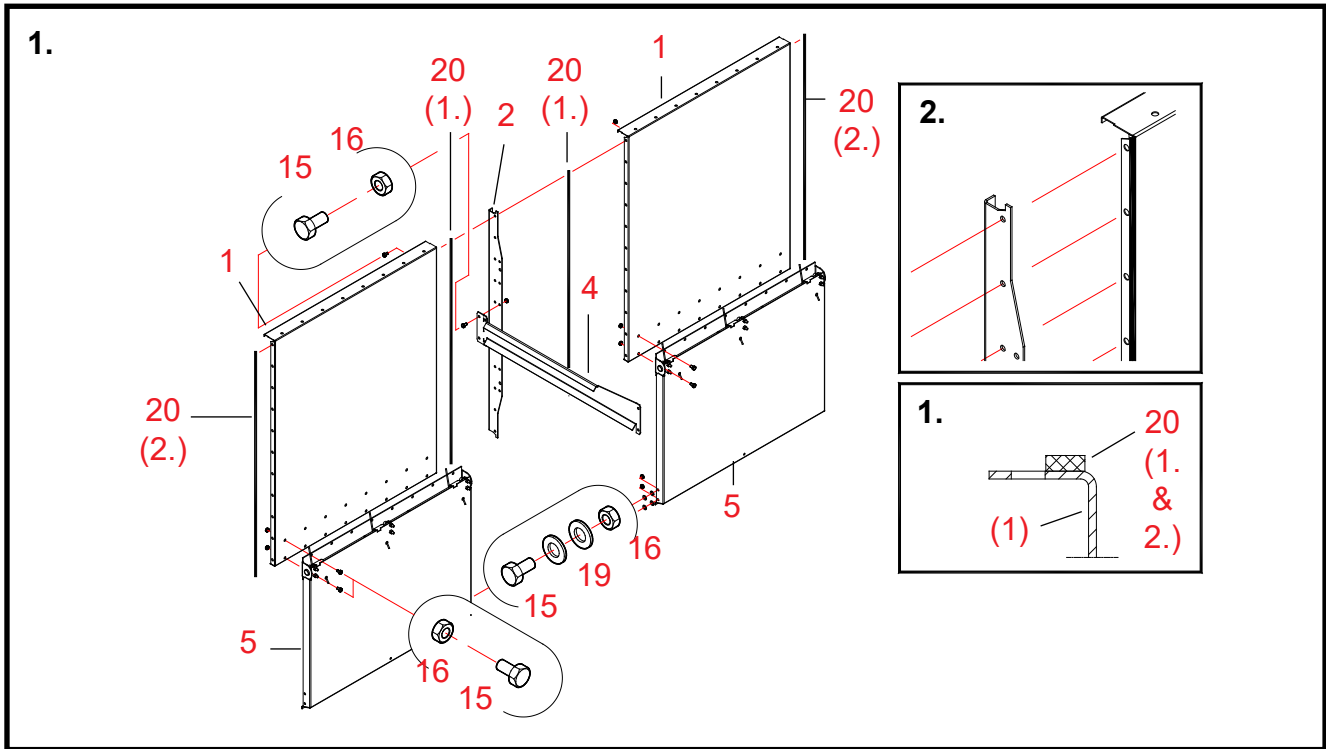



1. Hopmontering av gavelplåtsammansättningen för luftgaveln

- Delar Numreringen av arbetsfaser motsvarar referensnumren på reservdelsritningen för luftgaveln A70814.
- 20 (1.) **Fäst tättningsband på de ändflänsar av de två gavelplåtarna (delar 1) som ska fästas ihop.**
Fäst tättningsbanden på insidan av bulthålsraderna i flänsen (se detaljritningen 1).
- 2 **Montera vertikalstödet mellan gavelplåtarna.**
Se till för att tättningsbanden inte skadas vid monteringen av vertikalstödet.
Montera flänsen på det vertikala stödet som blir utanför luftgaveln i den riktning som bilden 2 visar.
Om ett regntak kommer att fästas vid luftgaveln, bör flänsen stå i det läge som bild 2 visar.
- 15, 16 **Fäst gavelplåtarna och vertikalstödet med bultar och muttrar (M 8 x 16, 11 st.).**
Dra åt bultarna bara lätt så att du kan räta på luftgaveln senare.
- 4 **Montera luftgavelns raka stöd i vertikalstödet (del 2).**
Granska monteringsplatsen för stödet i ritningen.
- 15, 16 **Fäst stödet med bultar och muttrar (M 8 x 16, 2 st.).**
- 5 **Montera avstängningsplåtsammansättningarna (delar 5) i hålen i gavelplåtsammansättningen.**
- 15, 16 **Fäst avstängningsplåtarna med bultar och muttrar (M 8 x 16, 16 st./plåt).**
- 15, 16, 19 **Fäst avstängningsplåtarna ihop med bultar, brickor och muttrar (M8 x 16).**
Montera mellan avstängningsplåtarna två stycken M10 brickor på båda bultarna.
- 20 (2.) **Fäst tättningsband på gavelplåtarnas (delar 1 hopmonterade) ändflänsar.**
Fäst tättningsbanden på insidan av bulthålsraderna i flänsen (se detaljritningen 1).

2. Montering av luftgaveln

- 20 (3.) **Fäst tättningsband på sidoplåtarnas (delar 3) de flänsar som skall fästas vid torksektionen.**
Fäst tättningsbanden på insidan av bulthålsraderna.
- 3 **Flytta sidoplåtarna tätt emot torksektions gavlar.**
Se till för att tättningsbanden inte skadas vid monteringen av sidoplåtarna.
- 15, 16 **Fäst sidoplåtarna vid torksektionen med bultar och muttrar (M 8 x 16, 11 st./sidoplåt).**
Dra åt bultarna bara lätt så att du kan räta på luftgaveln senare.
- (1) **Flytta sammansättningen som monterades i skede 1 mellan sidoplåtarna.**
Se till för att tättningsbanden inte skadas vid flyttning av sammansättningarna.
- 15, 16 **Fäst sammansättningen, som monterades i skede 1, med bultar och muttrar (M 8 x 16, 11 + 11 st.).**
- 15, 16 **Fäst luftgavelns raka stöd vid torksektionen med bultar och muttrar (M 8 x 16, 2 st.).**
Se detaljritningen 2. Dra åt bultarna bara lätt så att du kan räta på luftgaveln senare.

Fortsätter på nästa sidan >>>





Montera hörnlisterna (delar 14) endast om denna sammansättning monteras lägst i torkens luftgavel.

- 20 (4.) Fäst tätningsband på hörnlisternas (delar 14) flänsar.
Fäst tätningsbanden på insidan av bulthålsraderna (se detaljritningen 2).
- 14 Montera hörnlisterna på den nedre flänsen av båda sidoplåtar.
- 15, 16 Fäst hörnlisterna med bultar och muttrar (M 8 x 16, 4 + 4 st.).
- * Granska fogarna och rektangulär form av luftgaveln. Dra åt alla bultar.

3. Montering av avstängningsplåtarnas manövreringsaxel

- Bild 1.
- 8 Förbind de två axelrören (delar 7) med hjälp av förlängningsröret.
 - 9, 10 Fäst förbandet med två bultar och nyloc-muttrar (M 6 x 35).
 - 6 Skjut styröglan för axeln på röret.
 - 8 Montera ett andra förlängningsrör på den samma ändan av axelröret på vilken du trädde styröglan.
 - 9, 10 Fäst förbandet med två bultar och nyloc-muttrar (M 6 x 35).
 - 21 Skjut brickan (D45/25,5) på röret från den andra ändan.
- Bild 2.
- (1) Montera axeln, vars montering visas på bilden 1, i de övre Ø 25,5 mm hålen i torksektionens sidoplåtar.
Avlägsna två bultar från gavelplåtarnas mittfog, vid styröglan.
Sätt styröglan mot gavelplåtens flänsar och montera bultarna åter på plats.
 - 21 Montera en bricka (D45/25,5) till på axelröret.
 - 7 Skjut det tredje axelröret genom torksektionens sidoplåt och benet på förlängningsröret för den färdigmonterade axeln.
 - 9, 10 Fäst axelrörsförbandet med en bult och en nyloc-mutter (M 6 x 35).
- Bild 3.
- * Centra axelröret i förhållande till torksektionens sidoflänsar.
 - * Skjut brickorna (delar 21) mot torksektionens sidoflänsar.
 - * Borra ett hål på Ø 6 mm genom axelröret på avstånd av 6 mm från sidoytan av båda brickor.
 - 9, 10 Förse de borrarade hålen med bultar och nyloc-muttrar (M 6 x 35).
 - 11 Montera kedjehjulspaketet på avstängningsplåtarnas manövreringsaxel.
Dra åt u-bultförbandets muttrar bara lätt i detta skede.

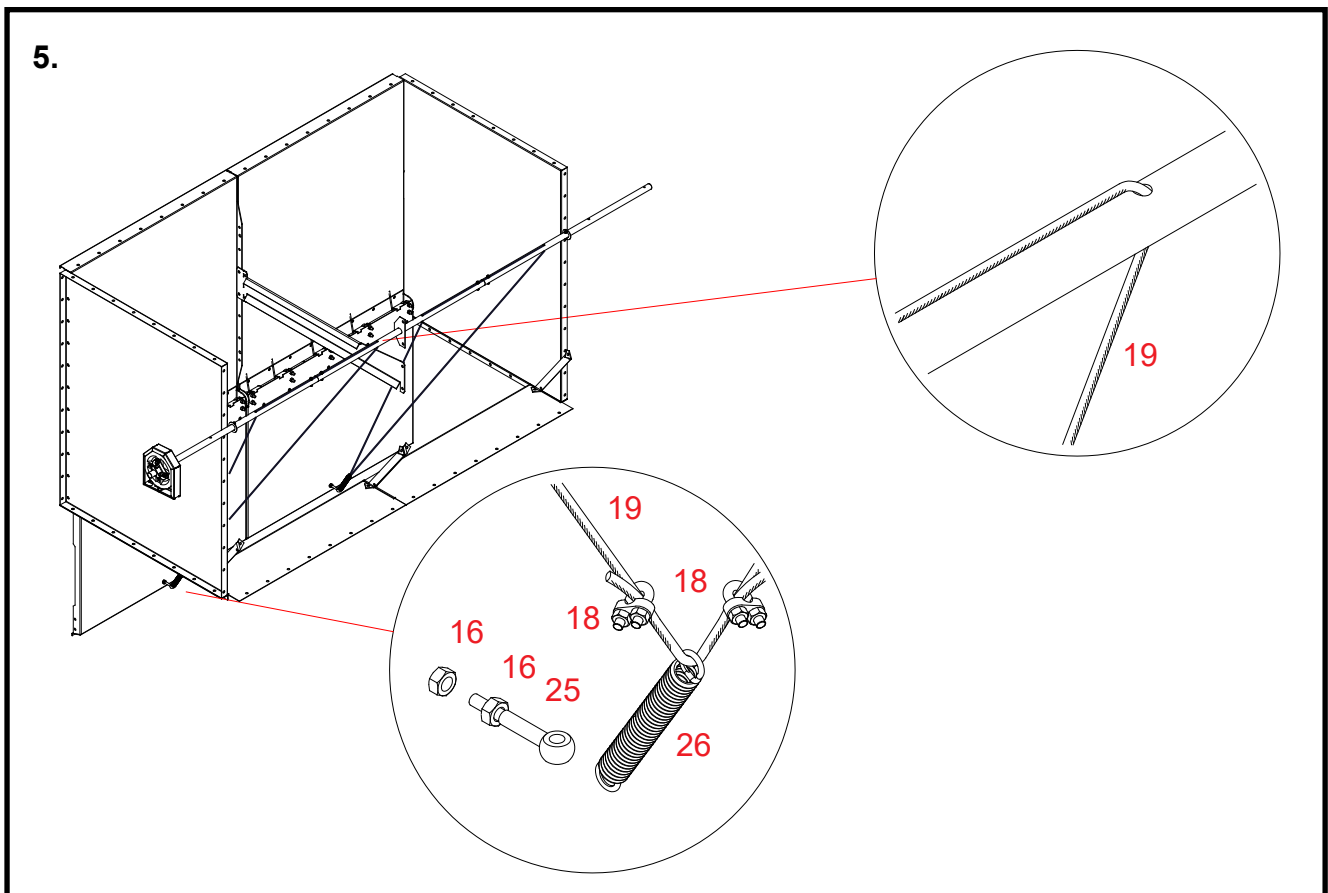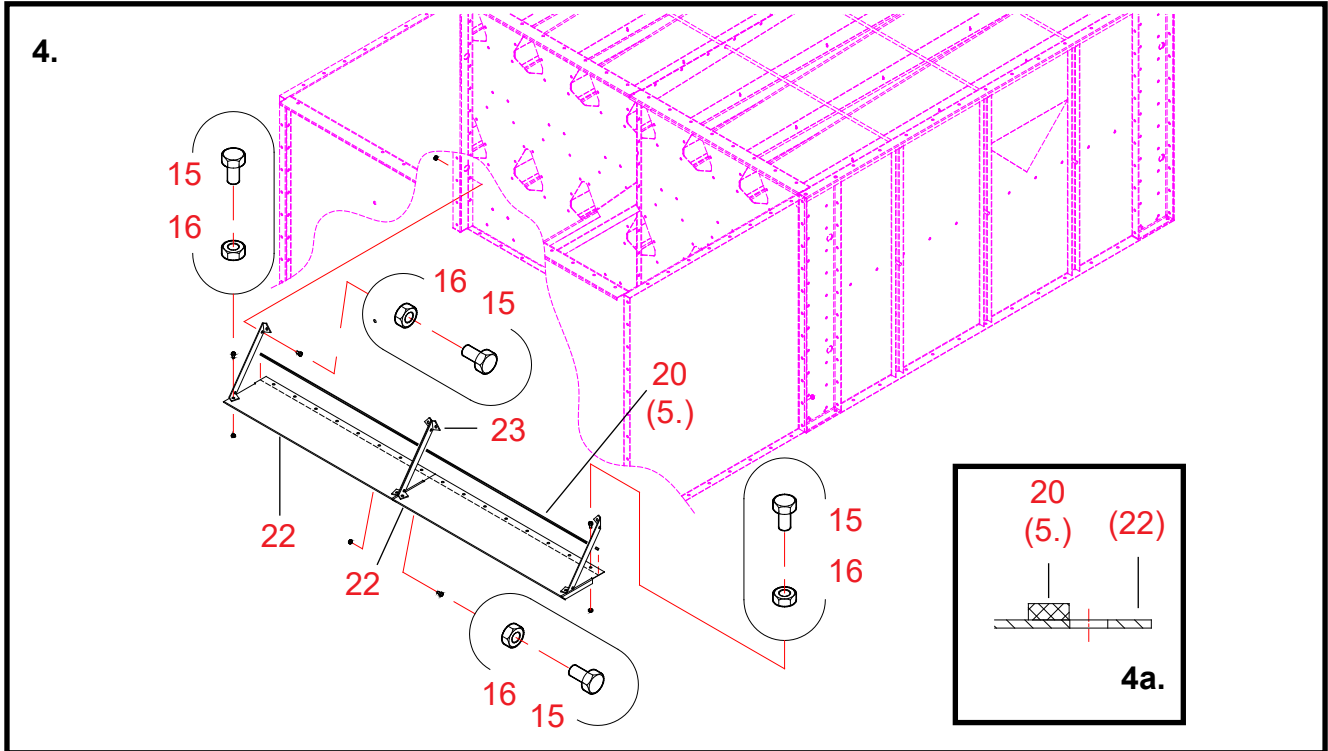



4. Montering av luckans motplåtar på torksektionen


- 22 Foga samman två motplåtar (delar 22).
- 15, 16 Fäst fogen med en bult och mutter (M 8 x 16).
- 23 Montera motplåtsstöden (delar 23, 4 st.) på motplåtarna i läget som bilden visar.
- 15, 16 Fäst stöden med bultar och muttrar (M 8 x 16, 1 st./stöd).
- 20 (5.) Fäst ett tätningsband på den övre ytan av motplåt-sammansättningen (delar 22).
Fäst tätningsbandet på insidan av bulthålsraden (se ritningen 4a).
- (15, 16) **Skruva loss bultar och muttrar från torksektionen, från motplåtsstödens fästpunkt.**
Motplåtsstöden fästs på plats med de nästnedersta bultarna på torksektionens mitt- och sidofogar.
- (22 + 22) **Montera den sammanfogade motplåten på hörnlisterna av luftgavelns sidoplåtar.**
Placera motplåten i de yttersta hålen i hörnlisterna på torksektionens sida.
- 15, 16 **Fäst motplåten vid sina båda ändar med en bult och mutter (M 8 x 16).**
Motplåtens kant blir under torksektionens kant och den fästs på plats på samma gång med sektionen.
Om luftgaveln har inga hörnlistor, fästs motplåten endast vid torksektionen.
- 15, 16 Fäst motplåtsstöden med bultar och muttrar som du nyss skruvade loss (M 8 x 16).

5. Montering av luckornas manövreringsvagnar

- 16, 25 Montera en skruvöglebult på båda avstängningspjällen. Fäst den med två muttrar (M 8).
- 26 Träd en dragfjäder i båda skruvöglebultarna.
- 19 **Montera manövreringsvagnar för avstängningsplåtarna.**
Utforma av vajern en triangel genom att trä den genom de två hålen i axeln och skruvöglan.
Så även bildrutan X ovan på bilden 4 i monteringsanvisningen för luftgaveln A70813.
- 18 Placera vajerlås på ömse sidor om dragfjäders ögla.
- * Skär av vajern på avstånd av ca 30 mm från vajerlåset.

Luftgavel 1,0 2W (A70879) - reglerluckor

Reservdelsritning

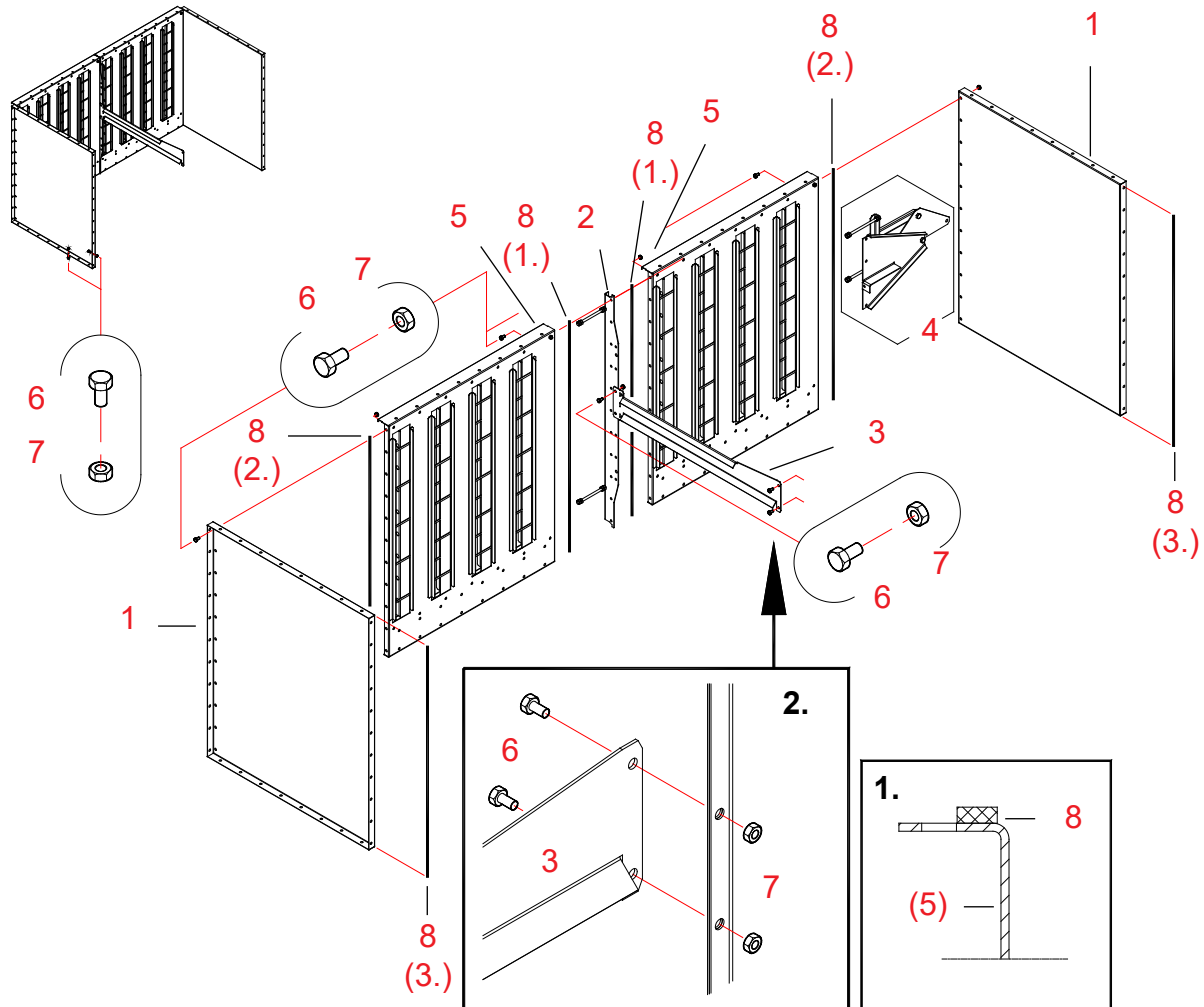

20080901

Ref	Del nr.	Benämning 1	Benämning 2	An- tal	Ritn. nr.	Vikt	Grupp
1	A70640	LUFTGAVEL WM06 1,0	SIDOPLÅT	2	A70640	14.18	3000
2	A70810	ÖVRE BEHÅLLARE WM06	VERTIKALSTÖD PL 3	1	A70810-C	2.34	3000
3	A70678	LUFTGAVEL WM06 1,0	STÖD RAKT	1	A70678-B	1.79	3000
4	A71367	LUFTGAVEL WM06	REGL DEL FÖRPACK	1	A71367	5.46	3000
5	A71351	LUFTGAVEL WM06	REGLERBAR SAMMANSTÄLLN	2	A71351	32.1	3000
6	101810	SKRUV 6K ZN 8.8	8X16 AM DIN933	121		0	2010
7	110540	MUTTER ZN 8 M 8	DIN934	121		0	2010
8	115570	CELLGUMMIBAND	4X10 MAPA	20		0	2600



Montering av luftgaveln A70879

1. Hopmontering av gavelplåtsammansättningen för luftgaveln

Delar Numreringen av arbetsfaser motsvarar referensnumren på reservdelsritningen för luftgaveln A70879.

Vi rekommenderar att luftgaveln monteras på ett jämnt plan.

Då blir den hopmonterade gaveln absolut rak.

8 (1.) **Fäst tätningsband på de ändflansar av de två gavelplåtarna (delar 5) som ska fästas ihop.**
Fäst tätningsbanden på insidan av bulthålsraderna i flänsen (se detaljritningen 1).

2 **Montera vertikalstödet mellan gavelplåtarna.**
Se till för att tätningsbanden inte skadas vid monteringen av vertikalstödet.

6, 7 **Fäst gavelplåtarna och vertikalstödet med bultar och muttrar (M 8 x 16, 11 st.).**
Dra åt bultarna bara lätt så att du kan räta på luftgaveln senare.

3 **Montera luftgavelns raka stöd i vertikalstödet (del 2).**
Granska monteringsplatsen för stödet i ritningen.

6, 7 **Fäst stödet med bultar och muttrar (M8x16, 2 st./stöd).**

8 (2.) **Fäst tätningsband på den hopmonterade gavelplåtenhetens ändflansar.**
Fäst tätningsbanden på insidan av bulthålsraderna i flänsen (se detaljritningen 1).

2. Montering av luftgaveln

8 (3.) **Fäst tätningsband på sidoplåtarnas (delar 1) de flansar som skall fästas vid torksektionen.**
Fäst tätningsbanden på insidan av bulthålsraderna.

1 **Flytta sidoplåtarna tätt emot torksektions gavlar.**
Se till för att tätningsbanden inte skadas vid monteringen av sidoplåtarna.


6, 7 **Fäst sidoplåtarna med bultar och muttrar (M 8 x 16, 11 st./sidoplåt).**
Dra åt bultarna bara lätt så att du kan räta på luftgaveln senare.

(1) **Flytta sammansättningen som monterades i skede 1 mellan sidoplåtarna.**
Se till för att tätningsbanden inte skadas vid flyttning av sammansättningarna.

6, 7 **Fäst sammansättningen, som monterades i skede 1, med bultar och muttrar (M 8 x 16, 11 + 11 st.).**

6, 7 **Fäst luftgavelns raka stöd vid torksektionen med bultar och muttrar (M 8 x 16, 2 st.).**
Se detaljritningen 2. Dra åt bultarna bara lätt så att du kan räta på luftgaveln senare.

* **Granska luftgavelns fogar, rektangulär form och sidoplåtarnas likriktning.**
Dra åt alla bultar.

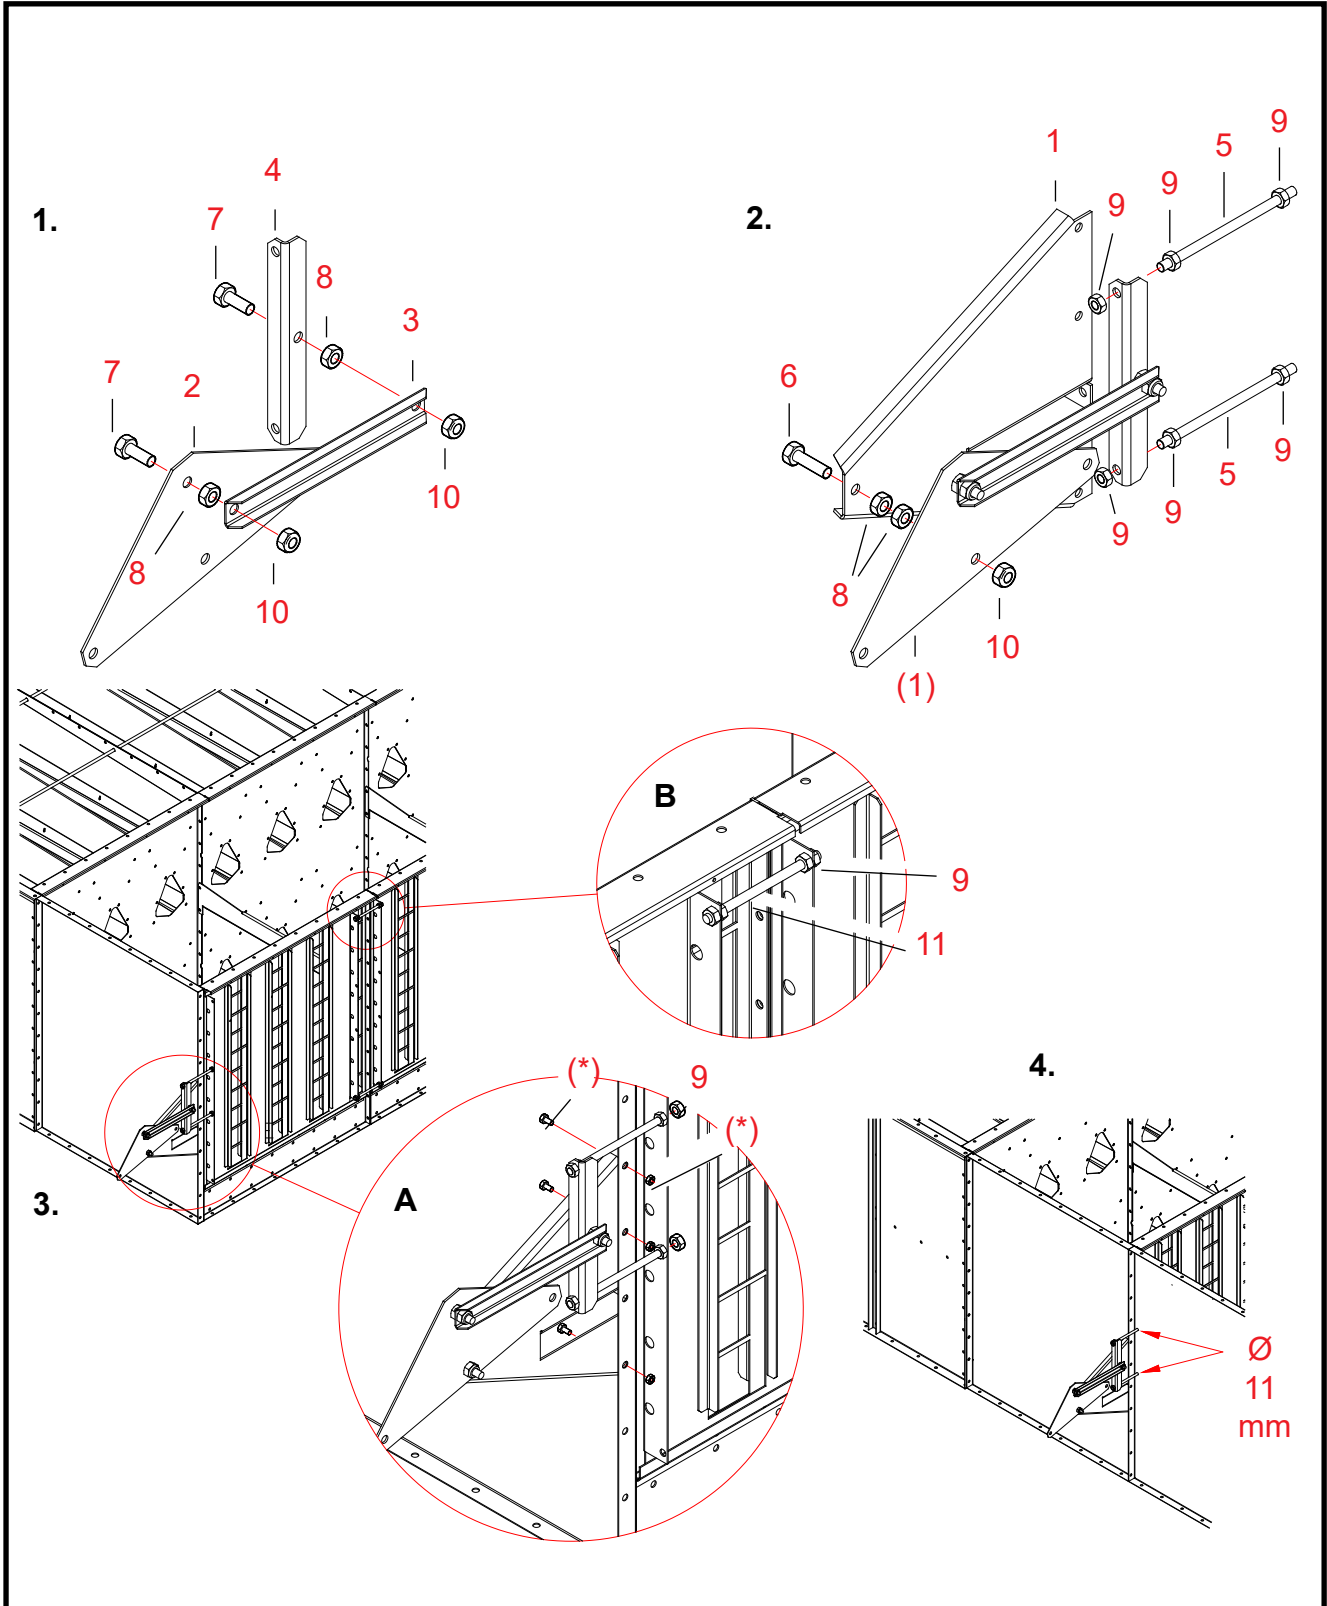



Sammansättning och montering av regleringsdelförpackningen A71367

1. Montering av regleringsdelarna


- Delar Numreringen av arbetsfaser motsvarar referensnumren på reservdelsritningen för luftgaveln A71367.
- Bild 1
- 7, 8 **Fäst en bult och mutter (M 12 x 35) vid manöverspaken (del 2) och regleringsfästet (del 4).**
- 3 **Före delarna med en mellanstång. Skjut in de nymonterade bultarna i hålen i mellanstången.**
Granska delarnas inbördes position i ritningen.
- 10 **Fäst mellanstången med muttrar (M 12 nyloc, 2 st.).**
- Bild 2
- 6, 8 **Fäst en bult och två muttrar (M 12 x 50) vid regleranordningens stöd (del 1).**
- (1) **Fäst sammansättningen, vars montering visas på bilden 1, vid den nymonterade bulten.**
Granska delarnas inbördes position i ritningen.
- 10 **Fäst sammansättningen med en mutter (M 12 nyloc, 1 st.).**
- 9 **Montera två muttrar (M 10) på båda förmedlingsarmar.**
Vrid muttrarna ända till slutet av gängan.
- 5 **Montera förmedlingsarmarna på regleringsfästet.**
- 9 **Fäst förmedlingsarmarna med muttrar (M 10 nyloc, 1 st./arm).**

2. Montering av regleranordningen

- Bild 3, detaljbild A
Granska monteringsplatsen för regleranordningen på luftgavelns sida i ritningen 3.
- * **Lösgör tre bultar från luftgaveln för montering av regleranordningen.**
- (1 - 2) **Fäst sammansättningen, som monterades i punkter 1 - 2, vid luftgavelns sida.**
- * **Fäst sammansättningen på plats med bultar och muttrar, som du nyss lösgjorde.**
- 9 **Fäst förmedlingsarmarna vid reglerluckan med muttrar (M 10 nyloc, 1 st./arm).**
- Bild 3, detaljbild A
- 9, 11 **Koppla ihop reglerluckorna med två gängstänger och fyra muttrar.
(M 10, L = 160 mm).**
- Bild 4
- * **Om reglerluckorna monteras inne i luftgaveln, bör man borra hål för förmedlingsarmarna.**
Borra hål på Ø 11 mm i luftgavelns sidoplåt för förmedlingsarmarna..

Luftgavel 1,0 2W (A70958) - övre avstängningsplåt B

Reservdelsritning

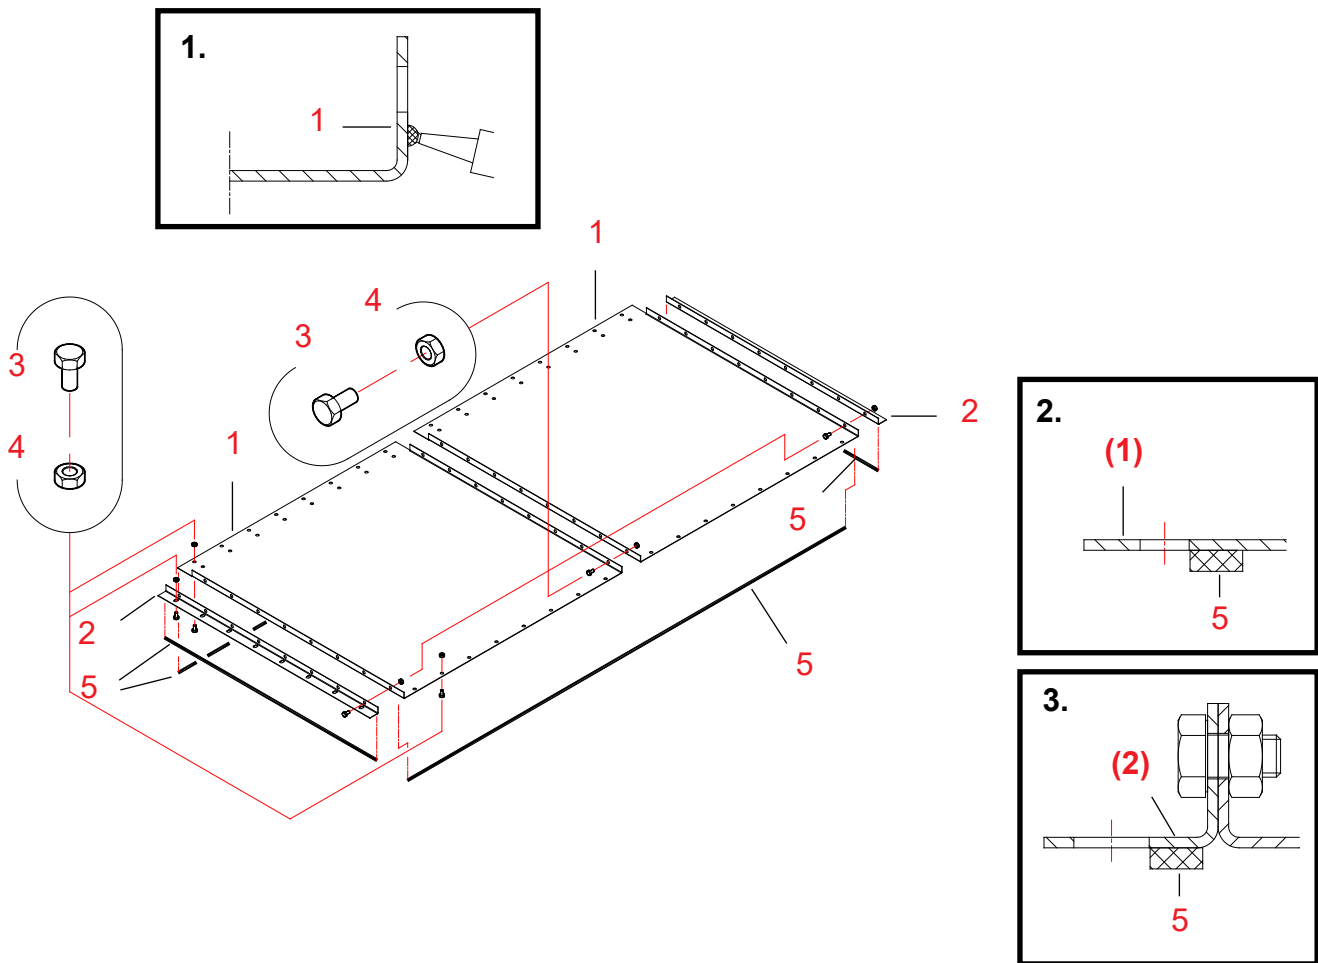

20080715

Ref	Del nr.	Benämning 1	Benämning 2	An- tal	Ritn. nr.	Vikt	Grupp
1	A70642	LUFTGAVEL WM06 1,0	AVSTÄNGNINGSPLÅT	2	A70642	11.67	3000
2	A70570	LUFTGAVEL WM06 1,0	HÖRNLIST	2	A70570-A	0.94	3000
3	101810	SKRUV 6K ZN 8.8	8X16 AM DIN933	56		0	2010
4	110540	MUTTER ZN 8 M 8	DIN934	56		0	2010
5	115570	CELLGUMMIBAND	4X10 MAPA	4		0	2600
6	800271	TÄTNINGSMASSA/LIM	GRÅ 310 ML	1			2600


Montering av luftgavelns övre avstängningsplåt A70958

1. Att fästa ihop avstängningsplåtarna och hörnlisterna

- Delar Numreringen av arbetsfaser motsvarar referensnumren på reservdelsritningen för luftgavelns övre avstängningsplåt A70758.
- * **Pressa tätningsmassa på utsidan av avstängningsplåtarnas (delar 1) båda ändflänsar.**
Pressa tätningsmassa på insidan av bulthålsraderna i stöden (se detaljritningen 1).
Håll tätningsmassalagret så jämnt och enhetligt som möjligt.
- 3, 4 **Fäst avstängningsplåtarna ihop med bultar och muttrar (M 8 x 16, 8 st./fog).**
Se till för att tätningsmassan inte skadas vid monteringen av plåtarna.
- 2 **Fäst hörnlisterna mot flänsarna på avstängningsplåtsammansättningens yttre ändrar.**
Se till för att tätningsmassan inte skadas vid monteringen av hörnlisterna.
- 3, 4 **Använd bultar och muttrar (M 8 x 16, 8 st./hörnlist) för fastsättningen.**
- 5 **Fäst tätningsband på de nedre ytorna av avstängningsplåt/hörnlist sammansättningen.**
Fäst tätningsbanden på insidan av bulthålsraderna (se detaljritningen 2).
Fäst tätningsbanden på insidan av bulthålsraderna i hörnlisterna (se detaljritningen 3).


2. Fastsättning av avstängningsplåten vid luftgavelns övre ända

- Delar Se monteringsbilden för luftgavelns övre avstängningsplåt A70958 nedan.
- (1) **Flytta sammansättningen mot flänsarna vid luftgavelns övre ända.**
Se till för att tätningsbanden inte skadas vid monteringen av plåten.
Se monteringspositionen för sammansättningen i detaljritningen X.
- 3, 4 **Fäst avstängningsplåten med bultar och muttrar (M 8 x 16, 48 st.).**
Observera! Montera bultarna på den andra långa sidan (Y) först vid hopmontering av torken.

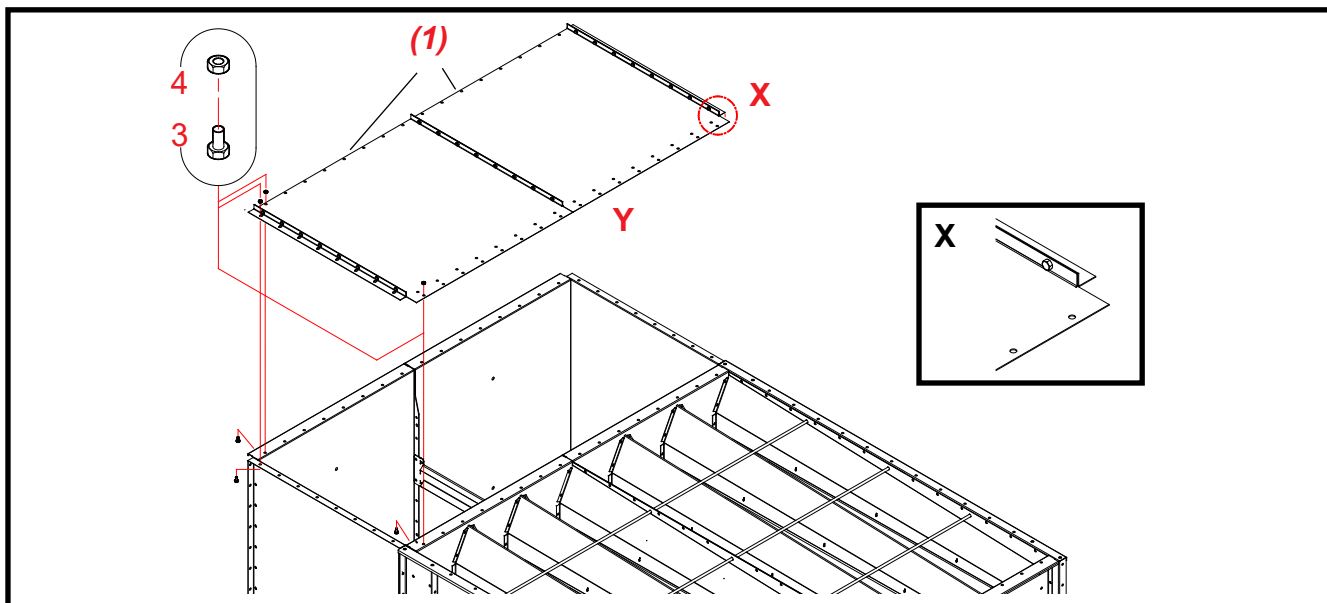

Luftgavel 1,0 2W (A70982) - gnistnät

Reservdelsritning

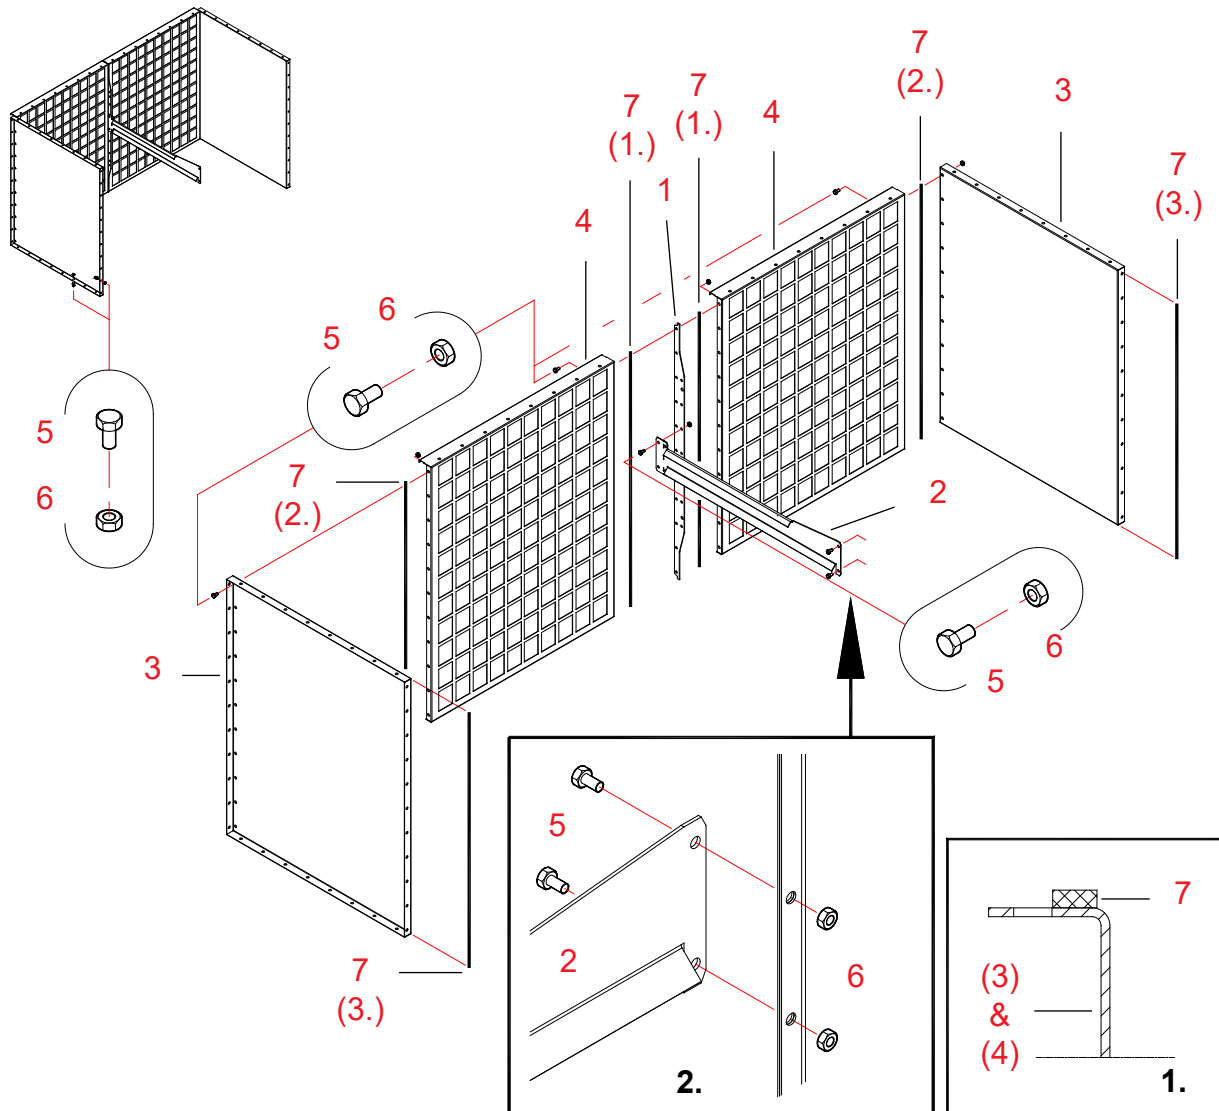

20080901

Ref	Del nr.	Benämning 1	Benämning 2	An- tal	Ritn. nr.	Vikt	Grupp
1	A70810	ÖVRE BEHÅLLARE WM06	VERTIKALSTÖD PL 3	1	A70810-C	2.34	3000
2	A70678	LUFTGAVEL WM06 1,0	STÖD RAKT	1	A70678-B	1.79	3000
3	A70640	LUFTGAVEL WM06 1,0	SIDOPLÅT	2	A70640	14.18	3000
4	A70978	LUFTGAVEL WM06	GNISTNÅT	2	A70978	6.45	3000
5	101810	SKRUV 6K ZN 8.8	8X16 AM DIN933	97		0	2010
6	110540	MUTTER ZN 8 M 8	DIN934	97		0	2010
7	115570	CELLGUMMIBAND	4X10 MAPA	15		0	2600



Montering av luftgaveln A70982

1. Hopmontering av luftgavelns gavelplåtssammansättning (gnistnät)

Delar Numreringen av arbetsfaser motsvarar referensnumren på reservdelsritningen för luftgaveln A70982.

*Vi rekommenderar att luftgaveln monteras på ett jämnt plan.
Då blir den hopmonterade gaveln absolut rak.*

7 (1.) **Fäst tätningsband på flänsarna av de två gnistnät (delar 4) som ska fästas ihop.**
Fäst tätningsbanden på insidan av bulthålsraderna i flänsen (se detaljritningen 1).

1 **Montera vertikalstöd mellan gnistnäten.**
Se till för att tätningsbanden inte skadas vid monteringen av vertikalstödet.

5, 6 **Fäst gnistnäten och vertikalstödet med bultar och muttrar (M8x16, 11 st.).**
Dra åt bultarna bara lätt så att du kan räta på luftgaveln senare.

2 **Montera luftgavelns raka stöd i vertikalstödet (del 1).**
Granska monteringsplatsen för stödet i ritningen.

5, 6 **Fäst stödet med bultar och muttrar (M8x16, 2 st./stöd).**

7 (2.) **Fäst tätningsband på den hopmonterade gavelplåtenhetens ändflänsar.**
Fäst tätningsbanden på insidan av bulthålsraderna i flänsen (se detaljritningen 1).

2. Montering av luftgaveln

7 (3.) **Fäst tätningsband på sidoplåtarnas (delar 3) de flänsar som skall fästas vid torksektionen.**
Fäst tätningsbanden på insidan av bulthålsraderna.

3 **Flytta sidoplåtarna tätt emot torksektions gavlar.**
Se till för att tätningsbanden inte skadas vid monteringen av sidoplåtarna.

5, 6 **Fäst sidoplåtarna med bultar och muttrar (M 8 x 16, 11 st./sidoplåt).**
Dra åt bultarna bara lätt så att du kan räta på luftgaveln senare.

(1) **Flytta sammansättningen som monterades i skede 1 mellan sidoplåtarna.**
Se till för att tätningsbanden inte skadas vid flyttning av sammansättningarna.


5, 6 **Fäst sammansättningen, som monterades i skede 1, med bultar och muttrar (M 8 x 16, 11 + 11 st.).**

5, 6 **Fäst luftgavelns raka stöd vid torksektionen med bultar och muttrar (M 8 x 16, 2 st.).**
Se detaljritningen 2. Dra åt bultarna bara lätt så att du kan räta på luftgaveln senare.

* **Granska luftgavelns fogar, rektangulär form och sidoplåtarnas likriktning.**
Dra åt alla bultar.

Luftgavel 1,0 2W (A71014) - returgavel B

Reservdelsritning

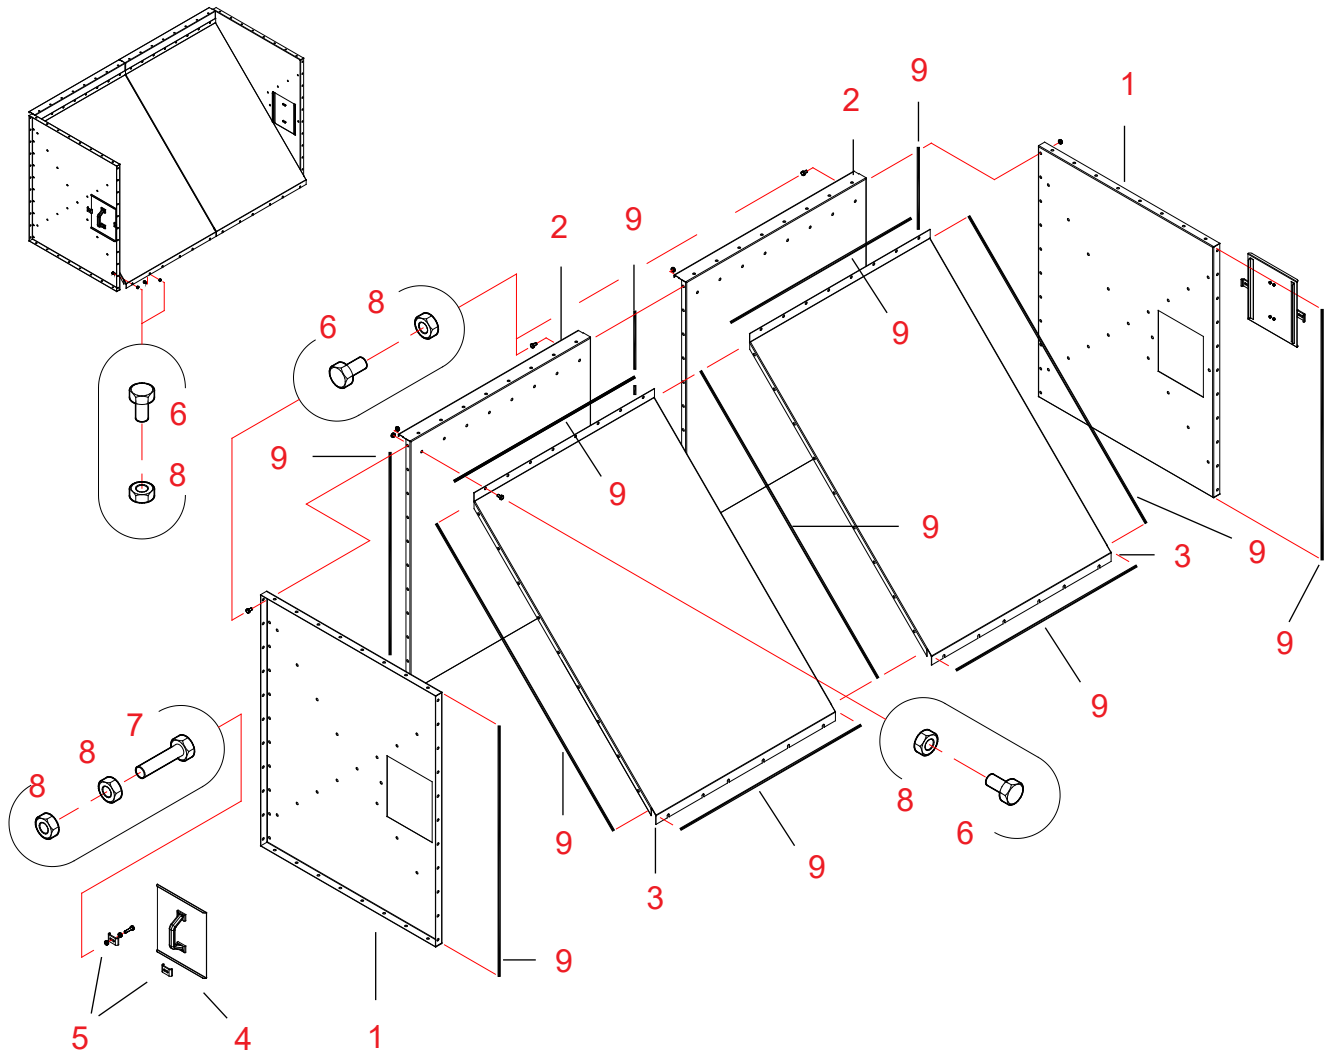

20061019

Ref	Del nr.	Benämning 1	Benämning 2	Antal	Ritn. nr.	Vikt	Grupp
1	A70679	LUFTGAVEL WM06 1,0	SIDOPLÅT RETURBOTT	2	A70679	13.37	3000
2	A70680	LUFTGAVEL WM06 1,0	GAVELPLÅT RETURBOTT	2	A70680-A	14.66	3000
3	A70681	LUFTGAVEL WM06 1,0	RETURBOTTEN	2	A70681-A	16.91	3000
4	501763	SEKTION LUFTK SI- DOPL	LUCKA MEGA	2	32214-A	0	3000
5	400280	ÖVR BEHÅLLARE STÖDFÄSTE	TILL LOCKET	4	S4668-A	0	3000
6	101810	SKRUV 6K ZN 8.8	8X16 AM DIN933	131		0	2010
7	101860	SKRUV 6K ZN 8.8	8X35 AM DIN933	4		0	2010
8	110540	MUTTER ZN 8 M 8	DIN934	139		0	2010
9	115570	CELLGUMMIBAND	4X10 MAPA	23		0	2600



Montering av luftgaveln A71014


1. Hopmontering av gavelplåtsammansättningen för luftgaveln

Delar Numreringen av arbetsfaser motsvarar referensnumren på reservdelsritningen för luftgaveln A71014.

Vi rekommenderar att luftgaveln monteras på ett jämnt plan.

Då blir den hopmonterade gaveln absolut rak.

- 9 (1.) **Fäst tätningsband på båda ändflänsar av en av gavelplåtarna (del 2).**
- 9 (2.) **Fäst ett tätningsband på ändflänsen av en av gavelplåtarna (del 2).**
Fäst tätningsbandet på insidan av bulthålsraden i flänsen (se detaljritningen 1).
- 2 **Sätt gavelplåtarnas ändflänsar mot varandra.**
Lägg märke till att det kommer inte dubbla tätningar mellan flänsarna.
Se till för att tätningsbanden inte skadas vid monteringen gavelplåten.
- 6, 8 **Fäst gavelplåtarna med bultar och muttrar (M8x16, 11 st.).**
Dra åt bultarna bara lätt så att du kan räta på luftgaveln senare.
- 9 (3.) **Fäst tätningsband på övre flänsar av båda returbottnar (delar 3).**
Fäst tätningsbandet på insidan av bulthålsraden i flänsen (se detaljritningen 2).
- 9 (4.) **Fäst tätningsband på båda ändflänsar av en av returbottnarna (del 3).**
- 9 (5.) **Fäst tätningsband på den ena ändflänsen av en av returbottnarna (del 3) .**
Fäst tätningsbanden på insidan av bulthålsraden i flänsen (se detaljritningen 2).
- 3 **Montera returbottnarna i hålrader närmast den övre kanten av gavelplåtarna (delar 2).**
- 6, 8 **Fäst returbottnarna med bultar och muttrar (M 8 x 16, 8 st./botten).**
Placera bulthuvuden på returbottnens sida.
- 6, 8 **Fäst ihop returbottnarna med bultar och muttrar (M8x16, 7 st.).**
- 9 (6.) **Fäst tätningsband på nedre flänsar av båda returbottnar (delar 3).**
Fäst tätningsbanden på insidan av bulthålsraden i flänsen (se detaljritningen 2).
- Si bilden av denna arbetsfas på nästa sidan.

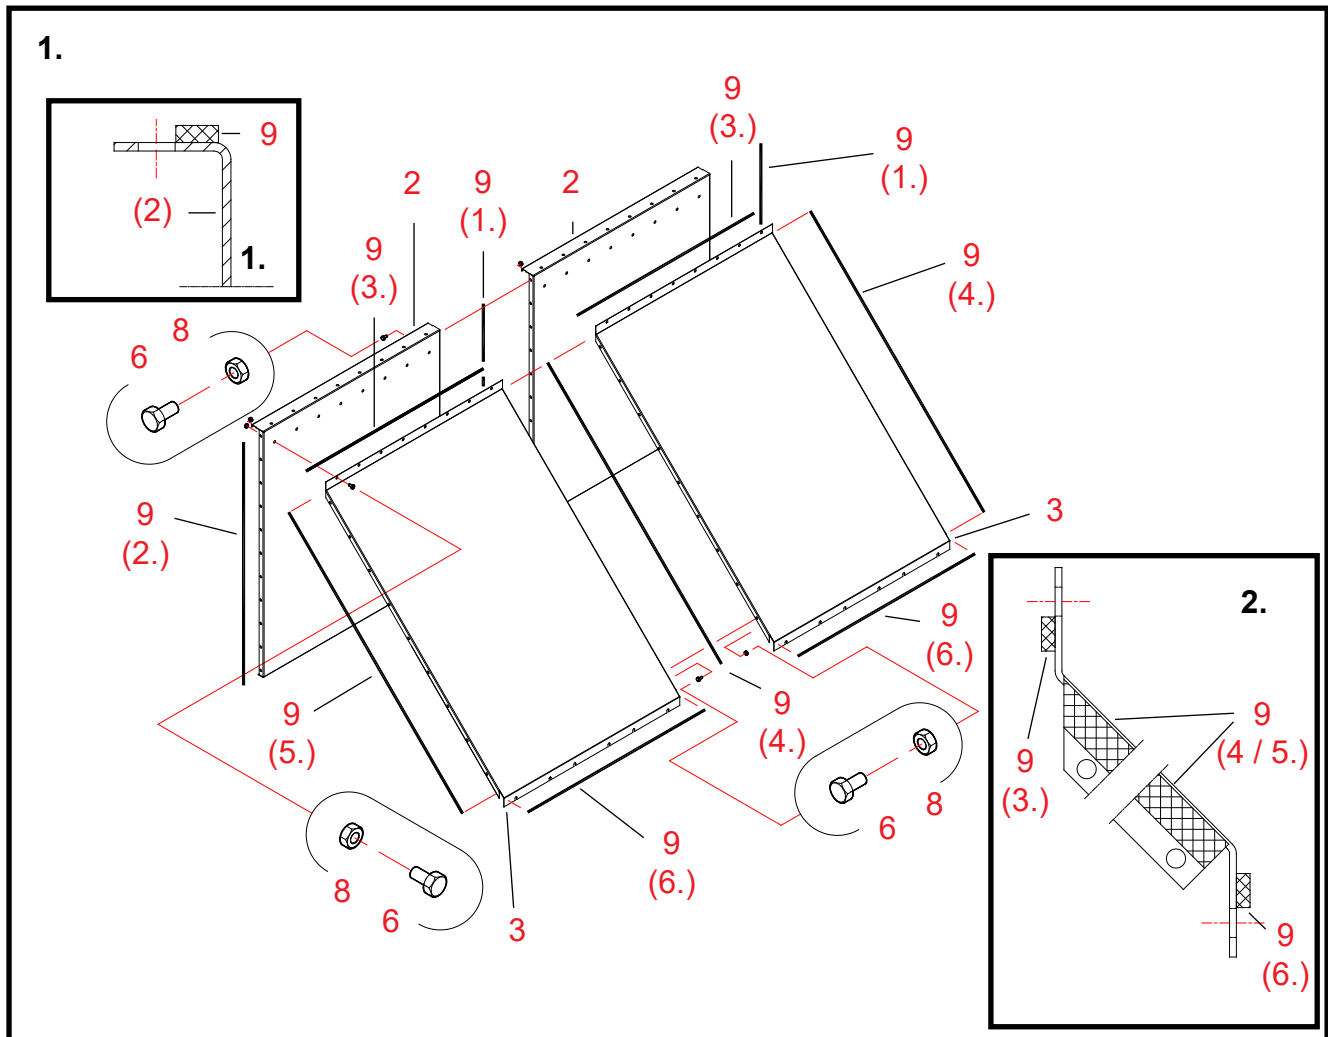

Montering av luftgaveln A71014, fortsätter

2. Montering av luftgaveln

- 9 (7.) **Fäst tätningsband på sidoplåtarnas (delar 1) de flänsar som skall fästas vid torksektionen.**
Fäst tätningsbanden på insidan av bulthålsraderna.


- 1 **Flytta sidoplåtarna tätt emot torksektions gavlar.**
Se till för att tätningsbanden inte skadas vid monteringen av sidoplåtarna.

- 6, 8 **Fäst sidoplåtarna med bultar och muttrar (M 8 x 16, 11 st./sidoplåt).**
Dra åt bultarna bara lätt så att du kan räta på luftgaveln senare.

- (1) **Flytta sammansättningen som monterades i skede 1 mellan sidoplåtarna.**
Se till för att tätningsbanden inte skadas vid flyttning av sammansättningarna.

- 6, 8 **Fäst sammansättningen, som monterades i skede 1, vid sidoplåtarna med bultar och muttrar (M 8 x 16, 11 + 11 st.).**
Dra åt bultarna bara lätt så att du kan räta på luftgaveln senare.

>>>

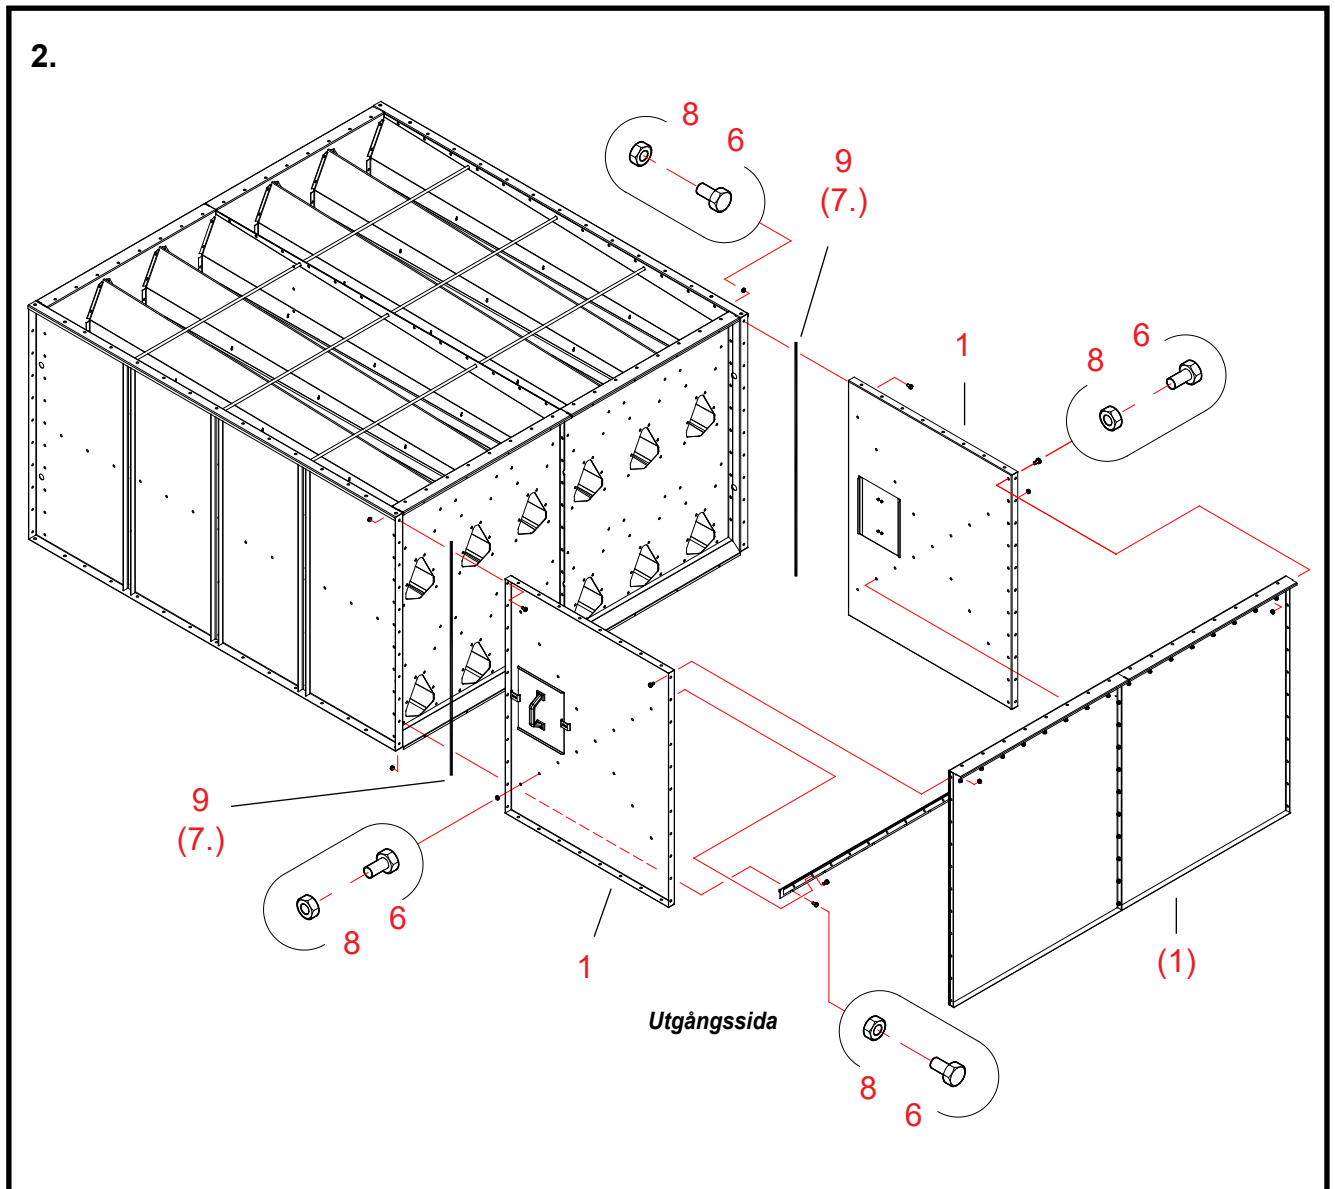

6, 8 Fäst returbottnarna vid sidoplåtarna med bultar och muttrar (M 8 x 16, 9 st./sidoplåt).
Dra åt bultarna bara lätt så att du kan räta på luftgaveln senare.

6, 8 Fäst returbottnarna vid torksektionen med bultar och muttrar (M 8 x 16, 6 + 6 st.).
Dra åt bultarna bara lätt så att du kan räta på luftgaveln senare.


* Granska fogarna och rektangulär form av luftgaveln. Dra åt alla bultar.

Observera, att delarna 4 och 5 står färdigt fästa vid delarna 1.



Luftgavel 1,0 2W (A70836) - mittel B

Reservdelsritning

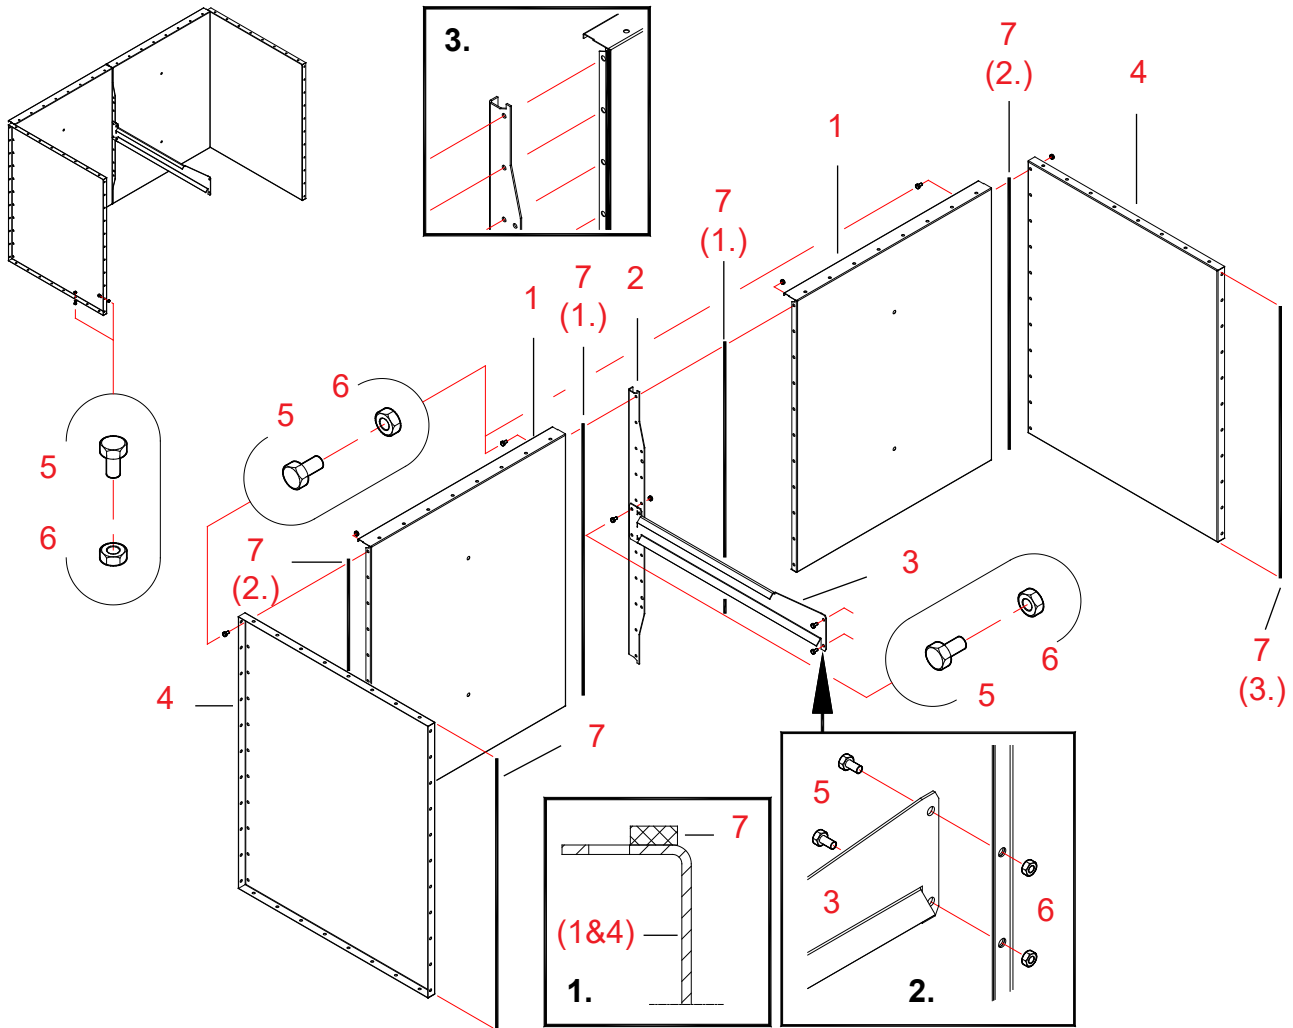

20080901

Ref	Del nr.	Benämning 1	Benämning 2	Antal	Ritn. nr.	Vikt	Grupp
1	A70563	ÖVRE BEHÅLL/LUFT-GAVEL	GAVELPLÅT	2	A70563-B	14.65	3000
2	A70810	ÖVRE BEHÅLLARE WM06	VERTIKALSTÖD PL 3	1	A70810-C	2.34	3000
3	A70678	LUFTGAVEL WM06 1,0	STÖD RAKT	1	A70678-B	1.79	3000
4	A70640	LUFTGAVEL WM06 1,0	SIDOPLÅT	2	A70640	14.18	3000
5	101810	SKRUV 6K ZN 8.8	8X16 AM DIN933	93		0	2010
6	110540	MUTTER ZN 8 M 8	DIN934	93		0	2010
7	115570	CELLGUMMIBAND	4X10 MAPA	19		0	2600



Montering av luftgaveln A70826

1. Hopmontering av gavelplåtsammansättningen för luftgaveln

Delar Numreringen av arbetsfaser motsvarar referensnumren på reservdelsritningen för luftgaveln A70826.

*Vi rekommenderar att luftgaveln monteras på ett jämnt plan.
Då blir den hopmonterade gaveln absolut rak.*

- 7 (1.) **Fäst tätningsband på de ändflänsar av de två gavelplåtarna (delar 1) som ska fästas ihop.**
Fäst tätningsbanden på insidan av bulthålsraderna i flänsen (se detaljritningen 1).
- 2 **Montera vertikalstödet mellan gavelplåtarna.**
Se till för att tätningsbanden inte skadas vid monteringen av vertikalstödet.
Montera flänsen på det vertikallstöd som blir utanför luftgaveln i den riktning som bilden 3 visar.
Om ett regntak kommer att fästas vid luftgaveln, bör flänsen stå i det läge som bild en 3 visar.
- 5, 6 **Fäst gavelplåtarna och vertikalstödet med bultar och muttrar (M 8 x 16, 11 st.).**
Dra åt bultarna bara lätt så att du kan räta på luftgaveln senare.
- 3 **Montera luftgavelns raka stöd i vertikalstödet (del 2).**
Granska monteringsplatsen för stödet i ritningen.
- 5, 6 **Fäst stödet med bultar och muttrar (M8x16, 2 st./stöd).**
- 7 (2.) **Fäst tätningsband på den hopmonterade gavelplåtenhetens ändflänsar.**
Fäst tätningsbanden på insidan av bulthålsraderna i flänsen (se detaljritningen 1).


2. Montering av luftgaveln

- 7 (3.) **Fäst tätningsband på sidoplåtarnas (delar 4) de flänsar som skall fästas vid torksektionen.**
Fäst tätningsbanden på insidan av bulthålsraderna.
- 4 **Flytta sidoplåtarna tätt emot torksektions gavlar.**
Se till för att tätningsbanden inte skadas vid monteringen av sidoplåtarna.
- 5, 6 **Fäst sidoplåtarna med bultar och muttrar (M 8 x 16, 11 st./sidoplåt).**
Dra åt bultarna bara lätt så att du kan räta på luftgaveln senare.
- (1) **Flytta sammansättningen som monterades i skede 1 mellan sidoplåtarna.**
Se till för att tätningsbanden inte skadas vid flyttning av sammansättningarna.
- 5, 6 **Fäst sammansättningen, som monterades i skede 1, med bultar och muttrar (M 8 x 16, 11 + 11 st.).**
- 5, 6 **Fäst luftgavelns raka stöd vid torksektionen med bultar och muttrar (M 8 x 16, 2 st.).**
Se detaljritningen 2. Dra åt bultarna bara lätt så att du kan räta på luftgaveln senare.
- * **Granska fogarna och rektangulär form av luftgaveln. Dra åt alla bultar.**

Luftgavel 1,0 2W (A71017) - mellandel

Reservdelsritning

Extra utrustning för luftgaveln A70826 (mittel B)

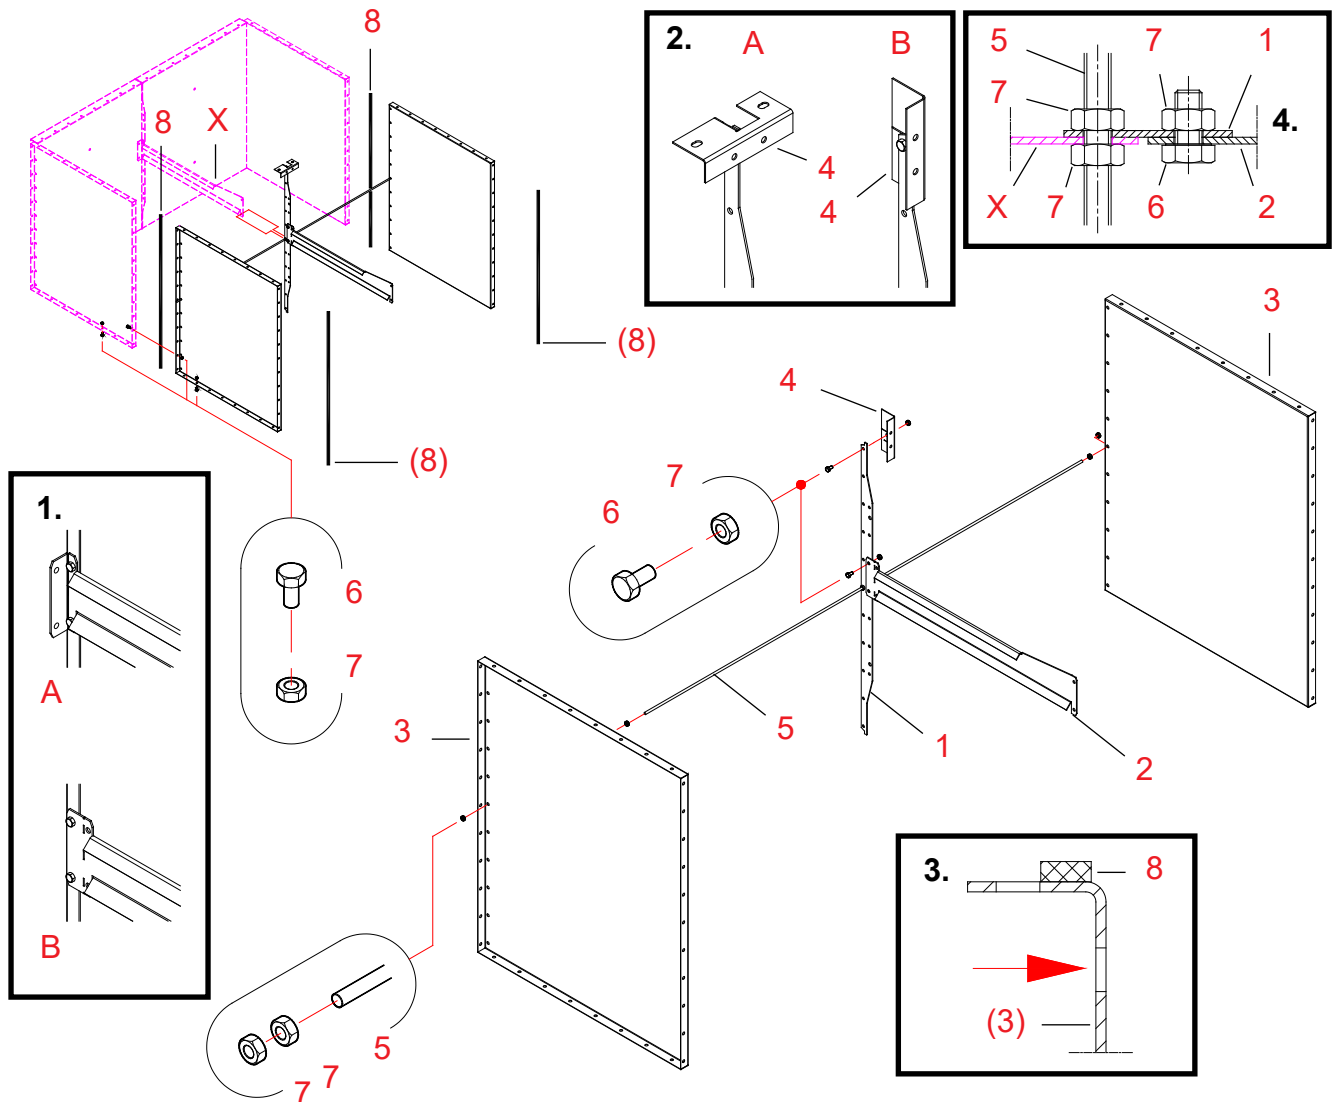

20080901

Ref	Del nr.	Benämning 1	Benämning 2	An- tal	Ritn. nr.	Vikt	Grupp
1	A70810	ÖVRE BEHÅLLARE WM06	VERTIKALSTÖD PL 3	1	A70810-C	2.34	3000
2	A70678	LUFTGAVEL WM06 1,0	STÖD RAKT	1	A70678-B	1.79	3000
3	A70640	LUFTGAVEL WM06 1,0	SIDOPLÅT	2	A70640	14.18	3000
4	A70977	LUFTGAVEL WM06	VERTIKALSTÖD FÄSTE	1	A70977	0.22	3000
5	119006	GÄNGSTÄNG ZN	M 8X2000 MM 8.8	1		0	2000
6	101810	SKRUV 6K ZN 8.8	8X16 AM DIN933	62		0	2010
7	110540	MUTTER ZN 8 M 8	DIN934	68		0	2010
8	115570	CELLGUMMIBAND	4X10 MAPA	4.5		0	2600



Montering av luftgaveln A71017

1. Montering av gängstång-stöd sammansättningen för luftgaveln

Delar Numreringen av arbetsfaser motsvarar referensnumren på reservdelsritningen för luftgaveln A71017.

*Vi rekommenderar att luftgaveln monteras på ett jämnt plan.
Då blir den hopmonterade gaveln absolut rak.*

!!! *Lägg märke till på vilket sätt det raka stödet (del X) fästs vid vertikalstödet på luftgaveln A70826 (se detaljritningen 1).*

Om man monterar luftgaveln A71017 - alternativ A, (annars alternativ B).

Alternativ A: bocka det raka stödet längs bockningslinjen.

7 Vrid en M8 mutter på gängstången (del 5), till stångens mitt.

1 Sätt ett vertikalstöd mot muttern på gängstången.

5 Träd in gängstångerna med vertikalstöden i det nedre hålet i luftgavelns A70826 raka stöd (del X).

7 Vrid en annan M8 mutter på gängstången mot delen X.

***** Centra gängstången i förhållande till luftgaveln A70826 och dra åt muttrarna lätt.

4 Montera fästet för vertikalstödet på stödet (del 1) (detaljritning 2).

Om fästet fästs vid avstängningsplåten i luftgaveln (punkt A), bör den bockas i 90 graders vinkel.

Om det raka stödet för den övre luftgaveln (punkt B) kommer att fästas vid fästet, monteras fästet utan bockning.

6, 7 Fäst stödet med en bult och mutter (M 8 x 16).

2. Fästandet av luftgavelns sidoplåtar vid luftgaveln A70826

8 Fäst tätningsband på den ena vertikalfälansen av båda sidoplåtarna (del 3).

Fäst tätningsbanden på insidan av bulthålsraderna i flänsarna.

Detaljritning 3, observera hålraden mot vilken pilen pekar.

7 Vrid en M8 mutter på gängstångens båda ändar, på avstånd av ca 40 mm från ändan.

3 Montera sidoplåtarna på gängstångssammansättningen och sätt dem mot luftgavelns A70826 flänsar.

Träd in gängstångsändarna i det mellersta hålet i båda sidoplåtarna.

Vid behov, parallellställ sidoplåtarna med hjälp av muttrarna på gängstången.

Se till för att tätningsbanden inte skadas vid monteringen av sidoplåtarna.

7 Fäst sidoplåtarna vid gängstången med M8 muttrar.

Dra åt muttrarna bara lätt så att du kan räta på luftgaveln senare.

6, 7 Fäst sidoplåtarna med bultar och muttrar (M 8 x 16, 11 st./sidoplåt).

Dra åt bultarna bara lätt så att du kan räta på luftgaveln senare.

2 Montera luftgavelns raka stöd i vertikalstödet (del 1).

Granska monteringsplatsen för stödet i ritningen och i detaljritningen 1, alternativ B.

6, 7 Fäst stödet med bultar och muttrar (M8x16, 2 st./stöd).

Montering av vertikalstöden, raka stödet, gängstången och muttrarna (detaljritning 4).

***** Granska luftgavelns fogar, rektangulär form och sidoplåtarnas likriktning.


***** Montera hela luftgavelnsammansättningen i torksektionen enligt anvisningarna för luftgaveln A70826.

Dra åt alla bultar och muttrar.



Luftgavel 1,0 2W (A71208) - mittel S, Ø 1000 mm

Reservdelsritning

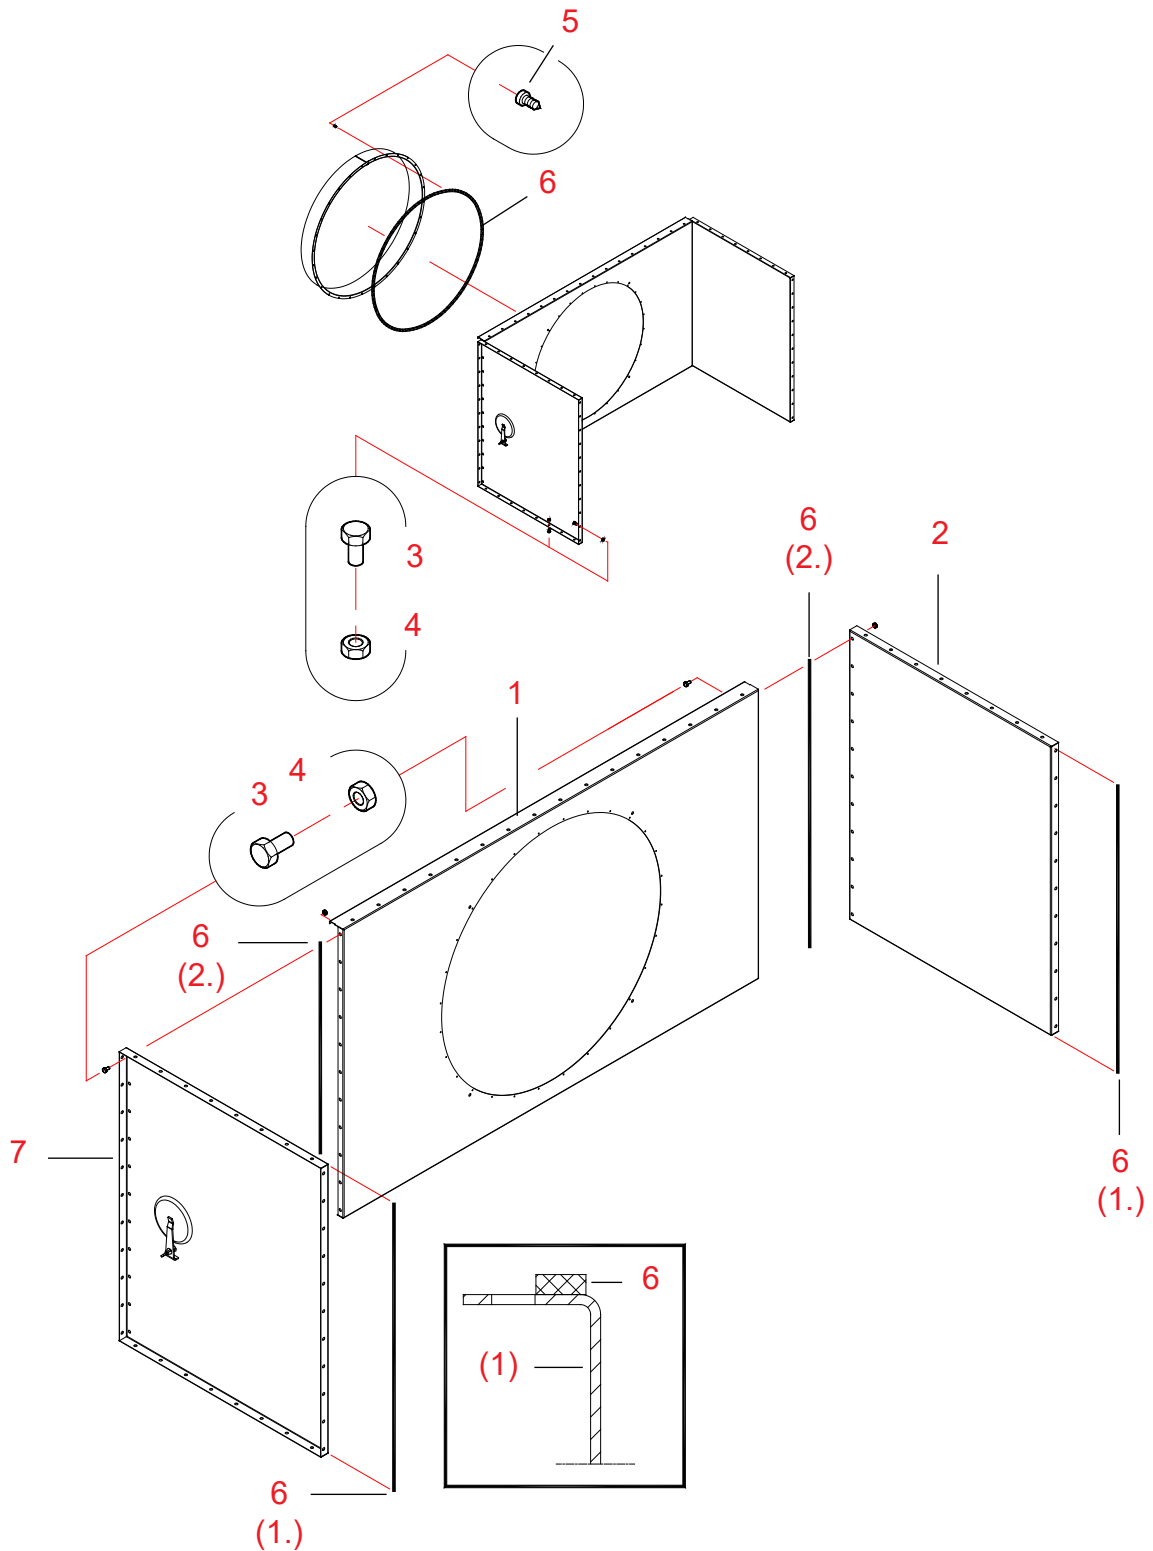



20061019

Ref	Del nr.	Benämning 1	Benämning 2	An- tal	Ritn. nr.	Vikt	Grupp
1	A71207	LUFTGAVEL WM06	GAVEL D1000 SKRUVFST	1	A71207-B	19.34	3000
2	A70640	LUFTGAVEL WM06 1,0	SIDOPLÅT	1	A70640	14.18	3000
3	101810	SKRUV 6K ZN 8.8	8X16 AM DIN933	76		0	2010
4	110540	MUTTER ZN 8 M 8	DIN934	76		0	2010
5	107720	SKRUV PLÅT 6K	4,8X13 ZN	28		0	2010
6	115570	CELLGUMMIBAND	4X10 MAPA	13		0	2600
7	A71400	LUFTGAVEL WM06 1,0	SIDOPLÅT RENSLUCKA	1	A71400	14.56	3000

Montering av luftgaveln A71208

Delar Numreringen av arbetsfaser motsvarar referensnumren på reservdelsritningen för luftgaveln A71208.

Vi rekommenderar att luftgaveln monteras på ett jämnt plan.

Då blir den hopmonterade gaveln absolut rak.

6 (1.) Fäst tätningsband på sidoplåtarnas (delar 2 och 7) de flänsar som fästs vid torksektionen.
Fäst tätningsbanden på insidan av bulthålsraderna.

2, 7 Flytta sidoplåtarna tätt emot torksektions gavlar.
Se till för att tätningsbanden inte skadas vid monteringen av sidoplåtarna.

3, 4 Fäst sidoplåtarna med bultar och muttrar (M 8 x 16, 11 st./sidoplåt).
Dra åt bultarna bara lätt så att du kan räta på luftgaveln senare.

6 (2.) Fäst tätningsbanden på gavelplåtens (del 1) ändflänsar.
Fäst tätningsbanden på insidan av bulthålsraderna i flänsen (se detaljritningen).

1 Flytta gavelplåten mellan sidoplåtarna.
Se till för att tätningsbanden inte skadas vid monteringen av sidoplåtarna.

3, 4 Fäst gavelplåten med bultar och muttrar (M 8 x 16, 11 + 11 st.).
Dra åt bultarna bara lätt så att du kan räta på luftgaveln senare.

***** Se punkten "Montering av föreningsdelen för luftröret i luftgaveln".


5 Fäst föreningsdelen vid luftgaveln med självborrande plåtskruvar (4,8 x 13, 28 st.).

***** Granska fogarna och rektangulär form av luftgaveln. Dra åt alla bultar.



Luftgavel 1,0 2W (A71220) - nedre del / övre del V, Ø 1250 / 1000 mm

Reservdelsritning

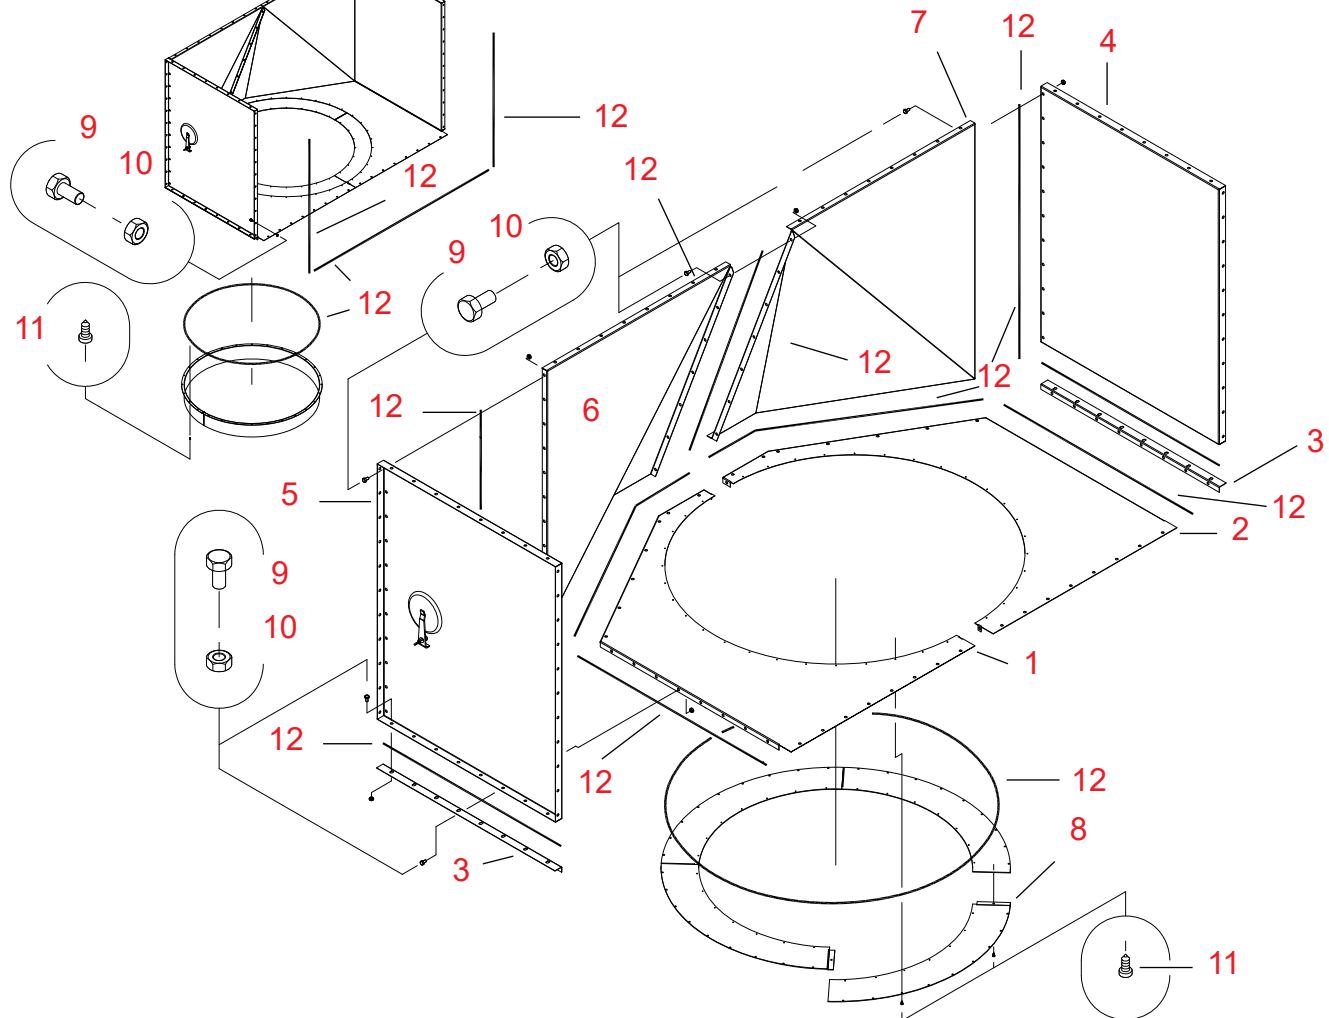


Ref	Del nr.	Benämning 1 och 2	Antal	Ritn. nr.	Vikt	Grupp
1	A72964	LUFTGAVEL WM09 1.0 V AVSTNG PL D1250 HGR	1	A72964	7,12	3000
2	A72963	LUFTGAVEL WM09 1.0 V AVSTNG PL D1250 VTR	1	A72963	7,12	3000
3	A70570	LUFTGAVEL WM06 1,0 HÖRNLIST	2	A70570	0,94	3000
4	A70640	LUFTGAVEL WM06 1,0 SIDOPLÅT	1	A70640	14,18	3000
5	A71400	LUFTGAVEL WM06 1,0 SIDOPLÅT RENSLUCKA	1	A71400	14,56	3000
6	A75079	LUFTGAVEL WM06 1.0 V SNEDGAVEL D1250 HGR	1	A75079	15,49	3000
7	A75080	LUFTGAVEL WM06 1.0 V SNEDGAVEL D1250 VTR	1	A75080	15,49	3000
8	A71254	LUFTGAVEL WM06 1/4 CIRKEL D1250/D1000	4	A71254	2,00	3000
9	101810	BULT 6K ZN 8.8 8x16 AM DIN933 CE	142			2010
10	110540	MUTTER M8 ZN 8 DIN934 CE	142			2010
11	107720	SKRUV PLÅT 6K - 4,8x13 ZN	64			2010
12	115570	CELLGUMMIBAND 4x8 EKO-40	26			2600

Montering av luftgaveln A71220





Vi rekommenderar att luftgaveln monteras på ett jämnt plan. Då blir den hopmonterade gaveln absolut rak.

1. Hopmontering av gavelplåtsammansättningen för luftgaveln

- Delar Numreringen av arbetsfaser motsvarar referensnumren på reservdelsritningen för luftgaveln A71220.
- 12 (1.) **Fäst tätningsband på båda ändflansar av den högra snedgaveln (del 6).**
Fäst tätningsbanden på insidan av bulthålsraderna i flänsen (se detaljritningen 1).
- 6, 7 **Montera ihop den vänstra och den högra snedgaveln.**
Se till för att tätningsbanden inte skadas vid hopmontering av delarna.
- 9, 10 **Fäst snedgavelns fog med bultar och muttrar (M 8 x 16, 7 st.).**
Dra åt bultarna bara lätt så att du kan räta på luftgaveln senare.
- 12 (2.) **Fäst tätningsband på ändflansar av gavelplåtenheten som monterades ihop i skede 1.**
Fäst tätningsbanden på insidan av bulthålsraderna i flänsen (se detaljritningen 1).

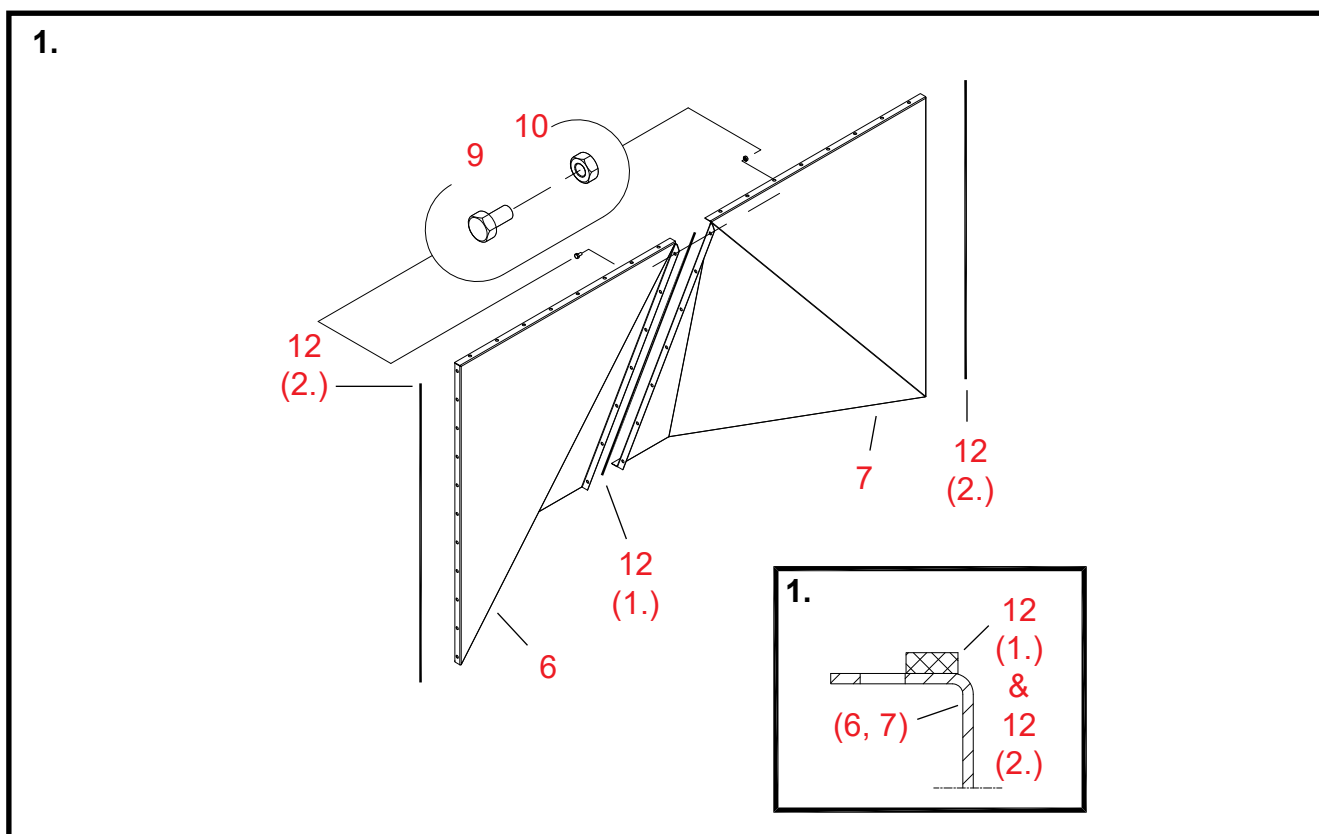


2.

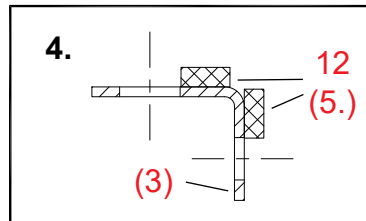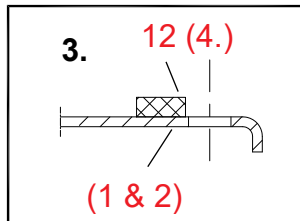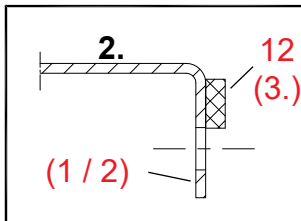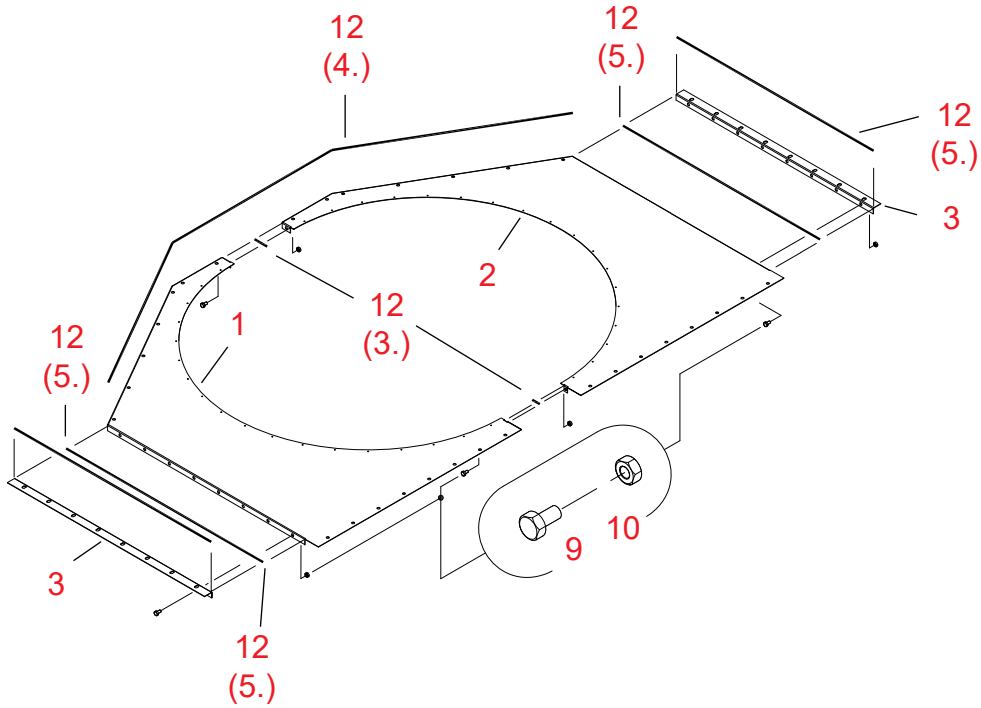



2. Hopmontering av luftgavelns avstängningsplåtenhet

- 12 (3.) **Fäst tätningsband på mittflänsarna av den ena avstängningsplåtshälften med öppning (del 1 eller 2).**
Fäst tätningsbanden på insidan av bulthålsraderna i flänsen (se detaljritningen 2).
- 1, 2 **Fäst ihop avstängningsplåtshälfterna med öppning.**
- 9, 10 **Fäst avstängningsplåtens fogar (2 st.) med en bult och en mutter (M 8 x 16, 1 + 1 st.).**
- 12 (4.) **Fäst tätningsband på avstängningsplåtens övre yta vid snedgavelns mittdelar.**
Fäst tätningsbanden på insidan av bulthålsraderna i flänsen (se detaljritningen 3).
- 12 (5.) **Fäst tätningsband på hörnlisternas (delar 3) flänsar.**
Fäst tätningsbanden på insidan av bulthålsraderna (se detaljritningen 4).
- 3 **Montera hörnlisterna i avstängningsplåtens ändflänsar.**
- 9, 10 **Fäst hörnlisterna (2 st.) med bultar och muttrar (M 8 x 16, 8 + 8 st.).**

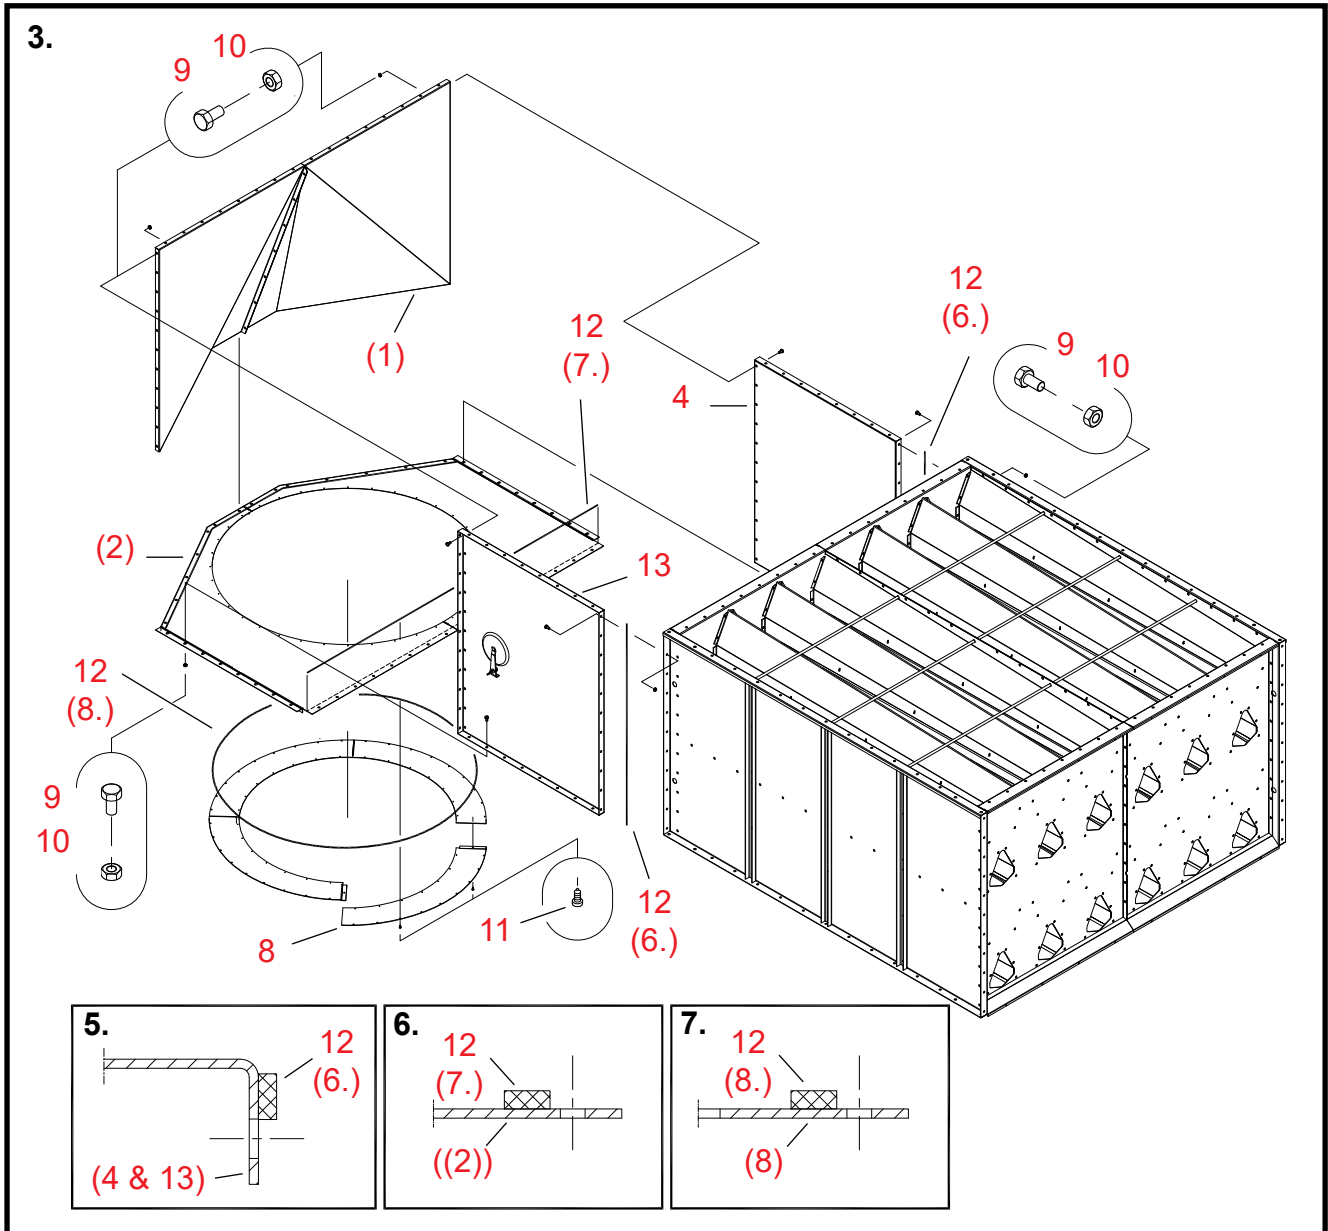




3. Montering av luftgaveln

- 12 (6.) **Fäst tättningsband på sidoplåtarnas (delar 4 och 13) flänsar.**
Fäst tättningsbanden på insidan av bulthålsraderna (se detaljritningen 5).
- 4, 13 **Flytta sidoplåtarna tätt emot torksektionens gavel.**
Se till för att tättningsbanden inte skadas vid monteringen av sidoplåtarna.
- 9, 10 **Fäst sidoplåtarna vid torksektionen med bultar och muttrar (M 8 x 16, 11 st./sidoplåt).**
Dra åt bultarna bara lätt så att du kan räta på luftgaveln senare.
- 12 (7.) **Fäst ett tättningsband på den långa kanten av sammansättningen, som monterades i skede 2.**
Fäst tättningsbandet på insidan av bulthålsraden (se detaljritningen 6).
- (2) **Flytta sammansättningen, som monterades i skede 2, under torksektionens kant.**
Rikta hålen i bulthålsraden mot hålen i torksektionen.
Se till för att tättningsbanden inte skadas vid flyttning av sammansättningarna.
- 9, 10 **Fäst delen vid torksektionen och sidoplåtarna med bultar och muttrar (M 8 x 16, 16 + 8 + 8 st.).**
Dra åt bultarna bara lätt så att du kan räta på luftgaveln senare.
- (1) **Flytta sammansättningen som monterades i skede 1 ovanpå sammansättningen som monterades i skede 2 mellan sidoplåtarna.**
Se till för att tättningsbanden inte skadas vid flyttning av sammansättningarna.
- 9, 10 **Fäst sammansättningen, som monterades i skede 1, med bultar och muttrar (M 8 x 16, 14 + 11 + 11 st.).**
Dra åt bultarna bara lätt så att du kan räta på luftgaveln senare.
- * **Då du använder rör som är Ø 1000 mm eller mindre i diameter, ska du använda i avstängningsplåten en strypningscirkel (delar 8) som består av fyra sektorer.**
- 8 **Passa ihop sektorerna så de utgör en rund strypningscirkel.**
- 11 **Fäst sektorerna med självbörande plåtskruvar (4,8x13, 4 st.).**
- 12 (8.) **Fäst ett tättningsband i cirkelform på strypningscirkelns övre fläns.**
Fäst tättningsbandet på insidan av bulthålsraden (se detaljritningen 8).
- 11 **Fäst strypningscirkeln vid luftgaveln med självbörande plåtskruvar (4,8x13, 40 st.).**
- * **Se punkten "Montering av föreningsdelen för luftröret i luftgaveln".**
Stos Ø 1000 mm, övergångsdel 1000/800 mm eller 1000/630 mm.
- 11 **Fäst föreningsdelen vid luftgaveln med självbörande plåtskruvar (4,8 x 13, 28 st.).**
- * **Granska fogarna och rektangulär form av luftgaveln. Dra åt alla bultar.**



Luftgavel 1,0 2W (A73407)- nedre del / övre del V, 2 x Ø 800 mm



Reservdelsritning

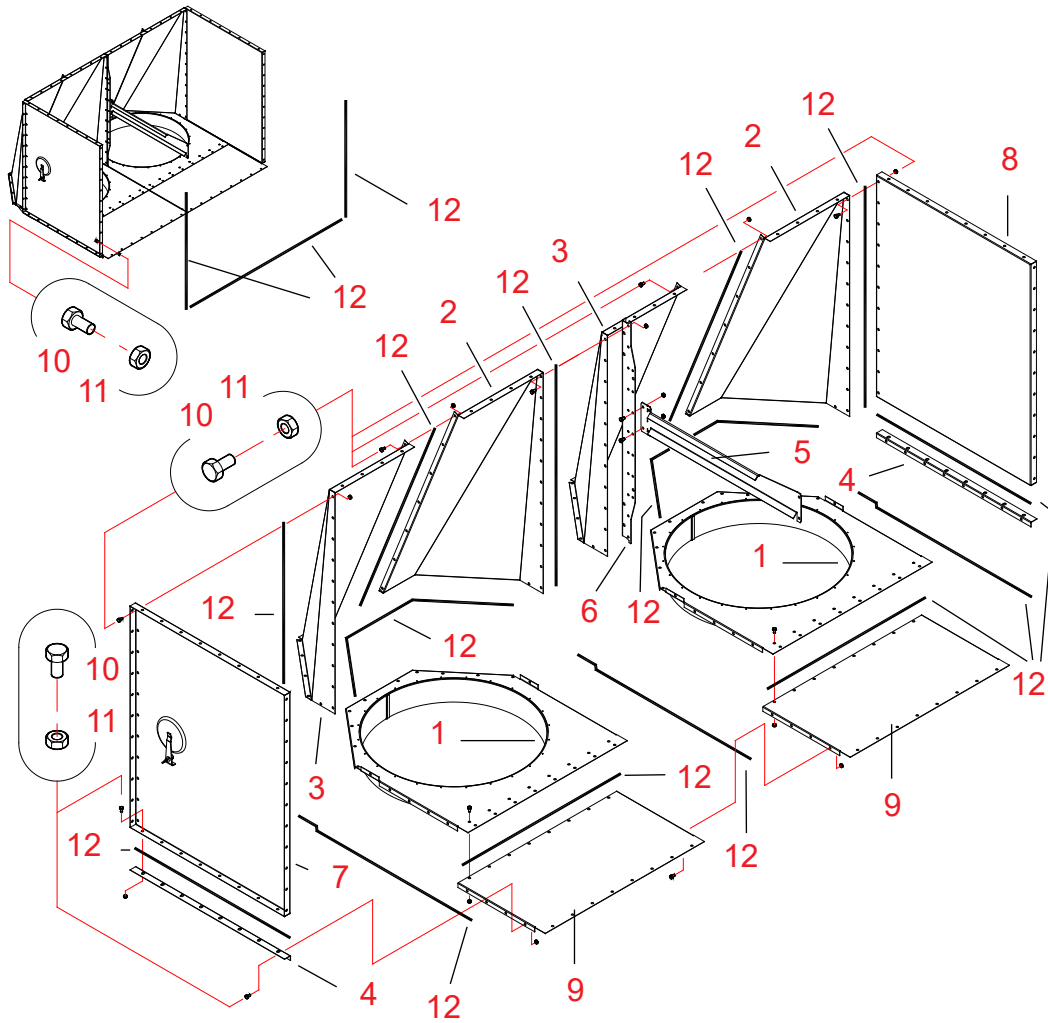



20101101

Ref	Del nr.	Benämning 1 och 2	Antal	Ritn. nr.	Vikt	Grupp
1	A70630	LUFTGAVEL V ENSTAKA 0,5 D 800 WM06	2	A70630	8,94	3000
2	A70609	LUFTGAVEL ENSTAKA VTR 0,5 V D 800 WM06	2	A70609	9,75	3000
3	A70610	LUFTGAVEL ENSTAKA HGR 0,5 V D 800 WM06	2	A70610	9,75	3000
4	A70570	LUFTGAVEL HÖRNLIST 1,0 WM06	2	A70570	0,61	3000
5	A70678	LUFTGAVEL STÖD RAKT 1,0 WM06	1	A70678	3,10	3000
6	A70810	ÖVRE BEHÅLLARE VERTIKALSTÖD PL 3 WM06	1	A70810	2,34	3000
7	A71400	LUFTGAVEL SIDOPLÅT RENSLUCKA WM06 1,0	1	A71400	14,56	3000
8	A70640	LUFTGAVEL SIDOPLÅT 1,0 WM06	1	A70640	14,18	3000
9	A70636	LUFTGAVEL AVSTNG PL 0,5 WM06	2	A70636	6,14	3000
10	101810	BULT 6K ZN – 8x16 AM DIN933	195		0,00	2010
11	110540	MUTTER M8 ZN 8 DIN934	195		0,00	2010
12	115570	CELLGUMMIBAND 4x8 EKO-40	34		0,00	2600

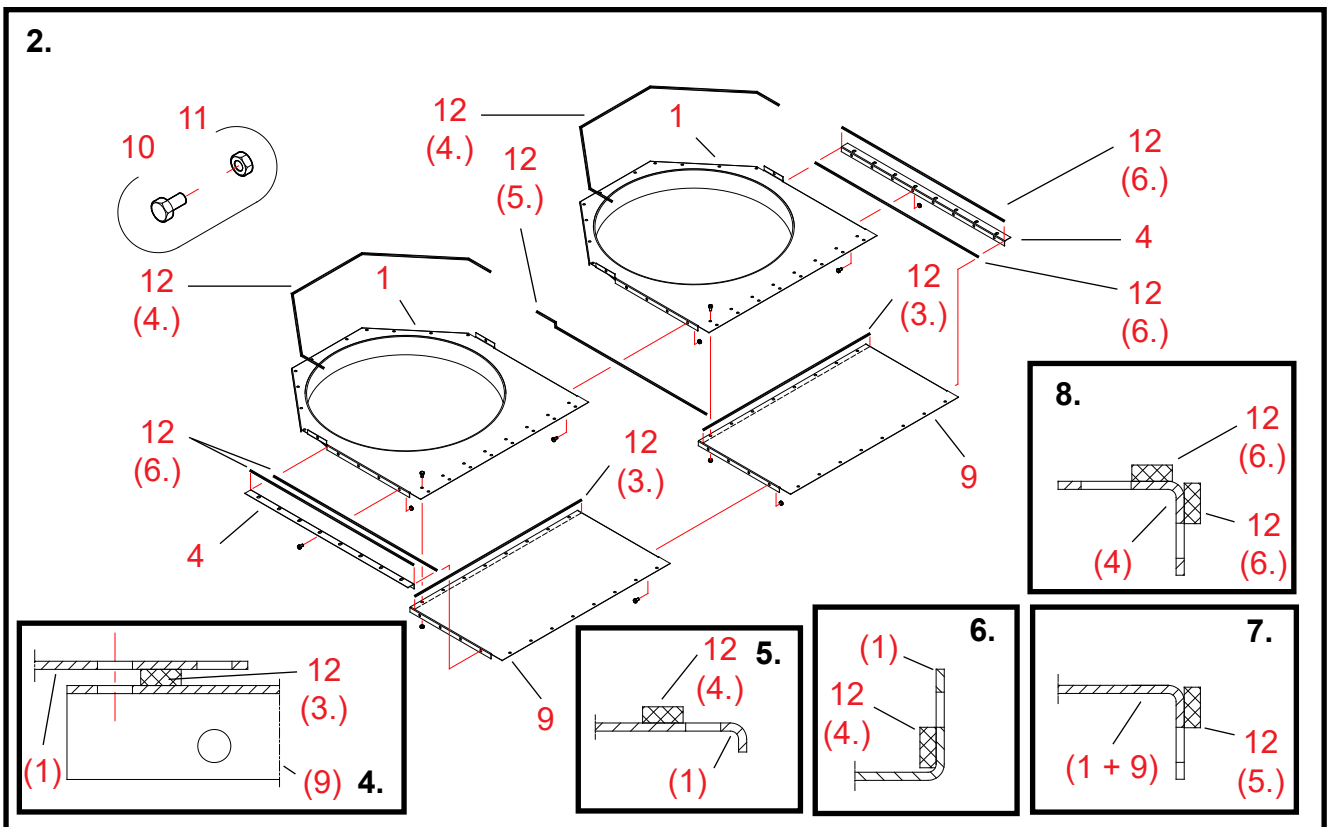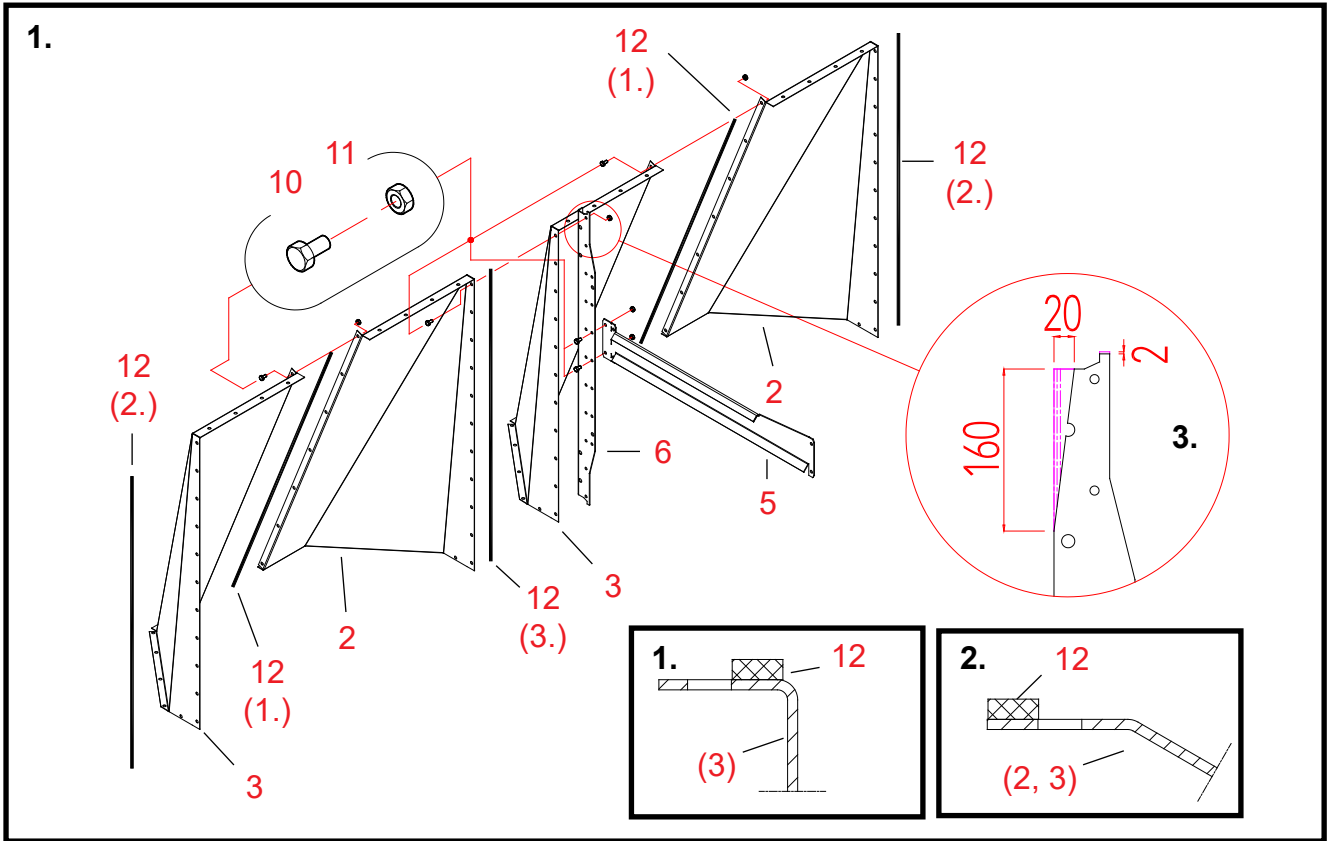



Montering av luftgaveln A73407

Vi rekommenderar att luftgaveln monteras på ett jämnt plan. Då blir den hopmonterade gaveln absolut rak.

1. Hopmontering av gavelplåtsammansättningen för luftgaveln

- Delar Numreringen av arbetsfaser motsvarar referensnumren på reservdelsritningen för luftgaveln A73407.
- 12 (1.) **Fäst tättningsband på mittflänsen av snedgavelns vänstra hälften (delar 3).**
Fäst tättningsbanden på insidan av bulthålsraderna i flänsen (se detaljritningen 1).
- 2, 3 **Montera ihop två likadana snedgavelnsammansättningar (av delar 2 och 3).**
- 10, 11 **Fäst snedgavelnsammansättningar mittfogar (2 st.) med bultar och muttrar (M 8 x 16, 7 + 7 st.).**
Dra åt bultarna bara lätt så att du kan räta på luftgaveln senare.
- 12 (2.) **Fäst tättningsband på yttre sidoflänsar av snedgavelnsammansättningarna (delar 2 + 3).**
Fäst tättningsbanden på utsidan av bulthålsraderna i flänsarna (se detaljritning 2).
- 12 (3.) **Fäst ett tättningsband på den inre sidoflänsen av den ena snedgavelnsammansättningen.**
Lägg märke till, att det kommer bara ett tättningsband i fogen mellan sammansättningarna som ska förenas.
Fäst tättningsbandet på utsidan av bulthålsraderna i flänsen (se detaljritning 2).
- 6 **Skär av en sned bit på 20 x 160 mm från vertikalstödet bockade kant samt förkorta den 2 mm vid den övre ändan.**
Se förstorningsbilden 3.
Montera vertikalstöden in i snedgavelplåtsammansättningen (längre bort i ritningen) mot dess mittfläns.
- 10, 11 **Fäst snedgavelnsammansättningarna och vertikalstödet med bultar och muttrar (M8x16, 11 st.).**
Se till för att tättningsbanden inte skadas vid hopmontering av delarna.
Dra åt bultarna bara lätt så att du kan räta på luftgaveln senare.
- 5 **Montera luftgavelns raka stöd i vertikalstödet (del 6).**
Granska monteringsplatsen för stödet i ritningen.
- 10, 11 **Fäst stödet med bultar och muttrar (M 8 x 16, 2 st.).**


2. Hopmontering av luftgavelns avstängningsplåtenhet

- 12 (3.) **Fäst tättningsband på den övre ytan av avstängningsplåtarna (delar 9) på insidan av bulthålsraden.**
Fäst tättningsbanden vid den ändan av plåten, där flänsarna sträcker sig ända till plåtens ända (se detaljritning 4).
- 1, 9 **Montera ihop två likadana sammansättningar genom att foga samman på båda av dem avstängningsplåten 1 och avstängningsplåten 9.**
Fäst plåtarna 9 under plåtarna 1. Montera bultarna i de inre bulthålen i plåtarna 1 (se detaljritning 4).
- 10, 11 **Fäst ihop plåtarna med bultar och muttrar (M8x16, 8 st.).**

Texten för fasen fortsätter på nästa sidan >>>

Fortsättning från förra sidan >>>

- 12 (4.) **Fäst tätningbands på den övre ytan av avstängningsplåtarna (delar 1) vid snedgaveln.**
Fäst tätningbanden på insidan av bulthålsraderna i flänsen (se detaljritningen 5).
Sträck ut tätningbanden ända till avstängningsplåtens vertikalfjänsar (se detaljritningen 6).
- 12 (5.) **Fäst ett tätningbands vid avstängningsplåtarnas (delar 1+9) mittfog (endast på den ena plåten).**
Fäst tätningbandet på insidan av bulthålsraderna i flänsen (se detaljritningen 7).
- 1 + 9 **Sätt ändflänsarna av avstängningsplåtsammansättningarna (delar 1+9, 2 st.) mot varandra.**
- 10, 11 **Fäst avstängningsplåtarna ihop med bultar och muttrar (M8x16, 8 st.).**
Dra åt bultarna bara lätt så att du kan råta på luftgaveln senare.
- 12 (6.) **Fäst tätningbands på hörnlisternas (delar 4) flänsar.**
Fäst tätningbanden på insidan av bulthålsraderna (se detaljritningen 8).
- 4 **Rikta hörnlisterna mot avstängningsplåtens ändflänsar.**
- 10, 11 **Fäst hörnlisterna (2 st.) med bultar och muttrar (M 8 x 16, 8 + 8 st.).**

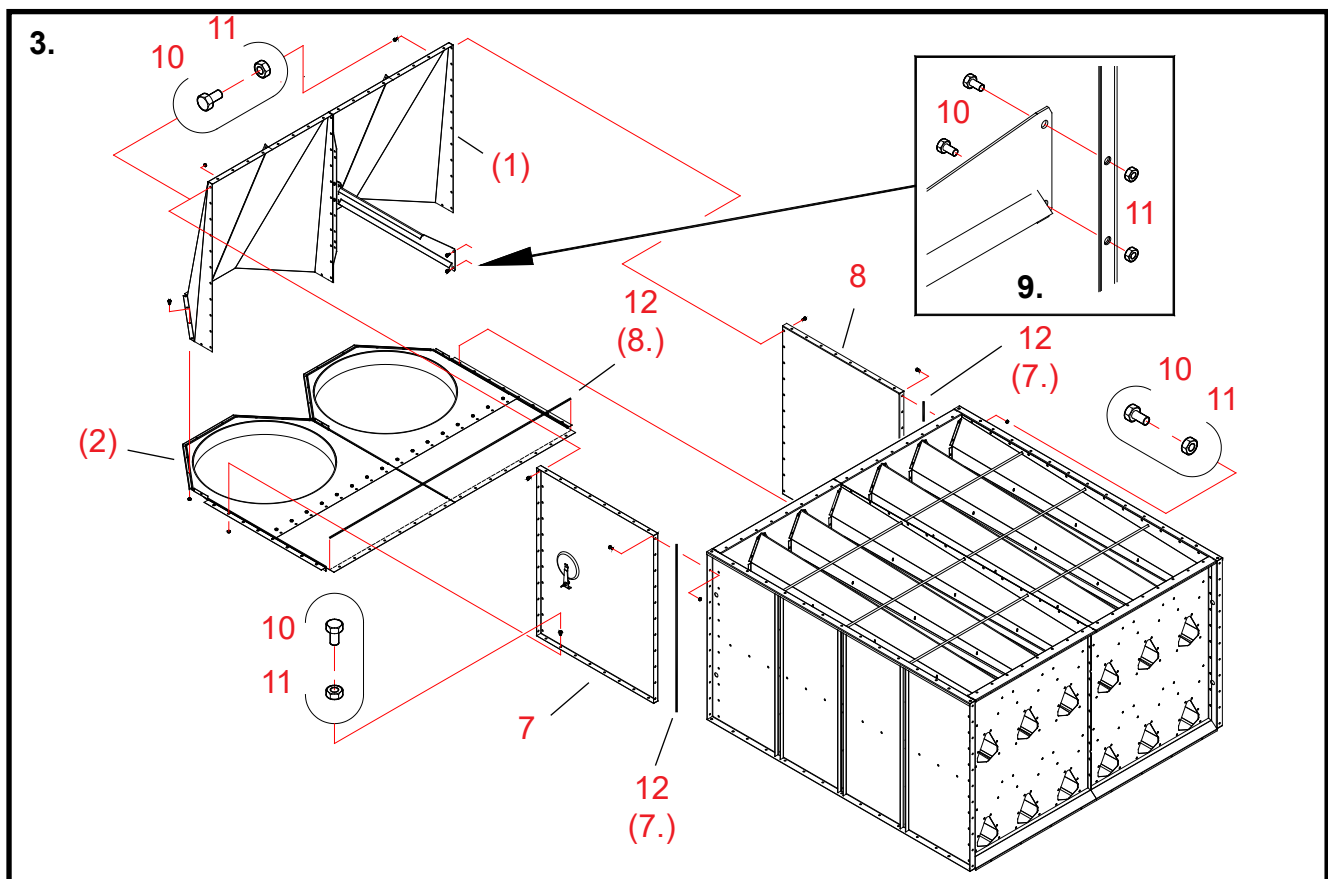




3. Montering av luftgaveln

- 12 (7.) **Fäst tättningsband på sidoplåtarnas (delar 7 och 8) flänsar.**
Fäst tättningsbanden på insidan av bulthålsraderna.
- 7, 8 **Flytta sidoplåtarna tätt emot torksektionens gavel.**
Se till för att tättningsbanden inte skadas vid monteringen av sidoplåtarna.
- 10, 11 **Fäst sidoplåtarna vid torksektionen med bultar och muttrar (M 8 x 16, 11 st./sidoplåt).**
Dra åt bultarna bara lätt så att du kan räta på luftgaveln senare.
- 12 (8.) **Fäst ett tättningsband på den långa kanten av sammansättningen, som monterades i skede 2.**
Fäst tättningsbandet på insidan av bulthålsraden.
- (2) **Flytta sammansättningen, som monterades i skede 2, under torksektionens kant.**
Rikta hålen i bulthålsraden mot hålen i torksektionen.
Se till för att tättningsbanden inte skadas vid flyttning av sammansättningarna.
- 10, 11 **Fäst delen vid torksektionen och sidoplåtarna med bultar och muttrar (M 8 x 16, 16 + 8 + 8 st.).**
Dra åt bultarna bara lätt så att du kan räta på luftgaveln senare.
- (1) **Flytta sammansättningen, som monterades i skede 1, ovanpå sammansättningen, som monterades i skede 2, och mot sidoplåtarna.**
Se till för att tättningsbanden inte skadas vid flyttning av sammansättningarna.
- 10, 11 **Fäst sammansättningen, som monterades i skede 1, vid sin nedre kant med bultar och muttrar (M 8 x 16, 23 st.).**
10, 11 **Fäst sammansättningen, som monterades i skede 1, vid sina ändar med bultar och muttrar (M 8 x 16, 11 + 11 st.).**
- 10, 11 **Fäst luftgavelns raka stöd med bultar och muttrar (M8x16, 2 st.).**
Se detaljritningen 9. Dra åt bultarna bara lätt så att du kan räta på luftgaveln senare.
- * **Granska fogarna och rektangulär form av luftgaveln. Dra åt alla bultar.**


Luftgavel 1,0 (A76264) - monteringsdelar för fläkten

Reservdelsritning

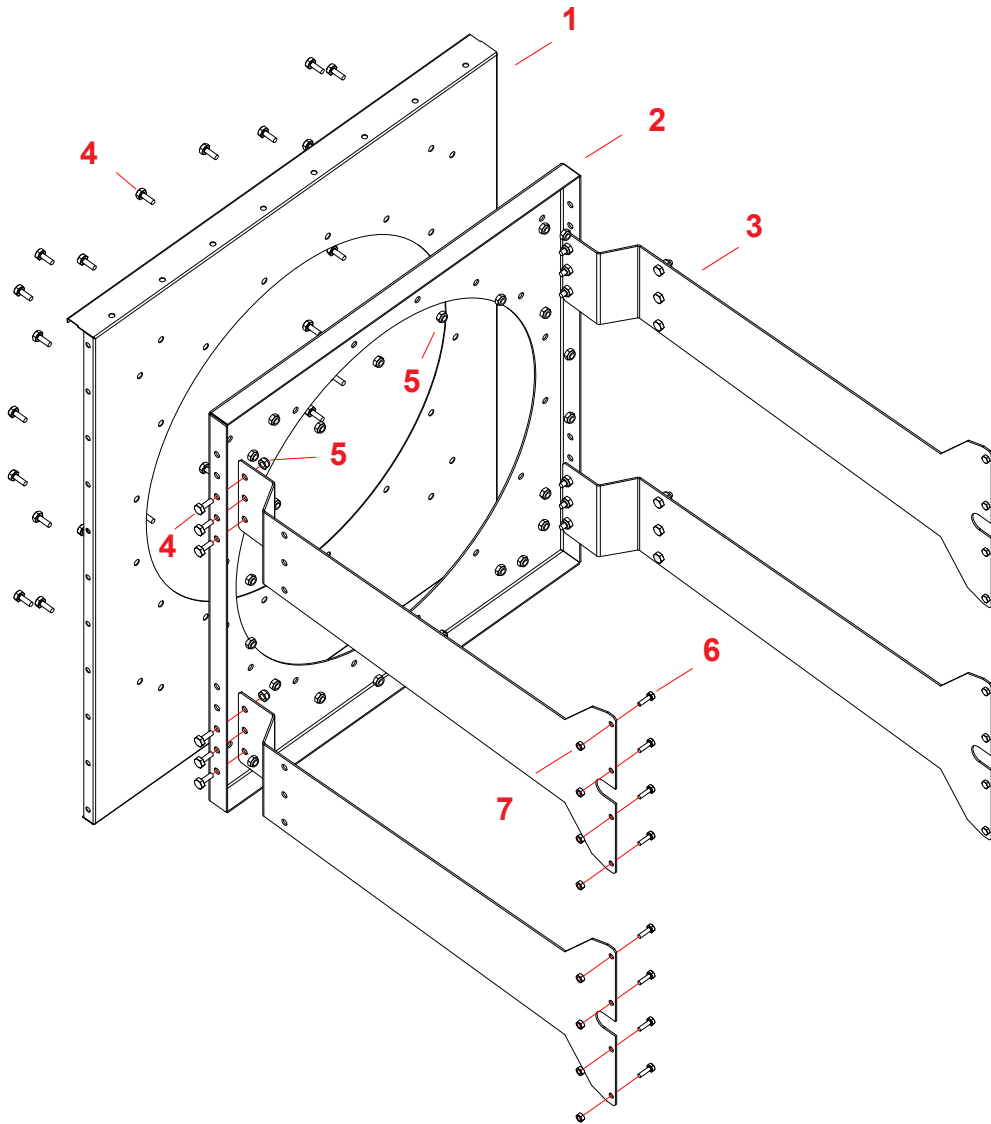


Ref.	Del nr.	Benämning	Antal	Ritn. nr.	Vikt
1	A76255	LUFTGAVEL AXIAL D710 ÄNDPLÄT WM06	1	A76255	9.97
2	A76256	LUFTGAVEL AXIAL D710 MOTSKIVA WM06	1	A76256	12
3	A76259	LUFTGAVEL AXIAL D710 STÖD WM06 1.0	4	A76259	4.51
4	102210	SEKKANTBULT ZN 8.8 10X25 AM DIN933	42		
5	110800	MUTTER NYLOC M10 ZN DIN985	42		
6	101830	SEKKANTBULT ZN 8.8 8X25 AM DIN933	16		
7	110540	MUTTER M8 ZN 8 DIN934	16		

Montarea pieselor de fixare a ventilatorului axial (A76264)

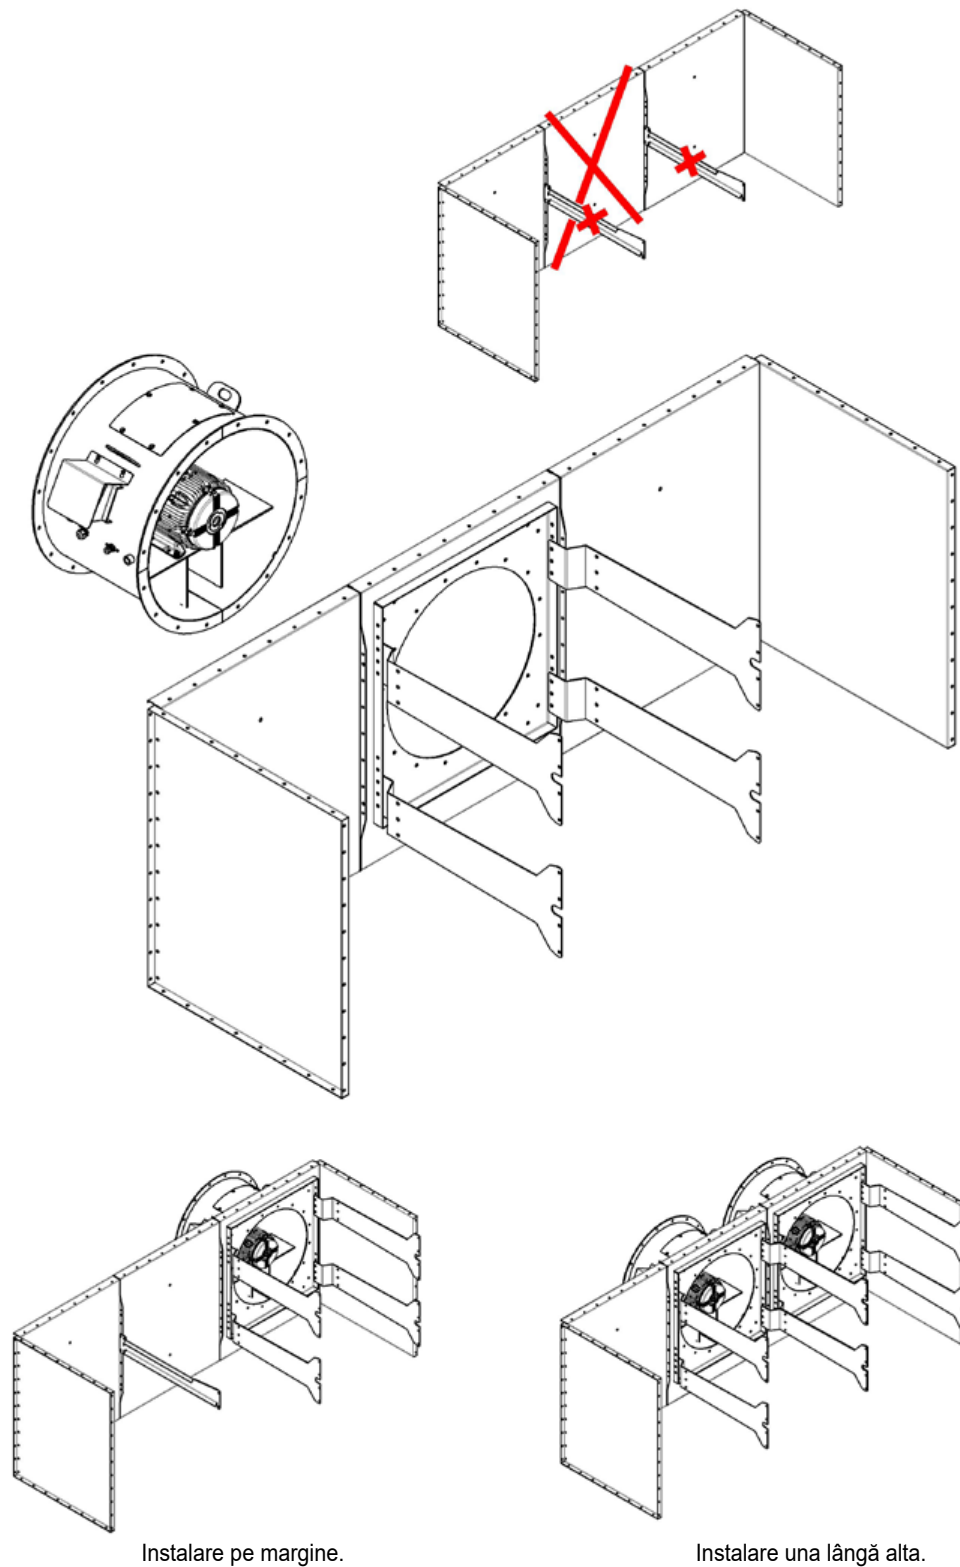

Capătul canalului de aer 1,0 2W (A70913) – obturatorul inferior B

Piese de schimb

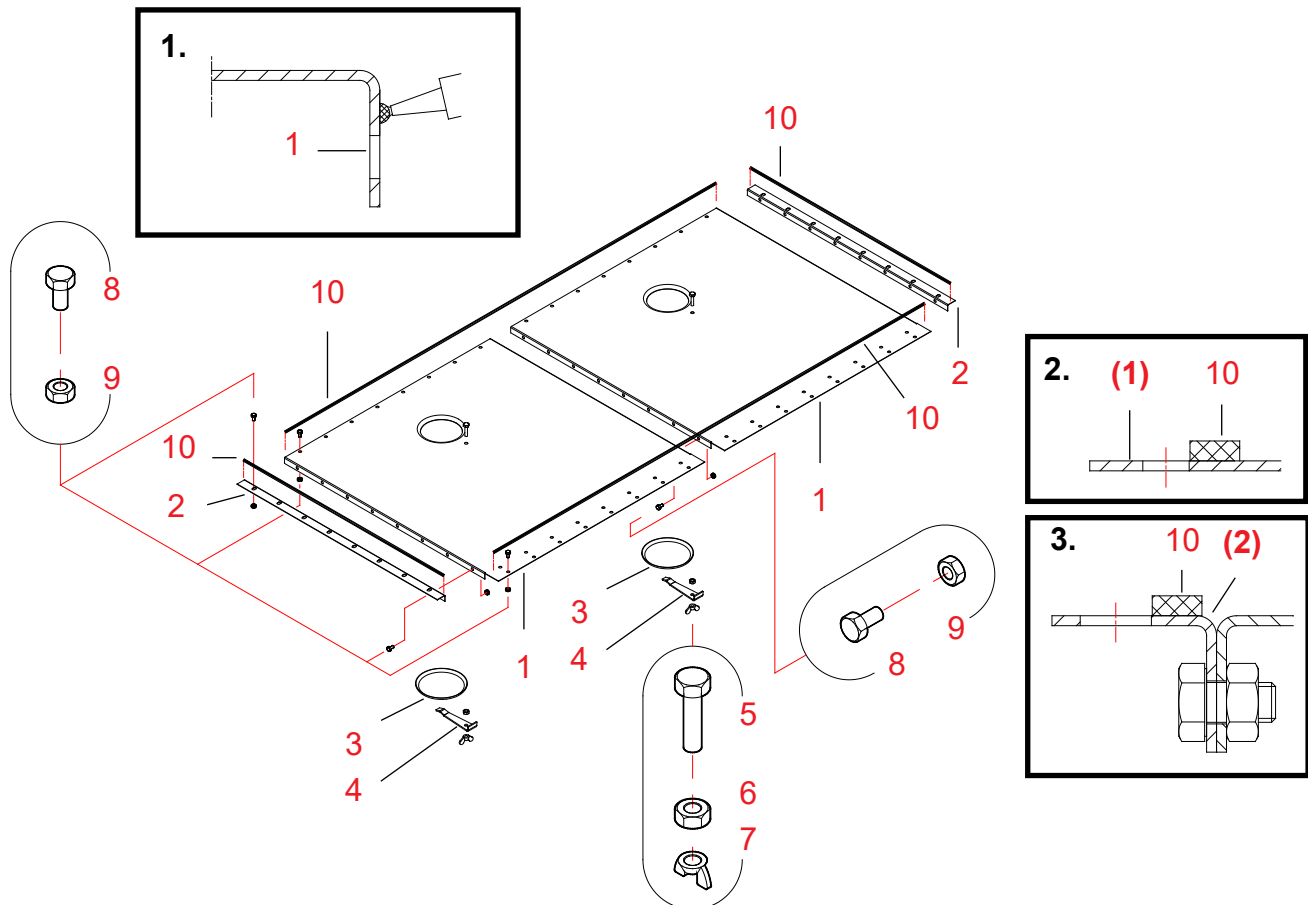

20080715

Ref.	Nr. piesă	Denumire 1	Denumire 2	Nr. buc.	Nr. schiță	Greutate	Grup
1	A70643	CAPĂT CANALAER WM06 1,0	TRAPĂ CURĂȚARE OBTURATOR	2	A70643-A	11,53	3000
2	A70570	CAPĂT CANALAER WM06 1,0	BANDĂ COLȚ	2	A70570-A	0,94	3000
3	400140	OBTURATOR D173		2	S4293	0	3500
4	400150	SUPPORT TRAPĂ		2	4461-B	0	3500
5	102250	ȘURUB CU CAP HEXAGONAL ZN 8,8	10×40 AM DIN933	2		0	2010
6	110560	PIULIȚĂ ZN 8 M10	DIN934	2		0	2010
7	111030	PIULIȚĂ FLUTURE ZN M10	DIN315	2		0	2010
8	101810	ȘURUB CU CAP HEXAGONAL ZN 8,8	8×16 AM DIN933	56		0	2010
9	110540	PIULIȚĂ ZN 8 M8	DIN934	56		0	2010
10	115570	BANDĂ ETANȘARE	4×10 MAPA	4		0	2600
11	800271	MASTIC ETANȘARE/ADEZIV	GRI 310 ML	1			2600

Instalarea obturatorului inferior A70913 pentru capătul canalului de aer

1. Conectarea obturatoarelor la colțare


Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb A70913 pentru obturatorul inferior.

- * **Aplicați mastic de etanșare pe exteriorul ambelor flanșe de capăt (piesele 1).**
Aplicați mastic de etanșare pe interiorul rândurilor de orificii pentru șuruburi de pe plăci (a se vedea schița detaliată 1).
Încercați să aplicați masticul într-un cordon continuu și cât mai uniform posibil.
- 8, 9 **Conectați obturatoarele unele la celelalte folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 8 buc./îmbinare).**
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora masticul de etanșare în timp ce conectați obturatoarele.
- 2 **Fixați colțare pe flanșele de la capetele exterioare ale ansamblului de obturare.**
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora masticul de etanșare în timp ce instalați colțarele.
- 8, 9 **Fixați-le folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 8 buc./colțar).**
- 10 **Fixați benzi de etanșare pe suprafețele superioare ale ansamblurilor obturator/colțar.**
Fixați benzi de etanșare pe interiorul rândurilor de orificii pentru șuruburi de pe obturatoare (a se vedea schița detaliată 2).
Fixați benzi de etanșare pe interiorul rândurilor de orificii pentru șuruburi de pe colțare (a se vedea schița detaliată 3).

2. Fixarea obturatorului pe partea inferioară a capătului canalului de aer


Piese Consultați schița de instalare a obturatorului inferior A70913 pe capătul canalului de aer.

- (1) **Lipiți ansamblul de flanșe de pe partea inferioară a capătului canalului de aer.**
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați placa.
Căutați în schița detaliată X poziția corectă a ansamblului.
- 5, 6 **Fixați obturatorul folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 48 buc.).**
Notă! Nu instalați șuruburile de pe cealaltă latură lungă (Y) înainte de asamblarea uscătorului.

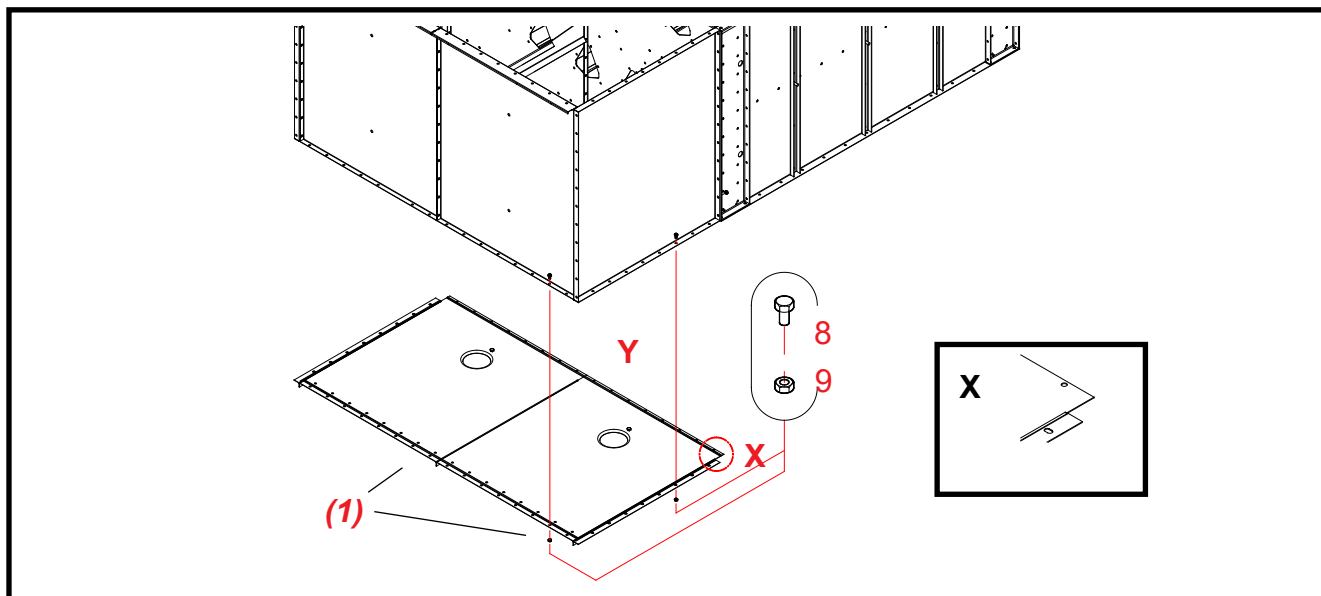

Capătul canalului de aer 1,0×2 2W (A71015) – obturatorul superior B

Piese de schimb

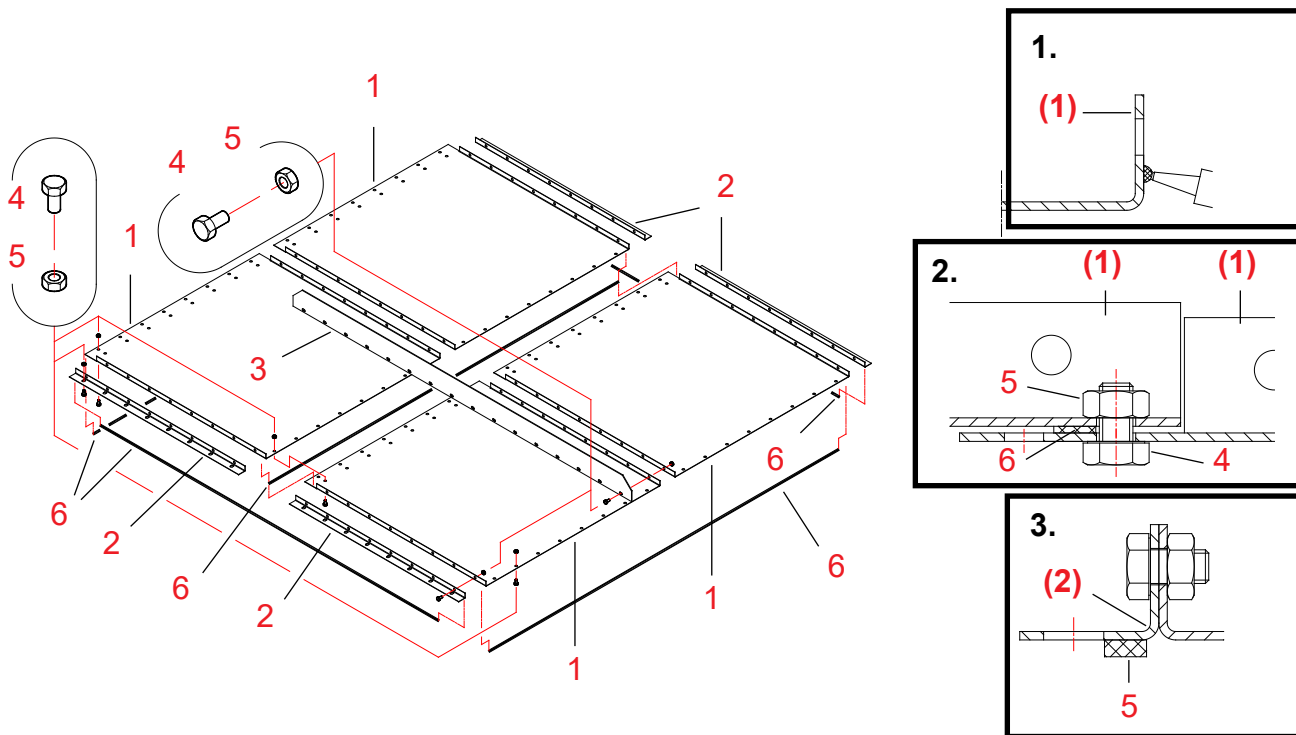

20080715tt

Ref.	Nr. piesă	Denumire 1	Denumire 2	Nr. buc.	Nr. schiță	Greutate	Grup
1	A70642	CAPĂT CANALAER WM06 1,0	OBTURATOR	4	A70642	11,67	3000
2	A70570	CAPĂT CANALAER WM06 1,0	BANDĂ COLȚ	4	A70570-A	0,94	3000
3	A70975	CAPĂT CANALAER WM06 1,0×2	SUPPORT LUNG 1860	1	A70975	4,27	3000
4	101810	ȘURUB CU CAP HEXAGONAL ZN 8,8	8×16 AM DIN933	128		0	2010
5	110540	PIULIȚĂ ZN 8 M8	DIN934	128		0	2010
6	115570	BANDĂ ETANȘARE	4×10 MAPA	6		0	2600
7	800271	MASTIC ETANȘARE/ADEZIV	CPA310 MB	1			2600

Instalarea obturatorului superior A71015 pentru capătul canalului de aer

1. Conectarea obturatoarelor la colțare

Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb A71015 pentru obturatorul superior al capătului canalului de aer.


- * **Aplicați mastic de etanșare pe exteriorul ambelor flanșe de capăt (piesele 1).**
 Aplicați mastic de etanșare pe interiorul rândurilor de orificii pentru șuruburi de pe suporturi (a se vedea schița detaliată 1).
 Încercați să aplicați masticul într-un cordon continuu și cât mai uniform posibil.

- 1 + 1 **Amplasați plăcile obturatorului una lângă cealaltă, cu flanșele de capăt ale acestora poziționate față în față.**
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora masticul de etanșare în timp ce conectați obturatoarele.
- 4, 5 **Fixați îmbinarea celor două plăci folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 8 buc.).**
- 1 + 1, 6 **Asamblați încă o pereche identică de plăci obturatoare. Fixați o bandă de etanșare pe suprafața inferioară a ansamblului.**
 Fixați o bandă de etanșare pe marginea dreaptă a perechii de plăci cu un singur rând de orificii pentru șuruburi.
 Fixați banda de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi (a se vedea schița detaliată 2).
- * **Amplasați perechea de plăci de obturator cu banda de etanșare deasupra celeilalte perechi de plăci.**
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora banda de etanșare în timp ce îmbinați plăcile.
 Aliniați rândul de orificii din perechea superioară de plăci cu rândul interior de orificii din perechea inferioară (a se vedea schița detaliată 2).
- 4, 5 **Fixați perechile de plăci la marginile drepte ale acestora folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 8 + 8 buc.).**
- 3, 4, 5 **Fixați suportul lung și îmbinarea centrală a perechilor de plăci folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 16 buc.).**
- 2 **Fixați colțare pe flanșele de la capetele exterioare ale ansamblului de obturare.**
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora masticul de etanșare în timp ce instalați colțarele.
- 3, 4 **Fixați-le folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 8 buc./colțar).**
- 5 **Fixați benzi de etanșare pe suprafețele inferioare ale ansamblurilor obturator/colțar.**
 Fixați benzi de etanșare pe interiorul rândurilor de orificii pentru șuruburi de pe obturatoare (a se vedea schița detaliată 2).
 Fixați benzi de etanșare pe interiorul rândurilor de orificii pentru șuruburi de pe colțare (a se vedea schița detaliată 3).

2. Fixarea obturatorului pe partea superioară a capătului canalului de aer


- (1) **Lipiți ansamblul de flanșele de pe partea superioară a capătului canalului de aer.**
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați placa.
 Căutați în schița detaliată X poziția corectă a ansamblului.

- 3, 4 **Fixați obturatorul folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 64 buc.)**

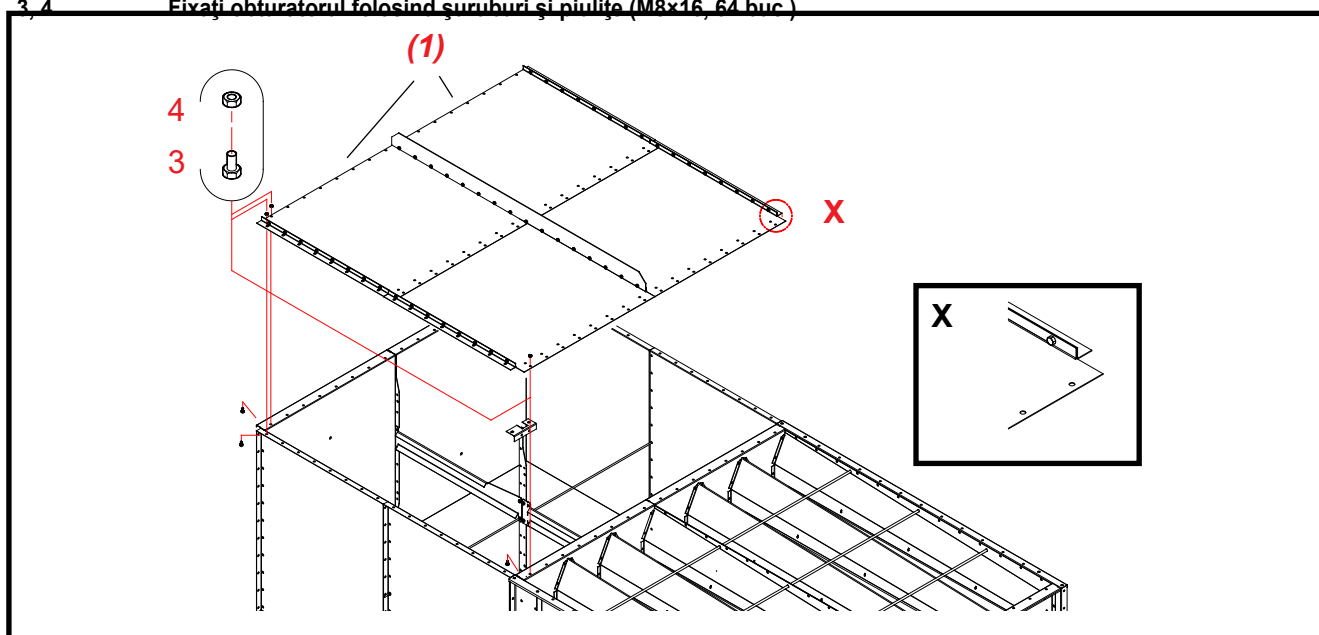

Capătul canalului de aer 1,0 2W (A71332) – extensia canalului de aer

Piese de schimb

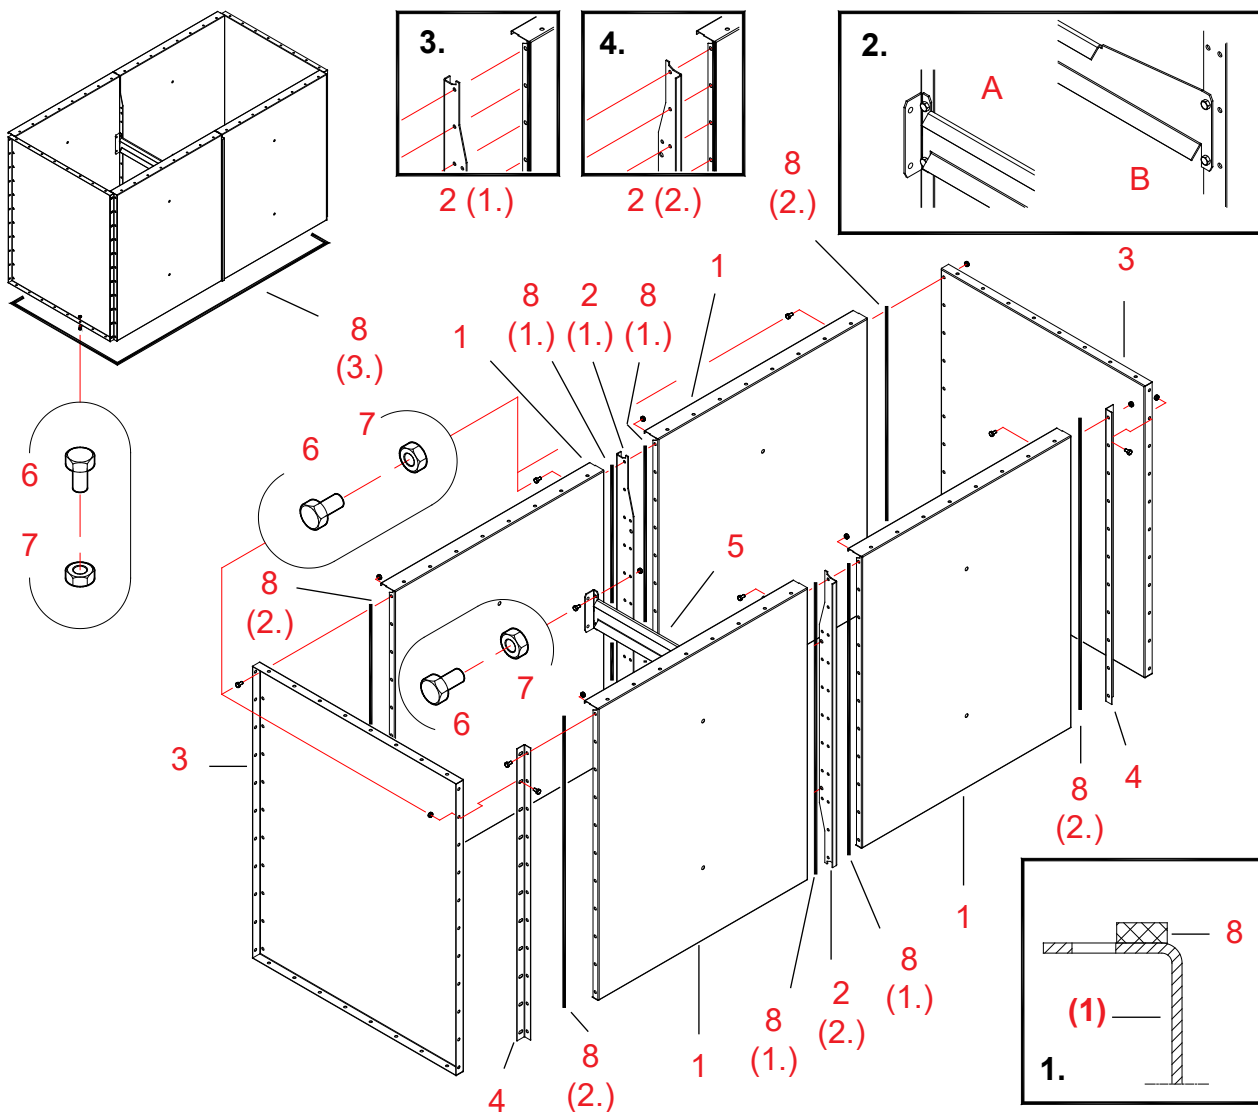

20080901

Ref.	Nr. piesă	Denumire 1	Denumire 2	Nr. buc.	Nr. schiță	Greutate	Grup
1	A70563	SECȚIUNEA SUPERIOARĂ/CAPĂT CANAL DE AER	PLACĂ DE CAPĂT	4	A70563-B	14,65	3000
2	A70810	SECȚIUNEA SUPERIOARĂ WM06	SUPPORTURI VERTICALE PL3	2	A70810-C	2,34	3000
3	A70640	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0	PLACĂ LATERALĂ	2	A70640	14,18	3000
4	A70739	CAPĂT CANAL AER WM06	COLȚAR S 1154 VERTICAL	2	A70739-A	0,74	3000
5	A70678	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0	SUPPORT DREPT	1	A70678-B	1,79	3000
6	101810	ȘURUB CU CAP HEXAGONAL ZN 8,8	8×16 AM DIN933	126		0	2010
7	110540	PIULIȚĂ ZN 8 M8	DIN934	126		0	2010
8	115570	BANDĂ ETANȘARE	4×10 MAPA	18		0	2600



Asamblarea capătului canalului de aer A71332

1. Asamblarea plăcilor de capăt pentru capătul canalului de aer

Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb A71332 pentru capătul de canal de aer.

Vă recomandăm să asamblați capătul canalului de aer pe o suprafață dreaptă. Astfel, vă veți asigura că ansamblul canalului de aer este drept la rândul său.

- 8 (1.) **Fixați benzi de etanșare pe flanșele celor patru plăci de capăt (piesele 1) care vor fi asamblate.**
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi de pe flanșe (a se vedea schița detaliată 1).
- 2 (1. și 2.) **Asamblați două perechi de plăci de capăt cu suporturile verticale. Amplasați suportul vertical între plăcile de capăt. Rețineți că poziția suportului vertical în cadrul perechilor de plăci de capăt va varia.**
Consultați schițele detaliate 3: partea 2 (1.) și 4: partea 2 (2.).
Metoda de instalare a suporturilor verticale este diferită dacă se utilizează scuturile de radiații; consultați instrucțiunile A71376.
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați suportul vertical.
- 6, 7 **Fixați plăcile de capăt și suportul vertical folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 11 buc.).**
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- 5 **Îndoiiți suportul drept al capătului canalului de aer de-a lungul liniei marcate în acest scop și instalați-l în suportul vertical (piesa 2).**
Căutați în schița detaliată 2A indicațiile privind modul de îndoire a suportului și, în schița principală, poziția corectă a acestuia. Amplasați un capăt al suportului în suportul vertical al celeilalte perechi de plăci de capăt, în modul indicat în schița detaliată. 2B.
- 6, 7 **Fixați ambele capete ale suportului folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 2 + 2 buc.).**

2. Fixarea plăcilor laterale ale capătului canalului de aer pe plăcile de capăt

- 8 (2.) **Fixați benzi de etanșare pe flanșele de capăt ale ansamblului plăcilor de capăt, realizat în etapa 1.**
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi de pe flanșe (a se vedea schița detaliată 1).
- 3 **Lipiiți plăcile laterale de capetele ansamblului de plăci de capăt.**
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați plăcile laterale.
- 6, 7 **Fixați plăcile laterale folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 11 buc./placă laterală).**
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- * **Verificați îmbinările capătului canalului de aer, forma dreptunghiulară a acestuia și alinierea plăcilor laterale. Strângeți toate șuruburile.**


3. Instalarea capătului canalului de aer

- 8 (3.) **Fixați o bandă de etanșare pe flanșa inferioară a ansamblului montat în etapa 2.**
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi.
- (2) **Așezați ansamblul realizat în etapa 2 pe capătul asamblat al canalului de aer.**
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce deplasați ansamblurile.
- 6, 7 **Fixați piesa pe capătul canalului de aer folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 16 + 16 + 8 + 8 buc.).**
- * **Verificați îmbinările și forma dreptunghiulară a ansamblului. Strângeți toate șuruburile.**

Capătul canalului de aer 1,0 2W (A71376) – scuturile de radiații

Piese de schimb

Un accesoriu care va fi instalat în interiorul capetelor canalului de aer

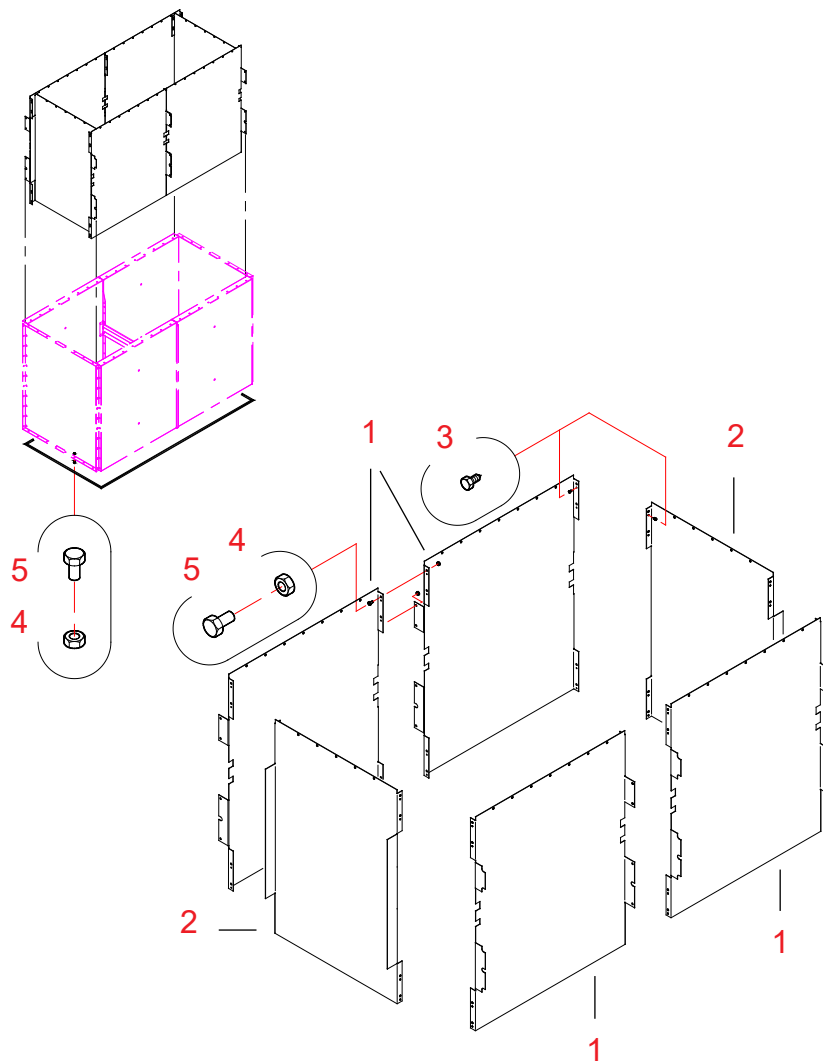


20080716


Ref.	Nr. piesă	Denumire 1	Denumire 2	Nr. buc.	Nr. schiță	Greutate	Grup
1	A71375	CONDUCTĂ DE AER WM06 1,0	CAPĂȚ SCUT RADIAȚII	4		14,07	3000
2	A71374	CONDUCTĂ DE AER WM06 1,0	LATERALĂ SCUT RADIAȚII	2		11,98	3000
3	107720	ȘURUB AUTOFILETANT CU CAP HEXAGONAL	4,8×13 ZN	74		0	2010
4	110540	PIULIȚĂ ZN 8 M8	DIN934	16		0	2010
5	101820	ȘURUB CU CAP HEXAGONAL ZN 8,8	8×20 AM DIN933	16		0	2010

Asamblarea capătului canalului de aer A71376

Etapele 1-5: Instalație standard (1x capăt canal de aer de 1,0 m)


1. Asigurați-vă că suporturile verticale din capătul asamblat al canalului de aer sunt instalate în modul indicat în schița 1!

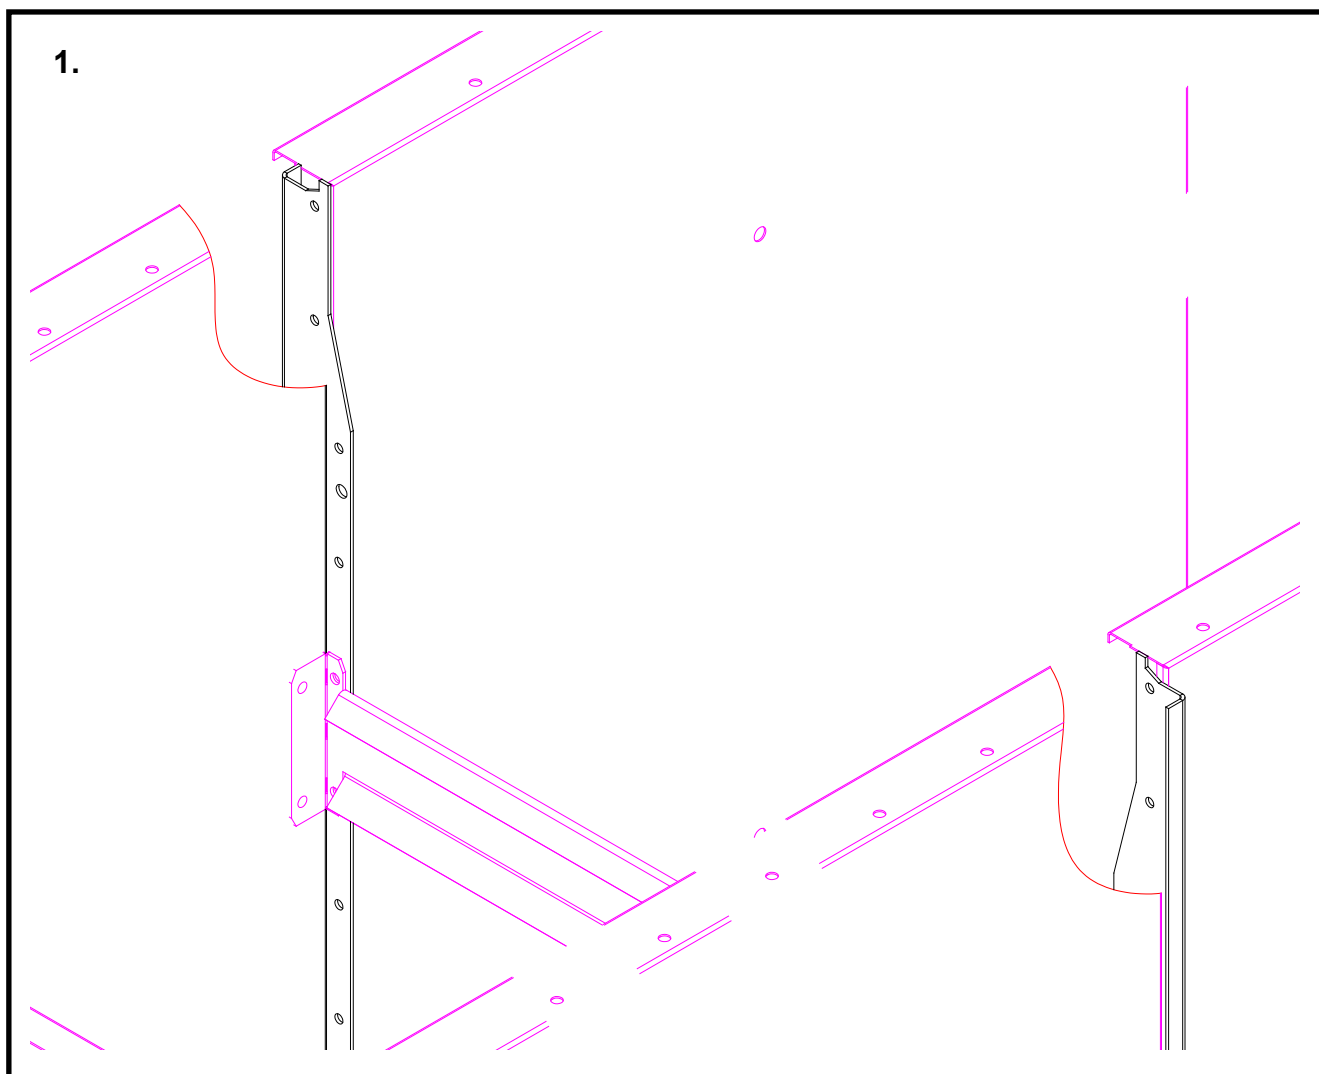

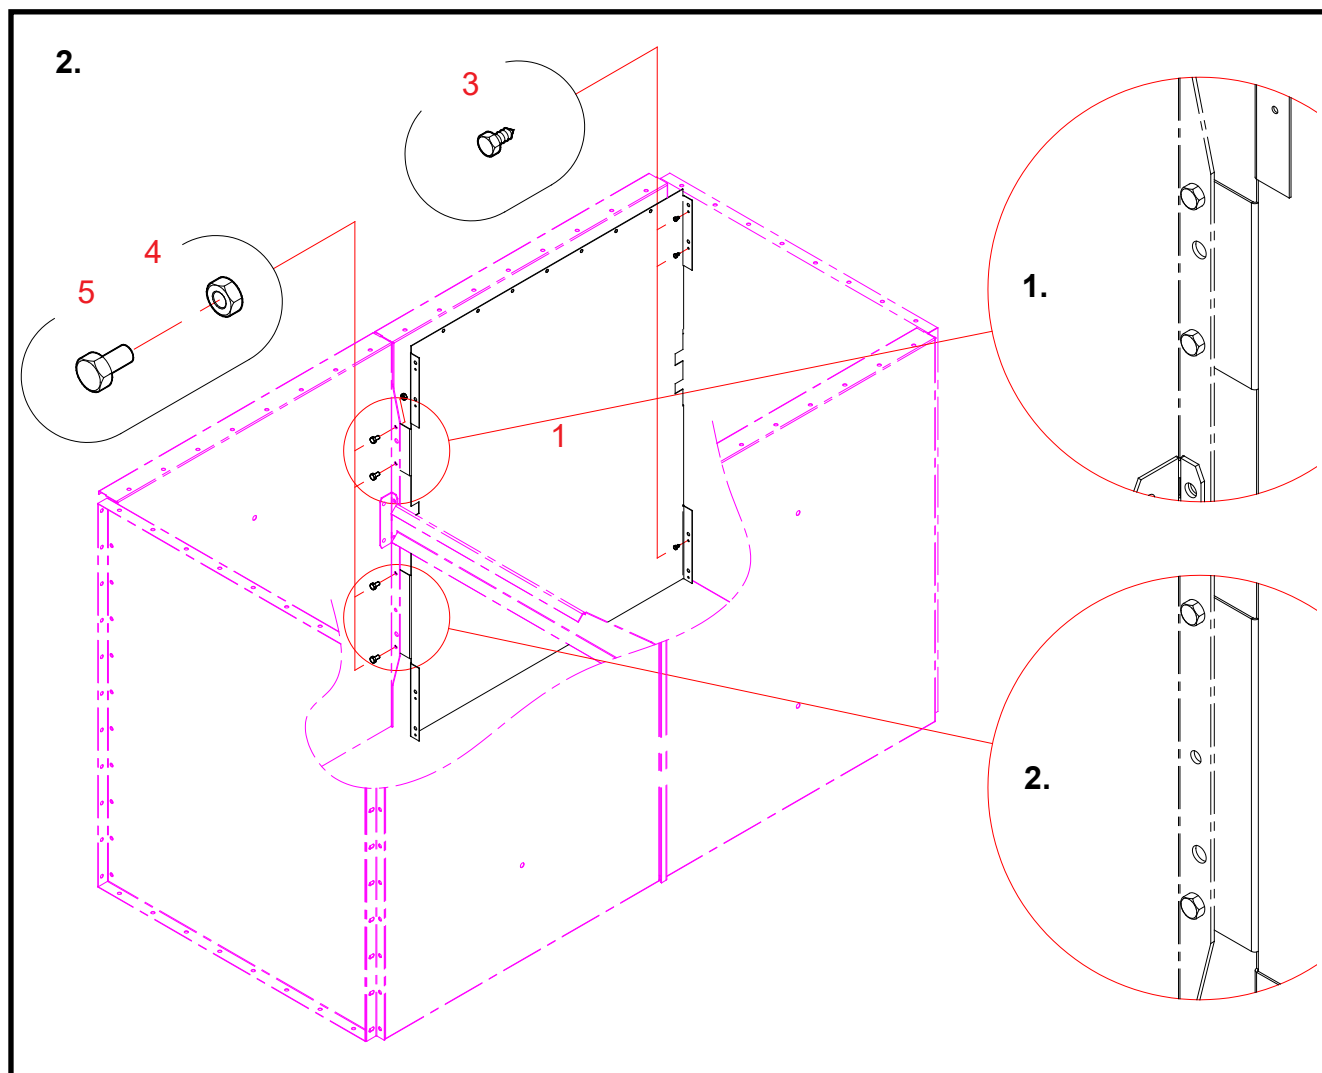


2. Instalarea primului scut de radiații pe placa de capăt a capătului canalului de aer

- Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb A71376 pentru capătul de canal de aer.
- 1** **Introduceți primul scut de radiații al capătului în interiorul capătului canalului de aer.**
- 4, 5** **Fixați scutul de radiații pe suportul vertical pentru capătul canalului de aer folosind șuruburi și piulițe (M8×20, 4 buc.).**
Consultați schițele detaliate 1 și 2.
- 3** **Fixați scutul de radiații pe placa laterală a capătului canalului de aer folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 3 buc.).**
Fixați scutul de radiații astfel încât marginea de sus a acestuia să fie perfect paralelă cu marginea de sus a capătului canalului de aer.

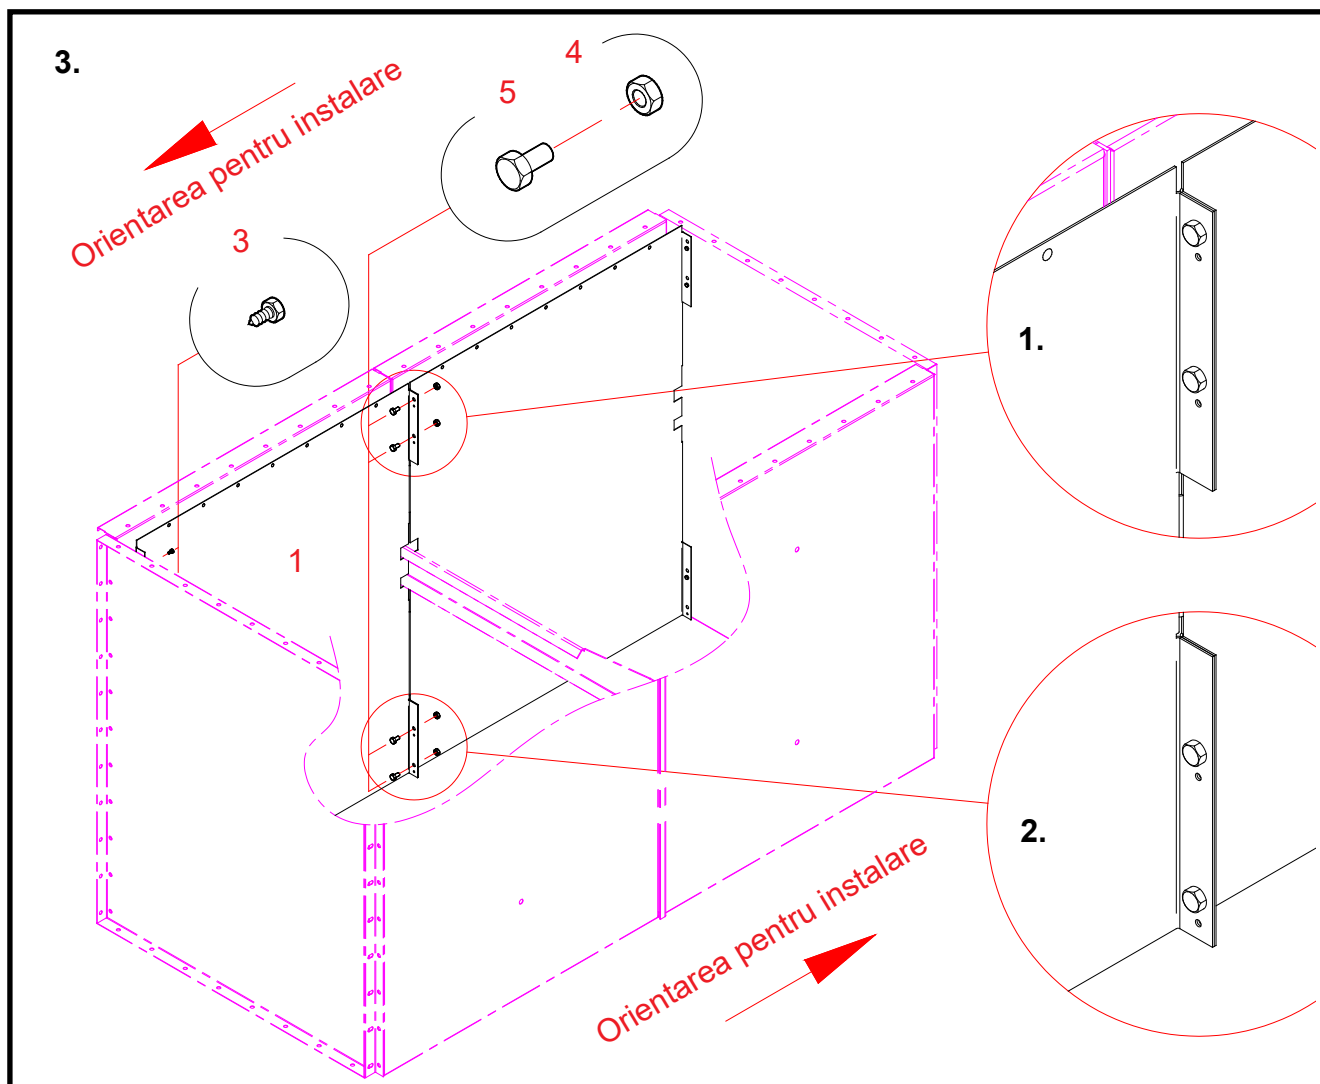


3. Instalarea celui de-al doilea scut de radiații pe placa de capăt a capătului canalului de aer

- 1 Introduceți cel de-al doilea scut de radiații al capătului în interiorul capătului canalului de aer, lângă primul scut.
- 4, 5 Fixați placa pe scutul de radiații instalat anterior, folosind șuruburi și piulițe (M8×20, 4 buc.).
Consultați schițele detaliate 1 și 2.
- 3 Fixați scutul de radiații pe placa laterală a capătului canalului de aer folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 3 buc.).
- * Fixați scuturile de radiații pe celelalte plăci de capăt ale capătului canalului de aer, utilizând aceeași metodă.
Respectați orientarea indicată pentru instalarea scuturilor de radiații!

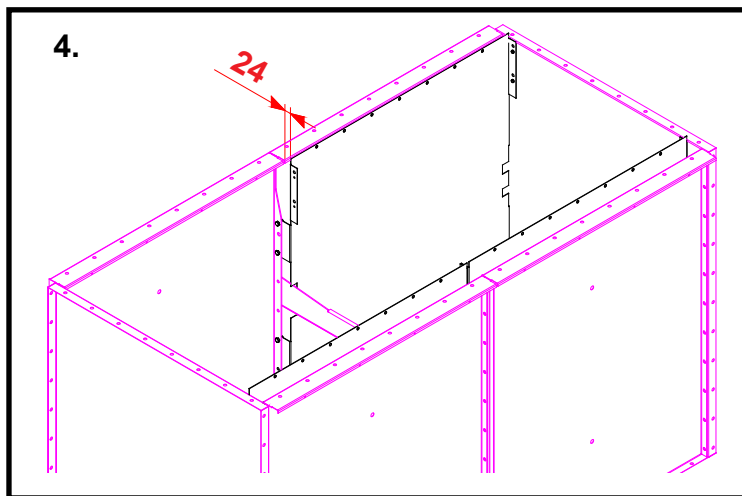**4. Notă!**

Un spațiu de cca 24 mm va fi lăsat între scutul de radiații instalat în poziția corectă și flanșa superioară îndoită în interior a capătului canalului de aer.

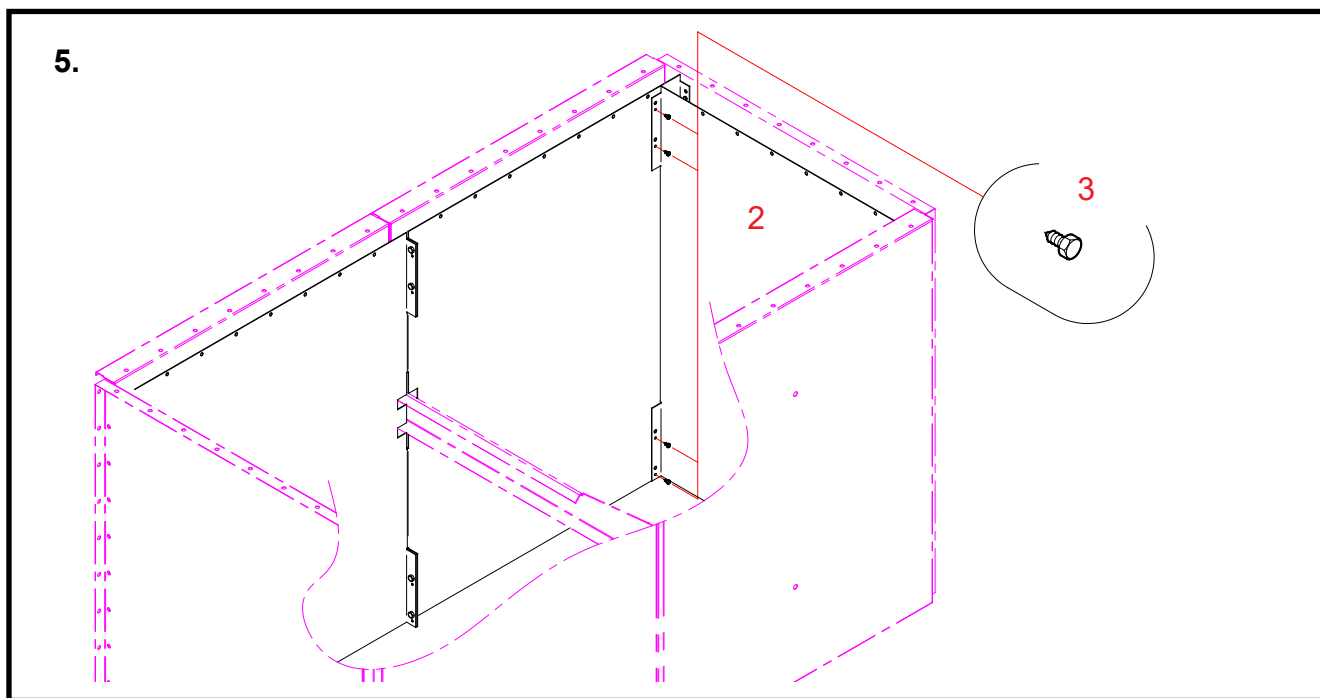**5. Instalarea scuturilor de radiații pe plăcile laterale ale capătului canalului de aer**

- 2** **Introduceți primul scut lateral de radiații în interiorul capătului canalului de aer.**
Aduceți marginea de sus a plăcii la nivelul marginilor de sus ale scuturilor de radiații din capăt.
Apăsați lamelele de fixare ale scutului lateral de radiații pe placa laterală a capătului canalului de aer.
- 3** **Fixați placa pe scutul de radiații al capătului canalului de aer folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 4 + 4 buc.).**
- *** **Utilizați aceeași metodă pentru a fixa scutul de radiații de pe cealaltă placă laterală a capătului canalului de aer.**


Asamblarea capătului canalului de aer A71376


Etapele 1-5: Instalație specială – dintre cele două capete ale canalelor de aer paralele (2×1,0 m), pentru cel aflat pe aceeași parte cu secțiunea de uscare.

1. **Asigurați-vă că suportul vertical A din capătul asamblat al canalului de aer este instalat în modul indicat în schița 1.**
Aceasta este orientarea standard de instalare.

Orientarea de instalare a suportului vertical B (de pe partea secțiunii de uscare) diferă de cea standard.

Verificați orientarea de instalare a suportului vertical și rotiți-l dacă este necesar.

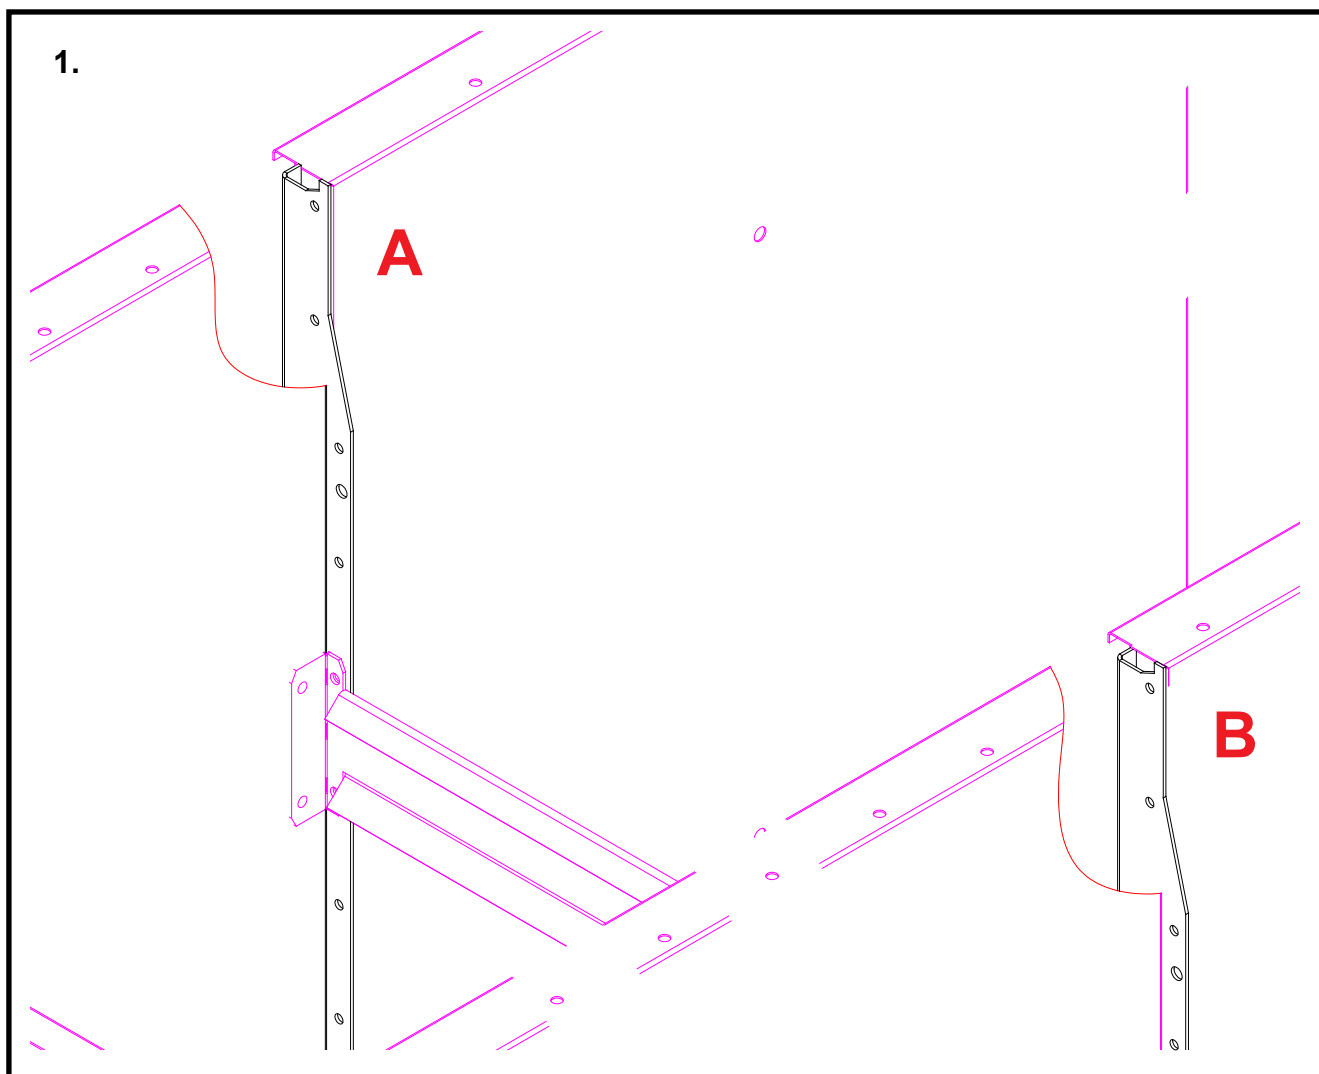


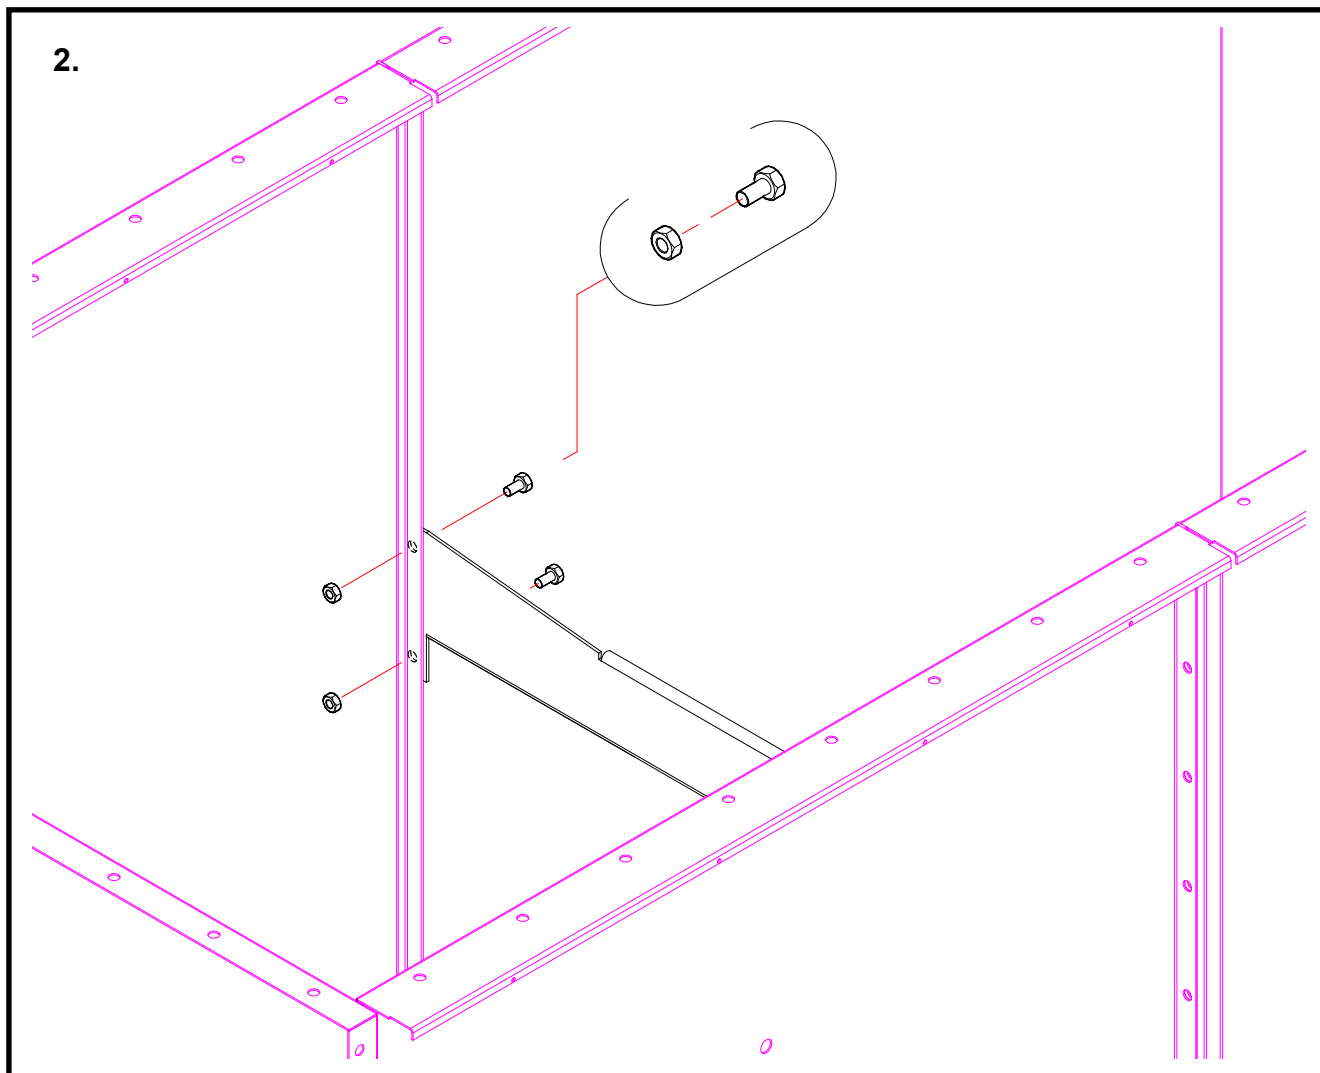

2. Reinstalarea suportului drept pentru capătul canalului de aer dacă a fost necesară rotirea suportului vertical

Piese

- * **Realizați două orificii cu diametrul de 10 mm în suportul vertical al capătului canalului de aer pentru fixarea suportului drept.**
Utilizați suportul drept ca șablon.
- * **Fixați suportul drept pe suportul vertical pentru capătul canalului de aer folosind șuruburi și piulițe.**
Utilizați aceleași șuruburi și piulițe folosite pentru fixarea suportului (M8×16, 2buc.).

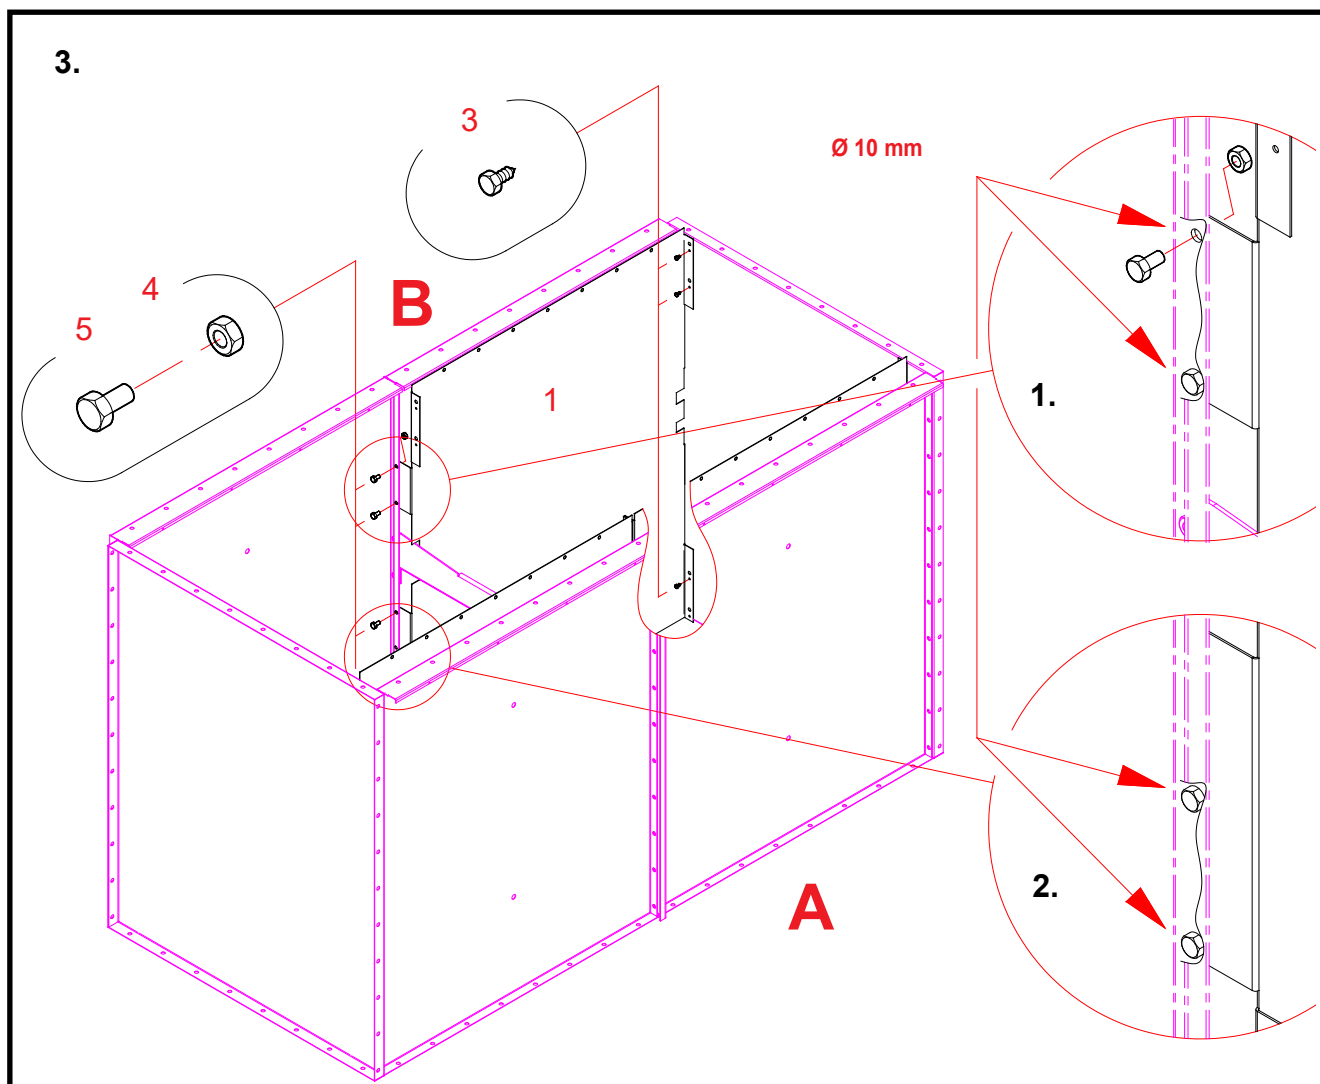

3. Instalarea primului scut de radiații pe placa de capăt a capătului canalului de aer (partea B în schiță)

Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb A71376 pentru capătul de canal de aer.


* **Instalați scuturile de radiații de pe partea A în conformitate cu instrucțiunile de la punctele 2-3 pentru instalația standard.**

1 **Introduceți primul scut lateral de radiații pentru capăt în capătul canalului de aer, pe partea B.**

* **Realizați patru orificii cu diametrul de 10 mm în suportul vertical, pentru fixarea scutului de radiații.**
Utilizați scutul de radiații ca șablon.


4, 5 **Fixați scutul de radiații pe suportul vertical pentru capătul canalului de aer folosind șuruburi și piulițe (M8x20, 4 buc.).**
Consultați schițele detaliate 1 și 2.

3 **Fixați scutul de radiații pe placa laterală a capătului canalului de aer folosind șuruburi autofiletante (4x13, 3 buc.).**
Fixați scutul de radiații astfel încât marginea de sus a acestuia să fie perfect paralelă cu marginea de sus a capătului canalului de aer.

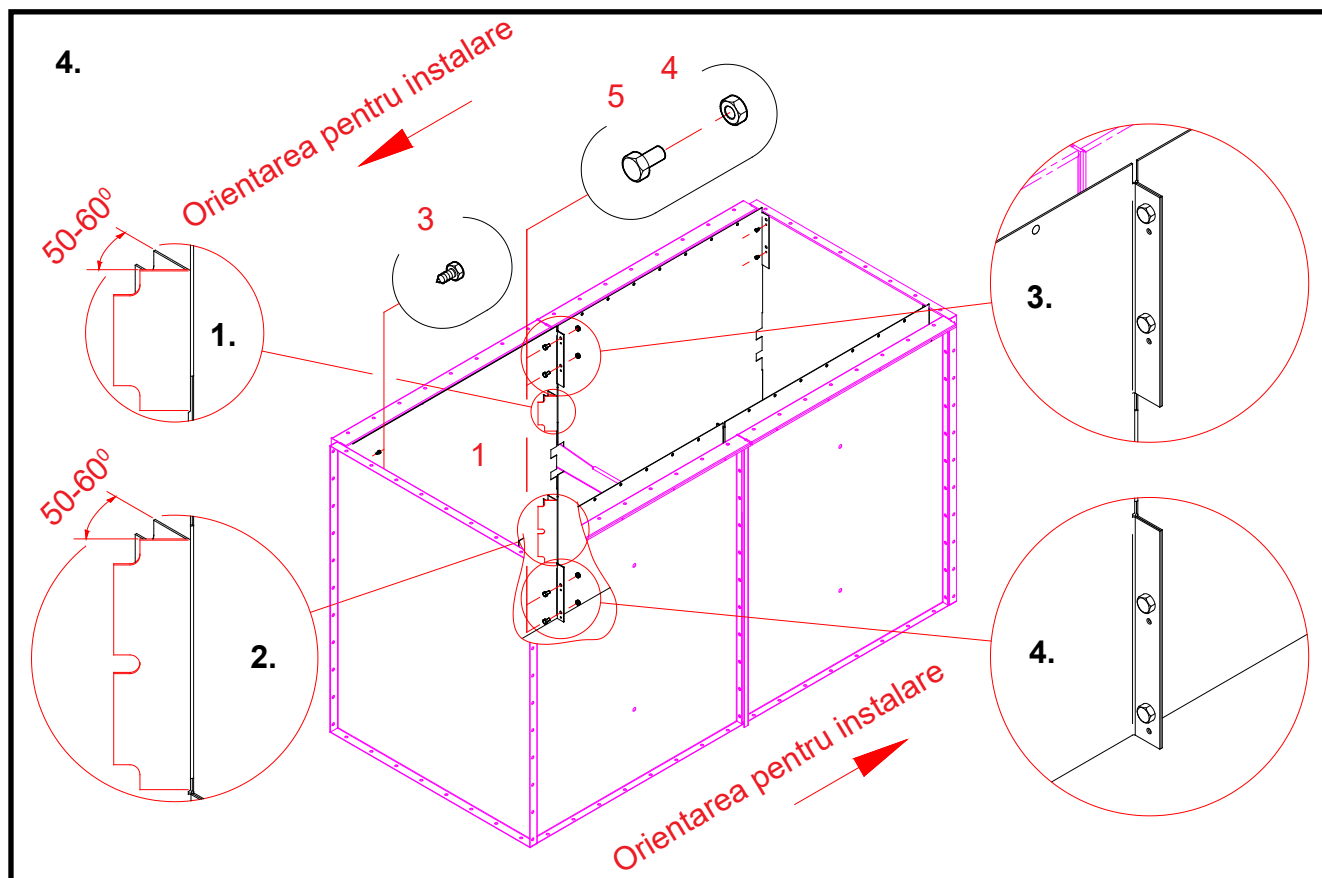

4. Instalarea celui de-al doilea scut de radiații pe placa de capăt a capătului canalului de aer

- * **Îndoți mai mult cele două lamele de fixare ale scutului de radiații.**
Îndoți lamelele cu încă 60 de grade, astfel încât acestea să nu intre în contact cu suportul vertical.
Consultați schițele detaliate 1 și 2.
- 1 **Introduceți cel de-al doilea scut de radiații al capătului în interiorul capătului canalului de aer, lângă primul scut.**
- 4, 5 **Fixați placa pe scutul de radiații instalat anterior, folosind șuruburi și piulițe (M8x20, 4 buc.).**
Consultați schițele detaliate 3 și 4.
- 3 **Fixați scutul de radiații pe placa laterală a capătului canalului de aer folosind șuruburi autofiletante (4,8x13, 3 buc.).**

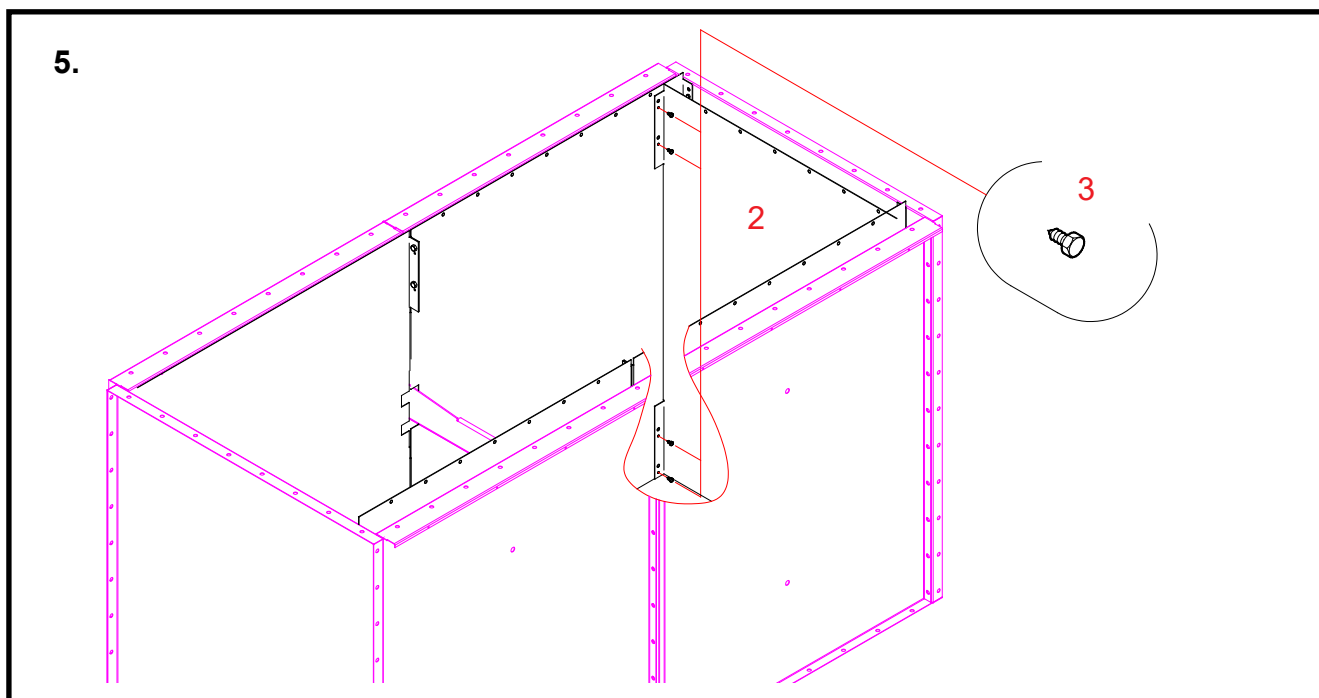


5. Instalarea scuturilor de radiații pe plăcile laterale ale capătului canalului de aer

- 2 **Introduceți primul scut lateral de radiații în interiorul capătului canalului de aer.**
Aduceți marginea de sus a plăcii la nivelul marginilor de sus ale scuturilor de radiații din capăt.
Apăsați lamelele de fixare ale scutului lateral de radiații pe placa laterală a capătului canalului de aer.
- 3 **Fixați placa pe scutul de radiații al capătului canalului de aer folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 4 + 4 buc.).**
- * **Utilizați aceeași metodă pentru a fixa scutul de radiații de pe cealaltă placă laterală a capătului canalului de aer.**

Capătul canalului de aer 1,0 2W (A71393) – canal S octogonal/Ø 1250 mm



Piese de schimb

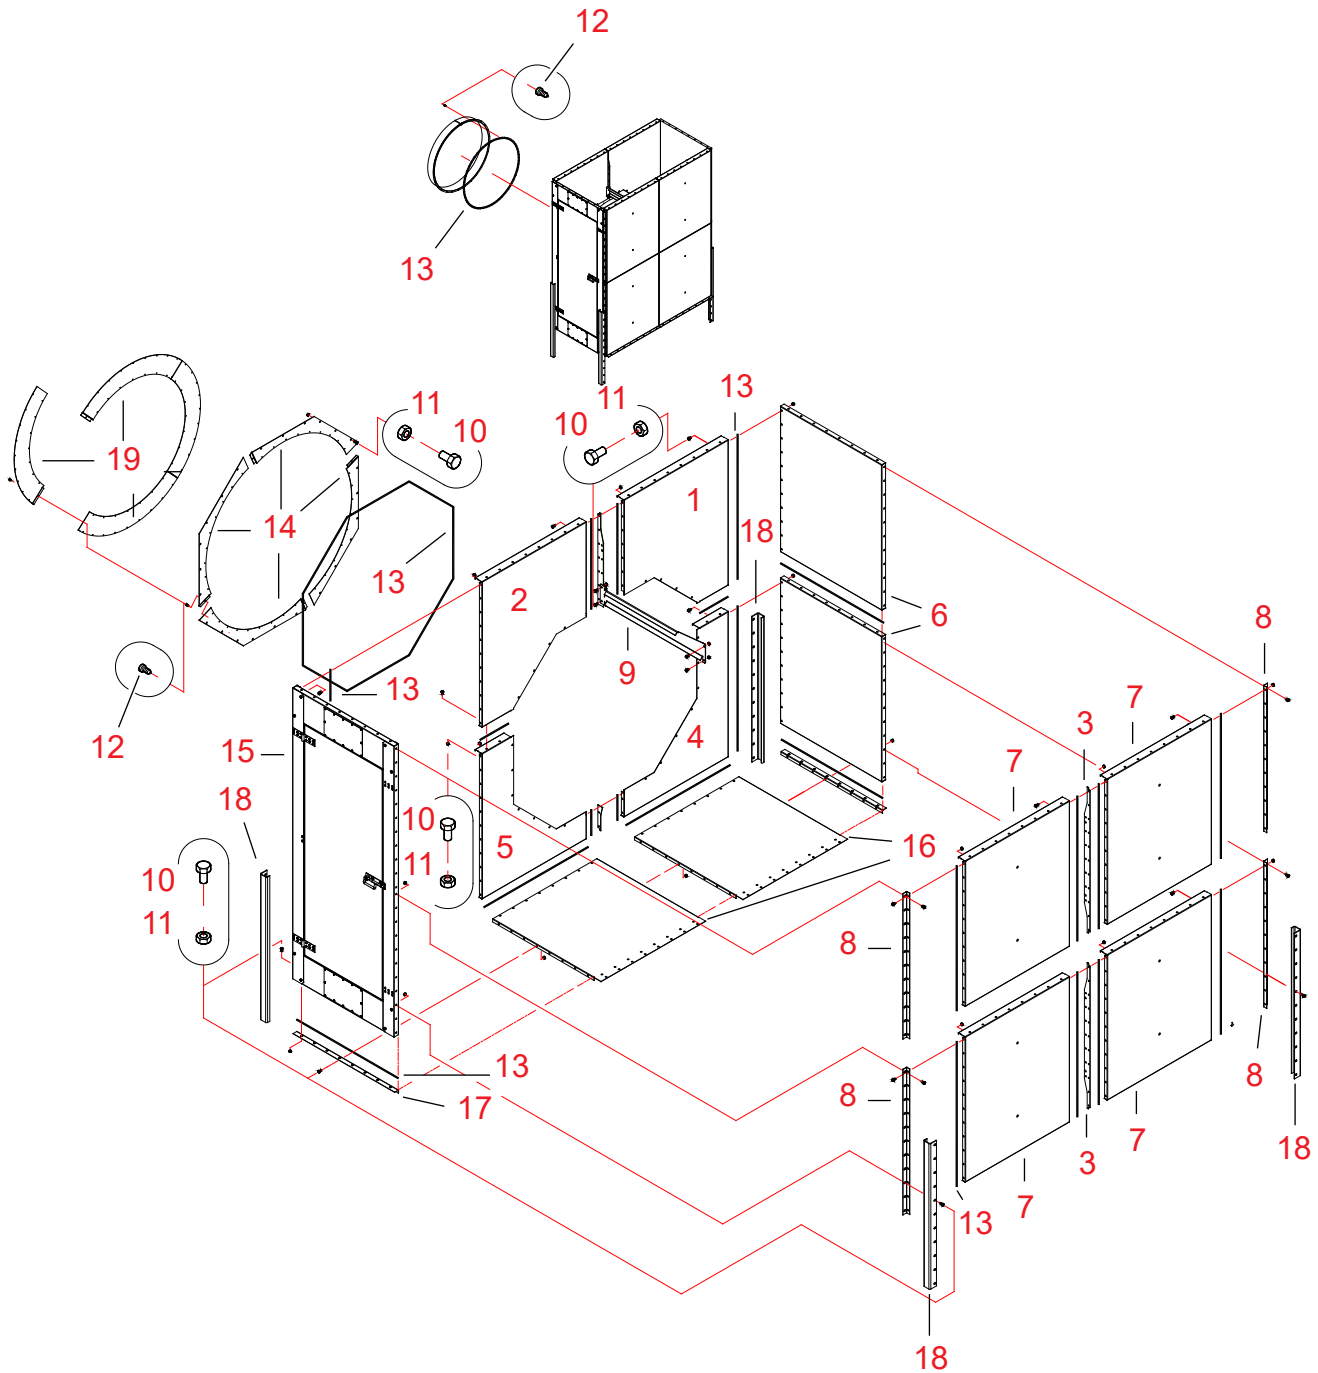



20061106

Ref.	Nr. piesă	Denumire 1	Denumire 2	Nr. buc.	Nr. schiță	Greutate	Grup
1	A71388	CAPĂT CANAL AER WM06	CAPAC OCTOGONAL STÂNGA	1		12,1	3000
2	A71389	CAPĂT CANAL AER WM06	CAPAC OCTOGONAL DREAPTA	1		12,1	3000
3	A70810	SECȚIUNEA SUPERIOARĂ WM06	SUPORTURI VERTICALE PL3	3	A70810-B	1,12	3000
4	A71390	CAPĂT CANAL AER WM06	FUND OCTOGONAL STÂNGA	1		7,36	3000
5	A71391	CAPĂT CANAL AER WM06	FUND OCTOGONAL DREAPTA	1		7,36	3000
6	A70640	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0	PLACĂ LATERALĂ	2	A70640	14,18	3000
7	A70563	SECȚIUNEA SUPERIOARĂ/ CAPĂT CANAL DE AER	PLACĂ DE CAPĂT	4	A70563-B	14,65	3000
8	A70739	CAPĂT CANAL AER WM06	COLȚAR S 1154 VERTICAL	4	A70739-A	0,74	3000
9	A70678	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0	SUPORT DREPT	1	A70678-B	1,79	3000
10	101810	ȘURUB CU CAP HEXAGONAL ZN 8,8	8×16 AM DIN933	371		0	2010
11	110540	PIULIȚĂ ZN 8 M8	DIN934	371		0	2010
12	107720	ȘURUB AUTOFILETANT CU CAP HEXAGONAL	4,8×13 ZN	72		0	2010
13	115570	BANDĂ ETANȘARE	4×10 MAPA	46		0	2600
14	A71392	CAPĂT CANAL AER WM06	ADAPTOR OCTOGONAL D1250	4		1,33	3000
15	A71301	ELEMENT UȘĂ		1	A71301	35,23	3000
16	A70642	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0	OBTURATOR	2	A70642	11,67	3000
17	A70570	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0	BANDĂ COLȚ	2	A70570-A	0,94	3000
18	A71396	CAPĂT CANAL AER WM06	PICIOR SPRIJIN PE SOL	4		4,84	3000
19	A71254	CAPĂT CANAL AER WM06	ARC DE 1/4 DE CERC D1250/1000	4	A71254-A	2	3000

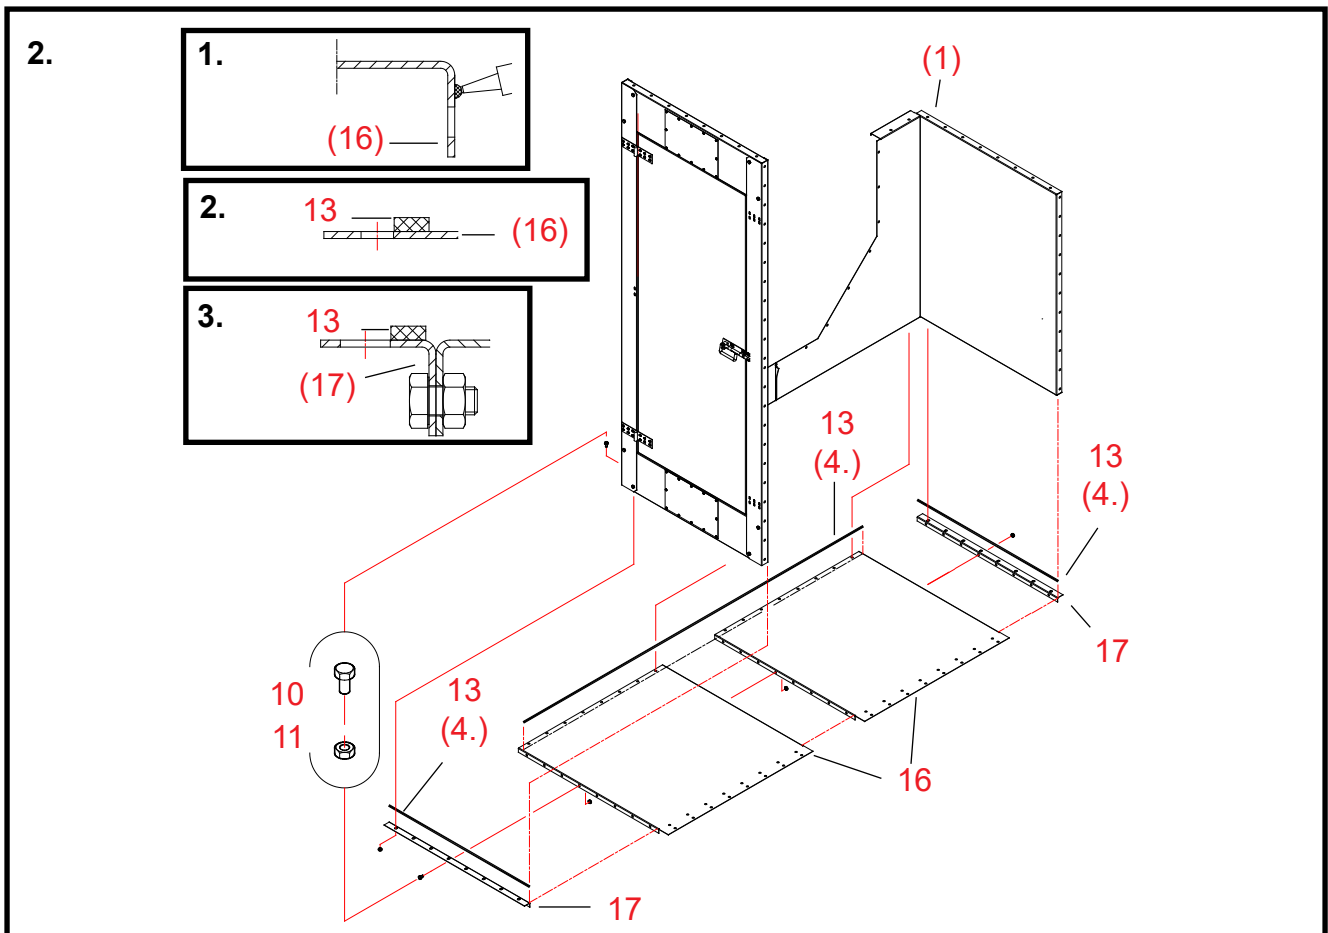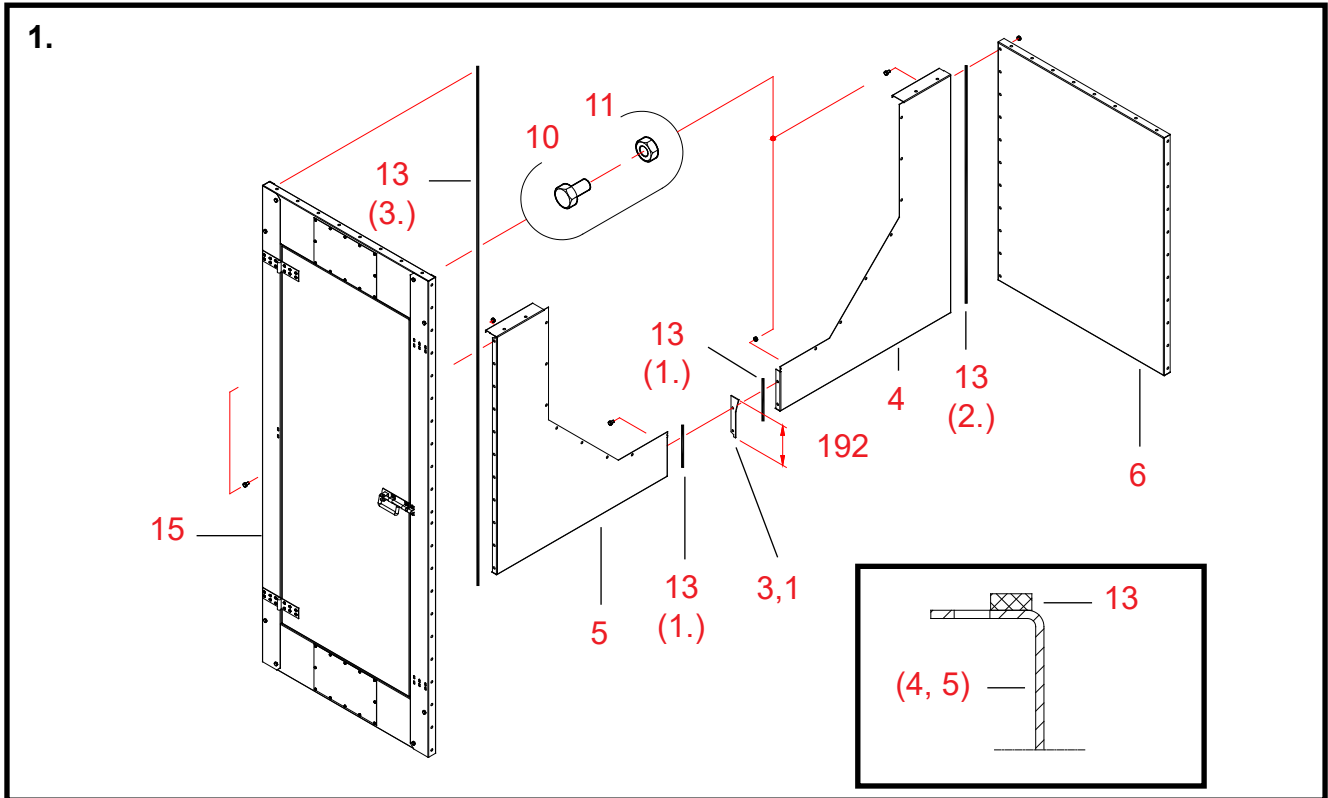



Asamblarea capătului canalului de aer A71393

1. Îmbinarea plăcii fundului cu plăcile laterale ale capătului

Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb A71393 pentru capătul de canal de aer.

**Vă recomandăm să asamblați capătul canalului de aer pe o suprafață dreaptă.
Astfel, vă veți asigura că ansamblul canalului de aer este drept la rândul său.**

- 13 (1.) **Fixați benzi de etanșare pe flanșele de pe laturile scurte ale plăcilor de capăt (piesele 4 și 5).**
- 13 (2.) **Fixați benzi de etanșare pe flanșele de pe laturile lungi ale plăcii de capăt 4.**
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândurilor de orificii pentru șuruburi de pe flanșe (a se vedea schița detaliată).
- 4 + 5 **Apropiati una de cealaltă flanșele scurte ale plăcilor de capăt.**
- 3,1 **Tăiați suportul vertical la o lungime de 192 mm.**
- * **Amplasați suportul vertical scurtat între plăcile de capăt.**
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați plăcile de capăt.
- 10, 11 **Fixați plăcile de capăt și suportul vertical folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 2 buc.).**
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- 13 (3.) **Fixați o bandă de etanșare pe elementul ușii (piesa 15), pe suprafața care va fi fixată pe placa de capăt.**
- 6, 15 **Lipiți placa laterală și elementul ușii de capetele ansamblului plăcilor de capăt.**
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați plăcile laterale.
- 10, 11 **Fixați placa laterală și elementul ușii folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 11 buc./piesă).**
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.

2. Conectarea obturatorilor la colțarele capătului canalului de aer


- * **Aplicați mastic de etanșare pe suprafețele exterioare ale plăcilor de capăt ale obturatorilor (piesele 16).**
Aplicați mastic de etanșare pe interiorul rândurilor de orificii pentru șuruburi de pe plăci (a se vedea schița detaliată 1).
Încercați să aplicați masticul într-un cordon continuu și cât mai uniform posibil.
- 10, 11 **Fixați îmbinarea plăcilor folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 8 buc.).**
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora masticul de etanșare în timp ce conectați obturatoarele.
- 17 **Fixați colțare pe flanșele de la capetele exterioare ale ansamblului de obturare.**
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora masticul de etanșare în timp ce instalați colțarele.
- 10, 11 **Fixați-le folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 8 buc./colțar).**
- 13 (4.) **Fixați benzi de etanșare pe trei laturi ale ansamblului obturator/colțar.**
Fixați banda de etanșare pe interiorul rândurilor de orificii pentru șuruburi de pe suprafețele superioare ale obturatorilor (a se vedea schița detaliată 2).
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândurilor de orificii pentru șuruburi de pe suprafețele superioare ale colțarelor (a se vedea schița detaliată 3).

3. Fixarea obturatorului pe partea inferioară a capătului canalului de aer


- (2) **Lipiți ansamblul realizat în etapa 2 de flanșele din partea inferioară a capătului canalului de aer.**
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați placa.
- 10, 11 **Fixați obturatorul folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 8 + 16 + 8 buc.).**



3.

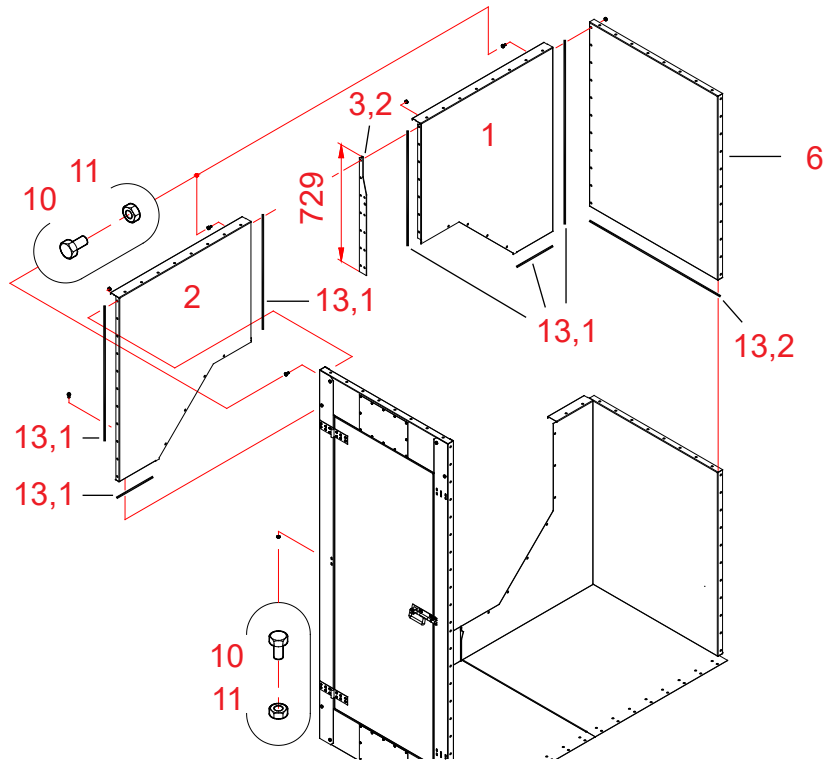

4.

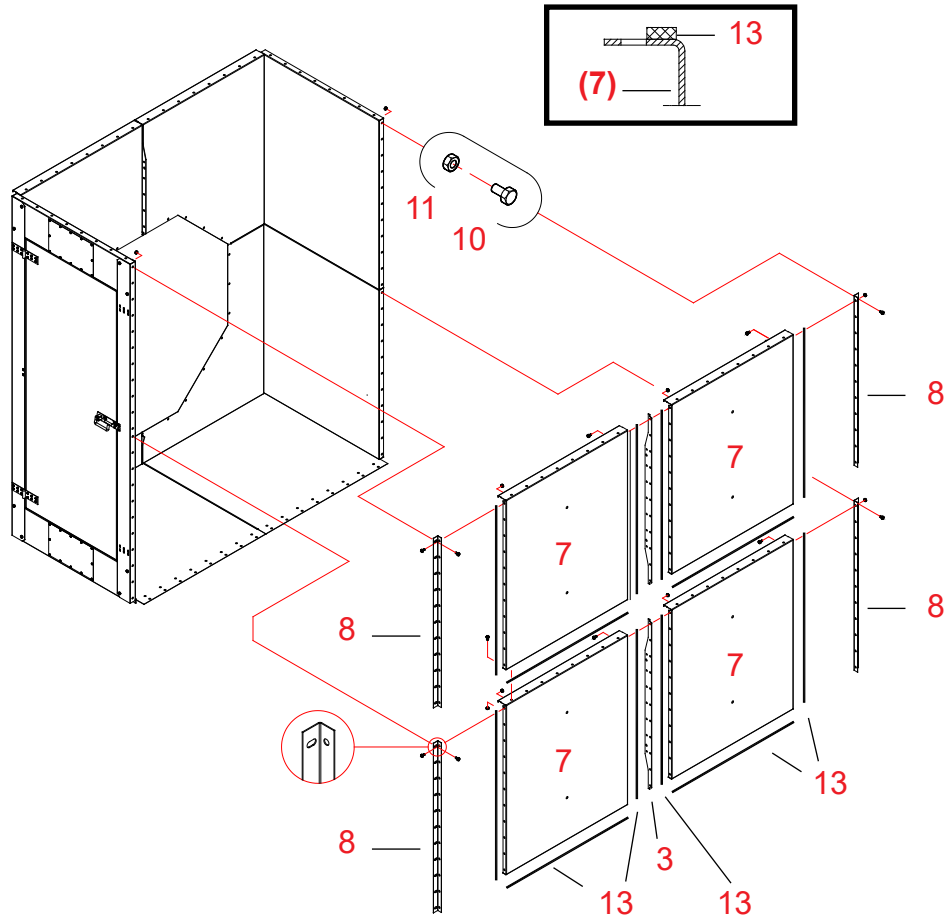

3. Conectarea plăcii superioare de capăt la placa laterală a capătului canalului de aer


- 13,1 **Fixați benzi de etanșare pe flanșele de capăt și flanșele inferioare ale plăcilor de capăt (piesele 1 și 2).**
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi de pe flanșe (a se vedea schița detaliată 1).
- 1 + 2 **Apropiati una de cealaltă flanșele verticale scurte ale plăcilor de capăt.**
- 3,2 **Tăiați suportul vertical la o lungime de 729 mm.**
* **Amplasați suportul vertical scurtat între plăcile de capăt.**
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora banda de etanșare în timp ce instalați plăcile de capăt.
- 10, 11 **Fixați componentele folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 7 buc.).**
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- 13,2 **Fixați o bandă de etanșare pe suprafața inferioară a plăcii laterale (piesa 6).**
Fixați banda de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi de pe flanșă (a se vedea schița detaliată 1).
- 6 **Lipiți plăcile laterale de capătul ansamblului plăcii de capăt.**
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați plăcile laterale.
- 10, 11 **Fixați plăcile laterale folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 11 buc.).**
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- (3) **Așezați ansamblul realizat în etapa 3 pe ansamblul realizat în etapa 1.**
- 10, 11 **Conectați ansamblurile folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 23 buc.).**

4. Instalarea plăcii posterioare pentru capătul canalului de aer


- 13 **Fixați benzi de etanșare pe ambele flanșe de capăt și pe flanșele inferioare ale plăcilor de capăt (piesa 7, 4 buc.).**
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândurilor de orificii pentru șuruburi de pe flanșe (a se vedea schița detaliată).
- 3 **Amplasați suporturile verticale între plăcile de capăt.**
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora banda de etanșare în timp ce instalați plăcile de capăt.
- 10, 11 **Fixați piesele folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 11 buc./pereche de plăci).**
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- 10, 11 **Fixați îmbinarea orizontală a perechilor de plăci asamblate folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 8 + 8 buc.).**
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- 8 **Fixați colțarele verticale (4 buc.) pe flanșele de la capetele exterioare ale ansamblului plăcilor de capăt.**
- 10, 11 **Fixați-le folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 8 buc./colțar).**
- (7) **Lipiți placa posterioară de ansamblul realizat în etapa 3.**
- 10, 11 **Fixați placa la nivelul colțarului și la marginea inferioară folosind șuruburi și piulițe (M8×16).**
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.



5.

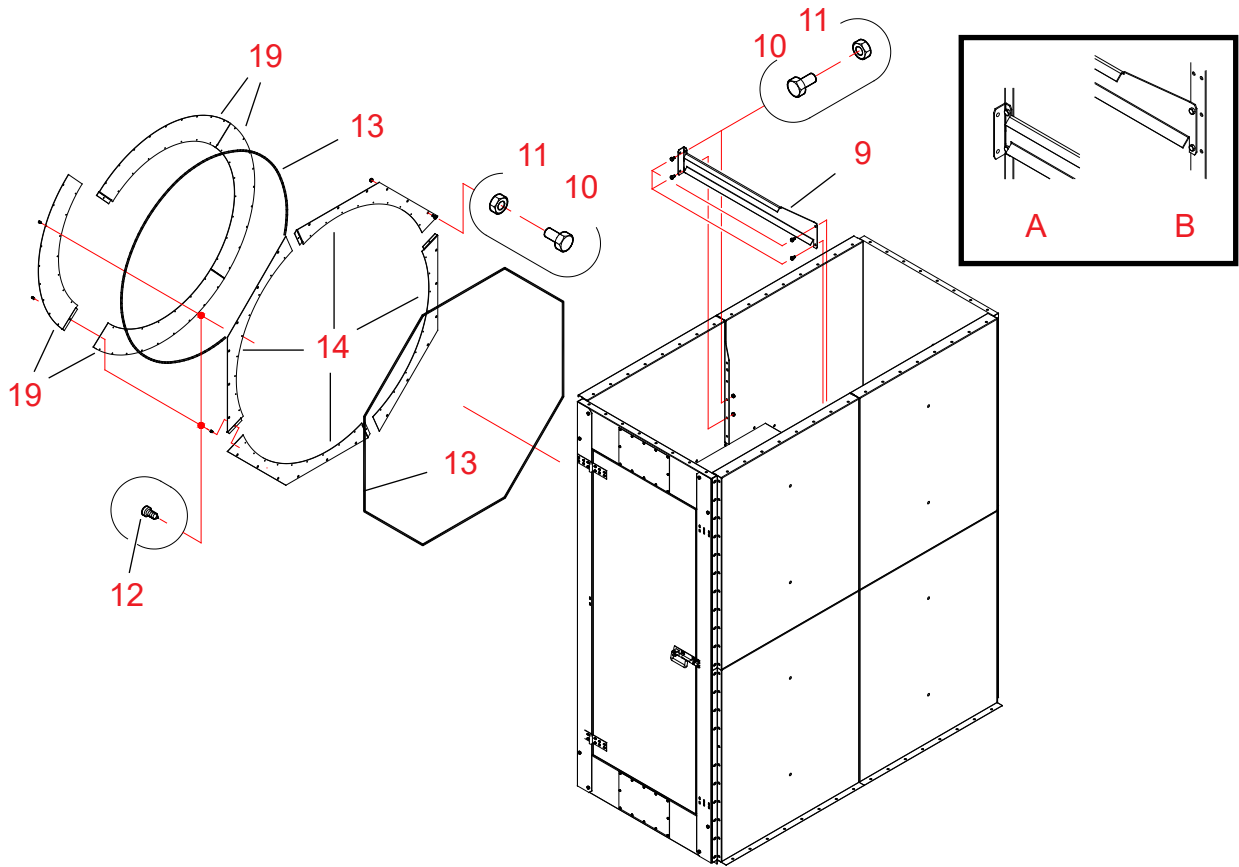

6.

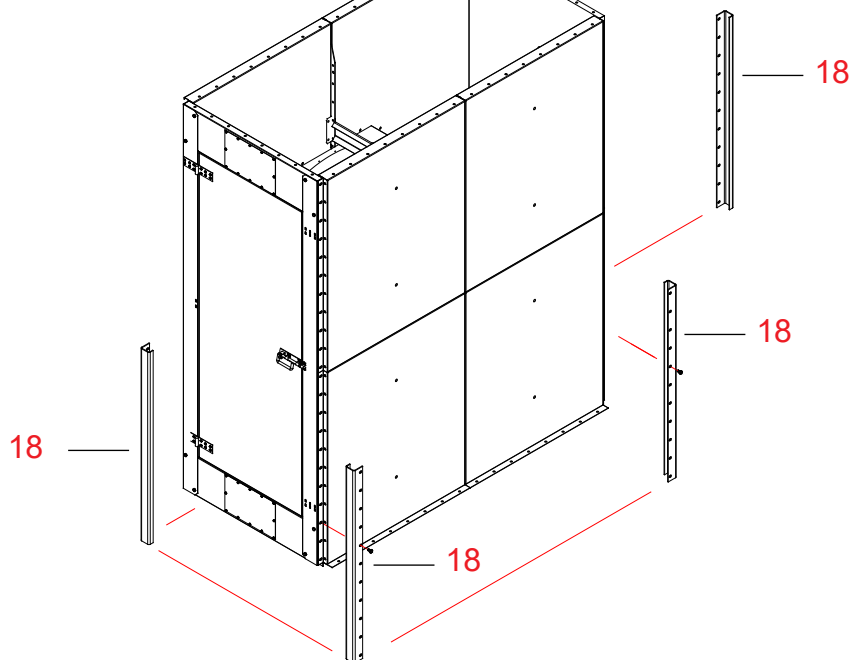

5. Instalarea suportului drept și a adaptorului octogonal pentru capătul canalului de aer


- 9 **Îndoiiți suportul drept al capătului canalului de aer de-a lungul liniei marcate în acest scop și instalați-l în suportul vertical (piesa 3).**
Căutați în schița detaliată A indicațiile privind modul de îndoire a suportului și, în schița principală, poziția corectă a acestuia. Amplasați un capăt al suportului în suportul vertical al celeilalte plăci de capăt, în modul indicat în schița detaliată B.
- 10, 11 **Fixați ambele capete ale suportului folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 2 + 2 buc.).**
- 14 **Asamblați adaptorul octogonal din cele patru piese.**
- 12 **Fixați piesele folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 4 buc.).**
- 13 **Fixați o bandă de etanșare pe suprafața adaptorului octogonal (piesa 14, 4 buc.).**
Fixați banda de etanșare pe interiorul cercului de orificii pentru șuruburi de pe contrainel.
- 4×14 **Amplasați adaptorul octogonal pe exterior capătului canalului de aer.**
Aliniați orificiile de fixare.
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora banda de etanșare în timp ce instalați plăcile de capăt.
- 10, 11 **Fixați adaptorul folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 24 buc.).**
- 19 **Conform necesităților, asamblați adaptorul rotund D1250/1000 din patru piese.**
- 12 **Fixați piesele folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 4 buc.).**
- 13 **Fixați o bandă de etanșare pe suprafața adaptorului rotund (piesa 19, 4 buc.).**
Fixați banda de etanșare pe interiorul cercului de orificii pentru șuruburi de pe contrainel.
- 4×19 **Amplasați adaptorul D1250/1000 pe exteriorul adaptorului octogonal.**
Aliniați orificiile de fixare.
- 8, 9 **Fixați adaptorul folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 36 buc.).**
- * **Consultați punctul „Conectarea racordului conductei de aer la capătul canalului de aer”.**
Dacă utilizați adaptorul octogonal / 1250 (piesa 14): manșon de conductă Ø 1250 mm.
În plus, dacă utilizați adaptorul D 1250 / 1000 (piesa 19):
Manșon de conductă Ø 1000 mm, adaptor 1000/800 mm sau 1000/630 mm.
- 11 **Fixați racordul la capătul canalului de aer folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 28 buc.).**
- * **Verificați îmbinările capătului canalului de aer, forma dreptunghiulară a acestuia și alinierea plăcilor laterale.**
Strângeți toate șuruburile.

6. Instalarea picioarelor de sprijin pe sol pentru capătul canalului de aer

- 18 **Fixați picioarele de sprijin pe sol pentru capătul canalului de aer în ultima etapă a asamblării uscătorului.**

Capătul canalului de aer 1,0 2W (A71402) – piesa centrală S, octogonală/ Ø 1250 mm

Piese de schimb

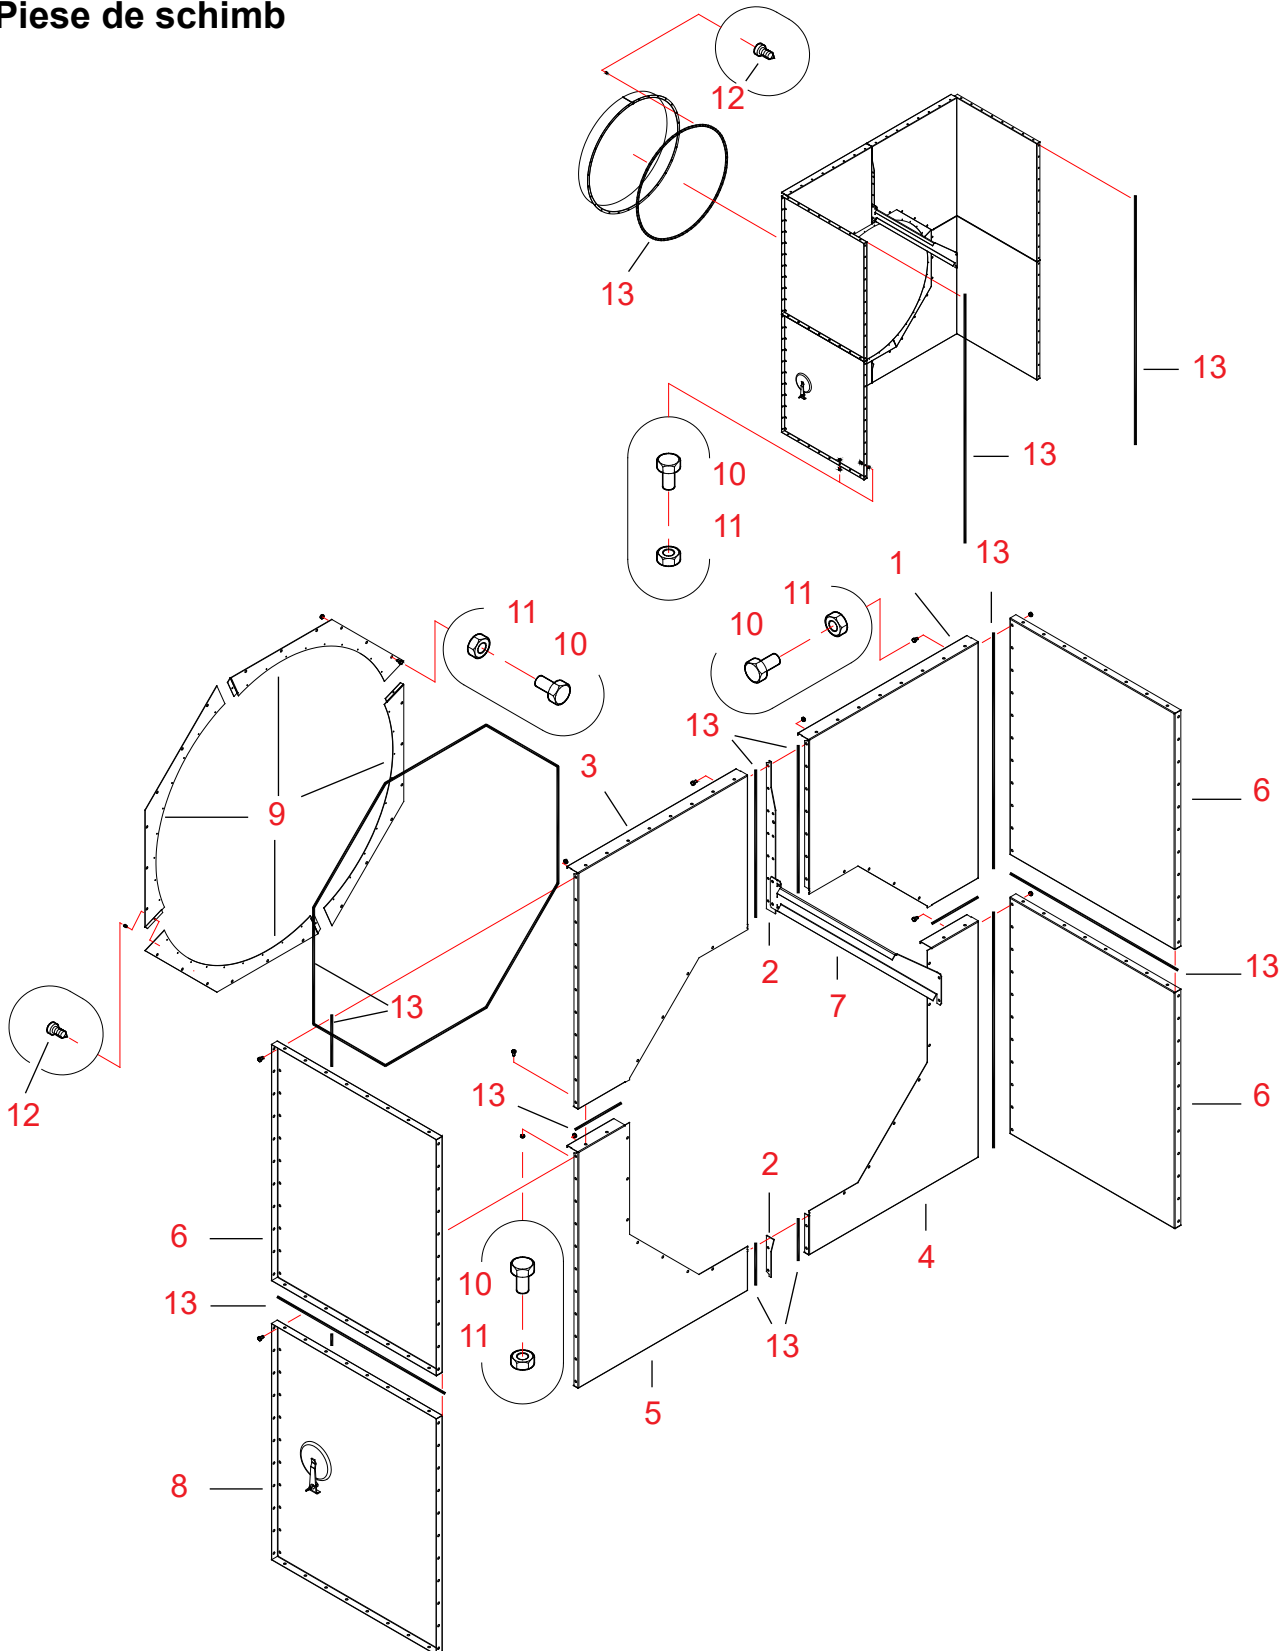



20061019

Ref.	Nr. piesă	Denumire 1	Denumire 2	Nr. buc.	Nr. schiță	Greutate	Grup
1	A71388	CAPĂT CANAL AER WM06	CAPAC OCTOGONAL STÂNGA	1		12,1	3000
2	A70810	SECȚIUNEA SUPERIOARĂ WM06	SUPORTURI VERTICALE PL3	2	A70810-B	1,12	3000
3	A71389	CAPĂT CANAL AER WM06	CAPAC OCTOGONAL DREAPTA	1		12,1	3000
4	A71390	CAPĂT CANAL AER WM06	FUND OCTOGONAL STÂNGA	1		7,36	3000
5	A71391	CAPĂT CANAL AER WM06	FUND OCTOGONAL DREAPTA	1		7,36	3000
6	A70640	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0	PLACĂ LATERALĂ	3	A70640	14,18	3000
7	A70678	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0	SUPORT DREPT	1	A70678-B	1,79	3000
8	A71400	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0	TRAPĂ CURĂȚARE PLACĂ LATE- RALĂ	1	A71400	14,56	3000
9	A71392	CAPĂT CANAL AER WM06	ADAPTOR OCTOGONAL D1250	4		1,33	3000
10	101810	ȘURUB CU CAP HEXAGONAL ZN 8,8	8×16 AM DIN933	175		0	2010
11	110540	PIULIȚĂ ZN 8 M8	DIN934	175		0	2010
12	107720	ȘURUB AUTOFILETANT CU CAP HEXAGONAL	4,8×13 ZN	40		0	2010
13	115570	BANDĂ ETANȘARE	4×10 MAPA	21		0	260




Asamblarea capătului canalului de aer A71402

1. Asamblarea plăcii de capăt pentru capătul canalului de aer

Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb A71402 pentru capătul de canal de aer.

***Vă recomandăm să asamblați capătul canalului de aer pe o suprafață dreaptă.
Astfel, vă veți asigura că ansamblul canalului de aer este drept la rândul său.***

- 13 (1.) **Fixați benzi de etanșare pe flanșele de capăt lungi și scurte ale plăcilor de capăt (piesele 4 și 5).**
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi de pe flanșe (a se vedea schița detaliată 1).
- 4 + 5 **Apropiati una de cealaltă flanșele scurte ale plăcilor de capăt.**
- 2,1
* **Tăiați suportul vertical la o lungime de 191,5 mm.**
Amplasați suportul vertical scurtat între plăcile de capăt.
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați plăcile de capăt.
- 10, 11 **Fixați plăcile de capăt și suportul vertical folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 2 buc.).**
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- 13 (2.) **Fixați benzi de etanșare pe flanșele de capăt lungi și scurte ale plăcilor de capăt (piesele 1 și 3).**
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi de pe flanșe (a se vedea schița detaliată 1).
- 1 + 3 **Apropiati una de cealaltă flanșele verticale scurte ale plăcilor de capăt.**
- 2,2
* **Tăiați suportul vertical la o lungime de 729 mm.**
Amplasați suportul vertical scurtat între plăcile de capăt.
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora banda de etanșare în timp ce instalați plăcile de capăt.
- 10, 11 **Fixați componentele folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 7 buc.).**
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- 13,3 **Fixați benzi de etanșare pe flanșele inferioare ale plăcilor de capăt 1 și 3.**
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi de pe flanșe (a se vedea schița detaliată 1).
- 1 + 3
4 + 5 **Lipiți ansamblurile plăcilor de capăt unul de celălalt.**
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați plăcile laterale.
- 10, 11 **Fixați ansamblurile plăcilor de capăt folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 2 + 2 buc.).**
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- 7 **Instalați suportul drept al capătului canalului de aer în suportul vertical al plăcii de capăt.**
Căutați în schiță poziția corectă a suportului.
- 10, 11 **Fixați suportul folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 2 buc.).**
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.

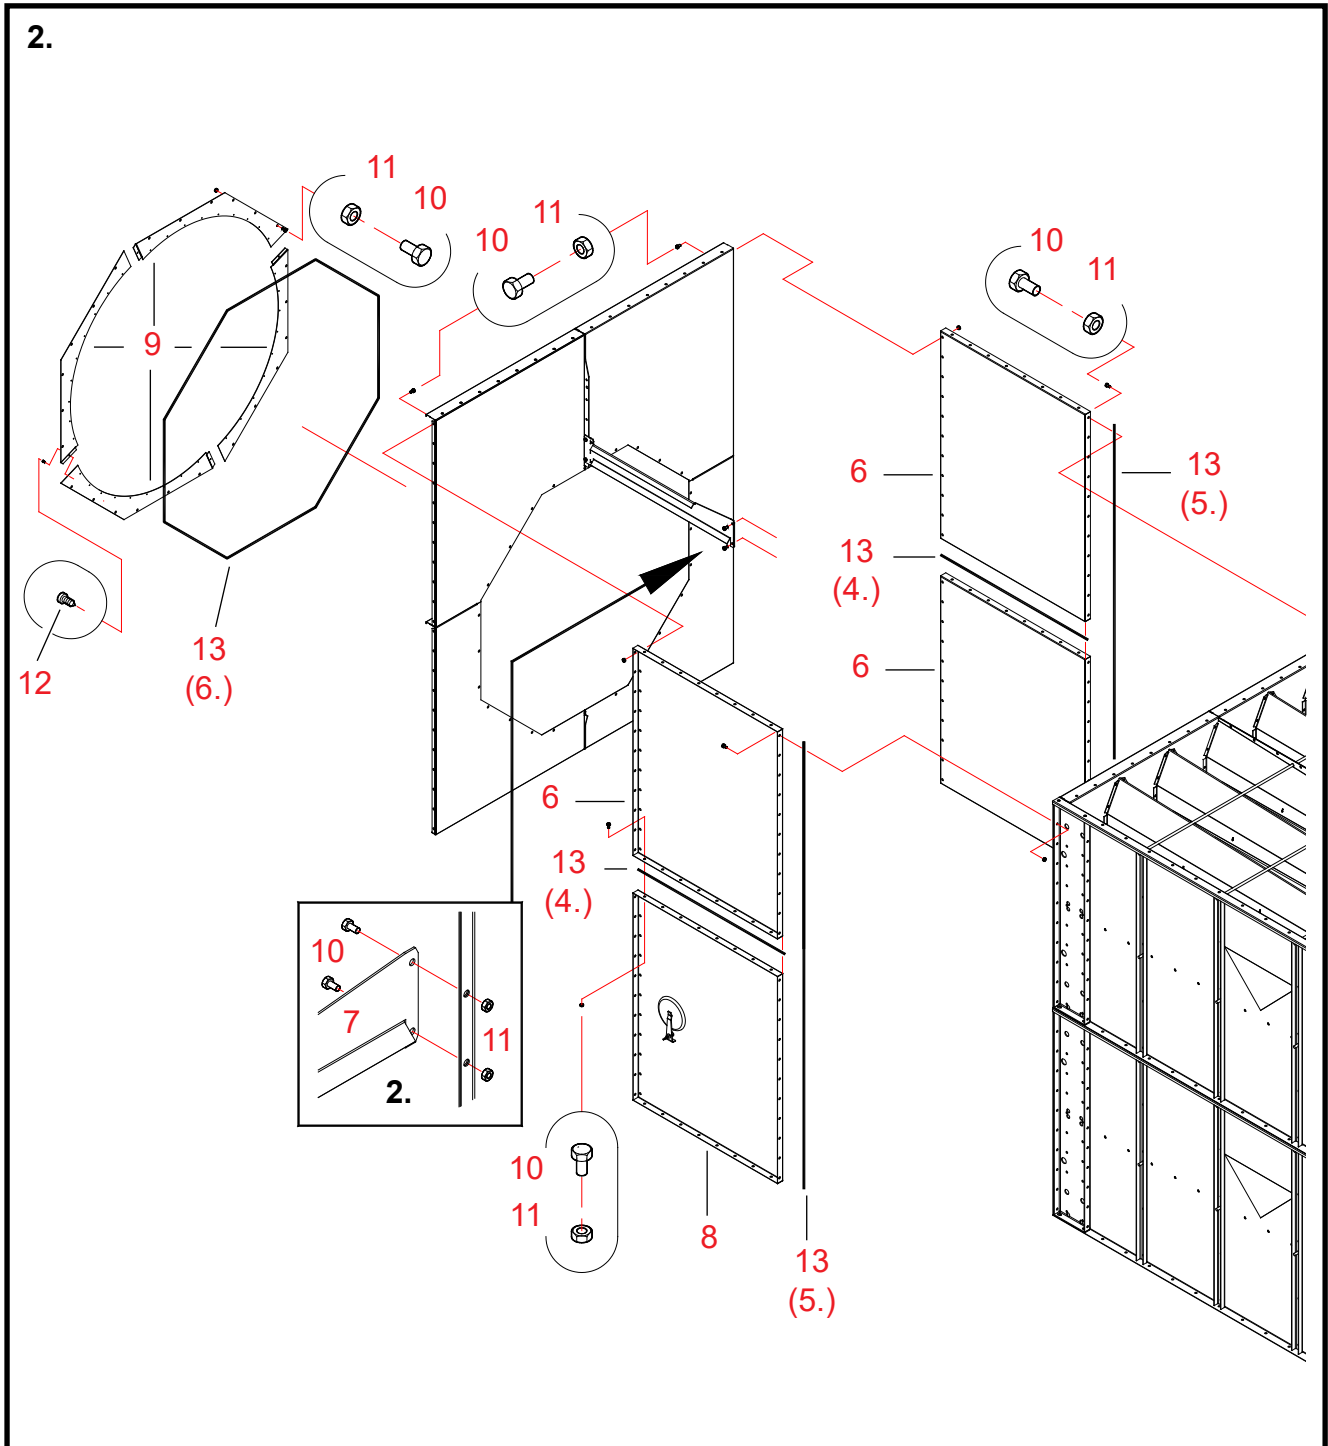




2. Instalarea plăcilor laterale ale capătului canalului de aer

- 13 (4.) **Fixați benzi de etanșare pe flanșele inferioare ale celor două plăci laterale (piesa 6).**
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi de pe flanșe (a se vedea schița detaliată 1).
- 6 + 6 **Îmbinați două plăci laterale identice (piesele 6).**
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați plăcile laterale.
- 10, 11 **Fixați plăcile laterale folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 8 buc.).**
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- * **Îmbinați o altă pereche de plăci laterale astfel încât partea de jos a ansamblului să includă o deschidere de inspecție (piesa 8).**
- 13 (5.) **Fixați benzi de etanșare pe flanșele plăcilor laterale care vor fi fixate pe secțiunile de uscare.**
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi de pe flanșe (a se vedea schița detaliată 1).
- 6 + 8 **Lipiți perechea de plăci laterale (cea aflată mai aproape în imagine) de secțiuni.**
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați plăcile laterale.
- 10, 11 **Fixați perechea de plăci de capăt folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 11 + 11 buc.).**
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- 6 + 6 **Fixați pe secțiuni, în același mod, cealaltă pereche de plăci laterale (aflată mai departe în imagine).**
- (1) **Introduceți ansamblurile plăcilor de capăt, realizate în etapa 1, între plăcile laterale.**
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați plăcile laterale.
- 10, 11 **Fixați ansamblurile plăcilor de capăt folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 4 + 11 buc.).**
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- 10, 11 **Fixați suportul drept pentru capătul canalului de aer pe secțiune folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 2 buc.).**
Consultați schița detaliată 2. Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- 9, 12 **Asamblați adaptorul octogonal din cele patru piese.**
Fixați piesele folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 4 buc.).
- 13 (6.) **Fixați o bandă de etanșare pe suprafața adaptorului octogonal (piesa 9, 4 buc.).**
Fixați o bandă de etanșare pe interiorul cercului exterior de orificii pentru șuruburi de pe inel.
- 4×9 **Amplasați adaptorul octogonal pe exterior capătului canalului de aer.**
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora banda de etanșare în timp ce instalați plăcile de capăt.
- 10, 11 **Fixați componentele folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 24 buc.).**
- * **Consultați punctul „Conectarea racordului conductei de aer la capătul canalului de aer”. Manșon de conductă Ø 1250 mm.**
- 11 **Fixați racordul la capătul canalului de aer folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 28 buc.).**
- * **Verificați îmbinările și forma dreptunghiulară a capătului canalului de aer. Strângeți toate șuruburile.**



Capătul canalului de aer 2W/3W/4W (A71090) – piesa centrală L, ø 1250 / 1000 mm

Piese de schimb

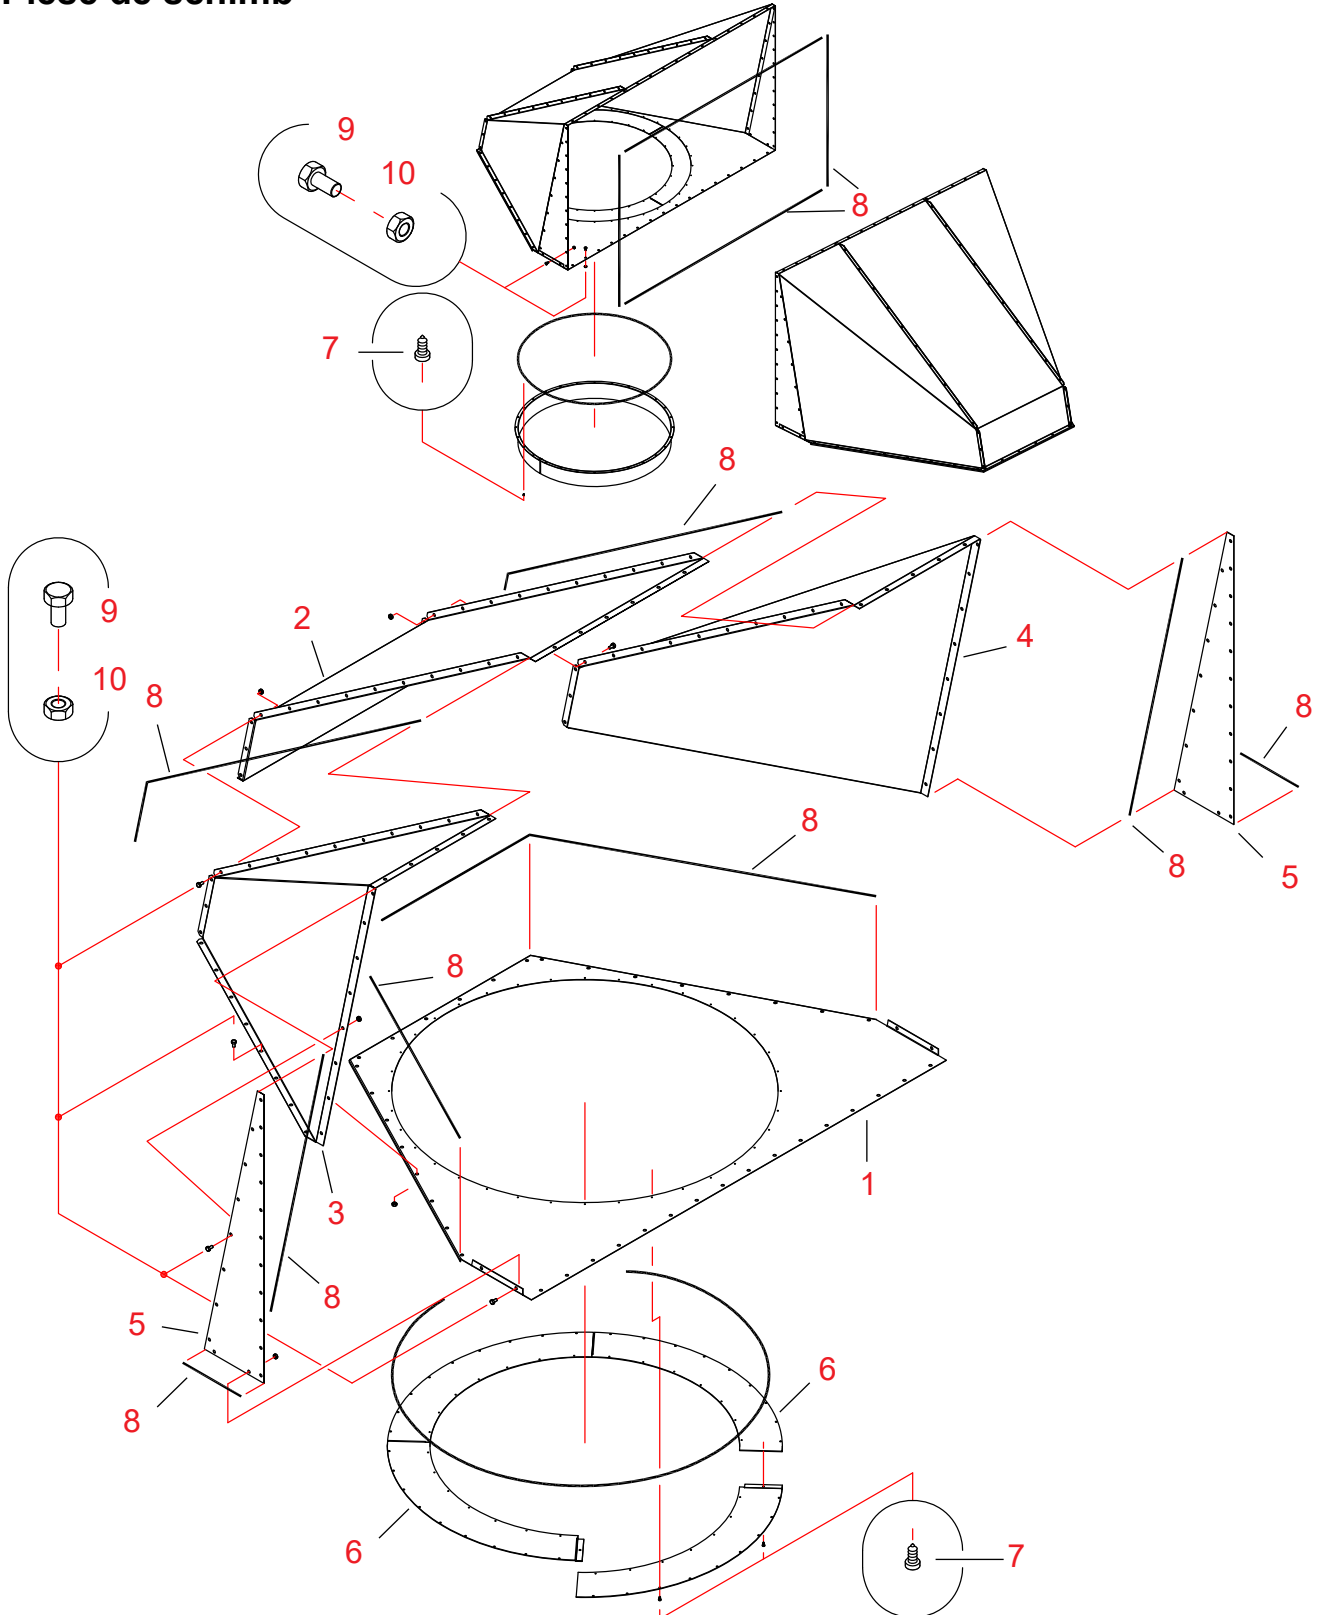





Ref.	Nr. piesă	Denumire	Nr. buc.	Nr. schiță	Greutate	Grup
1	A71084	ICAPĂT CANAL AER OBTURATOR PIESĂ UNICĂ V D1250 WM06 L	1	A71084	10,1	3000
2	A71086	CAPĂT CANAL AER CENTRU PIESĂ UNICĂ D1250 WM06 L	1	A71086	18,6	3000
3	A71087	CAPĂT CANAL AER PIESĂ UNICĂ D1250 DREAPTA WM06 L	1	A71087	16,6	3000
4	A71088	CAPĂT CANAL AER PIESĂ UNICĂ D1250 STÂNGA WM06 L	1	A71088	16,6	3000
5	A71089	CAPĂT CANAL AER TRIUNGHI D1250 WM06 L	2	A71089	2,1	3000
6	A71254	CAPĂT CANAL AER 1/4 CERC D1250/1000 WM06	4	A71254	2,0	3000
7	107720	ȘURUB AUTOFILETANT CU CAP HEXAGONAL 4,8X13 ZN	72			2010
8	115570	BANDĂ ETANȘARE 4X8 EKO-40	24			2600
9	101810	ȘURUB CU CAP HEXAGONAL ZN 8.8 8X16 AM DIN933	126			2010
10	110540	PIULIȚĂ M8 ZN 8 DIN934	126			2010



1.

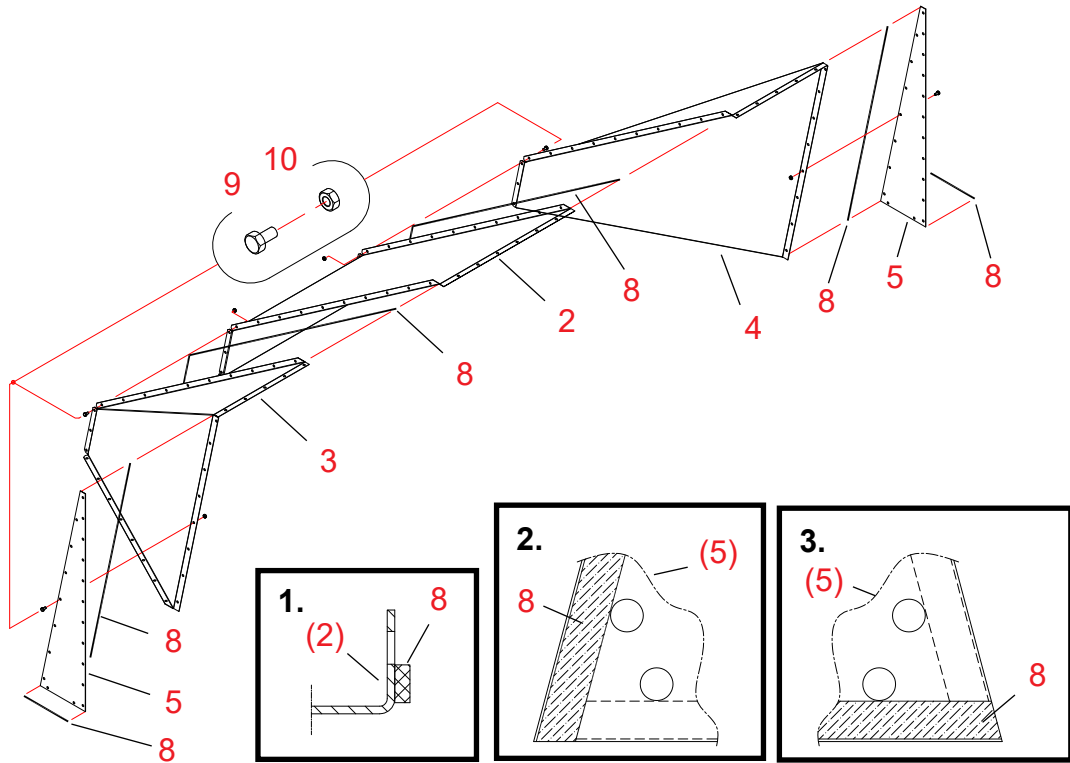

2.

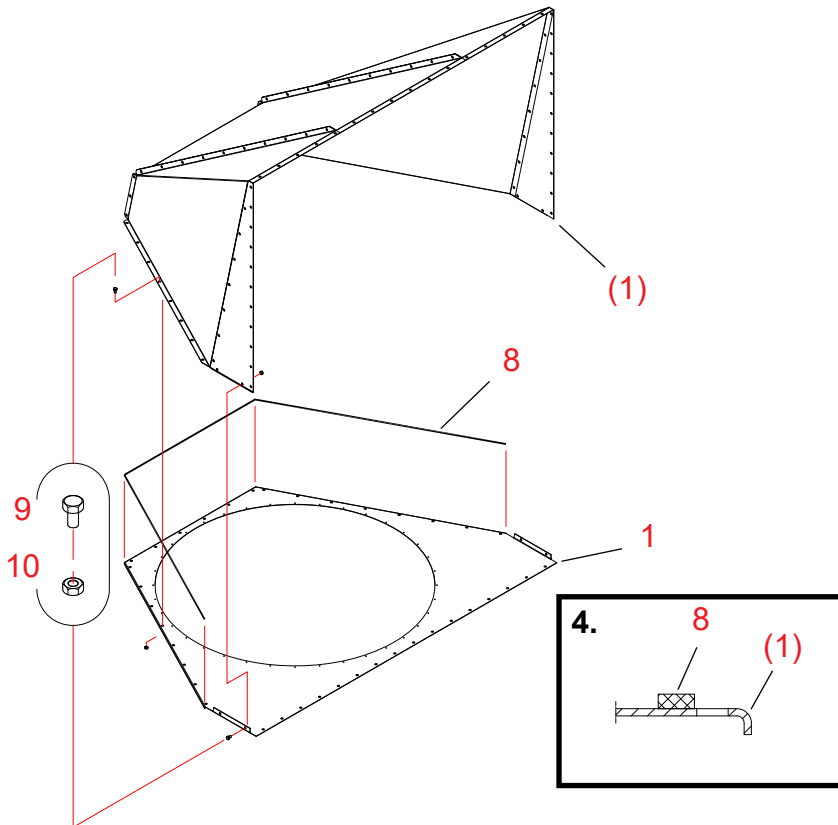

Asamblarea capătului canalului de aer A71090

Vă recomandăm să asamblați capătul canalului de aer pe o suprafață dreaptă. Astfel, vă veți asigura că ansamblul canalului de aer este drept la rândul său.

1. Asamblarea plăcilor de capăt pentru capătul canalului de aer


(Consultați schița de la pagina anterioară.)

- Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb A71090 pentru capătul de canal de aer.
- 8 **Fixați benzi de etanșare pe ambele flanșe de capăt ale piesei centrale de la capătul diagonal (piesa 2).**
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi de pe flanșe (a se vedea schița detaliată 1 de pe pagina anterioară).
- 2, 3, 4 **Îmbinați piesa centrală și piesele laterale din dreapta și stânga ale capătului diagonal.**
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce îmbinați piesele.
- 9, 10 **Fixați îmbinările capătului diagonal (2, 3 și 4) folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 11 + 11 buc.).**
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- 8 **Fixați benzi de etanșare lungi pe laturile cu 7 orificii ale plăcilor triunghiulare (piesele 5).**
Fixați benzile de etanșare pe marginea plăcilor, pe exteriorul rândurilor de orificii pentru șuruburi (a se vedea schița detaliată 2 de la pagina anterioară).
Rețineți că trebuie să obțineți o placă cu orientare pe dreapta și una cu orientare pe stânga, respectiv să amplasați benzile de etanșare pe părți opuse ale plăcilor.
Placa triunghiulară care va fi fixată pe partea stângă a capătului diagonal este prezentată în schița detaliată 2.
- 8 **Fixați benzi de etanșare scurte pe laturile cu 2 orificii ale plăcilor triunghiulare (piesele 5).**
Fixați benzile de etanșare pe marginea plăcilor, pe exteriorul rândurilor de orificii pentru șuruburi (a se vedea schița detaliată 3 de la pagina anterioară).
Rețineți că benzile de etanșare scurte vor fi fixate pe alte laturi ale plăcilor decât cele lungi.
Placa triunghiulară care va fi fixată pe partea stângă a capătului diagonal este prezentată în schița detaliată 3.
- 4 **Lipiți plăcile triunghiulare de capetele ansamblului capătului diagonal.**
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați plăcile laterale.
- 9, 10 **Fixați plăcile triunghiulare folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 7 buc./placă triunghiulară).**
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.

2. Asamblarea capătului canalului de aer

- 8 **Fixați benzi de etanșare pe suprafața superioară a obturatorului de pe piesa centrală și pe părțile laterale ale capătului diagonal.**
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi de pe flanșe (a se vedea schița detaliată 4).
- 1 **Fixați placa obturatorului pe suprafața inferioară a capătului diagonal, asamblat în etapa 1.**
Introduceți capetele inferioare ale plăcilor triunghiulare în flanșele verticale.
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce îmbinați piesele.
- 9, 10 **Fixați obturatorul la capătul diagonal și pe plăcile triunghiulare folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 22 buc.).**
- * **Consultați punctul „Conectarea racordului conductei de aer la capătul canalului de aer”.**
Manșon de conductă Ø 1250 mm, manșon de conductă Ø 1000 mm, adaptor 1000/800 mm sau 1000/630 mm.
- 7 **Montați adaptorul (piesa 6) la capătul canalului de aer, utilizând șuruburile autofiletante (4,8 x 13, 28 bucăți).**
- * **Verificați îmbinările și forma dreptunghiulară a capătului canalului de aer. Strângeți toate șuruburile.**

Capătul canalului de aer 1,0 × 2 × 2 (A71245) – deschidere laterală, Ø 1250 mm / Ø 1000 mm
Piese de schimb

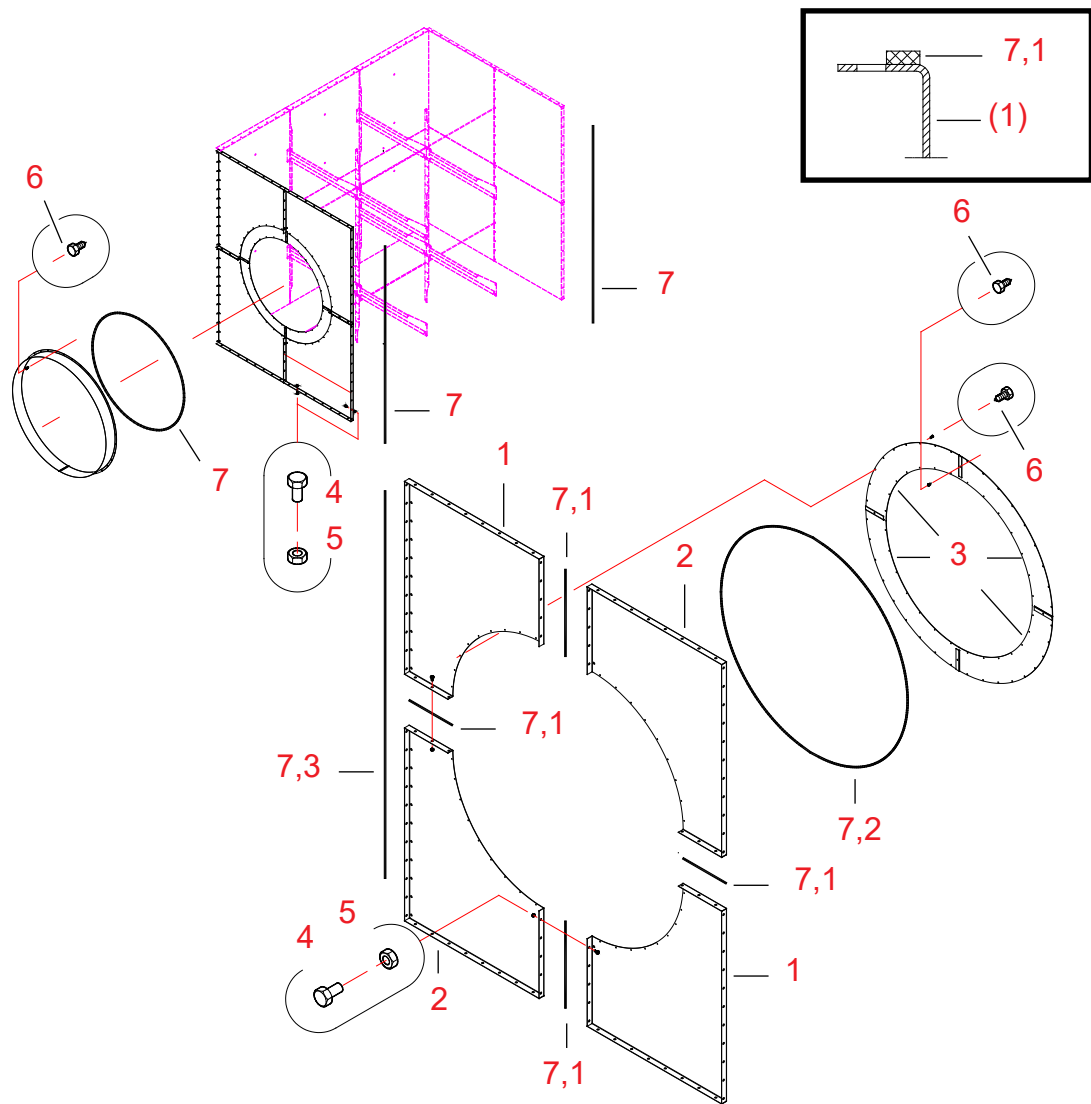

20061106

Ref.	Nr. piesă	Denumire 1	Denumire 2	Nr. buc.	Nr. schiță	Greutate	Grup
1	A71246	CAPĂȚ CANAL AER WM06 1,0×2×2	PLACĂ LATERALĂ 1 D1250	2	A71246	10,04	3000
2	A71247	CAPĂȚ CANAL AER WM06 1,0×2×2	PLACĂ LATERALĂ 2 D1250	2	A71247	10,04	3000
3	A71254	CAPĂȚ CANAL AER WM06	ARC DE 1/4 DE CERC D1250/1000	4	A71254-A	2	3000
4	101810	ȘURUB CU CAP HEXAGONAL ZN 8,8	8×16 AM DIN933	76		0	2010
5	110540	PIULIȚĂ ZN 8 M8	DIN934	76		0	2010
6	107720	ȘURUB AUTOFILETANT CU CAP HEXAGONAL	4,8×13 ZN	68		0	2010
7	115570	BANDĂ ETANȘARE	4×10 MAPA	16		0	2600



Asamblarea deschiderii laterale pentru capătul canalului de aer A71245

Deschiderea laterală a capătului canalului de aer poate fi instalată în locul plăcilor laterale ale capătului canalului de aer 1,0 × 2 × 2 (de ex. 2 buc. A71017 + A70826)

1. Asamblarea plăcilor laterale ale capătului canalului de aer

Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb A71245 pentru capătul de canal de aer.

***Vă recomandăm să asamblați capătul canalului de aer pe o suprafață dreaptă.
Astfel, vă veți asigura că ansamblul canalului de aer este drept la rândul său.***

- 7,1 **Fixați benzi de etanșare pe flanșele de pe laturile scurte ale plăcilor laterale 1.**
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândurilor de orificii pentru șuruburi de pe flanșe (a se vedea schița detaliată).
- 1 + 2 **Lipiți flanșele scurte ale plăcilor laterale una de cealaltă.**
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați plăcile de capăt.
- 4, 5 **Fixați plăcile laterale folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 2 × 5 buc. + 2 × 3 buc.).**
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- 3 **Asamblați adaptorul octogonal din cele patru piese.**
- 6 **Fixați piesele folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 4 buc.).**
- 7,2 **Fixați o bandă de etanșare pe suprafața adaptorului octogonal (piesa 6, 4 buc.).**
Fixați o bandă de etanșare pe interiorul cercului exterior de orificii pentru șuruburi de pe inel.
- 4×6 **Introduceți adaptorul în capătul canalului de aer.**
Aliniați orificiile de fixare.
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora banda de etanșare în timp ce instalați inelul adaptor.
- 6 **Fixați adaptorul folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 36 buc.).**


2. Asamblarea plăcilor laterale pentru capătul canalului de aer

- 7,3 **Fixați o bandă de etanșare pe flanșa verticală a ansamblului plăcii laterale.**
Fixați banda de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi de pe flanșă (a se vedea schița detaliată).
- (1) **Instalați ansamblul de plăci laterale ca placă laterală pentru capătul asamblat al canalului de aer.**
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora banda de etanșare în timp ce instalați placa de capăt.
- 4, 5 **Fixați ansamblul plăcii laterale folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 22 buc.).**
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- * **Consultați punctul „Conectarea racordului conductei de aer la capătul canalului de aer”.**
Fără adaptor: manșon de conductă de Ø 1250 mm.
Dacă utilizați adaptorul D 1250 / 1000 (piesa 3):
Manșon de conductă Ø 1000 mm, adaptor 1000/800 mm sau 1000/630 mm.
- 11 **Fixați racordul la capătul canalului de aer folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 28 buc.).**
- * **Verificați îmbinările capătului canalului de aer, forma dreptunghiulară a acestuia și alinierea plăcilor laterale.**
Strângeți toate șuruburile.

Capătul canalului de aer 1,0 (A71560) – deschidere de aer de schimb în placa inferioară a capătului de retur


Capătul canalului de aer 1,0 (A71562) – deschidere de aer de schimb în placa obturatorului

Piese de schimb

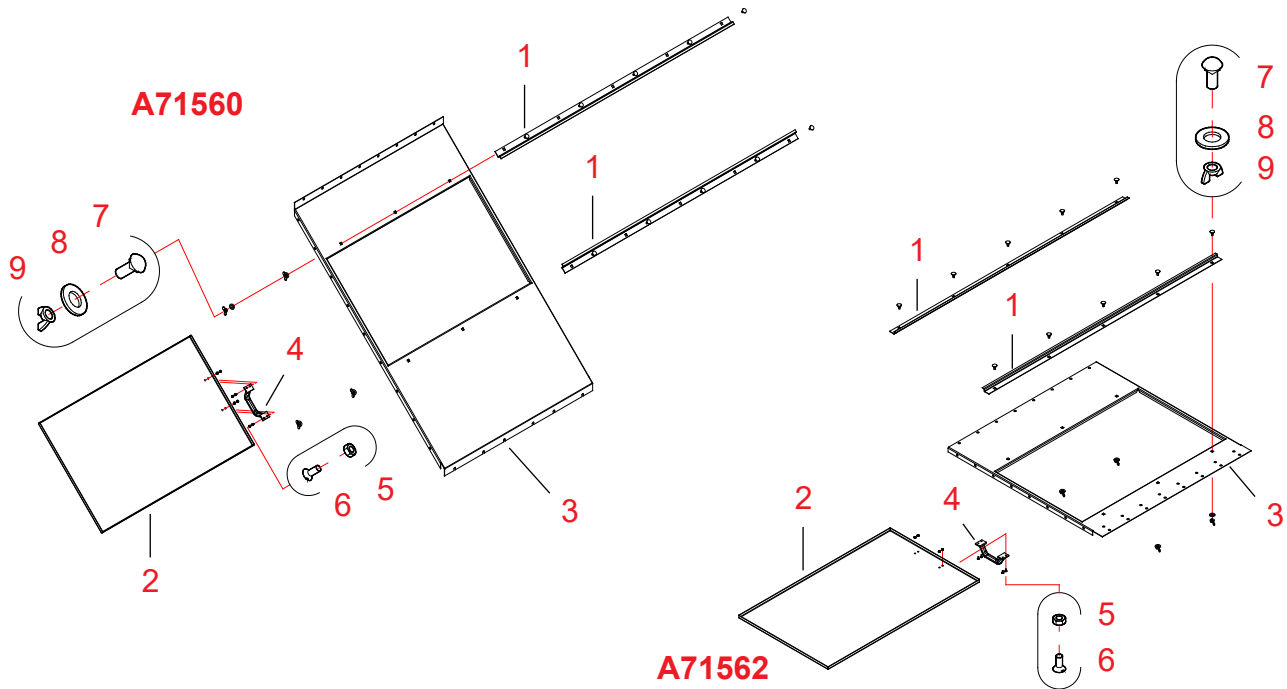

20070322

Ref.	Nr. piesă	Denumire 1	Denumire 2	Nr. buc.	Nr. schiță	Greutate	Grup
A71560							
1	A71555	CAPĂT CANALA AER WM06	GHIDAJ AER DE SCHIMB	2	A71555-0	0,95	
2	A71556	CAPĂT CANALA AER WM06	PLACĂ DE AER DE SCHIMB	1	A71556-0	9,44	
3	A71557	CAPĂT CANALA AER WM06	CAPĂT RETUR 1,0 CU DESCHIDERE	1	A71557-0	14,99	
4	119034	MĂNER DE PLASTIC	LGT GREY PISLA 805	1	119034-	0,59	
5	110520	PIULIȚĂ ZN 8 M5	DIN934	4		0	
6	103691	FANTĂ ȘURUB CAP ÎNGROPAT	5×12×AM	4		0	
7	107913	ȘURUB DE BLOCARE ZN	M8×20 DIN603 8,8	10		0,02	
8	111560	ȘAIBĂ ZN	M12 ZN DIN 125	10		0	
9	111020	PIULIȚĂ FLUTURE ZN	M8 DIN315	10		0,01	
A71562							
1	A71555	CAPĂT CANALA AER WM06	GHIDAJ AER DE SCHIMB	2	A71555-0	0,95	
2	A71556	CAPĂT CANALA AER WM06	PLACĂ DE AER DE SCHIMB	1	A71556-0	9,44	
3	A71559	CAPĂT CANALA AER WM06	PLACĂ OBTURATOR 1,0 CU DESCHIDERE	1	A71559-0	7,97	
4	119034	MĂNER DE PLASTIC	LGT GREY PISLA 805	1	119034-	0,59	
5	110520	PIULIȚĂ ZN 8 M5	DIN934	4		0	
6	103691	FANTĂ ȘURUB CAP ÎNGROPAT	5×12×AM	4		0	
7	107913	ȘURUB DE BLOCARE ZN	M8×20 DIN603 8,8	10		0,02	
8	111560	ȘAIBĂ ZN	M12 ZN DIN 125	10		0	
9	111020	PIULIȚĂ FLUTURE ZN	M8 DIN315	10		0,01	

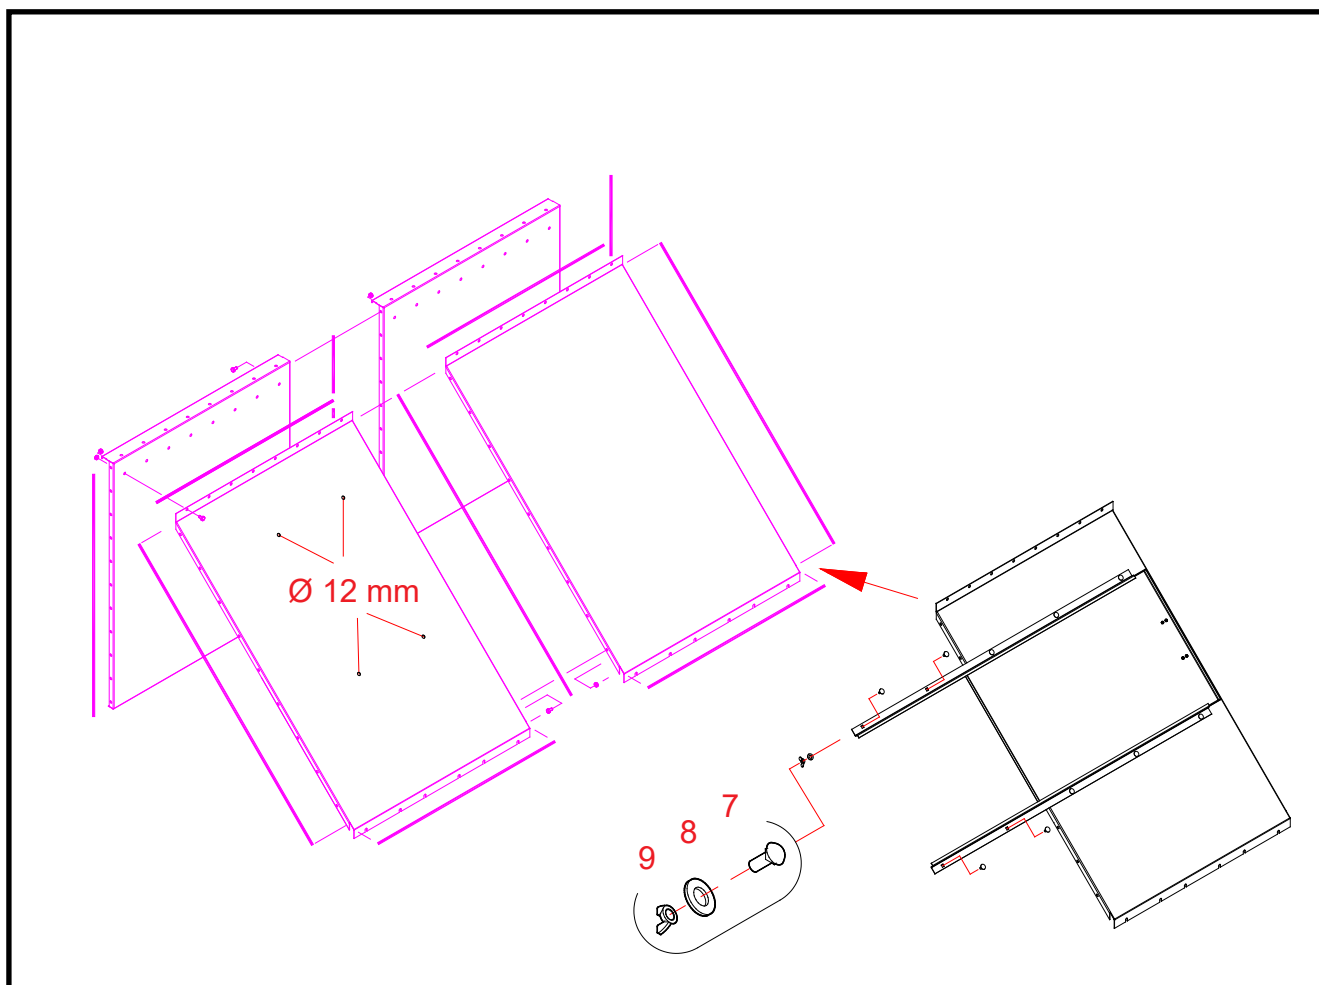

Instalarea deschiderii de aer de schimb A71560


Deschiderea de aer de schimb (A71014) poate fi instalată în locul celeilalte plăci inferioare a capătului de retur.

Instalarea plăcii de aer de schimb

Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb A71560 pentru capătul de canal de aer.

Consultați instrucțiunile de asamblare pentru capătul de retur A71014.

1. Placa de aer de schimb este instalată în același mod cu placa inferioară din dreapta a capătului de retur din schiță.
2. Realizați patru orificii cu diametrul de 12 mm în placa inferioară a capătului de retur aflată pe partea stângă în schiță. Marcați pozițiile orificiilor folosind orificiile pătrate din benzile de ghidare.
3. Fixați benzile de ghidare pe placa inferioară din stânga a capătului de retur.
Șuruburi de blocare (piesele 7), șaibe (piesele 8) și piulițe fluture (piesele 9) (M8×20, 4 buc.).

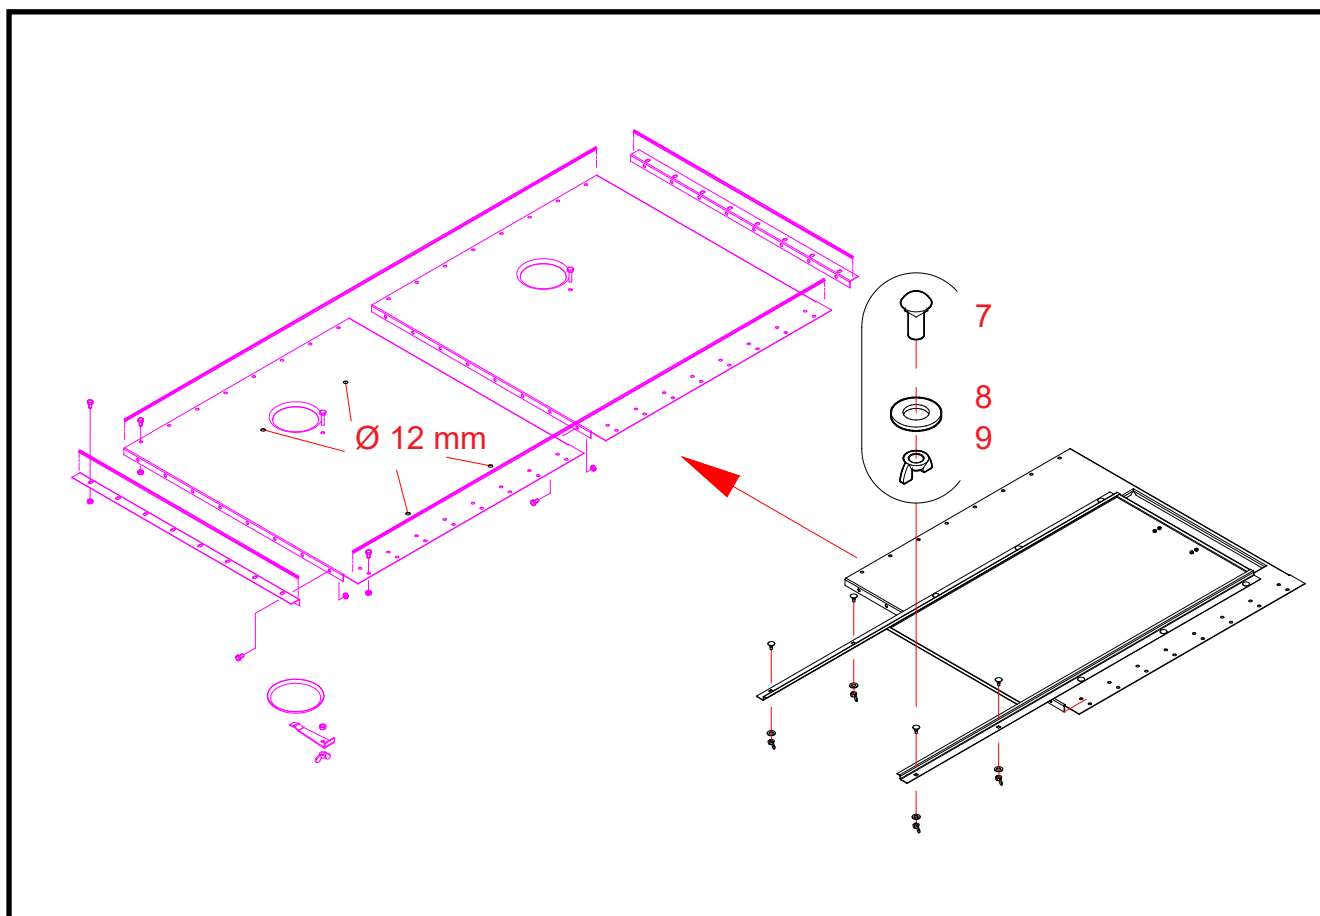

Instalarea deschiderii de aer de schimb A71562



Deschiderea de aer de schimb (A70913) poate fi instalată în locul celeilalte plăci a obturatorului.

Instalarea plăcii de aer de schimb

Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb A71562 pentru capătul de canal de aer.

Consultați instrucțiunile de asamblare pentru placa obturatorului inferior A70913.

1. Placa de aer de schimb este instalată în același mod cu placa obturatorului din dreapta al capătului de retur din schiță.
2. Realizați patru orificii cu diametrul de 12 mm în placa obturatorului aflat pe partea stângă în schiță. Marcați pozițiile orificiilor folosind orificiile pătrate din benzile de ghidare.
3. Fixați benzile de ghidare pe placa obturatorului din stânga.
Șuruburi de blocare (piesele 7), șaibe (piesele 8) și piulițe fluture (piesele 9) (M8×20, 4 buc.).

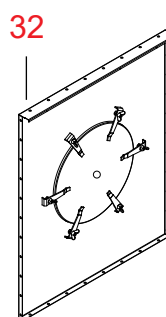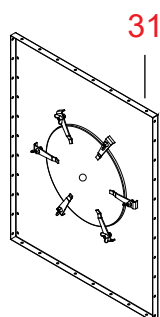
**Capătul canalului de aer 1,0 (A71386), trapă de acces – placă laterală****Capătul canalului de aer (A71406), trapă de acces – placă de capăt**

20080715

Ref.	Nr. piesă	Denumire 1	Denumire 2	Nr. buc.	Nr. schiță	Greutate	Grup
31	A71386	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0	TRAPĂ ACCES PLACĂ LATERALĂ	1	A71386-A	16,19	3000
32	A71406	CAPĂT CANAL AER WM06	TRAPĂ DE ACCES ÎN PLACA DE CAPĂT	1	A71406-A	16,65	3000

Acoperiș de protecție (A72231, A72232) pentru capătul canalului de aer de 1,0 m 2W

Piese de schimb

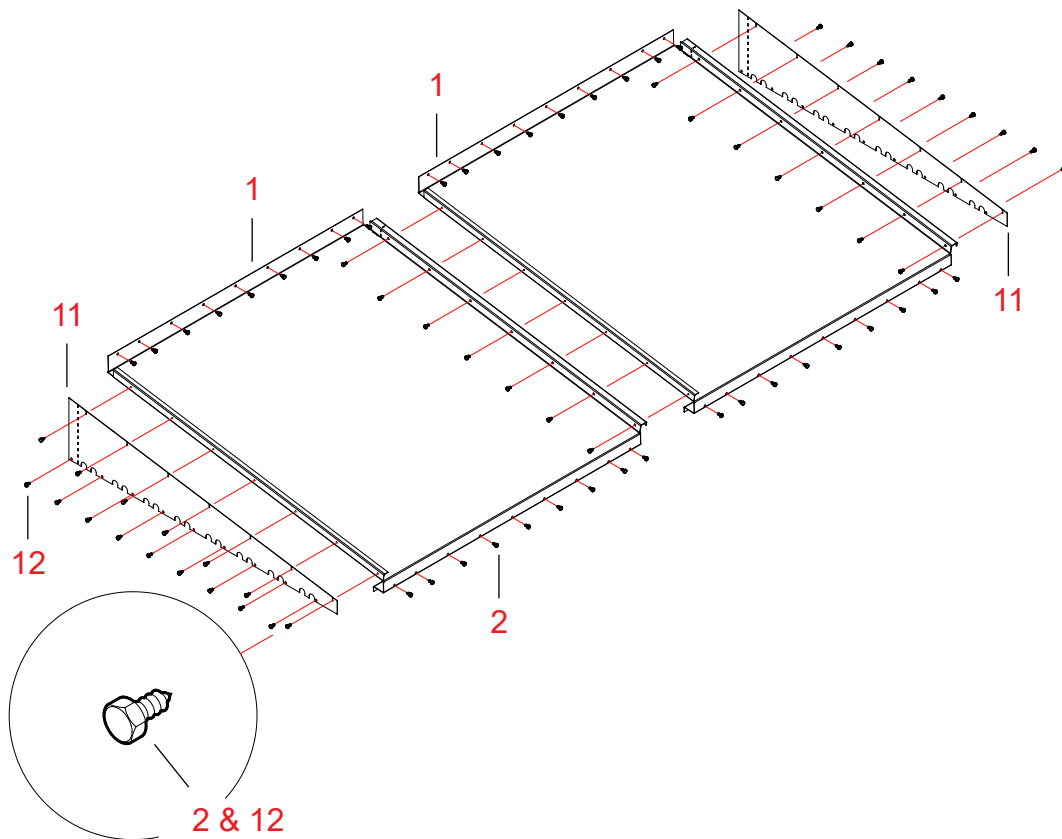

20080822

Ref. Nr. piesă Denumire 1 Denumire 2 Nr. buc. Nr. schiță Greutate Grup
 2 plăci de acoperiș A72231, cu șuruburile corespunzătoare, sunt necesare pentru fiecare capăt de canal de aer de 1,0 m de pe uscătorul 2W.

Ref.	Nr. piesă	Denumire 1	Denumire 2	Nr. buc.	Nr. schiță	Greutate	Grup
-	A72231	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0 Include piesele 1 (1 buc.) și 2 (27 buc.)	RAMPĂ ACOPERIȘ	1	A72231-0		
1	A72223	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0	PLACĂ ACOPERIȘ	1			
2	107720	ȘURUB AUTOFILETANT CU CAP HEXAGONAL	4,8×13 ZN	27		0	2010

3 plăci pentru capacul de capăt A72232, cu șuruburile corespunzătoare, sunt necesare pentru fiecare capăt de canal de aer de 1,0 m de pe uscătorul 2W.


-	A72232	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0 Include piesele 11 (2 buc.) și 12 (27 buc.)	CAPAC DE CAPĂT RAMPĂ ACOPERIȘ	1	A72232-0		
11	A72226	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0	CAPAC DE CAPĂT RAMPĂ ACOPERIȘ	2	A72232-0		
12	107720	ȘURUB AUTOFILETANT CU CAP HEXAGONAL	4,8×13 ZN	27		0	2010

Instalarea acoperișului de protecție (A72231, A72232) pentru capătul canalului de aer de 1,0 m

Acoperișul de protecție poate fi instalat pe capătul de 1,0 m sau 2×1,0 m al canalului de aer.

Părțile superioare ale capetelor canalelor de aer cu obturatoare superioare înainte de instalarea acoperișurilor de protecție


Capăt canal de aer 2W, 1,0 m

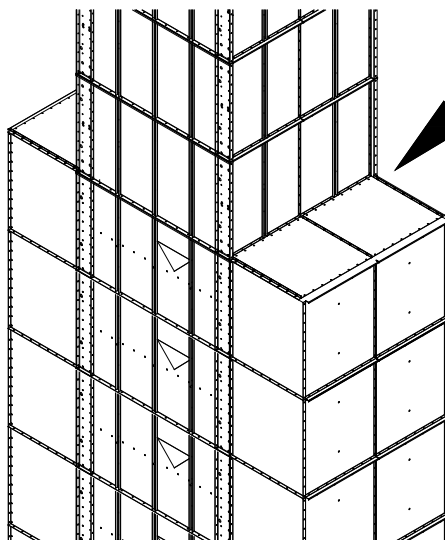

Metoda de instalare 1
Fixarea acoperișului de
protecție pe secțiunea
superioară



Capăt canal de aer 2W, 2×1,0 m

Parte superioară în trepte a
capătului canalului de aer

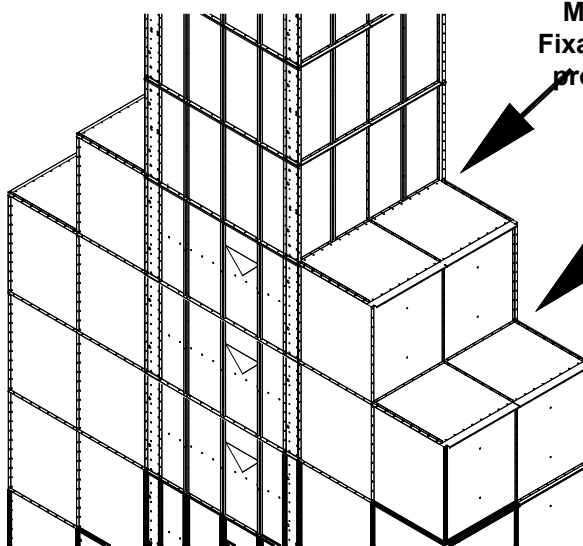

Metoda de instalare 1
Fixarea acoperișului de
protecție pe secțiunea
superioară

Metoda de
instalare 2
Fixarea
acoperișului
de protecție pe
capătul canalului
de aer

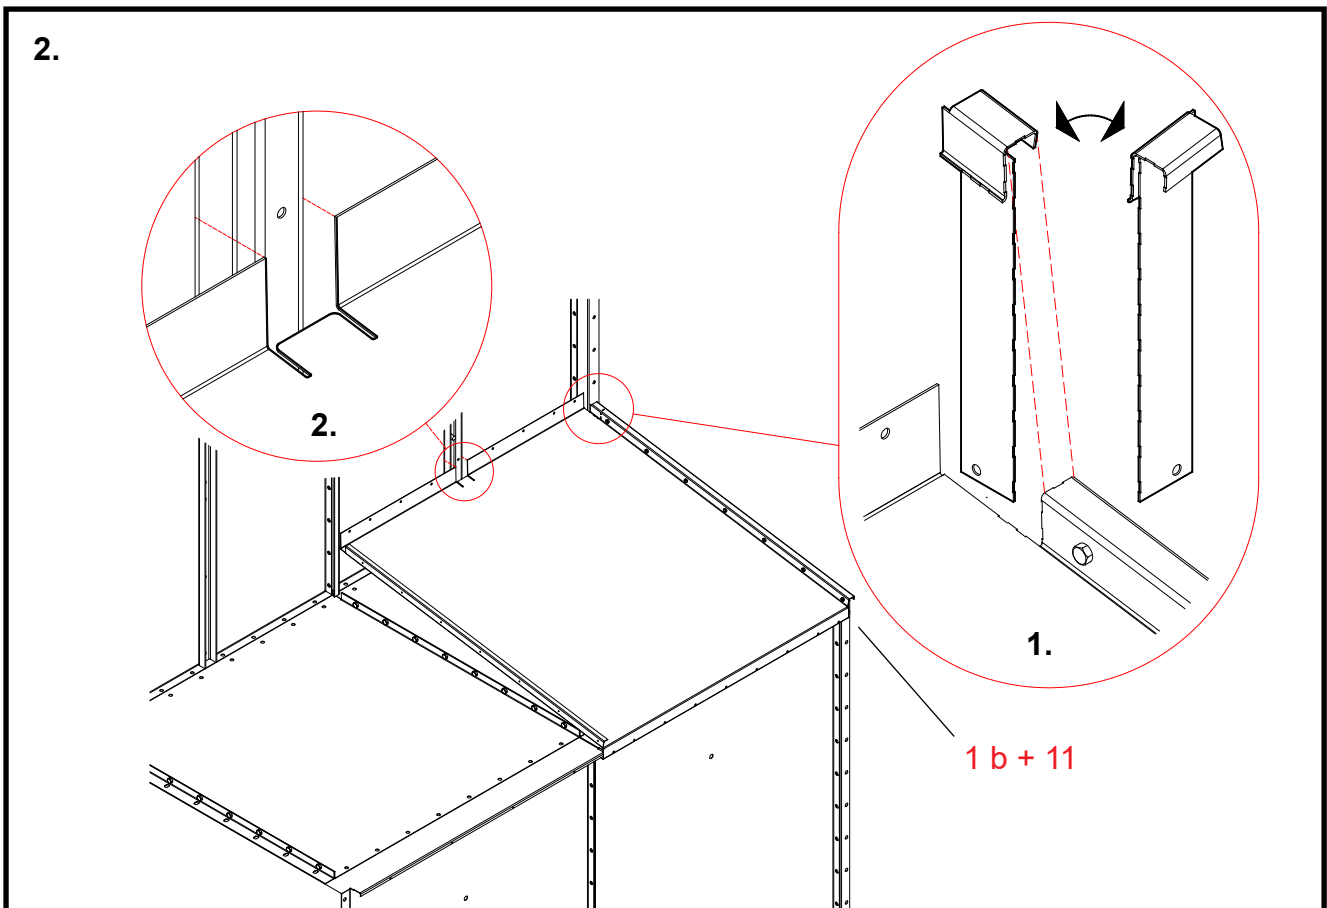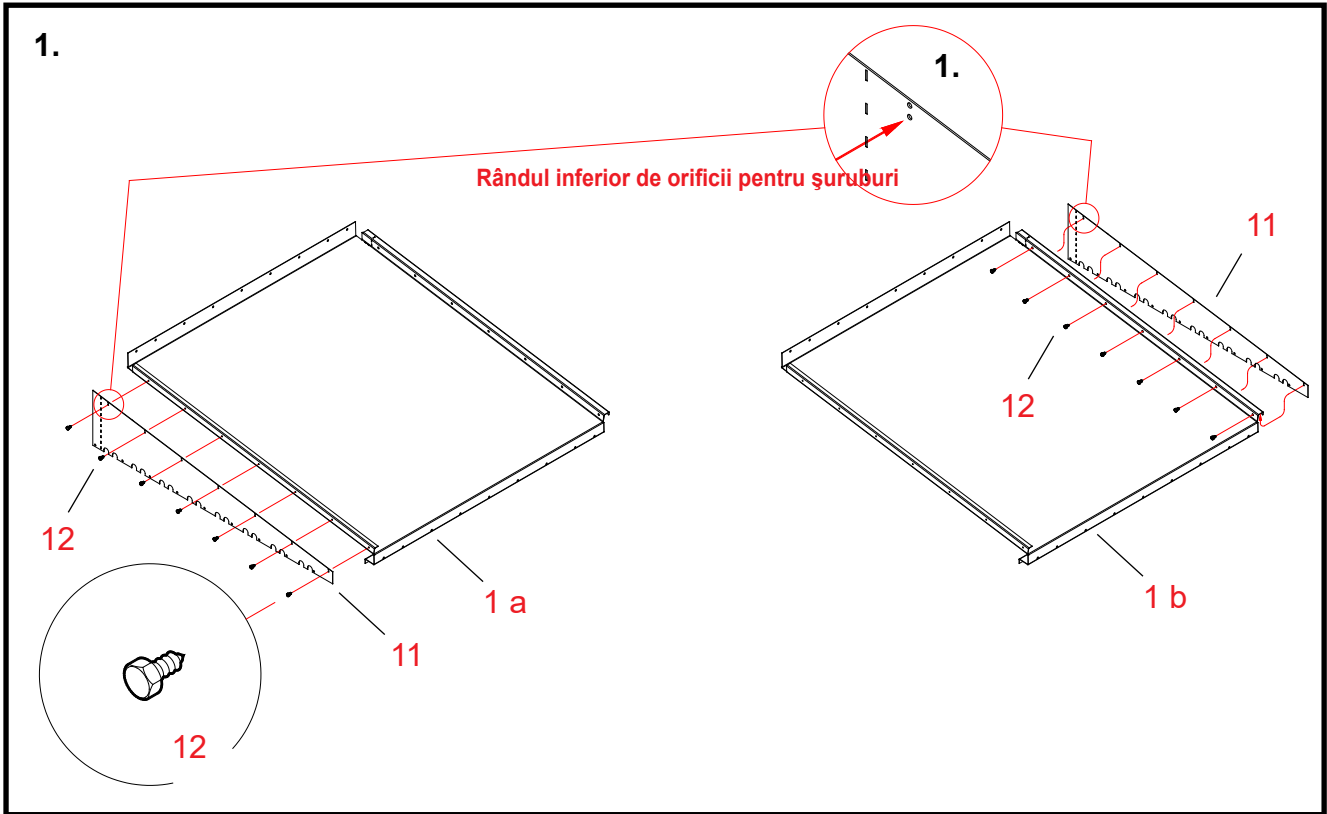





Etapele 1-6: Metoda de instalare 1: Fixarea acoperișului de protecție pe peretele secțiunii superioare (capete de canal de aer 1×1,0 m și 2×1,0 m)

1. Îmbinarea plăcilor rampei acoperișului de protecție cu capacele de capăt

- Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb (A72231. A72232) pentru acoperișul de protecție.
- 1 a + 11** **Lipiți capacul de capăt de suprafața exterioară a pliului de capăt al rampei de acoperiș (aflat în prim-plan în schiță). Aliniați rândul de orificii pentru șuruburi al capacului de capăt, aflat în partea de jos a schiței, cu rândul de orificii pentru șuruburi din rampa acoperișului.**
Consultați schița detaliată 1.
- 12** **Fixați piesele (1 a + 11) folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 7 buc.).**
Lipiți capetele șuruburilor de capacul de capăt.
- 1 b + 11** **Introduceți capacul de capăt în pliul de capăt al plăcii rampei acoperișului (aflată în spate în schiță). Aliniați rândul de orificii pentru șuruburi al capacului de capăt, aflat în partea de jos a schiței, cu rândul de orificii pentru șuruburi din rampa acoperișului.**
Consultați schița detaliată 2.
- 12** **Fixați piesele (1 b + 11) folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 7 buc.).**
Lipiți capetele șuruburilor de placa rampei de acoperiș.

2. Montarea rampei din dreapta a acoperișului de protecție (1 b în etapa 1)

- Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb (A72231. A72232) pentru acoperișul de protecție.
- *** **Tăiați o bucată din pliul de capăt al plăcii rampei acoperișului (aflată în spate în schiță) și capacul de capăt.**
Tăiați de-a lungul marcajelor de pe plăci.
Consultați schița detaliată 1. Piesa care trebuie îndepărtată, văzută din două direcții diferite.
- *** **Lipiți flanșa verticală a rampei acoperișului de suportul vertical al secțiunii superioare.**
Lipiți capacul de capăt al plăcii acoperișului de flanșa verticală a plăcii obturatorului superior în timpul marcării.
- *** **Marcați pe placă poziția suportului vertical în formă de U.**
Consultați schița detaliată 2.
- *** **Tăiați o fantă în rampa acoperișului, urmând marcajul cât mai exact posibil.**

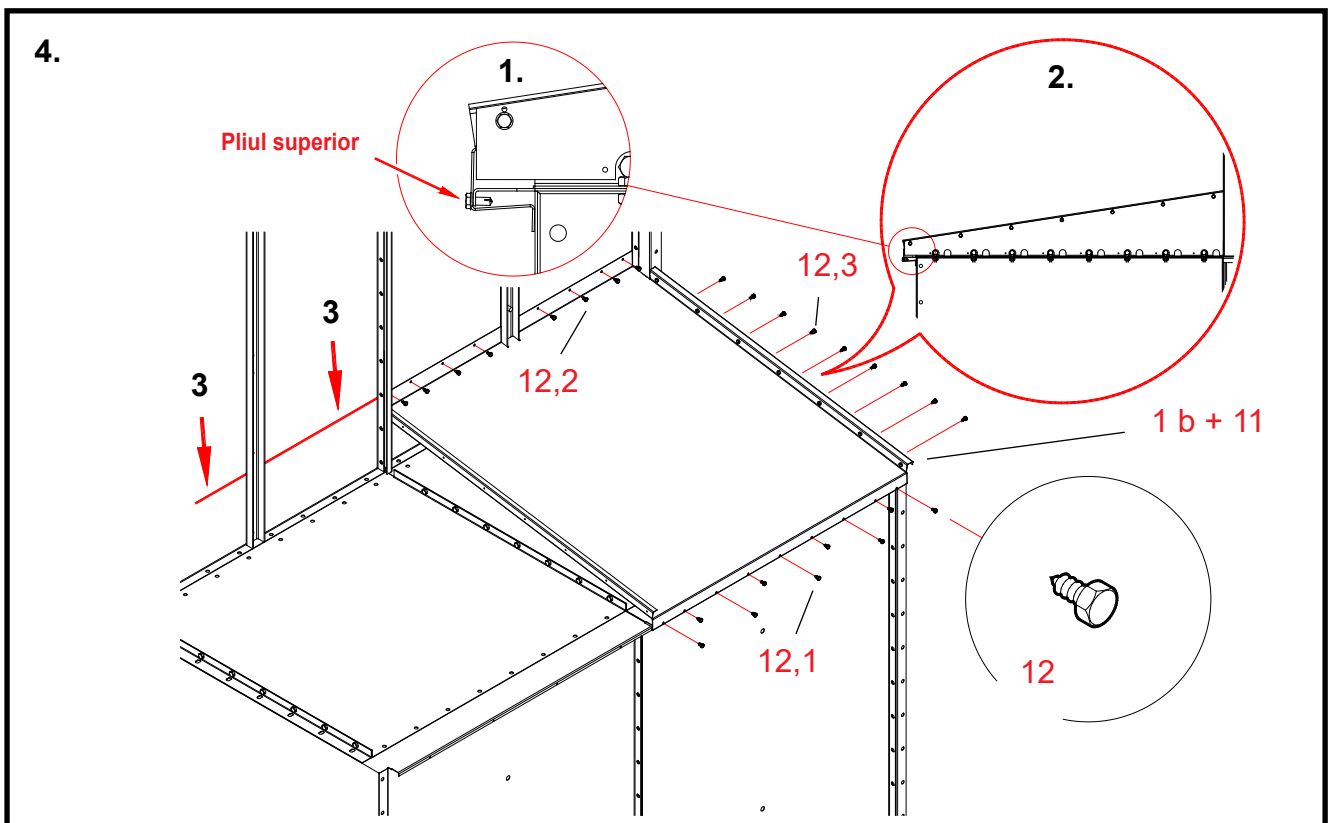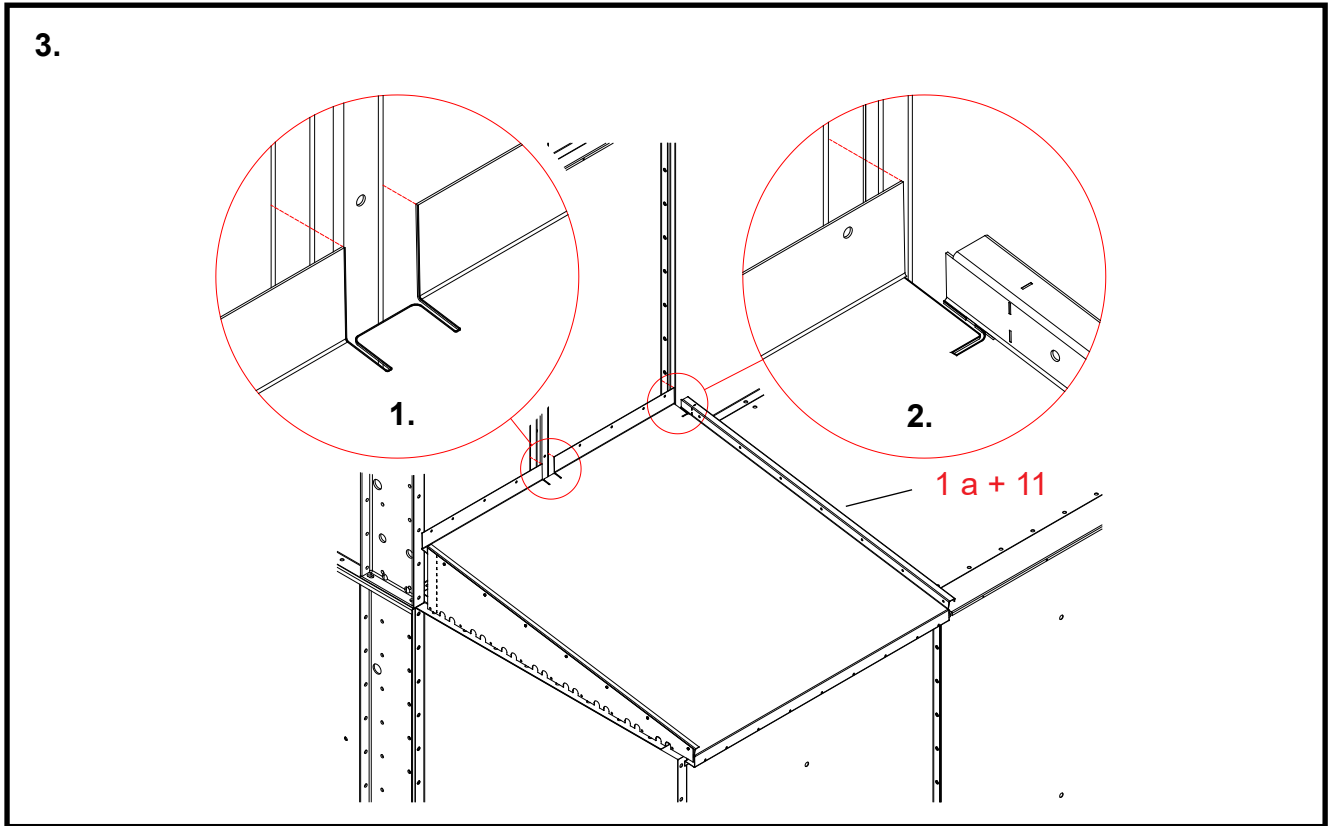





3. Montarea rampei din stânga a acoperișului de protecție (1 a în etapa 1)

- Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb (A72231. A72232) pentru acoperișul de protecție.
- * **Lipiți flanșa verticală a rampei acoperișului de suportul vertical al secțiunii superioare.**
Lipiți capacul de capăt al plăcii acoperișului de flanșa verticală a plăcii obturatorului superior în timpul marcării.
 - * **Marcați pe placă poziția suportului vertical în formă de U.**
Consultați schița detaliată 1.
 - * **Marcați pe placă poziția suportului vertical dintre plăcile de capăt ale secțiunii superioare.**
Consultați schița detaliată 2.
 - * **Tăiați o fantă în rampa acoperișului, urmând marcajele cât mai exact posibil.**

4. Montarea rampei din dreapta a acoperișului de protecție (1 b în etapa 1)

- Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb (A72231. A72232) pentru acoperișul de protecție.
- 1 b + 11 Lipiți rampa acoperișului de marginea frontală a plăcii obturatorului superior al capătului canalului de aer (aflată în spate în schiță).**
Aliniați orificiile pentru șuruburi din pliul superior al plăcii cu cele patru orificii de la marginea plăcii obturatorului superior.
Consultați schița detaliată 1.
- 12,1 Fixați placa la marginea frontală a capătului canalului de aer folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 4 + 5 buc.).**
- 1 b + 11 Lipiți flanșa verticală a rampei acoperișului de peretele secțiunii superioare.**
Introduceți fanta tăiată în rampa acoperișului pe suportul vertical al secțiunii superioare.
Verificați alinierea marginii inferioare a capacului de capăt cu capetele șuruburilor din capătul canalului de aer.
Consultați schița detaliată 2.
- * **Marcați linia verticală pe peretele secțiunii superioare, la marginea superioară a rampei acoperișului.**
Observați săgețile din schița 3. Linia este utilă atunci când îndreptați marginea superioară a acoperișului.
- 12,2 Fixați rampa acoperișului pe secțiunea superioară folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 8 buc.).**
- 12,3 Fixați capacul pe capătul canalului de aer folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 9 buc.).**

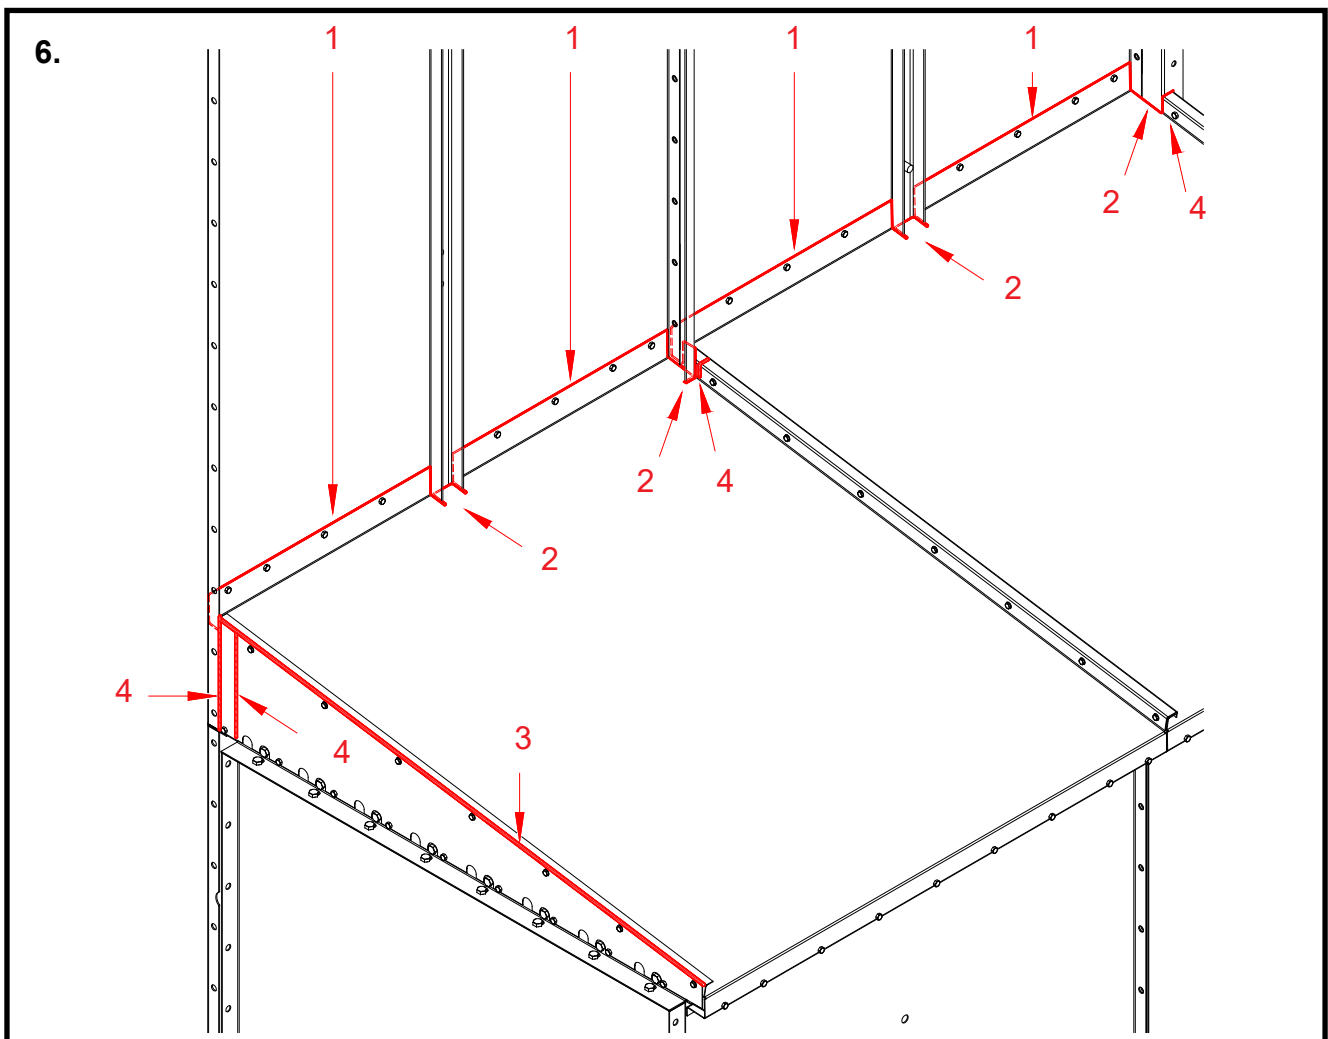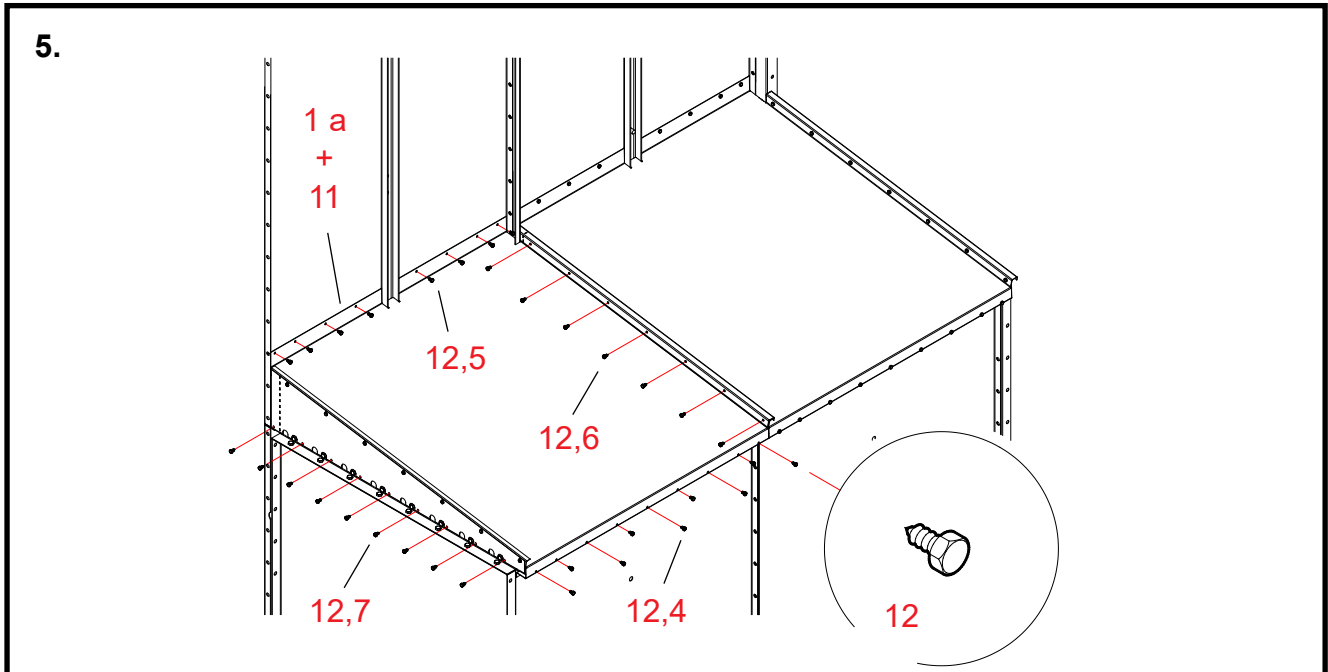





5. Montarea rampei din stânga a acoperișului de protecție (1 a în etapa 1)

- Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb (A72231. A72232) pentru acoperișul de protecție.
- 1 a + 11 Lipiți rampa acoperișului de marginea frontală a plăcii obturatorului superior al capătului canalului de aer (aflată în față în schiță).**
Montați pliul superior al plăcii pe pliul din n placa instalată în etapa anterioară.
Aliniați orificiile pentru șuruburi din pliul inferior al plăcii cu cele patru orificii de la marginea plăcii obturatorului superior.
Aliniați, de asemenea, orificiile din placă cu orificiile din rampa acoperișului, instalată în etapa anterioară.
- 12,4 Fixați placa la marginea frontală a capătului canalului de aer folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 4 + 5 buc.).**
- 1 a + 11 Lipiți flanșa verticală a rampei acoperișului de peretele secțiunii superioare.**
Introduceți fanta tăiată în rampa acoperișului pe suportul vertical al secțiunii superioare.
Poziționați marginea superioară a rampei acoperișului de-a lungul liniei marcate în etapa anterioară.
- 12,5 Fixați rampa acoperișului pe secțiunea superioară folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 8 buc.).**
- 12,6 Fixați rampa acoperișului pe cealaltă rampă folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 7 buc.).**
- 12,7 Fixați capacul capătului pe secțiunea superioară folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 9 buc.).**

6. Etanșarea îmbinărilor acoperișului de protecție

- * **Curățați zonele care trebuie etanșate folosind un agent de degresare înainte de a aplica masticul.**
- 1 Aplicați o peliculă netedă de mastic de etanșare în îmbinările dintre rampele acoperișului și secțiunea superioară.**
- 2 Întindeți masticul de etanșare în jurul fantelor pentru suporturile verticale ale secțiunii superioare din rampele acoperișului.**
- 3 Introduceți mastic de etanșare în îmbinarea superioară dintre rampa acoperișului (aflată în prim-plan în schiță) și capacul de capăt.**
- 4 Aplicați, de asemenea, mastic de etanșare la fantele marcajelor de tăiere din rampele acoperișului.**
- Încercați să umpleți cu mastic toate canelurile și fantele prin care ploaia poate pătrunde în uscător.

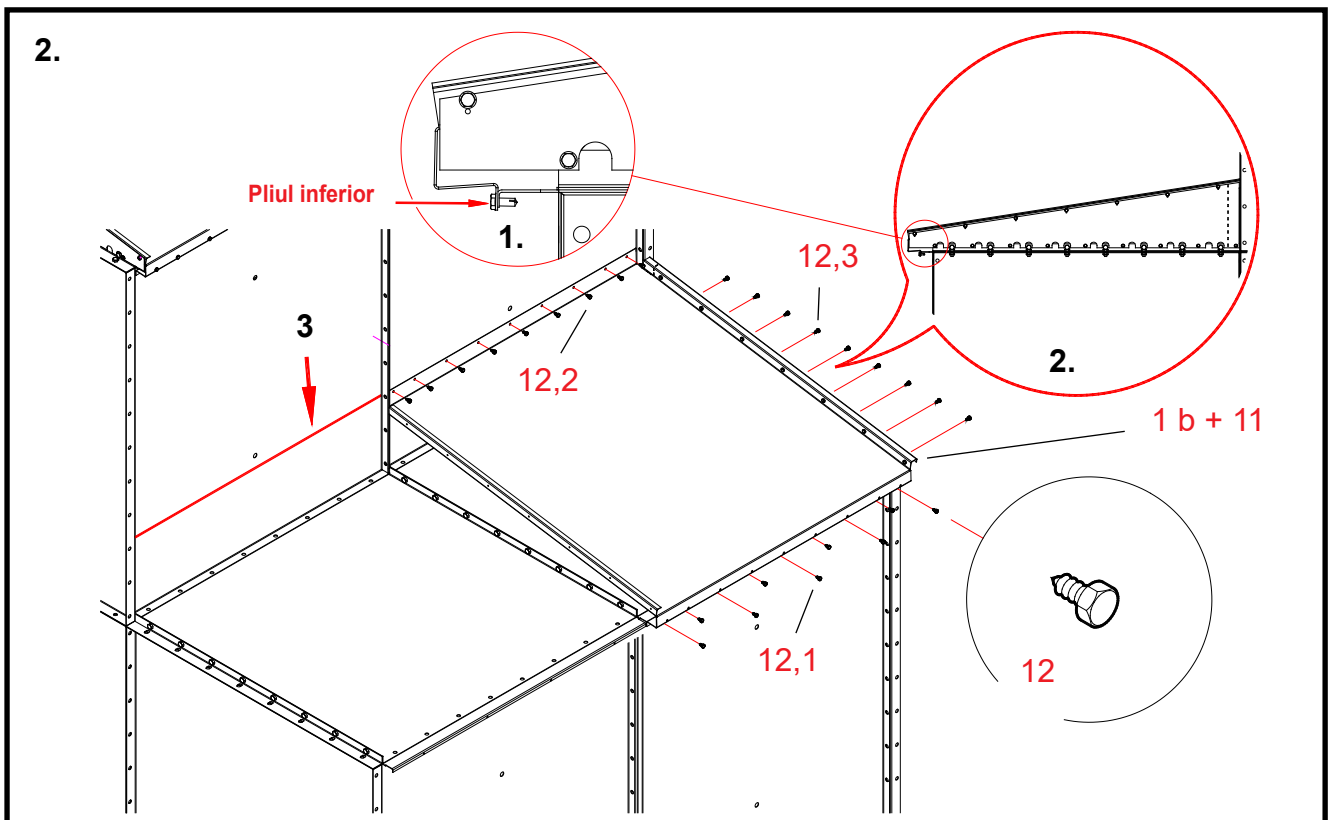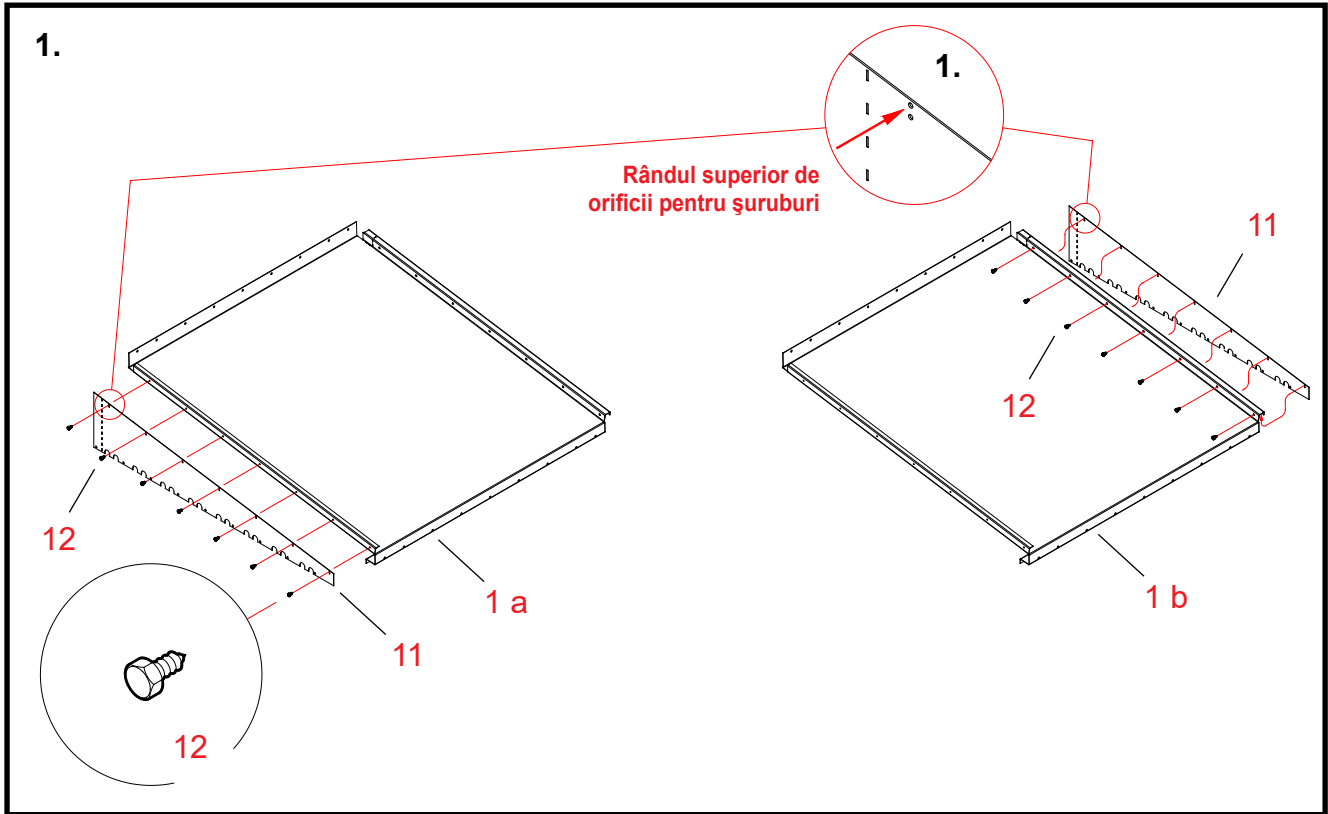



Etapele 1-4: Metoda de instalare 2: Fixarea acoperișului de protecție pe peretele capătului canalului de aer (capăt de canal de aer 2x1,0 m)

1. Îmbinarea plăcilor rampei acoperișului de protecție cu capacele de capăt



- Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb (A72231. A72232) pentru acoperișul de protecție.
- 1 a + 11** **Lipiți capacul de capăt de suprafața exterioară a pliului de capăt al rampei de acoperiș (aflat în prim-plan în schiță). Aliniați rândul de orificii pentru șuruburi al capacului de capăt, aflat în partea de sus a schiței, cu rândul de orificii pentru șuruburi din rampa acoperișului.**
Consultați schița detaliată 1.
- 12** **Fixați piesele (1 a + 11) folosind șuruburi autofiletante (4,8x13, 7 buc.).**
Lipiți capetele șuruburilor de capacul de capăt.
- 1 b + 11** **Introduceți capacul de capăt în pliul de capăt al plăcii rampei acoperișului (aflată în spate în schiță). Aliniați rândul de orificii pentru șuruburi al capacului de capăt, aflat în partea de sus a schiței, cu rândul de orificii pentru șuruburi din rampa acoperișului.**
Consultați schița detaliată 1.
- 12** **Fixați piesele (1 b + 11) folosind șuruburi autofiletante (4,8x13, 7 buc.).**
Lipiți capetele șuruburilor de placa rampei de acoperiș.

Nu este necesar să tăiați rampele acoperișului de protecție.

Treceți direct la etapa de instalare.

2. Montarea rampei din dreapta a acoperișului de protecție (1 b în etapa 1)

- Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb (A72231. A72232) pentru acoperișul de protecție.
- 1 b + 11** **Lipiți rampa acoperișului de marginea frontală a plăcii obturatorului superior al capătului canalului de aer (aflată în spate în schiță).**
Aliniați orificiile pentru șuruburi din pliul inferior al plăcii cu cele patru orificii de la marginea plăcii obturatorului superior.
Consultați schița detaliată 1.
- 12,1** **Fixați placa la marginea frontală a capătului canalului de aer folosind șuruburi autofiletante (4,8x13, 4 + 5 buc.).**
- 1 b + 11** **Lipiți flansa verticală a rampei acoperișului de peretele capătului superior al canalului de aer.**
Verificați alinierea marginii inferioare a capacului de capăt cu capetele șuruburilor din capătul canalului de aer.
Consultați schița detaliată 2.
- *** **Marcați linia verticală pe peretele capătului canalului de aer, la marginea superioară a rampei acoperișului.**
Observați săgeata din schița 3. Linia este utilă atunci când îndreptați marginea superioară a acoperișului.
- 12,2** **Fixați rampa acoperișului pe capătul canalului de aer folosind șuruburi autofiletante (4,8x13, 9 buc.).**
- 12,3** **Fixați capacul pe capătul canalului de aer folosind șuruburi autofiletante (4,8x13, 9 buc.).**

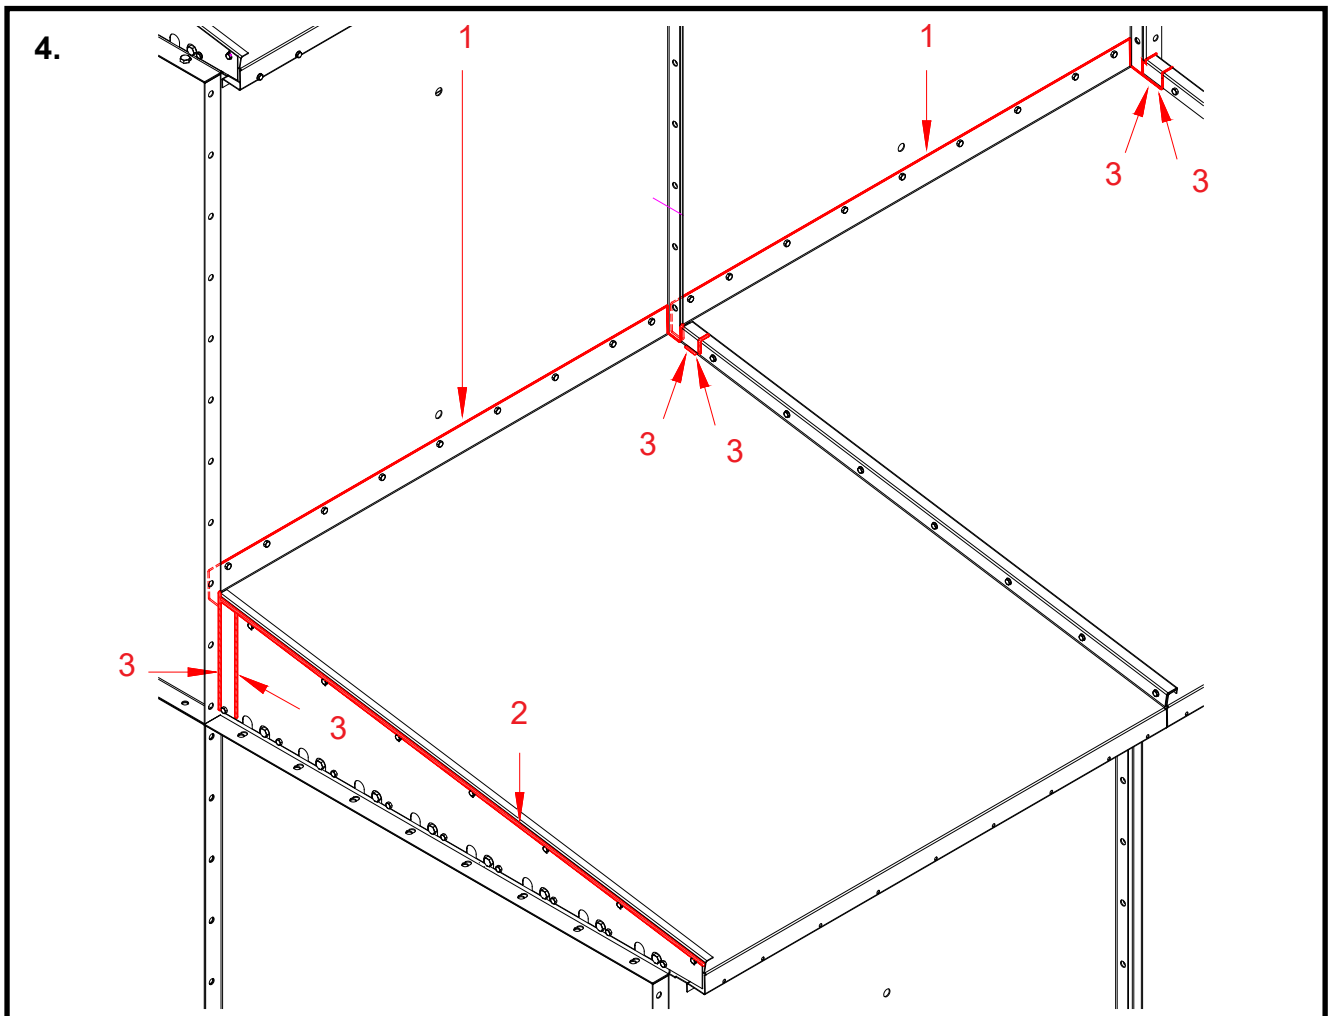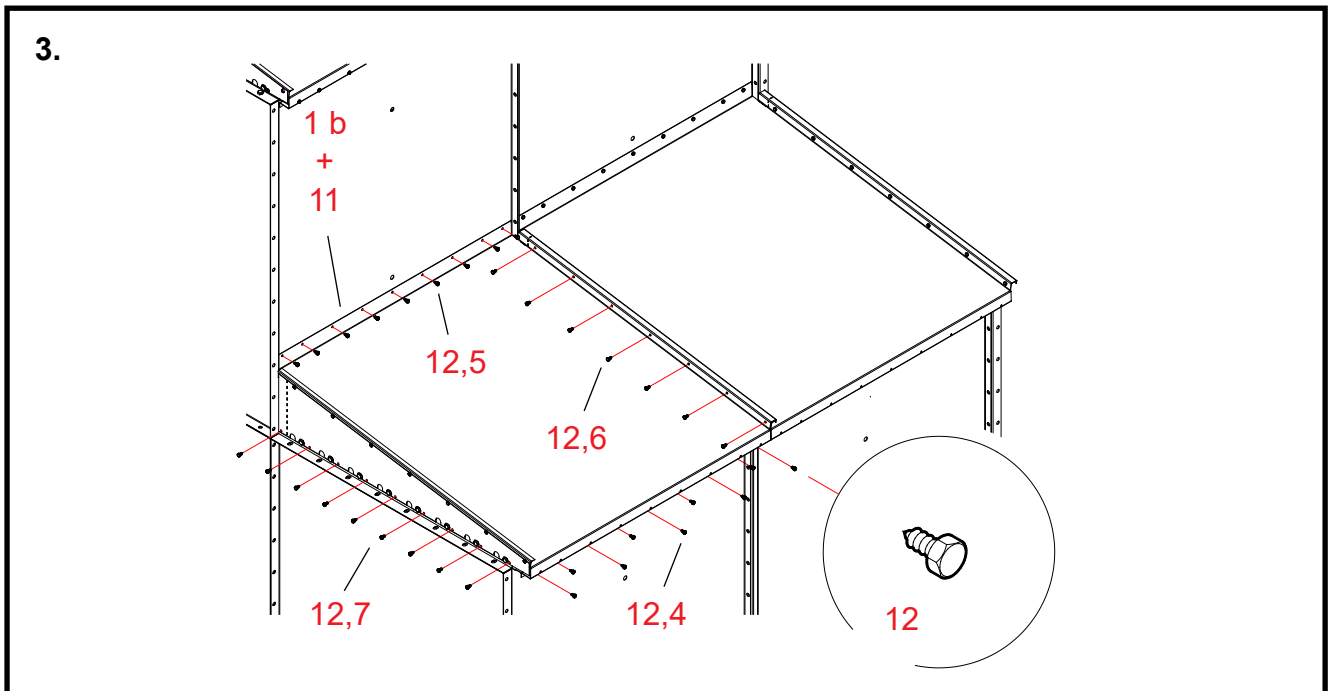



3. Montarea rampei din stânga a acoperișului de protecție (1 a în etapa 1)


- Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb (A72231. A72232) pentru acoperișul de protecție.
- 1 a + 11 Lipiți rampa acoperișului de marginea frontală a plăcii obturatorului superior al capătului canalului de aer (aflată în față în schiță).**
Montați pliul superior al plăcii pe pliul din n placa instalată în etapa anterioară.
Aliniați orificiile pentru șuruburi din pliul inferior al plăcii cu cele patru orificii de la marginea plăcii obturatorului superior.
Aliniați, de asemenea, orificiile din placă cu orificiile din rampa acoperișului, instalată în etapa anterioară.
- 12,4 Fixați placa la marginea frontală a capătului canalului de aer folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 4 + 5 buc.).**
- 1 a + 11 Lipiți flanșa verticală a rampei acoperișului de peretele secțiunii superioare.**
Poziționați marginea superioară a rampei acoperișului de-a lungul liniei marcate în etapa anterioară.
- 12,5 Fixați rampa acoperișului pe capătul canalului de aer folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 9 buc.).**
- 12,6 Fixați rampa acoperișului pe cealaltă rampă folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 7 buc.).**
- 12,7 Fixați capacul pe capătul canalului de aer folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 9 buc.).**

4. Etanșarea îmbinărilor acoperișului de protecție

- * **Curățați zonele care trebuie etanșate folosind un agent de degresare înainte de a aplica masticul.**
- 1 Aplicați o peliculă netedă de mastic de etanșare în îmbinările dintre rampele acoperișului și capătul canalului de aer.**
- 2 Introduceți mastic de etanșare în îmbinarea superioară dintre rampa acoperișului (aflată în prim-plan în schiță) și capacul de capăt.**
- 3 Aplicați, de asemenea, mastic de etanșare la fantele marcajelor de tăiere din rampele acoperișului.**
- Încercați să umpleți cu mastic toate canelurile și fantele prin care ploaia poate pătrunde în uscător.

Capătul canalului de aer 0,5-1,0 2W (A75959) - diagonală

Piese de schimb

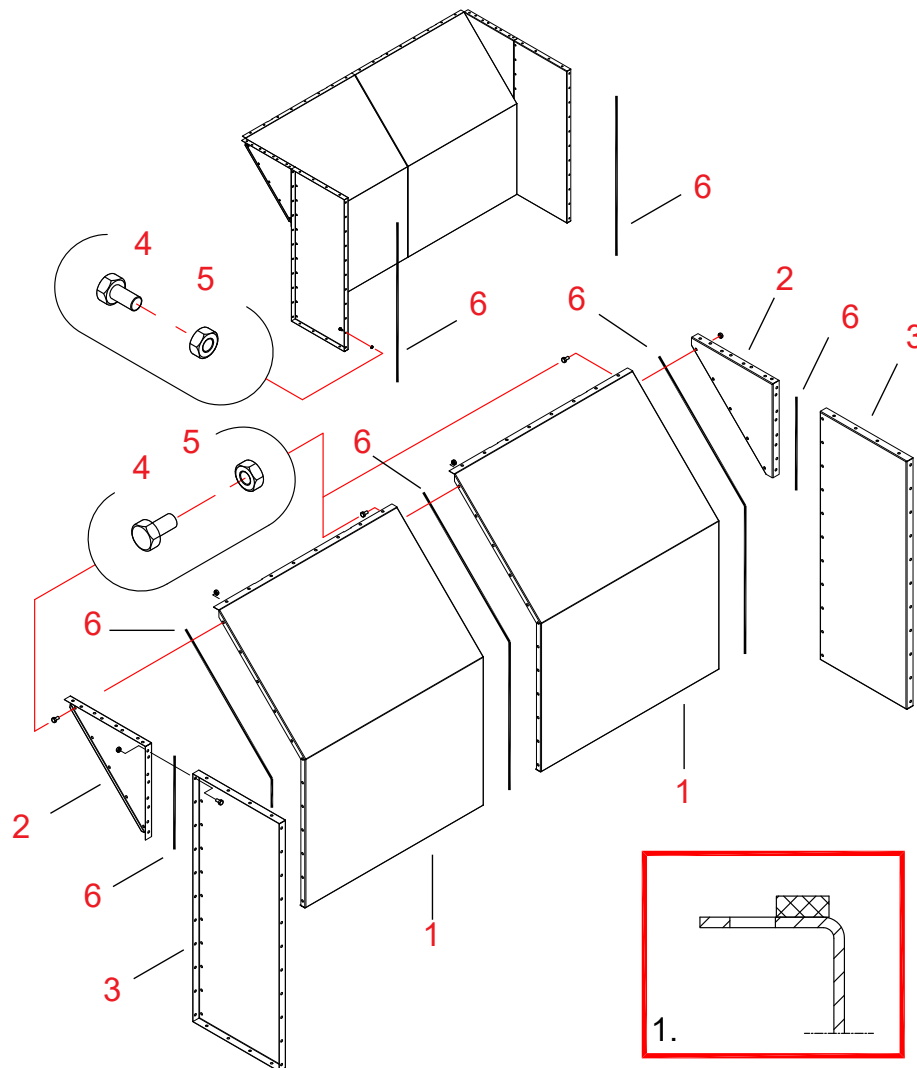

Ref.	Nr. piesă	Denumirile 1 și 2	Nr. buc.	Nr. schiță	Greutate	Grup
1	A75747	CAPĂT CANAL AER DIAGONAL PLACĂ DE CAPĂT 0,5-1,0 M16	2	A75747	16,43	3000
2	A75748	CAPĂT CANAL AER DIAGONAL TRIUNGHIUUL CAPACULUI 0,5-1,0 M16	2	A75748	1,69	3000
3	A70635	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0 – PLACĂ LATERALĂ	2	A70635	7,52	3000
4	101810	ȘURUB 6K ZN 8.8 8X16 AM DIN933 CE	103			2010
5	110540	PIULIȚĂ M8 ZN 8 DIN934 CE	103			2010
6	115570	BANDĂ ETANȘARE 4×8 EKO-40	14			2600




Asamblarea capătului canalului de aer A75959

- Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb A75959 pentru capătul de canal de aer.
- Vă recomandăm să asamblați capătul canalului de aer pe o suprafață dreaptă. Astfel, vă veți asigura că ansamblul canalului de aer este drept la rândul său.*
- 6 (1,2,3) **Fixați benzi de etanșare pe flanșele celor două plăci de capăt (piesele 1) care vor fi asamblate, precum și la părțile 2 și 3.**
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi de pe flanșe (a se vedea schița detaliată 1).
- 1,2,3 **Fixați plăcile de capăt împreună și fixați plăcile laterale și triunghiul capacului folosind piulițe și șuruburi (M 8 x 16).**
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- 6 (3.) **Fixați fâșiile de etanșare la flanșele celor două plăci laterale (părțile 3), care vor fi atașate la secțiune.**
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândurilor de orificii pentru șuruburi.
- 4 **Lipiți plăcile laterale de capetele secțiunii.**
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați plăcile laterale.
- 4,5 **Fixați plăcile laterale folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 11 buc./placă laterală).**
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- * **Verificați îmbinările și forma dreptunghiulară a capătului canalului de aer. Strângeți toate șuruburile.**

Capătul canalului de aer și acoperiș înclinat 2W (A75589)

Piese de schimb

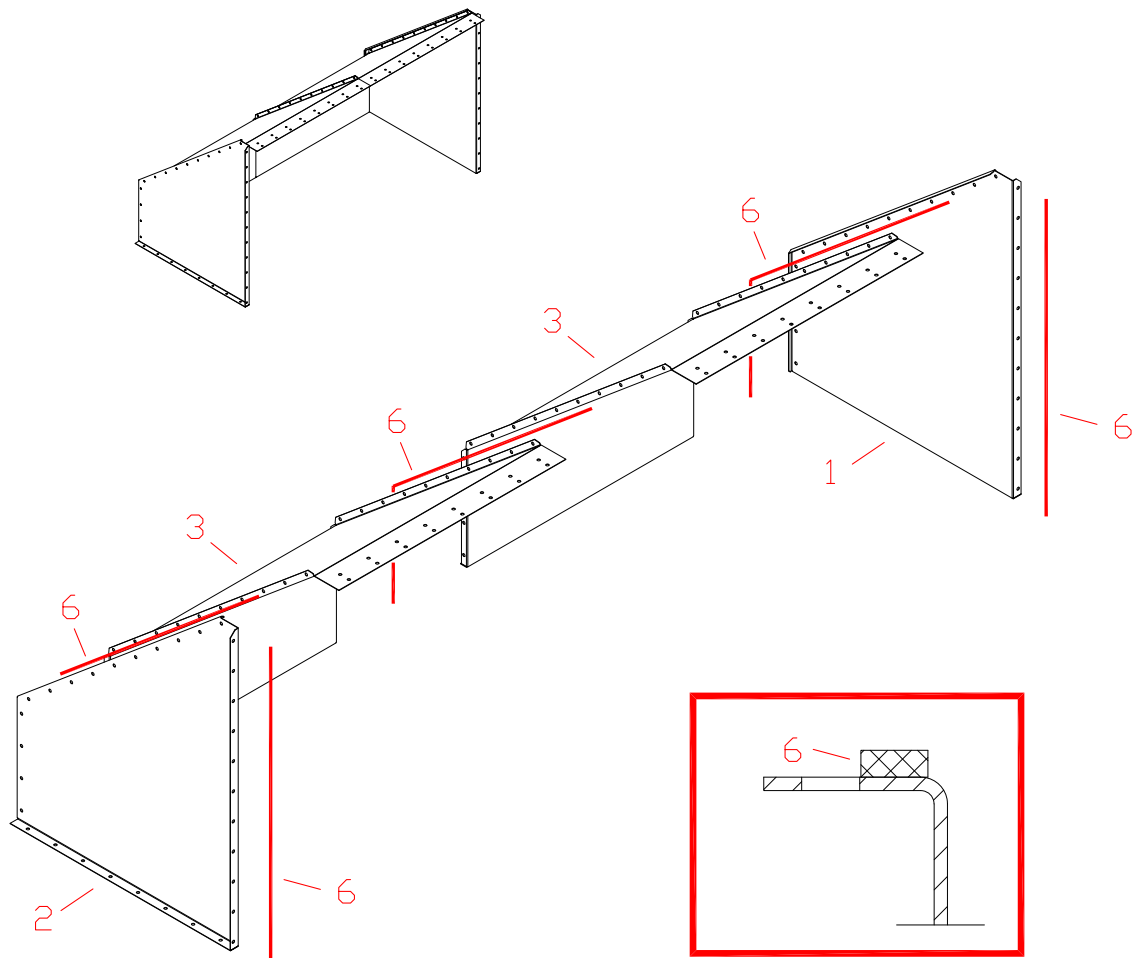

Ref.	Nr. piesă	Denumirile 1 și 2	Nr. buc.	Nr. schiță	Greutate	Grup
1	A75583	PLACA LATERALĂ A CAPĂTULUI CANALULUI DE AER DIAGONAL LA STÂNGA 1,0 M15	1	A75583	10,3	3000
2	A75584	PLACA LATERALĂ A CAPĂTULUI CANALULUI DE AER DIAGONAL LA DREAPTA 1,0 M15	1	A75584	10,3	3000
3	A75585	PLACA LATERALĂ A CAPĂTULUI CANALULUI DE AER DIAGONAL LA CAPĂT 1,0 M15	2	A75585	19,8	3000
4	101810	ȘURUB 6K ZN 8.8 8X16 AM DIN933	111			2010
5	110540	PIULIȚĂ M8 ZN 8 DIN934	111			2010
6	115570	BANDĂ ETANȘARE 4×8 EKO-40 100m rola	17			2600



Asamblarea capătului canalului de aer A75589

Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb A75589 pentru capătul de canal de aer.

Vă recomandăm să asamblați capătul canalului de aer pe o suprafață dreaptă. Astfel, vă veți asigura că ansamblul canalului de aer este drept la rândul său.

6 (3) Fixați benzi de etanșare pe flanșele celor două plăci de capăt (piesele 3) care vor fi asamblate.
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi de pe flanșe (a se vedea schița detaliată).

1,2,3 Conectați atât plăcile de capăt, cât și plăcile laterale, utilizând piulițe și bolțuri (M8x16).
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.

6 (1,2) Fixați fâșiile de etanșare la flanșele celor două plăci laterale (părțile 1 și 2) care vor fi atașate la secțiune.
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândurilor de orificii pentru șuruburi.


4 Deplasați strâns plăci până la capetele secțiunii și a plăcii de capăt a acoperișului înclinat pe partea superioară a marginii secțiunii, astfel, încât marginea să fie între marginile secțiunii și rezervorul din partea superioară.
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați plăcile laterale.

4,5 Fixați plăcile laterale folosind șuruburi și piulițe (M8x16, 11 buc./placă laterală).
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.

***** Verificați îmbinările și forma dreptunghiulară a capătului canalului de aer. Strângeți toate șuruburile.

Capătul canalului de aer telescopului 2W (A76734)


Piese de schimb

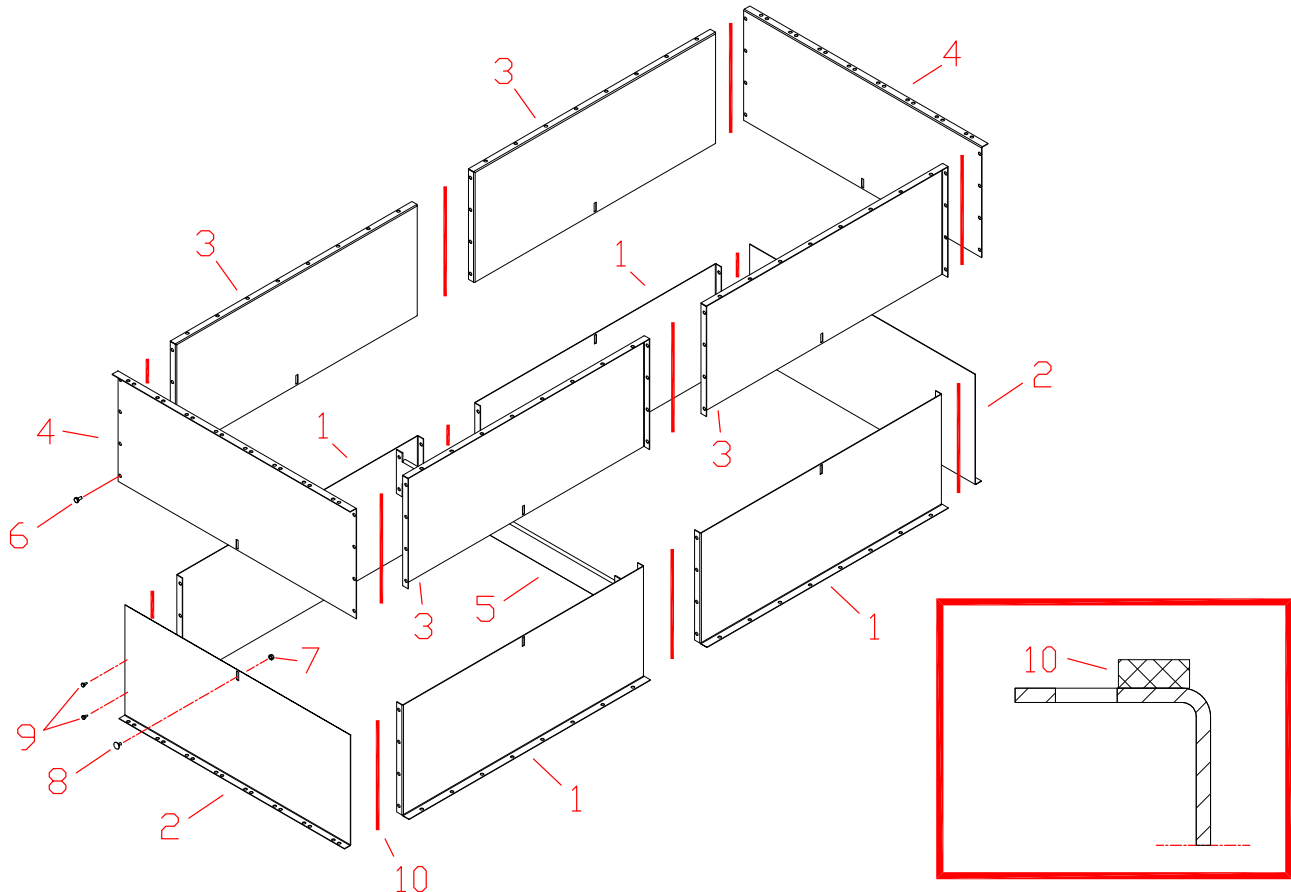


Ref.	Nr. piesă	Denumirile 1 și 2	Nr. buc.	Nr. schiță	Greutate	Grup
1	A76729	PLACA INFERIOARĂ A TELESOPULUI CAPĂTULUI CANALULUI DE AER M21	4	A76729	4,7	3000
2	A76730	PLACA INFERIOARĂ LATERALĂ A TELESOPULUI CAPĂTULUI CANALULUI DE AER 1,0 M21	2	A76730	4,2	3000
3	A76731	PLACA SUPERIOARĂ A TELESOPULUI CAPĂTULUI CANALULUI DE AER M21	4	A76731	4,7	3000
4	A76732	PLACA SUPERIOARĂ LATERALĂ A TELESOPULUI CAPĂTULUI CANALULUI DE AER 1,0 M21	2	A76732	4,5	3000
5	A76733	SUPTUL DREPT AL TELESOPULUI CAPĂTULUI CANALULUI DE AER 1.0 M21	1	A76733	2,9	3000
6	101810	ȘURUB 6K ZN 8.8 8X16 AM DIN933	218			2000
7	110540	PIULIȚĂ M8 ZN 8 DIN934	231			2000
8	107910	ȘURUB DE BLOCARE ZN M 8x16 DIN603 8,8	13			2000
9	107720	ȘURUB HEXAGONAL CU AUTOFILETARE DIN 7504K Zn 4,8x13	20			2000
10	115570	BANDĂ ETANȘARE 4x8 EKO-40 100m rola	18			2600

Valorile limită pentru dimensiunile capătului canalului de aer A76734


Dimensiunea maximă a telescopului este 720 mm. Cea minimă este 382 mm, când se aplică dimensiunile originale ale plăcilor. Este posibil să fie făcute mai jos, dar atunci și plăcile trebuie tăiate mai jos. Suportul (piesa 5) este întotdeauna necesarul, chiar dacă placa este mai jos.

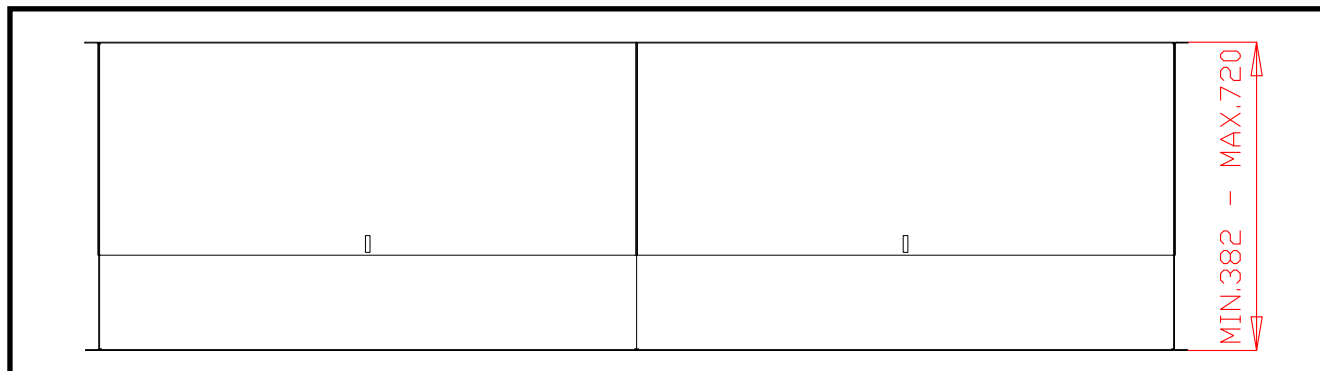**Poziția inițială înainte de instalarea telescopului**

Asamblați capetele canalului de aer ca să fie gata de instalare, și construiți canalul telescopului între ele. Piesa inferioară trebuie să fie în aceeași linie cu capătul canalului de aer al uscătorului.

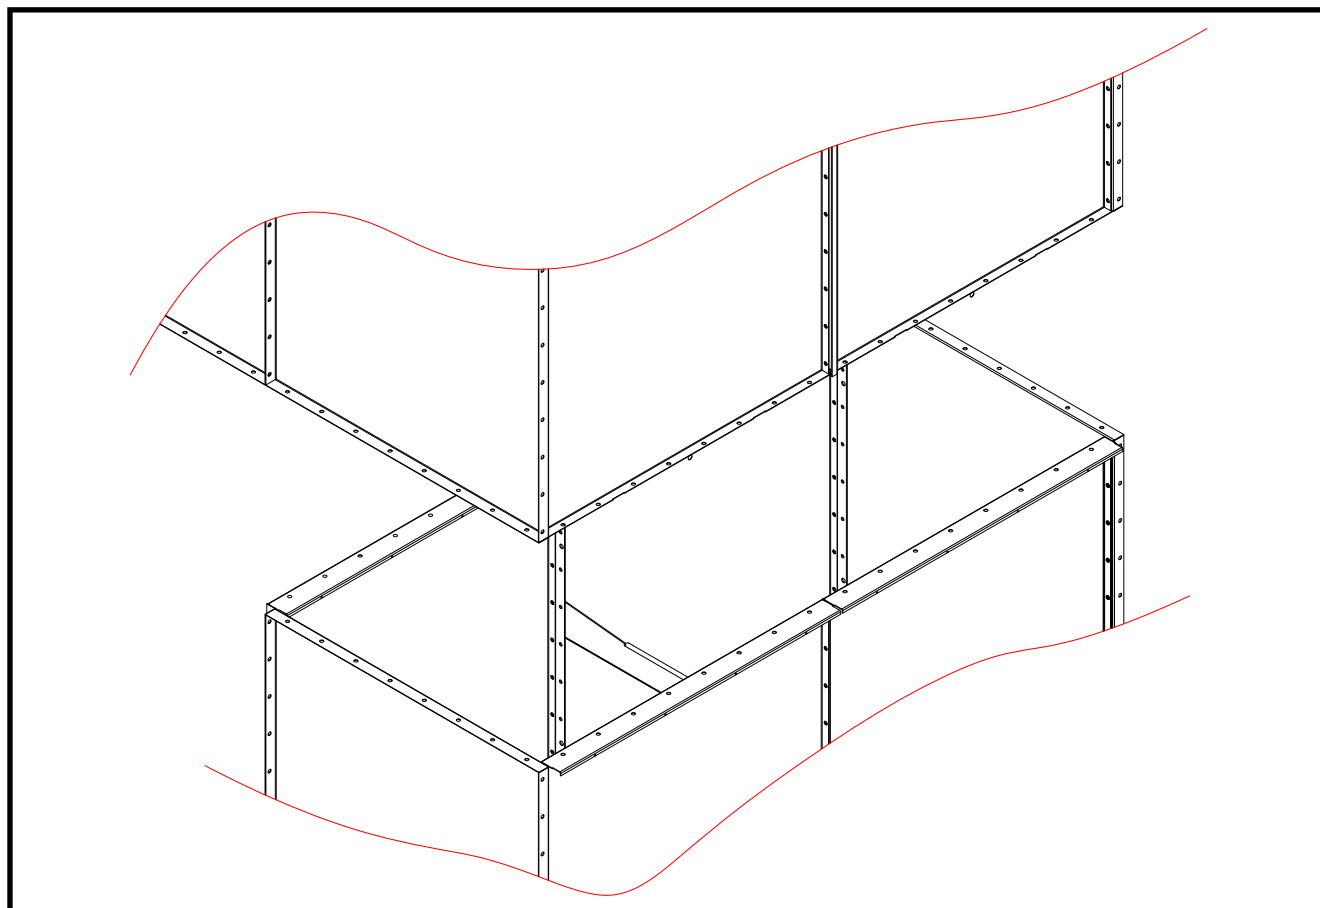

1. Instalarea piesei inferioare

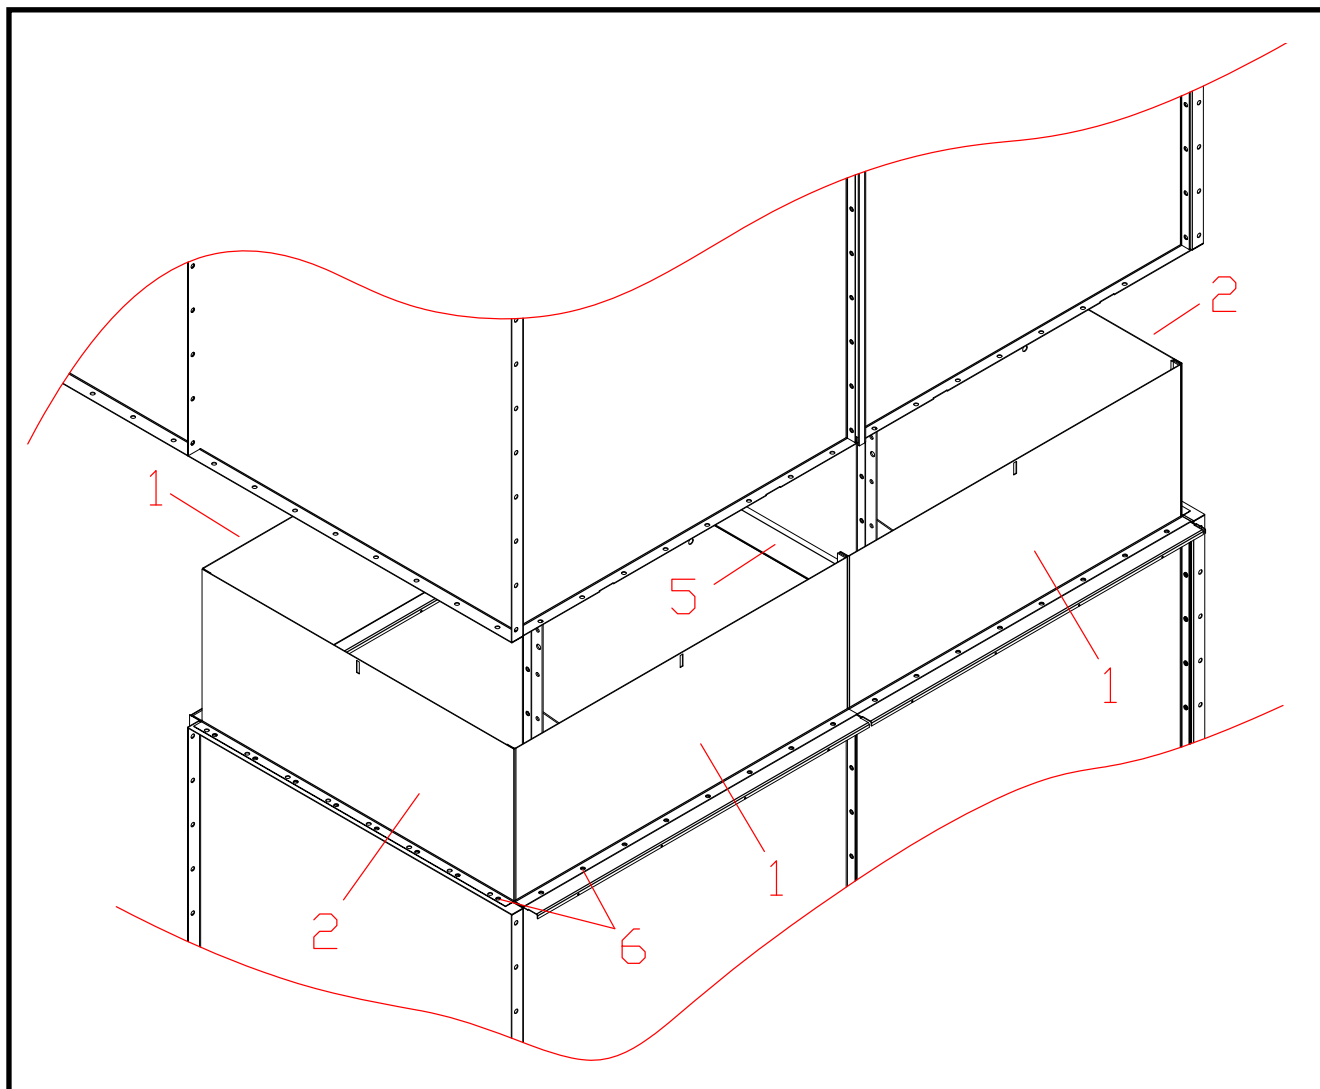


Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb A76734 pentru capătul de canal de aer.

10 (1,2) **Fixați benzi de etanșare pe flanșele celor două plăci de capăt (piesele 1) care vor fi asamblate și flanșe pe suprafața inferioară.**
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi de pe flanșe (a se vedea schița detaliată).

1,2,5 **Conectați plăcile de capăt și plăcile laterale. Puneți suportul (piesa 5) în bolțurile superioare. Fixați, utilizând piulițele și bolțurile (M8x16). Fixați doar flanșa inferioară a piesei 2 în această fază.**

2. Instalarea piesei superioare

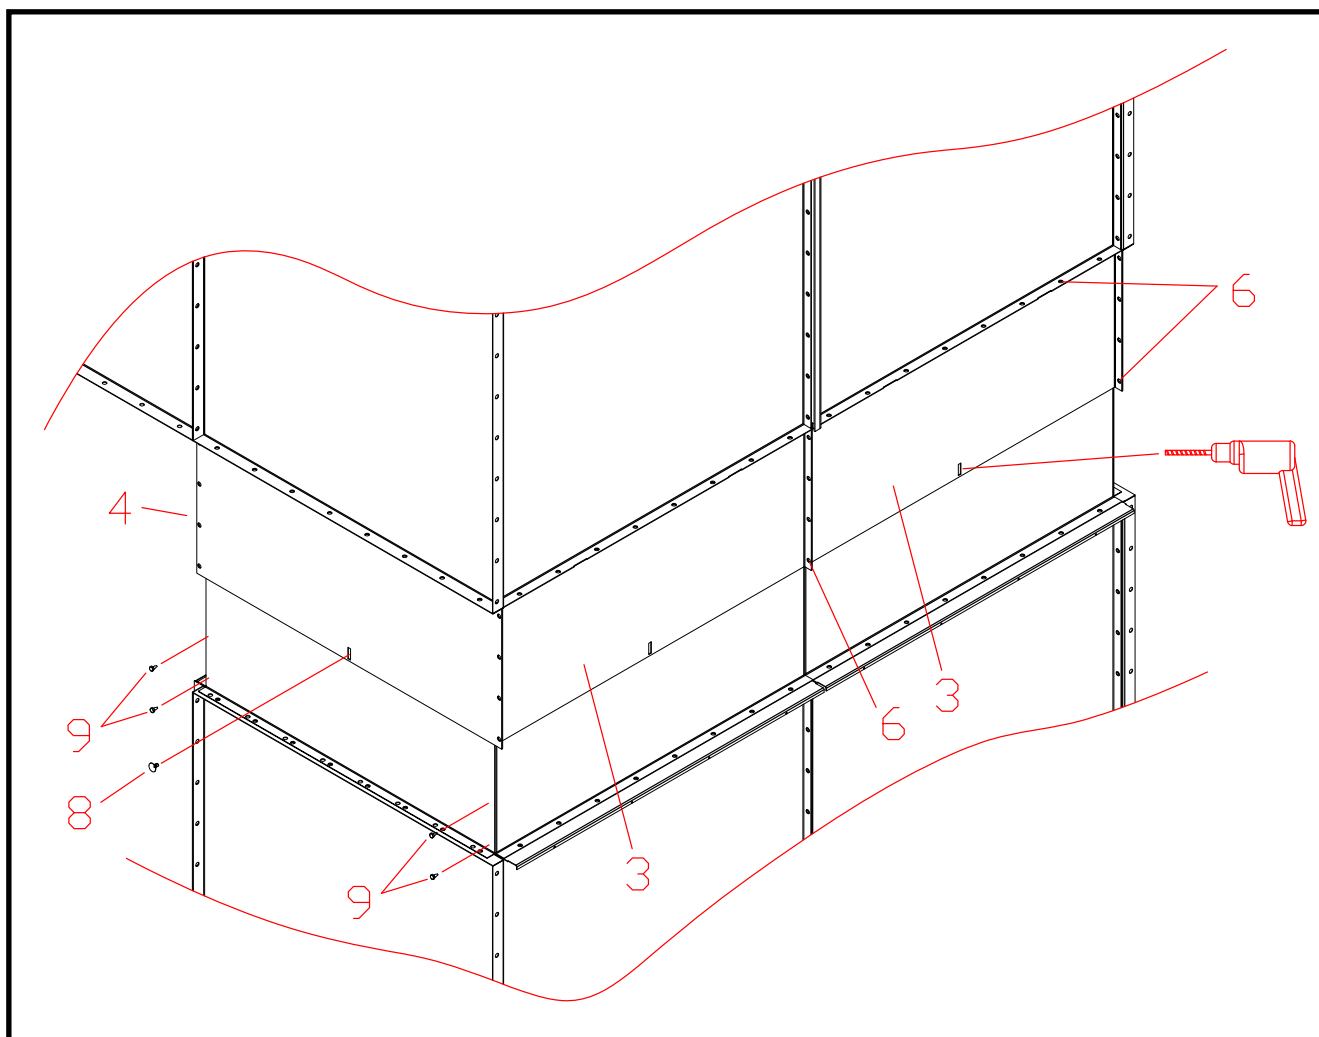

Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb A76734 pentru capătul de canal de aer.

10 (3,4) Fixați benzi de etanșare pe flanșele celor două plăci de capăt (piesele 3) care vor fi asamblate și flanșe pe suprafața superioară.

Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi de pe flanșe (a se vedea schița detaliată).

3,4 Conectați atât plăcile de capăt, cât și plăcile laterale, utilizând piulițe și bolțuri (M8x16).

1,3 Dacă (centrele) fantelor îmbinării plăcii inferioare și superioare nu sunt în aceeași linie, realizați un orificiu de 8 mm prin fantă în placa inferioară. Fixați utilizând un bolț cu gât pătrat (M 8 x 16). Strângeți piulița pe filetul bolțului cu gât pătrat, astfel, încât plăcile să rămână un pic slăbite. Acest lucru permite o mică rezervă de mișcare în echipamentele prevăzute cu o scară.

9 Fixați colțurile piesei inferioare (1,2), utilizând șuruburi cu autofiletare Șuruburi cu autofiletare, 5 buc./colț.